

FICHE DE SUIVI DES OBSERVATIONS MAINTENANCE CLIENT MAIRIE DE COMBRIT

(1/7)

EXTRAIT DES OBSERVATIONS DU RAPPORT SOCOTEC

N° RAPPORT ▶ 92420/26/2588
PÉRIMÈTRE CONTRÔLÉ ▶ BANQUE ALIMENTAIRE Allée du Stang
29120 COMBRIT
CODE POSTAL ▶ 29120
VILLE ▶ COMBRIT
DATE DE VÉRIFICATION ▶ 04/06/2026

NOMBRE D'OBSERVATIONS	À TRAITER 	TRAITÉE(S) 
30	30	0

1 | Eclairage de sécurité

OBSERVATION SOCOTEC :

Eclairage de sécurité - Absence d'éclairage de sécurité d'évacuation.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

Assurer l'éclairage de sécurité d'évacuation par une installation fixe permettant d'accéder à l'extérieur par l'éclairage des cheminements, des sorties, de la signalisation de sécurité, des obstacles et des indications de changement de direction.

Art. 5

CRITICITÉ : 2

DÉJÀ SIGNALÉ : oui

2 | Liaison Équipotentielle principale

OBSERVATION SOCOTEC :

Liaison Équipotentielle principale - Etablir à l'intérieur de chaque bâtiment une liaison équipotentielle principale entre les éléments susceptibles de propager un potentiel extérieur.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A réaliser.

CRITICITÉ : 2

DÉJÀ SIGNALÉ : oui

R.4215-3
NF C 15-100-1 411 544

3 | BANQUE ALIMENTAIRE ▶ SALLE DETENTE ▶ TABLEAU GENERAL

OBSERVATION SOCOTEC :

TABLEAU GENERAL - Bornier de terre : raccordement multiples de conducteurs de protection.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A modifier de manière à ce qu'une intervention sur un des conducteurs n'affecte pas la connexion des autres conducteurs (par exemple en utilisant un bornier de terre permettant de raccorder chaque conducteur individuellement).

NF C 15-100-1 543

CRITICITÉ : 2

DÉJÀ SIGNALÉ : oui

4 | BANQUE ALIMENTAIRE ▶ SALLE DETENTE ▶ TABLEAU GENERAL

OBSERVATION SOCOTEC :

TABLEAU GENERAL - Capacité des bornes insuffisante.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A remplacer par un modèle adapté au nombre et à la section des conducteurs.

R.4215-6
R.4226-7
NF C 15-100-1 526

CRITICITÉ : 2

DÉJÀ SIGNALÉ : oui

FICHE DE SUIVI DES OBSERVATIONS MAINTENANCE CLIENT MAIRIE DE COMBRIT

(2/7)

5 | BANQUE ALIMENTAIRE ▶ SALLE DETENTE ▶ TABLEAU GENERAL

OBSERVATION SOCOTEC :

TABLEAU GENERAL - Absence d'identification.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A réaliser, par exemple à l'aide d'étiquettes ou de schémas.

CRITICITÉ : 3

DÉJÀ SIGNALÉ : oui

R.4215-10
NF C 15-100-1 514

6 | BANQUE ALIMENTAIRE ▶ SALLE DETENTE ▶ TABLEAU GENERAL ▶ Non identifié 2

OBSERVATION SOCOTEC :

Non identifié 2 - Type et calibre des fusibles du circuit non uniformisés

SOLUTION PRÉCONISÉE :

10A et 20A

CRITICITÉ : 2

DÉJÀ SIGNALÉ : oui

NF C 15-100-1 430 à 433,
533, 524

7 | BANQUE ALIMENTAIRE ▶ ATELIER ▶ TD ATELIER

OBSERVATION SOCOTEC :

TD ATELIER - Absence de dispositif de coupure d'urgence omnipolaire.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A installer.

CRITICITÉ : 3

DÉJÀ SIGNALÉ : oui

R.4215-8
NF C 15-100-1 461-465-
537

8 | BANQUE ALIMENTAIRE ▶ ATELIER ▶ TD ATELIER ▶ Prise

OBSERVATION SOCOTEC :

Prise - Protection contre les surintensités inadaptée.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A protéger par des fusibles de protection type gG , calibré à 25A max.

CRITICITÉ : 2

DÉJÀ SIGNALÉ : oui

NF C 15-100-1 430 à 433,
533, 524

9 | BANQUE ALIMENTAIRE ▶ GARAGE ▶ TD GARAGE

OBSERVATION SOCOTEC :

TD GARAGE - Absence de dispositif de coupure d'urgence omnipolaire.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A installer.

CRITICITÉ : 3

DÉJÀ SIGNALÉ : oui

R.4215-8
NF C 15-100-1 461-465-
537

FICHE DE SUIVI DES OBSERVATIONS MAINTENANCE CLIENT MAIRIE DE COMBRIT

(3/7)

10 | BANQUE ALIMENTAIRE ► GARAGE ► TD GARAGE ► 1 Inter fusible avec ruban noir (départ lumière)

OBSERVATION SOCOTEC :

1 Inter fusible avec ruban noir (départ lumière) - Composant détérioré.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A remplacer ou à déposer

CRITICITÉ : 3

DÉJÀ SIGNALÉ : oui

R.4226-5
R.4226-7
NF C 15-100-1 530



11 | BANQUE ALIMENTAIRE ► GARAGE ► TD GARAGE ► Non repéré (ppe à fuel)

OBSERVATION SOCOTEC :

Non repéré (ppe à fuel) - Absence d'identification.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A réaliser, par exemple à l'aide d'étiquettes ou de schémas.

CRITICITÉ : 3

DÉJÀ SIGNALÉ : oui

R.4215-10
NF C 15-100-1 514



12 | BANQUE ALIMENTAIRE ► GARAGE ► TD GARAGE ► 2 Protect. Lumière

OBSERVATION SOCOTEC :

2 Protect. Lumière - Protection contre les surintensités inadaptée.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A protéger par un dispositif de protection calibré en fonction de l'intensité admissible de la canalisation. Mettre en place un fusible 10A type g

CRITICITÉ : 2

DÉJÀ SIGNALÉ : oui

NF C 15-100-1 430 à 433,
533, 524



13 | EXTERIEUR ► ATELIER ► TABLEAU ► Non identifié

OBSERVATION SOCOTEC :

Non identifié - Absence d'identification.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A réaliser, par exemple à l'aide d'étiquettes ou de schémas.

CRITICITÉ : 3

DÉJÀ SIGNALÉ : oui

R.4215-10
NF C 15-100-1 514



14 | EXTERIEUR ► ATELIER ► TABLEAU CUISINE

OBSERVATION SOCOTEC :

TABLEAU CUISINE - Absence d'identification.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A réaliser, par exemple à l'aide d'étiquettes ou de schémas.

CRITICITÉ : 3

DÉJÀ SIGNALÉ : non

R.4215-10
NF C 15-100-1 514



FICHE DE SUIVI DES OBSERVATIONS MAINTENANCE CLIENT MAIRIE DE COMBRIT

(4/7)

15 | EXTERIEUR ► ATELIER ► TABLEAU CUISINE ► 1 Inter diff

OBSERVATION SOCOTEC :

Inter diff 1 - Alimentation de l'appareillage par sa partie inférieure.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

Apposer une affiche attirant l'attention sur cette particularité.

CRITICITÉ : 3

DÉJÀ SIGNALÉ : non

R.4215-10
NF C 15-100-1 514

16 | EXTERIEUR ► ATELIER ► TABLEAU CUISINE ► 1 Inter diff

OBSERVATION SOCOTEC :

Inter diff 1 - Le courant assigné de l'interrupteur est insuffisant.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A remplacer par un interrupteur de calibre au moins égal à 32A et de sensibilité 30mA OU le désinstaller et utiliser le 40A installé.

CRITICITÉ : 2

DÉJÀ SIGNALÉ : non

R.4215-6
R.4226-7
NF C 15-100-1 434, 435
535

17 | EXTERIEUR ► ATELIER ► TABLEAU CUISINE ► 2 Canalisation en amont de l'inter diff

OBSERVATION SOCOTEC :

Canalisation en amont de l'inter diff 2 - Protection contre les surintensités inadaptée.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A protéger par un dispositif de protection calibré en fonction de l'intensité admissible de la canalisation.

CRITICITÉ : 2

DÉJÀ SIGNALÉ : non

NF C 15-100-1 430 à 433,
533, 524

18 | BÂTIMENT ► COULOIR FACE TOILETTES

OBSERVATION SOCOTEC :

COULOIR FACE TOILETTES - Eclairage par douille à bout de fils.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A remplacer par un appareil d'éclairage.

CRITICITÉ : 3

DÉJÀ SIGNALÉ : oui

NF C 15-100-1 512

19 | BÂTIMENT ► WC ► 1 Appareil d'éclairage

OBSERVATION SOCOTEC :

1 Appareil d'éclairage - Eclairage par douille à bout de fils.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A remplacer par un appareil d'éclairage.

CRITICITÉ : 3

DÉJÀ SIGNALÉ : oui

NF C 15-100-1 512

FICHE DE SUIVI DES OBSERVATIONS MAINTENANCE CLIENT MAIRIE DE COMBRIT

(5/7)

20 | BÂTIMENT ► SALLE REUNION ► Fils au plafond

OBSERVATION SOCOTEC :

Fils au plafond - Conducteurs dénudés sans protection, sous tension ou susceptibles de l'être.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A enfermer dans une boîte de connexion appropriée.

CRITICITÉ : 1

DÉJÀ SIGNALÉ : non

NF C 15-100-1 411
Annexe 41B

21 | BÂTIMENT ► ATELIER ► Transformateur LEGRAND

OBSERVATION SOCOTEC :

Transformateur LEGRAND - Chaque primaire et secondaire du transformateur doit être protégé contre les surintensités :

SOLUTION PRÉCONISÉE :

Mettre en place une protection secondaire transformateur adaptée

CRITICITÉ : 2

DÉJÀ SIGNALÉ : oui

NF C 15-100-1 430 à 433,
533, 524

22 | BÂTIMENT ► GARAGE ► Appareils d'éclairage

OBSERVATION SOCOTEC :

Appareils d'éclairage - Le matériel utilisé doit présenter un degré de protection en rapport avec les risques encourus : les degrés de protection en fonction de chaque local ou emplacement sont signalés au chapitre II.4 du dossier technique de référence.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A remplacer par un matériel possédant les indices de protection IP33 et IK02 .

CRITICITÉ : 3

DÉJÀ SIGNALÉ : oui

NF C 15-100-1 512

23 | BÂTIMENT ► GARAGE ► Appareillage

OBSERVATION SOCOTEC :

Appareillage - Le matériel utilisé doit présenter un degré de protection en rapport avec les risques encourus : les degrés de protection en fonction de chaque local ou emplacement sont signalés au chapitre II.4 du dossier technique de référence.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A remplacer par un matériel possédant les indices de protection IP33 et IK02 .

CRITICITÉ : 3

DÉJÀ SIGNALÉ : oui

NF C 15-100-1 512

24 | BÂTIMENT ► GARAGE ► Cable en attente sur domino (sous Mezzanine)

OBSERVATION SOCOTEC :

Cable en attente sur domino (sous Mezzanine) - Connexions accessibles.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A enfermer dans boîte appropriée possédant les indices de protection minimum IP et IK .

CRITICITÉ : 1

DÉJÀ SIGNALÉ : oui

NF C 15-100-1
411Annexe 41B

FICHE DE SUIVI DES OBSERVATIONS MAINTENANCE CLIENT MAIRIE DE COMBRIT

(6/7)

25 | BÂTIMENT ► LOCAL SIVOM ► canalisation app. éclairage

OBSERVATION SOCOTEC :
canalisation app. éclairage - Fixation non assurée.
SOLUTION PRÉCONISÉE :
A refixer.
CRITICITÉ : 3
DÉJÀ SIGNALÉ : oui

R.4226-5
R.4226-7
NF C 15-100-1 530



26 | BÂTIMENT ► LOCAL SIVOM ► canalisation app. éclairage

OBSERVATION SOCOTEC :
canalisation app. éclairage - Absence de verrine.
SOLUTION PRÉCONISÉE :
A remettre en place.
CRITICITÉ : 3
DÉJÀ SIGNALÉ : oui

NF C 15-100-1 512



27 | BÂTIMENT ► PETITE RÉSERVE PRODUIT ► Appareil(s) d'éclairage

OBSERVATION SOCOTEC :
Appareil(s) d'éclairage - Absence de verrine.
SOLUTION PRÉCONISÉE :
A remettre en place.
CRITICITÉ : 3
DÉJÀ SIGNALÉ : oui

NF C 15-100-1 512



28 | EXTERIEUR ► CUISINE EXTERIEURE (ASSO) ► PC extérieure

OBSERVATION SOCOTEC :
PC extérieure - Traces d'échauffement constatées.
SOLUTION PRÉCONISÉE :
Remplacer les matériels et canalisations détériorés.
CRITICITÉ : 2
DÉJÀ SIGNALÉ : non

NF C 15-100-1 421, 422,
423 559



29 | EXTERIEUR ► CUISINE EXTERIEURE (ASSO) ► Dominos apparents dans boîte encastrée sous meuble et au dessus plaques

OBSERVATION SOCOTEC :
Dominos apparents dans boîte encastrée sous meuble et au dessus plaques - Couvercle absent.
SOLUTION PRÉCONISÉE :
A remettre en place.
CRITICITÉ : 1
DÉJÀ SIGNALÉ : oui

NF C 15-100-1
411Annexe 41B



OBSERVATION SOCOTEC :

Cafetière - Utilisation de fiches multiples.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A remplacer par des socles multiples avec contact de terre et obturation automatique des alvéoles sur toutes les prises de courant.

CRITICITÉ : 3

DÉJÀ SIGNALÉ : oui

