



3-1593
SOCOTEC EQUIPEMENTS
Agence Équipements Quimper
6 Rue François Lemarie
29000 QUIMPER
Tél. : (+33)2.98.90.37.37

Dossier : 92420NK1168

Le présent document est un extrait des observations mentionnées dans le rapport d'inspection des installations électriques n° 92420/26/2633.

Ce document, destiné à faciliter l'exploitation du rapport précité, ne se substitue pas à ce dernier.

Nous avons classé les observations selon deux critères :

- la priorité de la mise en conformité
- la rubrique réglementaire la caractérisant.

Vous trouverez sur la page suivante les représentations graphiques de ces classements.

Pour ce qui concerne la priorité d'intervention, il s'agit d'une priorité théorique proposée par SOCOTEC. Il appartient au chef d'établissement de l'adapter en fonction des risques particuliers liés à l'exploitation des installations.

**EXTRAIT DU RAPPORT D'INSPECTION DES
INSTALLATIONS ELECTRIQUES
N° 92420/26/2633**


BORNES PARC DE KÉROBISTIN
92420
Rue Ar Pussou
29120 SAINTE MARINE

Date de vérification : 08/06/2026

Vérificateur : DANIEL Dylan


Répartition par priorités

Priorité	Nombre
Priorité n° 2	9
Priorité n° 3	1

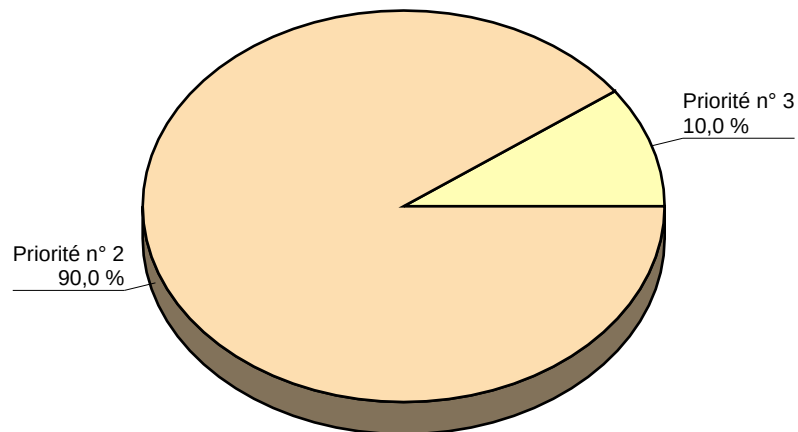

Répartition par rubriques d'observation

Rubrique d'observation	Nombre
Contacts indirects	7
Dangers d'incendie d'origine électrique	2
Conditions générales	1

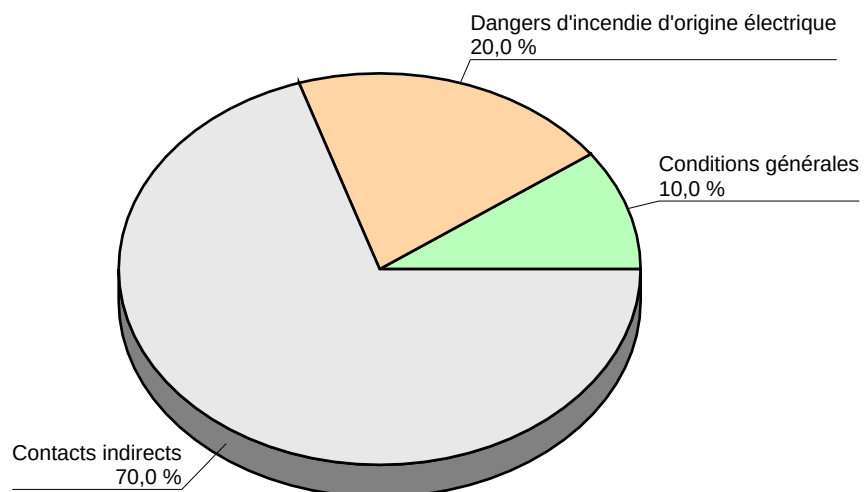

N° Obs.	Rubrique (2)	Priorité (1)	Observations	Suite donnée	Date de mise en conformité
			<u>OBSERVATIONS SUR LES TABLEAUX</u>		
			COFFRET ENEDIS PROCHE MANOIR		
			- Disjoncteur ENEDIS		
1	C.I.	2	08/06/2026 : Dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) défectueux <i>A remplacer. (Attention: Disjoncteur 300mA)</i>		
			BORNE 1		
			- Général		
2	D.I.	2	08/06/2026 : Le courant assigné de l'interrupteur est insuffisant. <i>A remplacer par un interrupteur de calibre au moins égal à 63A et de sensibilité 30mA.</i>		
			- Disjoncteur 1		
3	C.I.	2	08/06/2026 : Dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) défectueux <i>A remplacer</i>		
			- Disjoncteur 4		
4	C.I.	2	23/01/2025 : Dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) défectueux <i>A remplacer</i>		
			- Disjoncteur 6		
5	C.I.	2	24/01/2022 : Dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) défectueux <i>A remplacer</i>		
			- Disjoncteur 7 Tetra		
6	D.I.	2	08/06/2026 : Courant admissible de la canalisation inférieur au courant d'emploi du circuit. <i>Remplacer la canalisation en amont par une canalisation de section minimale de 2,5 mm².</i>		
			BORNE 2		
			- Disjoncteur 5 - Gewiss		
7	C.I.	2	08/06/2026 : Dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) défectueux <i>A remplacer</i>		
			- Disjoncteur 6 - Gewiss		
8	C.I.	2	08/06/2026 : Dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) défectueux <i>A remplacer</i>		
			BORNE 3		

1 - Les priorités sont classées de 1 à 3, dans l'ordre d'urgence décroissant

2 - Codes des rubriques :

C.D. Contacts directs	C.I. Contacts indirects	D.I. Dangers d'incendie d'origine électrique
I.S. Installations d'éclairage de sécurité des locaux électriques	D.E. Danger d'explosion	G. Conditions générales

N° Obs.	Rubrique (2)	Priorité (1)	Observations	Suite donnée	Date de mise en conformité
9	G.	3	08/06/2026 : Fixation non assurée. <i>A refixer.</i> - Disjoncteur 6 - Gewiss		
10	C.I.	2	08/06/2026 : Dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) défectueux <i>A remplacer</i>		
1 - Les priorités sont classées de 1 à 3, dans l'ordre d'urgence décroissant 2 - Codes des rubriques : C.D. Contacts directsC.I. Contacts indirectsD.I. Dangers d'incendie d'origine électrique I.S. Installations d'éclairage de sécurité des locaux électriquesD.E. Danger d'explosionG. Conditions générales					