

FICHE DE SUIVI DES OBSERVATIONS MAINTENANCE CLIENT MAIRIE DE COMBRIT

(1/3)

EXTRAIT DES OBSERVATIONS DU RAPPORT SOCOTEC

N° RAPPORT ▶ 92420/26/2633
PÉRIMÈTRE CONTRÔLÉ ▶ BORNES PARC DE KÉROBISTIN Rue Ar Pussou 29120 SAINTE MARINE
CODE POSTAL ▶ 29120
VILLE ▶ SAINTE MARINE
DATE DE VÉRIFICATION ▶ 08/06/2026

NOMBRE D'OBSERVATIONS	À TRAITER	TRAITÉE(S)
10	10	0

1 | COFFRET ENEDIS PROCHE MANOIR

▶ Disjoncteur ENEDIS

OBSERVATION SOCOTEC :

Disjoncteur ENEDIS - Dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) défectueux

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A remplacer. (Attention: Disjoncteur 300mA)

NF C 15-100-1 531.1

CRITICITÉ : 2

DÉJÀ SIGNALÉ : non

2 | BORNE 1 ▶ Général

OBSERVATION SOCOTEC :

Général - Le courant assigné de l'interrupteur est insuffisant.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A remplacer par un interrupteur de calibre au moins égal à 63A et de sensibilité 30mA.

R.4215-6
R.4226-7
NF C 15-100-1 434, 435
535

CRITICITÉ : 2

DÉJÀ SIGNALÉ : non

3 | BORNE 1 ▶ Disjoncteur

OBSERVATION SOCOTEC :

Disjoncteur 1 - Dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) défectueux

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A Remplacer

NF C 15-100-1 531.1

CRITICITÉ : 2

DÉJÀ SIGNALÉ : non

4 | BORNE 1 ▶ Disjoncteur

OBSERVATION SOCOTEC :

Disjoncteur 4 - Dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) défectueux

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A Remplacer

NF C 15-100-1 531.1

CRITICITÉ : 2

DÉJÀ SIGNALÉ : oui

FICHE DE SUIVI DES OBSERVATIONS MAINTENANCE CLIENT MAIRIE DE COMBRIT

(2/3)

5 | BORNE 1 ▶ Disjoncteur 6

OBSERVATION SOCOTEC :

Disjoncteur 6 - Dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) défectueux

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A Remplacer

CRITICITÉ : 2

DÉJÀ SIGNALÉ : oui

NF C 15-100-1 531.1

6 | BORNE 1 ▶ Disjoncteur 7 Tetra

OBSERVATION SOCOTEC :

Disjoncteur 7 Tetra - Courant admissible de la canalisation inférieur au courant d'emploi du circuit.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

Remplacer la canalisation en amont par une canalisation de section minimale de 2,5 mm².

CRITICITÉ : 2

DÉJÀ SIGNALÉ : non

NF C 15-100-1 523

7 | BORNE 2 ▶ Disjoncteur 5 - Gewiss

OBSERVATION SOCOTEC :

Disjoncteur 5 - Gewiss - Dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) défectueux

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A Remplacer

CRITICITÉ : 2

DÉJÀ SIGNALÉ : non

NF C 15-100-1 531.1

8 | BORNE 2 ▶ Disjoncteur 6 - Gewiss

OBSERVATION SOCOTEC :

Disjoncteur 6 - Gewiss - Dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) défectueux

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A Remplacer

CRITICITÉ : 2

DÉJÀ SIGNALÉ : non

NF C 15-100-1 531.1

9 | BORNE 3

OBSERVATION SOCOTEC :

BORNE 3 - Fixation non assurée.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A refixer.

CRITICITÉ : 3

DÉJÀ SIGNALÉ : non

R.4226-5
R.4226-7
NF C 15-100-1 530

10 | BORNE 3 ▶ Disjoncteur 6 -
Gewiss

OBSERVATION SOCOTEC :

Disjoncteur 6 - Gewiss - Dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) défectueux

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A Remplacer

CRITICITÉ : 2

DÉJÀ SIGNALÉ : non

NF C 15-100-1 531.1

