

FICHE DE SUIVI DES OBSERVATIONS MAINTENANCE CLIENT MAIRIE DE COMBRIT

(1/2)

EXTRAIT DES OBSERVATIONS DU RAPPORT SOCOTEC

N° RAPPORT ▶ 92420/26/2396
PÉRIMÈTRE CONTRÔLÉ ▶ CANTINE SCOLAIRE 6 Rue Poul ar Ven.
Déro 29120 COMBRIT
CODE POSTAL ▶ 29120
VILLE ▶ COMBRIT
DATE DE VÉRIFICATION ▶ 28/05/2026

NOMBRE D'OBSERVATIONS	À TRAITER 	TRAITÉE(S) 
5	5	0

1 | BUREAU ▶ TABLEAU GENERAL ▶ Voiture électrique DT40N Type AC

OBSERVATION SOCOTEC :

Voiture électrique DT40N Type AC - Absence de protection par dispositif différentiel 30 mA sur les points de connexion des véhicules électriques.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

Remplacer le différentiel par un différentiel de type A.

CRITICITÉ : 2

DÉJÀ SIGNALÉ : non

NF C 15-100-7 722

2 | BUREAU ▶ TABLEAU GENERAL ▶ Télécommande BAES TL500

OBSERVATION SOCOTEC :

Télécommande BAES TL500 - Télécommande inactive.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

Réviser le fonctionnement de la télécommande de mise à l'état de repos. (N'agit pas sur les BAES L2S)

CRITICITÉ : 2

DÉJÀ SIGNALÉ : oui

Art. 9

3 | EXTÉRIEUR, CHAUFFERIE ▶ ARMOIRE PAC ▶ Q11 extracteur cuisson

OBSERVATION SOCOTEC :

Q11 extracteur cuisson - Traces d'échauffement constatées.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

Légère trace d'échauffement en amont phase 2. A surveiller

CRITICITÉ : 2

DÉJÀ SIGNALÉ : oui

NF C 15-100-1 421, 422,
423 559

4 | RDC ▶ DEGAGEMENT VESTIAIRE H ▶ B.A.E.S

OBSERVATION SOCOTEC :

B.A.E.S - Défaut de fonctionnement

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A réparer ou remplacer par la même marque (EATON LUMINOX)

CRITICITÉ : 2

DÉJÀ SIGNALÉ : non

Art. 11

OBSERVATION SOCOTEC :

1 PC - Absence de continuité du circuit de protection.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A relier à la terre avec une valeur inférieure à deux Ohms.

CRITICITÉ : 2

DÉJÀ SIGNALÉ : oui

NF C 15-100-1 411

