

FICHE DE SUIVI DES OBSERVATIONS MAINTENANCE CLIENT MAIRIE DE COMBRIT

(1/2)

EXTRAIT DES OBSERVATIONS DU RAPPORT SOCOTEC

N° RAPPORT ▶ 92420/26/2559
PÉRIMÈTRE CONTRÔLÉ ▶ CHAPELLE DU PORT DE STE MARINE Rue
du Bac 29120 SAINTE MARINE
CODE POSTAL ▶ 29120
VILLE ▶ SAINTE MARINE
DATE DE VÉRIFICATION ▶ 04/06/2026

NOMBRE D'OBSERVATIONS	À TRAITER 	TRAITÉE(S) 
9	9	0

1 | - Prise de terre des masses B.T. (Sacrissite - A gauche des chaudières)

OBSERVATION SOCOTEC :

- Prise de terre des masses B.T. (Sacrissite - A gauche des chaudières) - Résistance de la prise de terre trop élevée compte tenu des caractéristiques de l'installation.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

Ramener sa résistance à une valeur inférieure à 100 ohms, par exemple en ajoutant des piquets de terre.

CRITICITÉ : 2

DÉJÀ SIGNALÉ : non

R.4215-3 4
NF C 15-100-1 411, 442
542

2 | TABLEAU COMPTAGE ▶ Disjoncteur général

OBSERVATION SOCOTEC :

Disjoncteur général - Courant admissible de la canalisation inférieur au courant d'emploi du circuit.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

Remplacer la canalisation par une canalisation de section minimale de 16 mm². (En prévision d'un éventuel remplacement du disjoncteur à 60A)

CRITICITÉ : 2

DÉJÀ SIGNALÉ : non

NF C 15-100-1 523

3 | TABLEAU GÉNÉRAL ▶ Bornier de terre

OBSERVATION SOCOTEC :

Bornier de terre - Bornier de terre : raccordement multiples de conducteurs de protection.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A modifier de manière à ce qu'une intervention sur un des conducteurs n'affecte pas la connexion des autres conducteurs (par exemple en utilisant un bornier de terre permettant de raccorder chaque conducteur individuellement).

CRITICITÉ : 2

DÉJÀ SIGNALÉ : non

NF C 15-100-1 543

4 | TABLEAU GÉNÉRAL ▶ Interrupteur général

OBSERVATION SOCOTEC :

Interrupteur général - Capacité des bornes insuffisante.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A remplacer par un modèle adapté au nombre et à la section des conducteurs.

CRITICITÉ : 2

DÉJÀ SIGNALÉ : non

R.4215-6
R.4226-7
NF C 15-100-1 526

FICHE DE SUIVI DES OBSERVATIONS MAINTENANCE CLIENT

MAIRIE DE COMBRIT

(2/2)

5 | CHAPELLE DU PORT DE STE MARINE ▶ CHAPELLE ▶ 1 BAES

OBSERVATION SOCOTEC :
1 BAES - Défaut de fonctionnement
SOLUTION PRÉCONISÉE :
A réparer ou remplacer.
CRITICITÉ : 2
DÉJÀ SIGNALÉ : non

Art. 11



6 | CHAPELLE DU PORT DE STE MARINE ▶ CHAPELLE ▶ 1 PC sous Flamme éternelle

OBSERVATION SOCOTEC :
1 PC sous Flamme éternelle - Fixation non assurée.
SOLUTION PRÉCONISÉE :
A refixer.
CRITICITÉ : 3
DÉJÀ SIGNALÉ : oui

R.4226-5
R.4226-7
NF C 15-100-1 530



7 | CHAPELLE DU PORT DE STE MARINE ▶ CHAPELLE ▶ 1 PC sous Flamme éternelle

OBSERVATION SOCOTEC :
1 PC sous Flamme éternelle - Absence de continuité du circuit de protection.
SOLUTION PRÉCONISÉE :
A relier à la terre avec une valeur inférieure à deux Ohms.
CRITICITÉ : 2
DÉJÀ SIGNALÉ : oui

NF C 15-100-1 411



8 | CHAPELLE DU PORT DE STE MARINE ▶ EXTERIEUR ▶ Projecteur au sol

OBSERVATION SOCOTEC :
Projecteur au sol - Absence de continuité du circuit de protection.
SOLUTION PRÉCONISÉE :
A relier à la terre avec une valeur inférieure à deux Ohms.
CRITICITÉ : 2
DÉJÀ SIGNALÉ : non

NF C 15-100-1 411



9 | CHAPELLE DU PORT DE STE MARINE ▶ CHAPELLE ▶ 1 BAES

OBSERVATION SOCOTEC :
1 BAES - Défaut de fonctionnement de l'appareil d'éclairage de sécurité.
SOLUTION PRÉCONISÉE :
A remplacer ou à réparer.
CRITICITÉ : 2
DÉJÀ SIGNALÉ : non

