

FICHE DE SUIVI DES OBSERVATIONS MAINTENANCE CLIENT MAIRIE DE COMBRIT

(1/5)

EXTRAIT DES OBSERVATIONS DU RAPPORT SOCOTEC

N° RAPPORT ▶ 92420/26/3535
PÉRIMÈTRE CONTRÔLÉ ▶ PORT DE PLAISANCE 25 RUE DU BAC
29120 COMBRIT
CODE POSTAL ▶ 29120
VILLE ▶ COMBRIT
DATE DE VÉRIFICATION ▶ 21/07/2026

NOMBRE D'OBSERVATIONS	À TRAITER 	TRAITÉE(S) 
18	18	0

1 | ALLEE ACCES ▶ TGBT

OBSERVATION SOCOTEC :

TGBT - Présence de poussières en quantité excessive.


SOLUTION PRÉCONISÉE :

A nettoyer (principalement en partie basse du tableau)

CRITICITÉ : 3

DÉJÀ SIGNALÉ : oui

PHOTO OBSERVATION SOCOTEC :

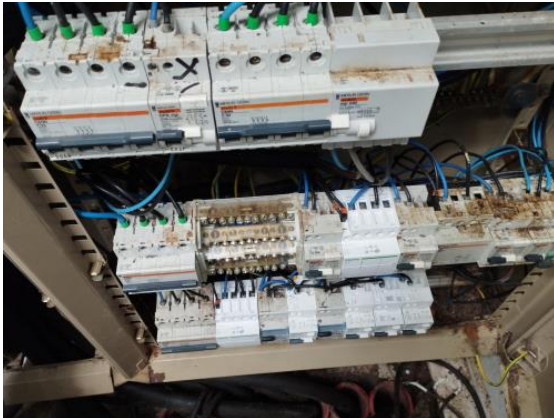

NF C 15-100-1 512

2 | ALLEE ACCES ▶ TGBT ▶ Système de fermeture du tableau

OBSERVATION SOCOTEC :

Système de fermeture du tableau - Composant détérioré.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A remettre en état

CRITICITÉ : 3

DÉJÀ SIGNALÉ : oui

R.4226-5
R.4226-7
NF C 15-100-1 530

3 | ALLEE ACCES ► TGBT ► Plusieurs plastron mal fixés

OBSERVATION SOCOTEC :

Plusieurs plastron mal fixés - Manque plusieurs éléments de fixation latérale pour maintenir solidement les plastrons de protection.

SOLUTION PRÉCONISÉE :


Remettre en place des éléments de fixation.

CRITICITÉ : 3

DÉJÀ SIGNALÉ : oui

PHOTO OBSERVATION SOCOTEC :

NF C 15-100-1 512

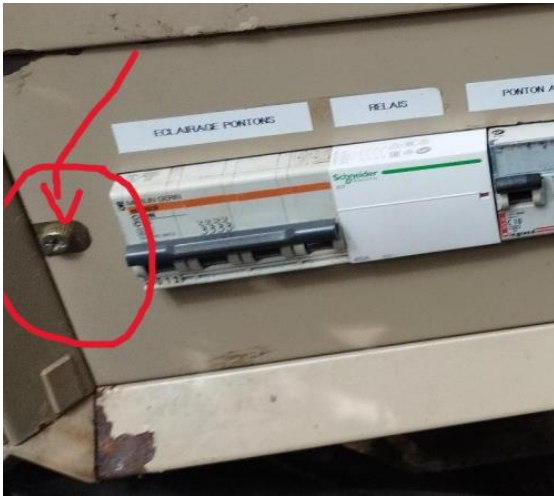

4 | ALLEE ACCES ► TGBT ► ECL Ponton A

OBSERVATION SOCOTEC :

ECL Ponton A - Dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) défectueux

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A remplacer (ne pas tenir compte de l'observation si le disjoncteur a été remplacé... Essai non réalisé car contacteur relais non enclenché.)

CRITICITÉ : 2

DÉJÀ SIGNALÉ : non

NF C 15-100-1 531.1

5 | ALLEE ACCES ► TGBT ► ECL Ponton C

OBSERVATION SOCOTEC :

ECL Ponton C - Dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) défectueux

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A remplacer (ne pas tenir compte de l'observation si le disjoncteur a été remplacé... Essai non réalisé car contacteur relais non enclenché.)

CRITICITÉ : 2

DÉJÀ SIGNALÉ : non

NF C 15-100-1 531.1

FICHE DE SUIVI DES OBSERVATIONS MAINTENANCE CLIENT MAIRIE DE COMBRIT

(3/5)

6 | PONTONS VISITEURS ▶ BORNE VISITEUR 5 (emplacement 32 33) ▶ .Capot PC (bas droite)

OBSERVATION SOCOTEC :

.Capot PC (bas droite) - Composant détérioré.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A remplacer.

CRITICITÉ : 3

DÉJÀ SIGNALÉ : non

R.4226-5
R.4226-7
NF C 15-100-1 530



7 | PONTON A ▶ BORNE A2 ▶ Fixation borne au sol à consolider

OBSERVATION SOCOTEC :

Fixation borne au sol à consolider - Fixation non assurée.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A refixer solidement.(à consolider au sol)

CRITICITÉ : 3

DÉJÀ SIGNALÉ : oui

R.4226-5
R.4226-7
NF C 15-100-1 530



8 | PONTON A ▶ BORNE A3 ▶ Fixation de la borne au sol

OBSERVATION SOCOTEC :

Fixation de la borne au sol - Fixation au sol mal assurée

SOLUTION PRÉCONISÉE :

Fixation de la borne au sol à consolider solidement.

CRITICITÉ : 3

DÉJÀ SIGNALÉ : non

R.4226-5
R.4226-7
NF C 15-100-1 530



9 | PONTON B ▶ BORNE B4 ▶ Capot SOCLES sur 2 PC (Gauche)

OBSERVATION SOCOTEC :

Capot SOCLES sur 2 PC (Gauche) - Composant détérioré.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A remplacer.

CRITICITÉ : 3

DÉJÀ SIGNALÉ : non

R.4226-5
R.4226-7
NF C 15-100-1 530



10 | PONTON D ▶ BORNE D1 ▶ Capot socle PC haut gauche

OBSERVATION SOCOTEC :

Capot socle PC haut gauche - Composant détérioré.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A remplacer.

CRITICITÉ : 3

DÉJÀ SIGNALÉ : non

R.4226-5
R.4226-7
NF C 15-100-1 530



FICHE DE SUIVI DES OBSERVATIONS MAINTENANCE CLIENT MAIRIE DE COMBRIT

(4/5)

11 | PONTON D ► BORNE D6 ► Fixation borne au sol

OBSERVATION SOCOTEC :

Fixation borne au sol - Fixation au sol mal assurée

SOLUTION PRÉCONISÉE :

Fixation de la borne au sol à consolider.

CRITICITÉ : 3

DÉJÀ SIGNALÉ : non

R.4226-5
R.4226-7
NF C 15-100-1 530



12 | PONTON E ► BORNE E1 ► Dispositif différentiel PC2

OBSERVATION SOCOTEC :

Dispositif différentiel PC2 - Dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) défectueux

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A Remplacer

CRITICITÉ : 2

DÉJÀ SIGNALÉ : oui

NF C 15-100-1 531.1



13 | PONTON E ► BORNE E1 ► Disjoncteur PC3

OBSERVATION SOCOTEC :

Disjoncteur PC3 - Traces d'échauffement constatées.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

Remplacer les matériels et canalisations détériorés.

CRITICITÉ : 2

DÉJÀ SIGNALÉ : non

NF C 15-100-1 421, 422,
423 559



14 | PONTON F ► BORNE F1 ► Capot socle PC Haut droite

OBSERVATION SOCOTEC :

Capot socle PC Haut droite - Composant détérioré.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A remplacer.

CRITICITÉ : 3

DÉJÀ SIGNALÉ : non

R.4226-5
R.4226-7
NF C 15-100-1 530



15 | PONTON F ► BORNE F3 ► Capot socle PC Bas Gauche

OBSERVATION SOCOTEC :

Capot socle PC Bas Gauche - Composant détérioré.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A remplacer.

CRITICITÉ : 3

DÉJÀ SIGNALÉ : non

R.4226-5
R.4226-7
NF C 15-100-1 530



16 | PONTON G ► Borne Générale F G8 G9 ► PC TRI

OBSERVATION SOCOTEC :

PC TRI - Dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) défectueux

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A Remplacer

NF C 15-100-1 531.1

CRITICITÉ : 2

DÉJÀ SIGNALÉ : oui

17 | PONTON G ► Borne Générale E G6 G7 ► PC TRI

OBSERVATION SOCOTEC :

PC TRI - Dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) défectueux

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A Remplacer

NF C 15-100-1 531.1

CRITICITÉ : 2

DÉJÀ SIGNALÉ : non

18 | PONTON G ► Borne Générale D G4 G5

OBSERVATION SOCOTEC :

Borne Générale D G4 G5 - Obturateurs ou plastrons déposés.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A remettre en place.

NF C 15-100-1
411Annexe 41B

CRITICITÉ : 1

DÉJÀ SIGNALÉ : oui

PHOTO OBSERVATION SOCOTEC :

