

# FICHE DE SUIVI DES OBSERVATIONS MAINTENANCE CLIENT MAIRIE DE COMBRIT

(1/1)

## EXTRAIT DES OBSERVATIONS DU RAPPORT SOCOTEC

**N° RAPPORT** ▶ 92420/26/2645  
**PÉRIMÈTRE CONTRÔLÉ** ▶ SALLE OMNISPORTS Rue du Stade  
29120 COMBRIT  
**CODE POSTAL** ▶ 29120  
**VILLE** ▶ COMBRIT  
**DATE DE VÉRIFICATION** ▶ 05/06/2026

| NOMBRE<br>D'OBSERVATIONS | À TRAITER<br> | TRAITÉE(S)<br> |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                        | 4                                                                                                | 0                                                                                                 |

### 1 | LOCAL TGBT ▶ Disjoncteur général TGBT ▶ NSX160F

#### OBSERVATION SOCOTEC :

Disjoncteur général NSX160F - Protection contre les contacts directs non assurée.

#### SOLUTION PRÉCONISÉE :

Barrière à réparer ou à remettre en place en partie haute.

**CRITICITÉ** : 1

**DÉJÀ SIGNALÉ** : oui

NF C 15-100-1  
411Annexe 41B

### 2 | ACCÈS EXTÉRIEUR ▶ TD TENNIS ▶ Inter diff

#### OBSERVATION SOCOTEC :

Inter diff - Fixation non assurée.

#### SOLUTION PRÉCONISÉE :

A refixer.

**CRITICITÉ** : 3

**DÉJÀ SIGNALÉ** : oui

R.4226-5  
R.4226-7  
NF C 15-100-1 530

### 3 | SALLE REUNION ▶ Vidéoprojecteur

#### OBSERVATION SOCOTEC :

Vidéoprojecteur - Absence de continuité du circuit de protection.

#### SOLUTION PRÉCONISÉE :

A relier à la terre avec une valeur inférieure à deux Ohms.

**CRITICITÉ** : 2

**DÉJÀ SIGNALÉ** : non

NF C 15-100-1 411

### 4 | RANGEMENT 9 ▶ Boîte de dérivation en hauteur

#### OBSERVATION SOCOTEC :

Boîte de dérivation en hauteur - Couvercle absent.

#### SOLUTION PRÉCONISÉE :

A remettre en place.

**CRITICITÉ** : 1

**DÉJÀ SIGNALÉ** : oui

NF C 15-100-1  
411Annexe 41B