

FICHE DE SUIVI DES OBSERVATIONS MAINTENANCE CLIENT MAIRIE DE COMBRIT

(1/2)

EXTRAIT DES OBSERVATIONS DU RAPPORT SOCOTEC

N° RAPPORT ▶ 92420/26/2591
PÉRIMÈTRE CONTRÔLÉ ▶ SANITAIRES DE LA PLAGE Rue de la
Plage 29120 SAINTE MARINE
CODE POSTAL ▶ 29120
VILLE ▶ SAINTE MARINE
DATE DE VÉRIFICATION ▶ 04/06/2026

NOMBRE D'OBSERVATIONS	À TRAITER 	TRAITÉE(S) 
5	5	0

1 | - Prise de terre des masses B.T. (Local technique)

OBSERVATION SOCOTEC :

- Prise de terre des masses B.T. (Local technique) - Valeur de la prise de terre trop élevée.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

Ramener sa résistance à une valeur inférieure à 100 ohms, par exemple en ajoutant des piquets de terre, ou un conducteur nu déroulé dans le sol.

CRITICITÉ : 2

DÉJÀ SIGNALÉ : oui

R.4215-3 4
NF C 15-100-1 411, 442
542

2 | COFFRET ENEDIS EXTÉRIEUR ▶ Disjoncteur ENEDIS

OBSERVATION SOCOTEC :

Disjoncteur ENEDIS - Dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) défectueux

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A Remplacer

CRITICITÉ : 2

DÉJÀ SIGNALÉ : oui

NF C 15-100-1 531.1

3 | LOCAL TECHNIQUE ▶ TD SANITAIRES ▶ Disjoncteur général

OBSERVATION SOCOTEC :

Disjoncteur général - Le courant assigné de l'interrupteur est insuffisant.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A remplacer par un interrupteur de calibre au moins égal à 63A et de sensibilité 30mA OU Réinstaller un disjoncteur différentiel 32A.

CRITICITÉ : 2

DÉJÀ SIGNALÉ : non

R.4215-6
R.4226-7
NF C 15-100-1 434, 435
535

4 | LOCAL TECHNIQUE ▶ 1 éclairage

OBSERVATION SOCOTEC :

1 éclairage - Fixation non assurée.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A refixer.

CRITICITÉ : 3

DÉJÀ SIGNALÉ : non

R.4226-5
R.4226-7
NF C 15-100-1 530

5 | SANITAIRES ► Eclairage

OBSERVATION SOCOTEC :

Eclairage - Absence de continuité du circuit de protection.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A relier à la terre avec une valeur inférieure à deux Ohms.

NF C 15-100-1 411

CRITICITÉ : 2

DÉJÀ SIGNALÉ : oui

