

FICHE DE SUIVI DES OBSERVATIONS MAINTENANCE CLIENT MAIRIE DE COMBRIT

(1/1)

EXTRAIT DES OBSERVATIONS DU RAPPORT SOCOTEC

N° RAPPORT ▶ 92420/26/2395
PÉRIMÈTRE CONTRÔLÉ ▶ SERVICES TECHNIQUES 8 RUE DU
GENERAL DE GAULLE 29120 COMBRIT
CODE POSTAL ▶ 29120
VILLE ▶ COMBRIT
DATE DE VÉRIFICATION ▶ 28/05/2026

NOMBRE D'OBSERVATIONS	À TRAITER 	TRAITÉE(S) 
4	4	0

1 | TGBT - Couloir ▶ 2 Départs LEGRAND 1ère rangée

OBSERVATION SOCOTEC :

2 Départs LEGRAND 1ère rangée - Absence d'identification.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A réaliser, par exemple à l'aide d'étiquettes ou de schémas. (Si départs PC, à protéger par un 30mA)

R.4215-10
NF C 15-100-1 514

CRITICITÉ : 3

DÉJÀ SIGNALÉ : non

2 | TGBT - Couloir ▶ D046 PC Fosse

OBSERVATION SOCOTEC :

D046 PC Fosse - Identification erronée.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A rectifier.

R.4215-10
NF C 15-100-1 514

CRITICITÉ : 3

DÉJÀ SIGNALÉ : oui

3 | ATELIER SERVICES TECHNIQUES ▶ ATELIER JARDIN RÉSERVE ▶ Plusieurs interrupteurs prises

OBSERVATION SOCOTEC :

Plusieurs interrupteurs prises - Matériel inadapté aux conditions d'influences externes de l'emplacement où il est installé.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A remplacer par un matériel possédant les indices de protection IP21 et IK07. Type PLEXO

NF C 15-100-1 512

CRITICITÉ : 3

DÉJÀ SIGNALÉ : non

4 | ATELIER SERVICES TECHNIQUES ▶ ATELIER MÉCA RÉSERVE ▶ 1 PC réserve, capot de prise

OBSERVATION SOCOTEC :

1 PC réserve, capot de prise - Composant détérioré.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A remplacer.

R.4226-5
R.4226-7
NF C 15-100-1 530

CRITICITÉ : 3

DÉJÀ SIGNALÉ : oui