

FICHE DE SUIVI DES OBSERVATIONS MAINTENANCE CLIENT MAIRIE DE COMBRIT

(1/1)

EXTRAIT DES OBSERVATIONS DU RAPPORT SOCOTEC

N° RAPPORT ▶ 92420/26/2647
PÉRIMÈTRE CONTRÔLÉ ▶ TI AR SONJOU / LIBERMAN 5 Hent Ty
Plouz 29120 COMBRIT
CODE POSTAL ▶ 29120
VILLE ▶ COMBRIT
DATE DE VÉRIFICATION ▶ 05/06/2026

NOMBRE D'OBSERVATIONS	À TRAITER 	TRAITÉE(S) 
4	4	0

1 | Circulations

OBSERVATION SOCOTEC :

Circulations - Absence d'éclairage de sécurité d'évacuation.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

Assurer l'éclairage de sécurité d'évacuation par une installation fixe permettant d'accéder à l'extérieur par l'éclairage des cheminements, des sorties, de la signalisation de sécurité, des obstacles et des indications de changement de direction.

Art. 5

CRITICITÉ : 2

DÉJÀ SIGNALÉ : oui

2 | Plusieurs éclairages

OBSERVATION SOCOTEC :

Plusieurs éclairages - Eclairage par douille à bout de fils.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A remplacer par un appareil d'éclairage. (Reste escalier vers sous sol)

NF C 15-100-1 512

CRITICITÉ : 3

DÉJÀ SIGNALÉ : oui

3 | SOUS SOL ▶ TGBT ▶ 1er Départ Ecl. Extérieur

OBSERVATION SOCOTEC :

1er Départ Ecl. Extérieur - Conducteur neutre mal identifié.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A repérer en bleu par des bagues aux extrémités.

R.4215-10
NF C 15-100-1 514

CRITICITÉ : 3

DÉJÀ SIGNALÉ : oui

4 | SOUS SOL ▶ TD CHAUDIÈRE

OBSERVATION SOCOTEC :

TD CHAUDIÈRE - Présence de circuits non mis hors tension par la manoeuvre de l'appareil de sectionnement général.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A raccorder en aval de l'appareil de sectionnement général, ou apposer une affichette rappelant cette particularité.

NF C 15-100-1 461 et 462

CRITICITÉ : 3

DÉJÀ SIGNALÉ : non