



- MAIRIE DE ST JACQUES DE LA LANDE
- 7 ALLEE DE LA GAUTRAIS
FERME DE LA GAUTRAIS
35136 ST JACQUES DE LA LANDE
- N° de dossier : 1193179
- Date de réalisation : 02/03/2020

Résultat du repérage

Détail en page 6

Etat :	EP	AC1	AC2	N=1	N=2	N=3
Nombre :	11	0	0	0	0	0



VOUS AVEZ DES MESURES A PRENDRE EN FONCTION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX AMIANTES :

OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES :

N=1 : Vous devez contrôler l'état de conservation des matériaux tous les 3 ans

N=2 : Vous devez faire réaliser une mesure d'empoussièrement sous...

N=3 : Vous devez faire effectuer des travaux de retrait ou de confinement sous 3ans

Recommandations réglementaires :

EP : Vous devez contrôler l'état de conservation des matériaux tous les 3 ans

AC1 : Vous devez recouvrir le matériau d'une couche de protection.

AC2 : Vous devez supprimer ou remplacer le composant.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT TRAVAUX

TEXTES DE REFERENCES

Examen réalisé conformément à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante suivant la NFX 46-020 d'Aout 2017
Ainsi quel descriptif de travaux fourni par le donneur d'ordre le jour de la commande retranscrit au paragraphe 3 du présent rapport

Important : Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

SYNTHESE DES CONCLUSIONS GENERALES DU REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE (RESULTATS DETAILLES AU PARAGRAPHE 4)

PRESENCE

Pièces non visitées : voir au paragraphe 3

Des investigations complémentaires devront être réalisées sur ces éléments non inspectés afin de compléter le repérage.

CE RAPPORT NE PEUT ETRE REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE ET AVEC L'AUTORISATION D'ADX GROUPE

	Etienne LE BESCONT ALLODIAGNOSTIC BRETAGNE 06 69 35 96 22	Certification n° Certification n° CPDI 4811 Décernée par : ICERT Vérifiez vous-même sur Internet la certification de notre diagnostiqueur !
réinventons / notre métier 	2, rue des Charmilles 35510 Cesson-Sévigné Tél : 09 70 69 01 47 - Fax : 02 99 32 11 54 SAS au capital de 6 990 495 € - RCS PARIS 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104	

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été certifiées par **I.Cert**. N° de certification **CPDI 4811** délivré le **09/05/2018** et expirant le **08/05/2023**.

Edité à **Cesson-Sévigné**, le **18/03/2020**

Par : Etienne LE BESCONT



SAS Allodiagnostic | Siège administratif :
Parc Saint Fiacre, 53200 Château-Gontier
Tél. 02 57 40 01 39 | info@alldiagnostic.com
RCS 505037044

SOMMAIRE

1. QUELS SONT LES DIFFERENTS ACTEURS SUR CETTE EXPERTISE ?	4
2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS	4
3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS	5
4. CONCLUSIONS DU REPERAGE	6
5. QUANTIFICATION DES MATERIAUX AMIANTES.....	6
6. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE.....	12
7. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES	14
8. ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS.....	27
9. RAPPORTS D'ANALYSES.....	34
10. ANNEXES /ATTESTATION D'ASSURANCE/ CERTIFICATION.....	39

1. QUELS SONT LES DIFFERENTS ACTEURS SUR CETTE EXPERTISE ?

<u>Propriétaire</u>	MAIRIE DE ST JACQUES DE LA LANDE 7 ALLEE DE LA GAUTRAIS FERME DE LA GAUTRAIS 35136 ST JACQUES DE LA LANDE	<u>Diagnosticteur</u>	Etienne LE BESCONT I.Cert CPDI 4811 09/05/2018
<u>Donneur d'ordre</u>	MAIRIE DE ST JACQUES DE LA LANDE 35136 ST JACQUES DE LA LANDE	<u>Assurance</u>	AXA N° de police 3912280604 01/01/2021
<u>Accompagnateur</u>	autre - CLE EN MAIRIE	<u>Laboratoire d'analyse</u> (le cas échéant)	Voir chapitre 10 RAPPORTS D'ANALYSES
<u>Expertise demandée</u>	11/02/2020		
<u>Visite effectuée le</u>	02/03/2020		

2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

<u>Adresse du bien :</u>	7 ALLEE DE LA GAUTRAIS FERME DE LA GAUTRAIS 35136 ST JACQUES DE LA LANDE	<u>Numéro de mission :</u>	1193179
<u>Références cadastrales :</u>	Section cadastrale Non communiquées,	<u>Référence client :</u>	NC
<u>Numéro de lot :</u>	Lot numéro Non communiqué,	<u>Visite effectuée le :</u>	02/03/2020

<u>Documents demandés</u>	<u>Documents remis</u>
Plan/Croquis du bâtiment	Non
Autres documents relatif à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.)	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage sur le dossier	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage Amiante sur le dossier	Non

Observations :

Néant

3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS

3.1 Programme de travaux fournis :

Repérage amiante avant travaux en vue de la réfection du rez-de-chaussée du bâtiment (Sols, murs, plafonds, faïences, plinthes...)

Important :

Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.

Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

3.2 Périmètre de repérage, locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants de la construction concernés par les travaux :

Atelier 1, Salle polyvalente, Sanitaire 1, Rangement 1, Cuisine, Bureau, Dégagement, Atelier 3, Atelier 2, Sanitaire 2, Cours, Préau

3.3 Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants de la construction n'ayant pas pu être inspecté(s) dans le cadre d'un repérage réglementaire :

Localisation	Description
Rangement 2	Absence de clef

Localisation	Parties du local	Raison
Rangement 2	Toutes	Absence de clef

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

4. CONCLUSIONS DU REPERAGE

Ce présent repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante et faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble pour la zone _impactée par les travaux décrits au paragraphe 3 du présent rapport.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.

Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient s'il a lieu de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la réglementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.


Tableau 1 – Synthèse des ZPSO Contenant de l'Amiante


ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description de l'échantillon réalisé
ZPSO006	Atelier 1	Atelier 1	Mur donnant sur extérieur	Analyse : P006 - Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac (Absence d'amiante) Analyse : P007 - Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac (Présence d'amiante) Analyse : P021 - Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en vrac non séparable (Absence d'amiante)
	--	--		
	Salle polyvalente	Salle polyvalente		
	--	--		
	Sanitaire 1	Sanitaire 1		
	--	--		
	Rangement 1	Rangement 1		
	--	--		
	Cuisine	Cuisine		
	--	--		
	Bureau	Bureau		
	--	--		
	Dégagement	Dégagement		
	--	--		
	Atelier 3	Atelier 3		
	--	--		
	Atelier 2	Atelier 2		
	--	--		
	Sanitaire 2	Sanitaire 2		
ZPSO020	Préau	Préau	Toiture	Analyse : P029 - Fibrociment gris avec fibres visibles (Présence d'amiante)


5. QUANTIFICATION DES MATERIAUX AMIANTES

Afin de répondre à la réglementation et selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, l'opérateur de repérage procède à l'estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante dans le cas où le donneur d'ordre prévoit le retrait des matériaux ou produits en question afin d'évaluer les quantités prévisibles de déchets amianté.

Des matériaux amiantés ont été repéré, Adx-groupe doit procéder à la quantification de ceux-ci, nous vous invitons à appeler votre chargé d'affaire dédié ou nos bureaux afin de prévoir une mission complémentaire.

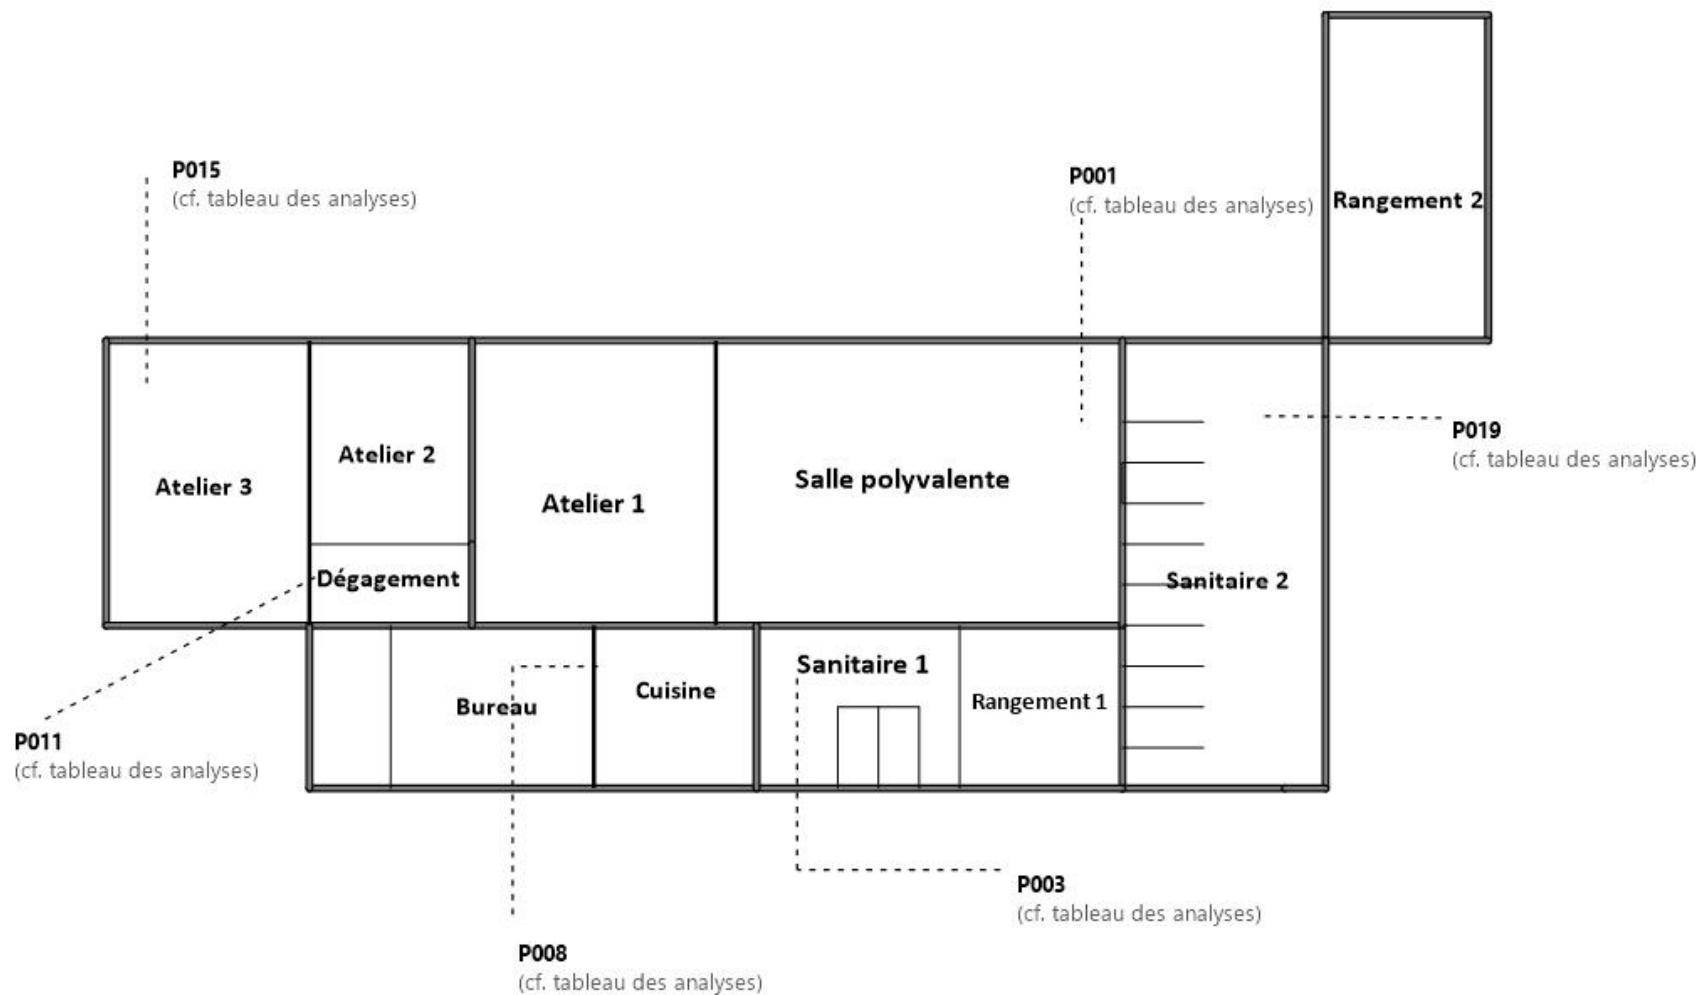Sols :

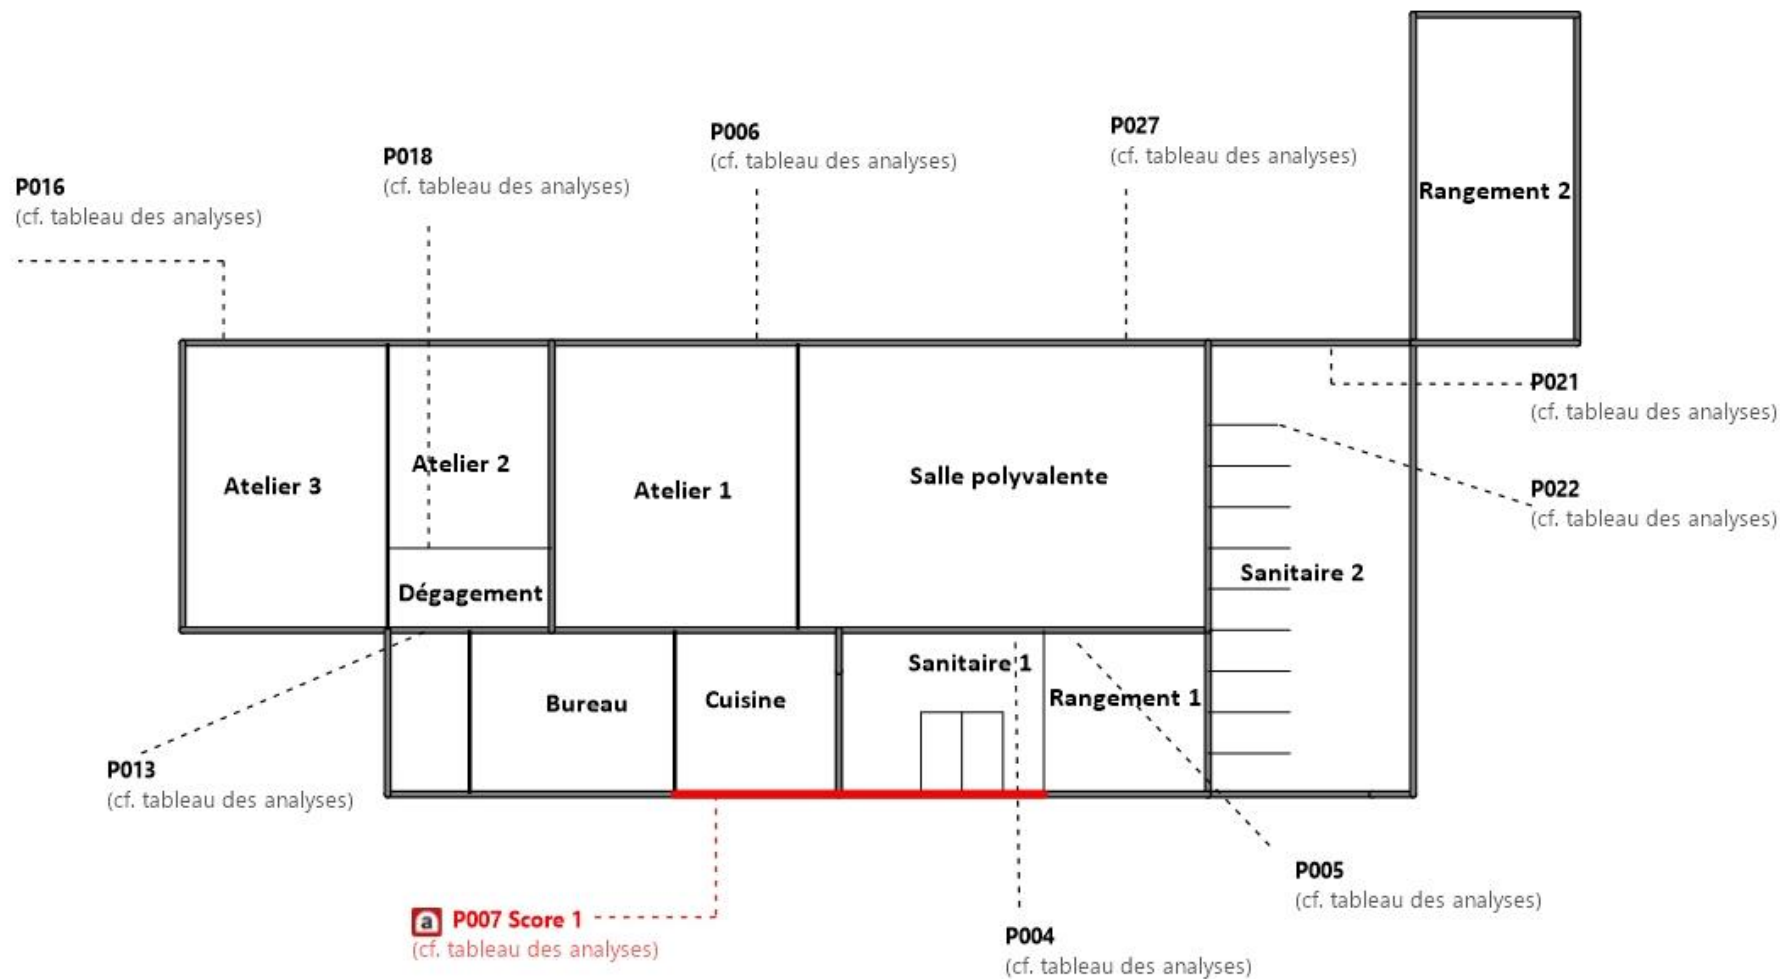Murs :

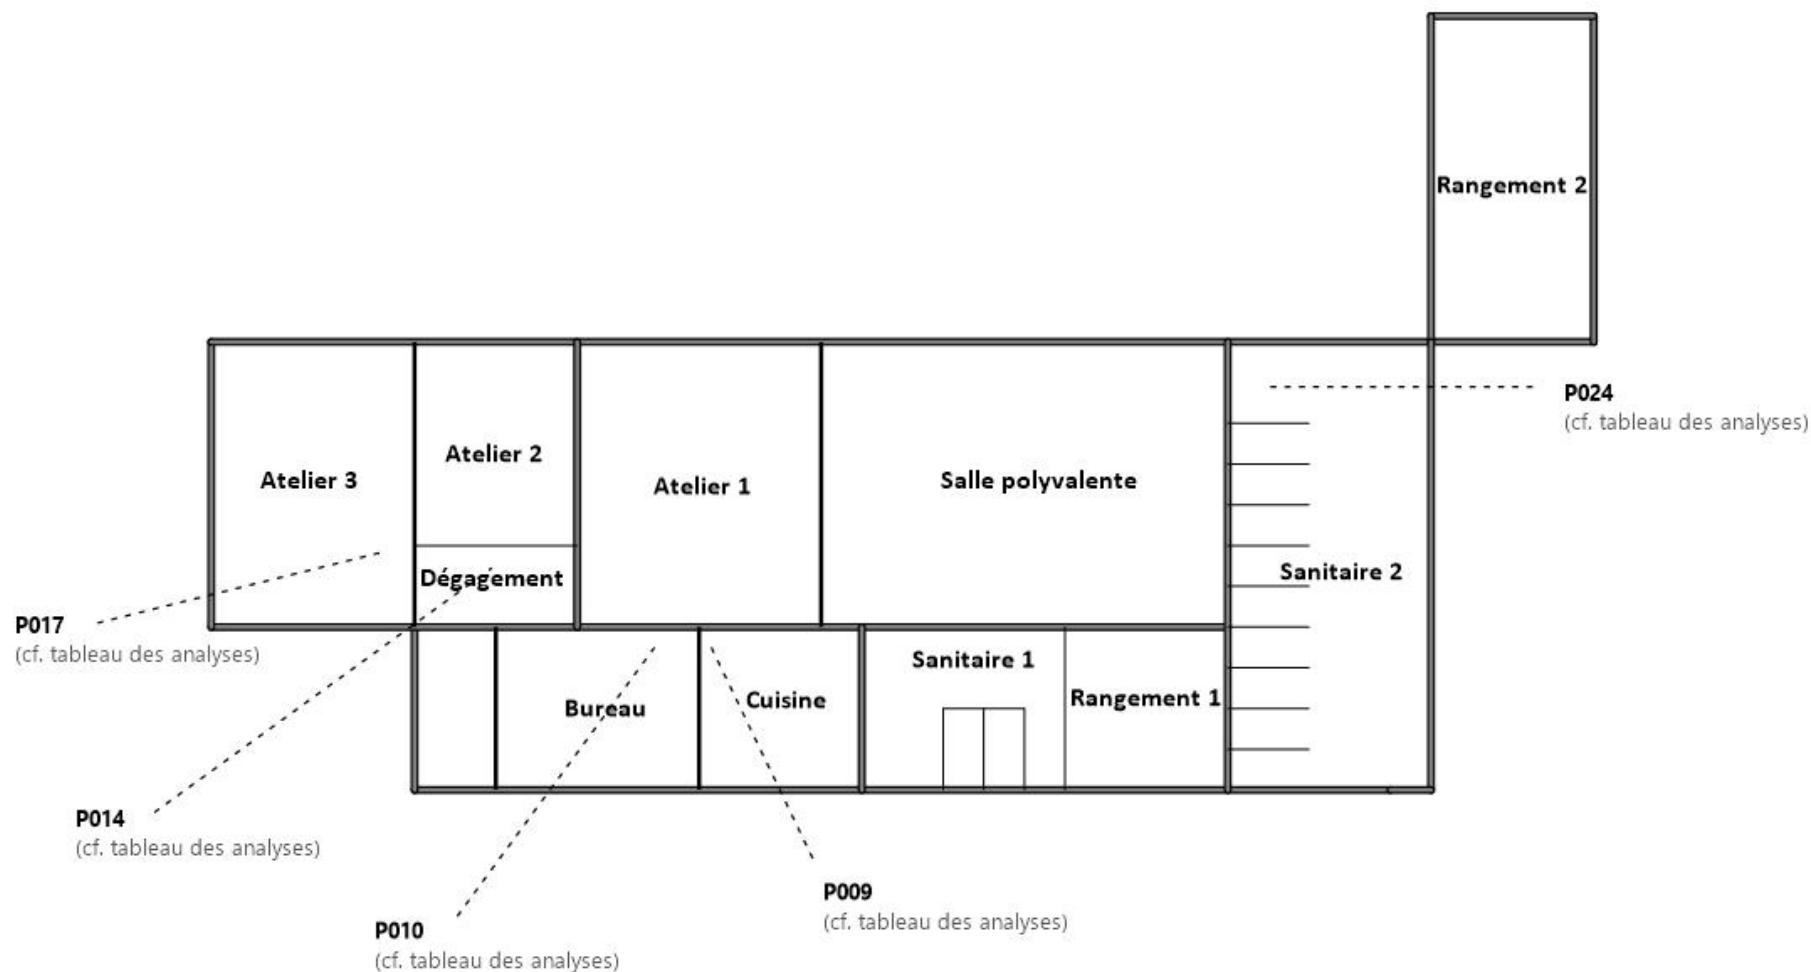Plafonds :

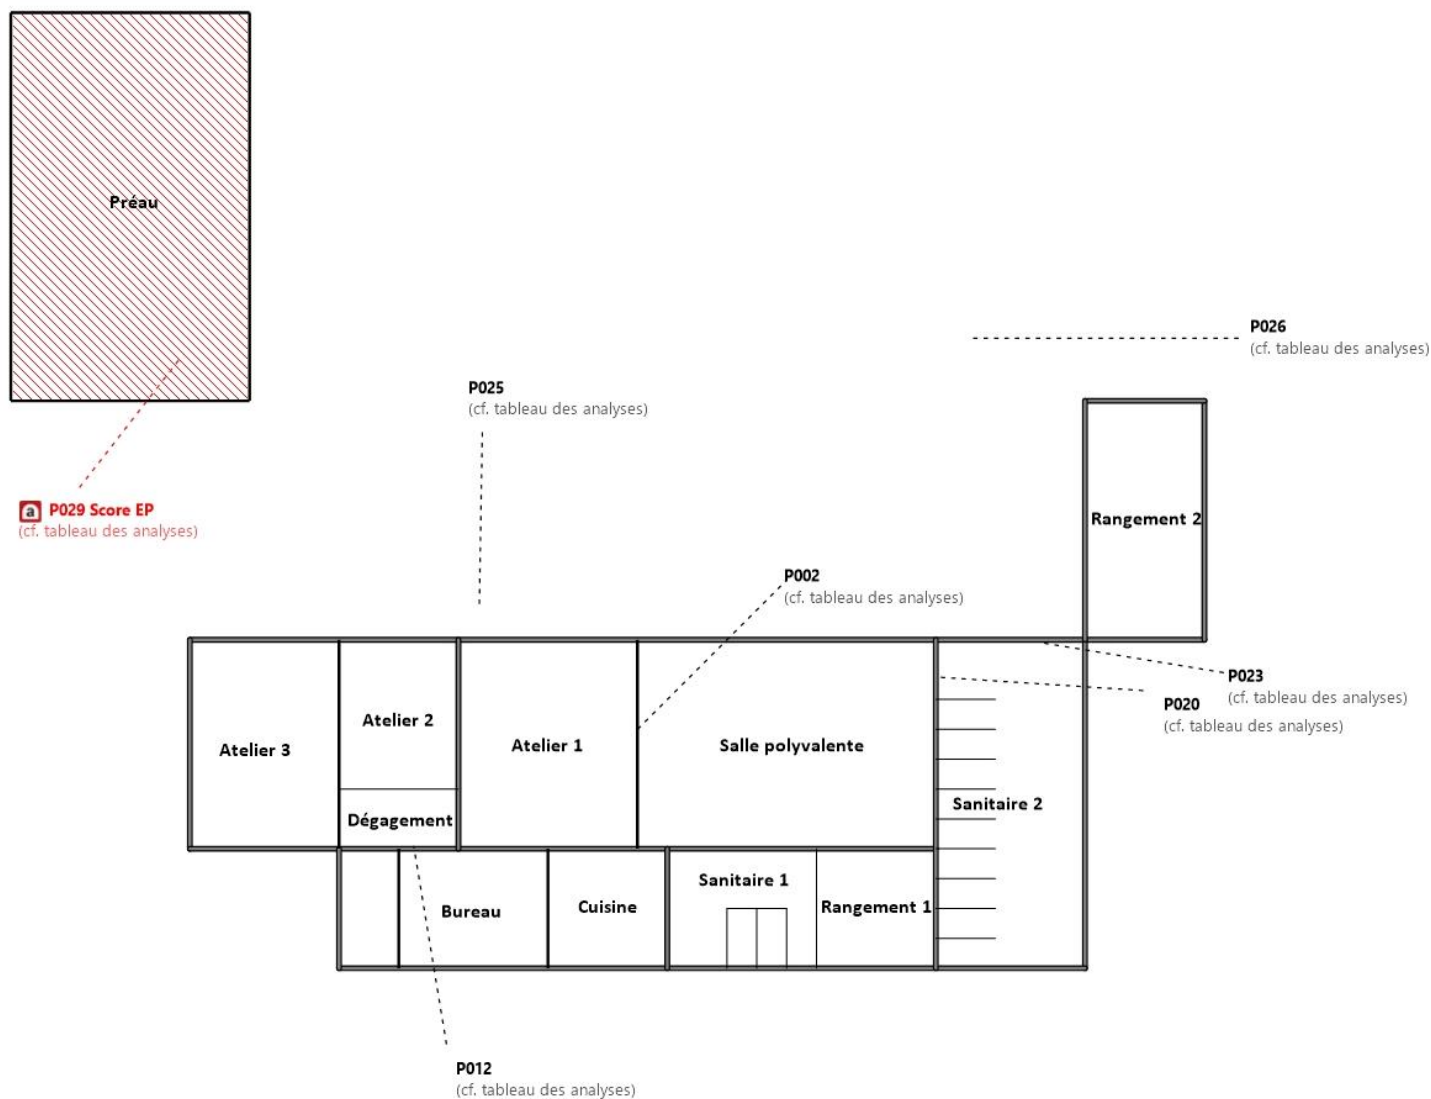
Autres :

Tableau des analyses effectuées:

Echantillon	Description Expert	Description laboratoire	Résultat Laboratoire
P001	Identifiant: ZPSO001 Description: Carrelage + colle de carrelage + ragréage	- : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P002	Identifiant: ZPSO002 Description: Colle de plinthes	- Colle beige + matériau gris en faible quantité non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P003	Identifiant: ZPSO003 Description: Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris Absence d'amiante - Phase 2 Revêtement cassant orange Absence d'amiante	Absence d'amiante
P004	Identifiant: ZPSO004 Description: Peinture + Plâtre	- Peinture non séparable + matériau gris en vrac : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P005	Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture + Plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P006	Identifiant: ZPSO006 Description: Peinture + Plâtre	- Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P007	Identifiant: ZPSO006 Description: Peinture + Plâtre	- Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P008	Identifiant: ZPSO007 Description: Carrelage + colle de carrelage + ragréage	- Phase 1 Colle grise Absence d'amiante - Phase 2 Ragréage gris en vrac hétérogène Absence d'amiante	Absence d'amiante
P009	Identifiant: ZPSO008 Description: Peinture + Plâtre	- Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P010	Identifiant: ZPSO008 Description: Peinture + Plâtre	- Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P011	Identifiant: ZPSO003 Description: Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Revêtement cassant orange Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac Absence d'amiante	Absence d'amiante
P012	Identifiant: ZPSO009 Description: Peinture décorative des plinthes	- Peinture avec poussières : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P013	Identifiant: ZPSO004 Description: Peinture + Plâtre	- Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P014	Identifiant: ZPSO010 Description: Peinture + Plâtre	- Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P015	Identifiant: ZPSO011 Description: Carrelage + colle de carrelage + ragréage	- Colle grise non séparable + ragréage beige en vrac hétérogène : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P016	Identifiant: ZPSO012 Description: Peinture + Plâtre	- Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P017	Identifiant: ZPSO013 Description: Peinture + Plâtre	- Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P018	Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture + Plâtre	- Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P019	Identifiant: ZPSO007 Description: Carrelage + colle de carrelage + ragréage	- Phase 1 Joint cassant gris non séparable + colle grise non séparable Absence d'amiante - Phase 2 Ragréage gris en vrac hétérogène Absence d'amiante	Absence d'amiante
P020	Identifiant: ZPSO002 Description: Colle de plinthes	- Peintures multiples en faible quantité non séparable + colle beige : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P021	Identifiant: ZPSO006 Description: Peinture + Plâtre	- Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P022	Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture + Plâtre	- Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P023	Identifiant: ZPSO014 Description: Colle de faïence	- Phase 1 Peintures multiples non séparable + joint cassant blanc Absence d'amiante - Phase 2 Colle beige Absence d'amiante	Absence d'amiante
P024	Identifiant: ZPSO015 Description: Peinture + Plâtre	- Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P025	Identifiant: ZPSO016 Description: Enrobé bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume)	- Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3 : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P026	Identifiant: ZPSO018 Description: Enrobé bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume)	- Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3 : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P027	Identifiant: ZPSO017 Description: Enduit extérieur	- Enduit compact beige hétérogène avec poussières : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P028	Identifiant: ZPSO019 Description: Enduit extérieur	- Enduit compact beige hétérogène : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P029	Identifiant: ZPSO020 Description: Plaques en fibres-ciment	- Fibrociment gris avec fibres visibles : Présence d'amiante	Présence d'amiante

6. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Programme de repérage :

Le programme de repérage de la mission décrite en tête du présent rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des démontages particuliers, de manière à suivre rigoureusement le périmètre de travaux définis avec le donneur d'ordre et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et justifiés certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Ne font pas partie du repérage :

- Les machineries en place (ascenseur / ventilation) (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux ou parties de locaux n'ayant pu être inspectés et listés dans le tableau page précédente
- Les ouvrages et réseaux enterrés

Sondages :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Notamment, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- Les plénums doivent être inspectés
- Les gaines techniques doivent être contrôlées
- Les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;

- Les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Chaque sondage est décrit dans la section 7 « Description des investigations réalisées ». Ils sont réalisés en partant de la surface du support jusqu'à l'élément structurel du bâtiment.

En respect de l'Annexe C de la norme NF X 46-020, les s réalisés dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de l'épaisseur des matériaux.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de protection individuelle et du matériel à utiliser sont issus de l'évaluation des risques réalisée préalablement à l'intervention, selon le mode opératoire d'ADX Groupe dans lequel est détaillée la méthodologie de prélèvements.

Établissement des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

La recherche et la détermination des ZPSO est une démarche réalisée au cours de l'ensemble des étapes de la mission, dans le but final d'aboutir à l'identification et la localisation des ZPSO contenant ou non de l'amiante. Chaque ZPSO sera donc identifiée par un ouvrage de référence, choisi comme le plus représentatif des ouvrages similaires. Parmi les ouvrages composant l'immeuble bâti, l'opérateur de repérage prend en compte un certain nombre de critères pour déterminer chacun des ouvrages de référence

Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.



MESURES A PRENDRE EN FONCTION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX AMIANTES :

Important : Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

FLOCAGES, CALORIFUGEAGES & FAUX-PLAFONDS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES OBLIGATOIRES)

- N=1 : Contrôle triennal de l'état de conservation
N=2 : Effectuer des mesures d'empoussièrement de l'air
N=3 : Effectuer des travaux de retrait ou de confinement sous 36 mois
(Voir fiche(s) d'évaluation ci-après)

AUTRES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES D'ORDRE GENERALE)

- EP : Surveiller l'évolution de l'état de conservation.
AC1 : Recouvrir le matériau d'une couche de protection.
AC2 : Supprimer ou remplacer le composant.

Ecart, adjonction ou suppression par rapport à la norme NF X 46-020 :

Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :

Synthèse des ZPSO Incohérente

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description de l'échantillon réalisé*
ZPSO006	Atelier 1	Atelier 1	Mur donnant sur extérieur	Analyse : P006 - Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac (Absence d'amiante) Analyse : P007 - Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac (Présence d'amiante) Analyse : P021 - Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en vrac non séparable (Absence d'amiante)
	--	--		
	Salle polyvalente	Salle polyvalente		
	--	--		
	Sanitaire 1	Sanitaire 1		
	--	--		
	Rangement 1	Rangement 1		
	--	--		
	Cuisine	Cuisine		
	--	--		
	Bureau	Bureau		
	--	--		
	Dégagement	Dégagement		
	--	--		
	Atelier 3	Atelier 3		
	--	--		
	Atelier 2	Atelier 2		
	--	--		
	Sanitaire 2	Sanitaire 2		

Après vérification d'adx-Groupe et de son laboratoire d'analyse qu'aucune pollution croisée n'a été identifiée au niveau du laboratoire et du prélèvement, l'hétérogénéité du matériau/produit de la ZPSO ci-dessus peut s'expliquer selon la norme NFX 46-020 par :

- une faible quantité d'amiante mélangé manuellement, lors de la fabrication ;
- une faible quantité d'amiante naturel présente dans la charge minérale utilisée à la fabrication ;
- la pose d'un enduit sur une surface avec des reliquats d'un produit amianté non complètement enlevé ;

À ce stade, il convient de conduire une réflexion (si nécessaire collégiale) afin de déterminer, à partir d'éléments factuels (techniques constructives et/ou procédés de fabrication et/ou de mise en œuvre, etc.) la cause probable de cette hétérogénéité.

Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux.

ADX GROUPE a choisi d'utiliser les critères non subjectifs de l'évaluation de l'état de conservation des matériaux de la liste B. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	X	-
Bâtiment vide d'occupants	X		
Bâtiment vide de mobilier	X		
Les équipements et installations étaient en service		X	
Les équipements et installations étaient alimentés	X		
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

7. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES

Descriptif des sondages et prélèvements effectués pour les ouvrages objet de la mission selon l'annexe A de la norme NFX 46 020 d'Aout 2017

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

ZPSO020 : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)								
Plaques en fibres-ciment					Pièces : Préau			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Préau	Toitur	1	Oui Préau : Toitur	Identifiant: ZPSO020 Description: Plaques en fibres-ciment	Après analyse en laboratoire	Score EP (Z-II-RF)	Analyse: P029 Partie analysée par le laboratoire: - Fibrociment gris avec fibres visibles : Présence d'amiante	

2 - Parois verticales extérieures et Façades


ZPSO017 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)								
Enduit extérieur					Pièces : Parties extérieures			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Parties extérieures	Façades	1	Oui Parties extérieures : Façades	Identifiant: ZPSO017 Description: Enduit extérieur	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P027 Partie analysée par le laboratoire: - Enduit compact beige hétérogène avec poussières : Absence d'amiante	

ZPSO019 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)								
Enduit extérieur					Pièces : Parties extérieures			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Parties extérieures	Façades	1	Oui Parties extérieures : Façades	Identifiant: ZPSO019 Description: Enduit extérieur	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P028 Partie analysée par le laboratoire: - Enduit compact beige hétérogène : Absence d'amiante	

3 - Parois verticales intérieures

ZPSO002 : Colle de faïence								
Colle de plinthes					Pièces : Atelier 1, Salle polyvalente, Sanitaire 1, Rangement 1, Cuisine, Bureau, Dégagement, Sanitaire 2			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Atelier 1	Plinthes	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P002, P020	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Colle de plinthes	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P002, P020	Idem photo : P002; P020
Salle polyvalente	Plinthes	2	Oui Salle polyvalente : Plinthes	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Colle de plinthes	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P002 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Colle beige + matériau gris en faible quantité non séparable : Absence d'amiante	
Sanitaire 1	Plinthes	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P002, P020	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Colle de plinthes	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P002, P020	Idem photo : P002; P020
Rangement 1	Plinthes	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P002, P020	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Colle de plinthes	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P002, P020	Idem photo : P002; P020
Cuisine	Plinthes	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P002, P020	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Colle de plinthes	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P002, P020	Idem photo : P002; P020
Bureau	Plinthes	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P002, P020	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Colle de plinthes	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P002, P020	Idem photo : P002; P020
Dégagement	Plinthes	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P002, P020	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Colle de plinthes	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P002, P020	Idem photo : P002; P020
Sanitaire 2	Plinthes	8	Oui Sanitaire 2 : Plinthes	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Colle de plinthes	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P020 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples en faible quantité non séparable + colle beige : Absence d'amiante	

ZPSO004 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché								
Peinture + Plâtre					Pièces : Atelier 1, Salle polyvalente, Sanitaire 1, Rangement 1, Cuisine, Bureau, Dégagement, Atelier 3, Atelier 2			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Atelier 1	Mur de refend	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004, P013	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P004, P013	Idem photo : P004; P013
Salle polyvalente	Mur de refend	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004, P013	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P004, P013	Idem photo : P004; P013
Sanitaire 1	Mur de refend	3	Oui Sanitaire 1 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P004 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + matériau gris en vrac : Absence d'amiante	
Rangement 1	Mur de refend	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004, P013	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P004, P013	Idem photo : P004; P013
Cuisine	Mur de refend	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004, P013	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P004, P013	Idem photo : P004; P013
Bureau	Mur de refend	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004, P013	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P004, P013	Idem photo : P004; P013
Dégagement	Mur de refend	7	Oui Dégagement : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P013 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable : Absence d'amiante	
Atelier 3	Mur de refend	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004, P013	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P004, P013	Idem photo : P004; P013
Atelier 2	Mur de refend	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004, P013	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P004, P013	Idem photo : P004; P013

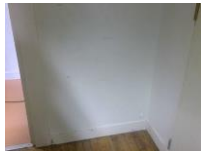ZPSO005 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché								
Peinture + Plâtre					Pièces : Atelier 1, Salle polyvalente, Sanitaire 1, Rangement 1, Cuisine, Bureau, Dégagement, Atelier 3, Atelier 2, Sanitaire 2			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Atelier 1	Cloison	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P018, P022	Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P005, P018, P022	Idem photo : P005; P018; P022
Salle polyvalente	Cloison	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P018, P022	Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P005, P018, P022	Idem photo : P005; P018; P022
Sanitaire 1	Cloison	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P018, P022	Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P005, P018, P022	Idem photo : P005; P018; P022
Rangement 1	Cloison	4	Oui Rangement 1 : Cloison	Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P005 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	
Cuisine	Cloison	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P018, P022	Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P005, P018, P022	Idem photo : P005; P018; P022
Bureau	Cloison	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P018, P022	Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P005, P018, P022	Idem photo : P005; P018; P022
Dégagement	Cloison	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P018, P022	Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P005, P018, P022	Idem photo : P005; P018; P022
Atelier 3	Cloison	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P018, P022	Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P005, P018, P022	Idem photo : P005; P018; P022
Atelier 2	Cloison	9	Oui Atelier 2 : Cloison	Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P018 Partie analysée par le laboratoire: - Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable : Absence d'amiante	

Sanitaire 2	Cloison	10	Oui Sanitaire 2 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P022 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en vrac non séparable : Absence d'amiante	
-------------	---------	----	------------------------------	---	------------------------------------	--------	--	---


ZPSO006 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché								
Peinture + Plâtre					Pièces : Atelier 1, Salle polyvalente, Sanitaire 1, Rangement 1, Cuisine, Bureau, Dégagement, Atelier 3, Atelier 2, Sanitaire 2			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Atelier 1	Mur donnant sur extérieur	1	Oui Atelier 1 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	Score EP (Z-III-RF)	<u>Analyse:</u> P006 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	
Salle polyvalente	Mur donnant sur extérieur	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P006, P007, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	Score EP (Z-III-RF)	<u>Analyse:</u> P006, P007, P021	Idem photo : P006; P007; P021
Sanitaire 1	Mur donnant sur extérieur	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P006, P007, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	Score EP (Z-III-RF)	<u>Analyse:</u> P006, P007, P021	Idem photo : P006; P007; P021
Rangement 1	Mur donnant sur extérieur	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P006, P007, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	Score EP (Z-III-RF)	<u>Analyse:</u> P006, P007, P021	Idem photo : P006; P007; P021
Cuisine	Mur donnant sur extérieur	5	Oui Cuisine : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	Score EP (Z-III-RF)	<u>Analyse:</u> P007 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac : Présence d'amiante	
Bureau	Mur donnant sur extérieur	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P006, P007, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	Score EP (Z-III-RF)	<u>Analyse:</u> P006, P007, P021	Idem photo : P006; P007; P021
Dégagement	Mur donnant sur extérieur	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P006, P007, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	Score EP (Z-III-RF)	<u>Analyse:</u> P006, P007, P021	Idem photo : P006; P007; P021
Atelier 3	Mur donnant sur extérieur	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P006, P007, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	Score EP (Z-III-RF)	<u>Analyse:</u> P006, P007, P021	Idem photo : P006; P007; P021
Atelier 2	Mur donnant sur extérieur	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P006, P007, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	Score EP (Z-III-RF)	<u>Analyse:</u> P006, P007, P021	Idem photo : P006; P007; P021
Sanitaire 2	Mur donnant sur extérieur	10	Oui Sanitaire 2 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	Score EP (Z-III-RF)	<u>Analyse:</u> P021 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en vrac non séparable : Absence d'amiante	

ZPSO009 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)								
Peinture décorative des plinthes					Pièces : Dégagement, Atelier 3, Atelier 2			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Plinthes	1	Oui Dégagement : Plinthes	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Peinture décorative des plinthes	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P012 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture avec poussières : Absence d'amiante	
Atelier 3	Plinthes	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Peinture décorative des plinthes	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P012	Idem photo : P012
Atelier 2	Plinthes	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Peinture décorative des plinthes	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P012	Idem photo : P012

ZPSO012 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché					Pièces : Atelier 1, Salle polyvalente, Sanitaire 1, Rangement 1, Cuisine, Bureau, Dégagement, Atelier 3, Atelier 2			
Peinture + Plâtre					Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon				
Atelier 1	Doublage mur donnant sur extérieur	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016	Identifiant: ZPSO012 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P016	Idem photo : P016
Salle polyvalente	Doublage mur donnant sur extérieur	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016	Identifiant: ZPSO012 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P016	Idem photo : P016
Sanitaire 1	Doublage mur donnant sur extérieur	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016	Identifiant: ZPSO012 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P016	Idem photo : P016
Rangement 1	Doublage mur donnant sur extérieur	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016	Identifiant: ZPSO012 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P016	Idem photo : P016
Cuisine	Doublage mur donnant sur extérieur	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016	Identifiant: ZPSO012 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P016	Idem photo : P016
Bureau	Doublage mur donnant sur extérieur	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016	Identifiant: ZPSO012 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P016	Idem photo : P016
Dégagement	Doublage mur donnant sur extérieur	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016	Identifiant: ZPSO012 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P016	Idem photo : P016
Atelier 3	Doublage mur donnant sur extérieur	8	Oui Atelier 3 : Doublage mur donnant sur extérieur	Identifiant: ZPSO012 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P016 Partie analysée par le laboratoire: - Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	
Atelier 2	Doublage mur donnant sur extérieur	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016	Identifiant: ZPSO012 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P016	Idem photo : P016

ZPSO014 : Colle de faïence								
Colle de faïence					Pièces : Sanitaire 2			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Sanitaire 2	Mur donnant sur extérieur	1	Oui Sanitaire 2 : Mur donnant sur extérieur	Identifiant: ZPSO014 Description: Colle de faïence	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P023 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Peintures multiples non séparable + joint cassant blanc Absence d'amiante - Phase 2 Colle beige Absence d'amiante	

4 - Plafonds et faux plafonds

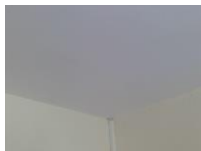ZPSO008 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché								
Peinture + Plâtre					Pièces : Sanitaire 1, Cuisine, Bureau			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Sanitaire 1	Plafond	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	Identifiant: ZPSO008 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P009, P010	Idem photo : P009; P010
Cuisine	Plafond	2	Oui Cuisine : Plafond	Identifiant: ZPSO008 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P009 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	
Bureau	Plafond	3	Oui Bureau : Plafond	Identifiant: ZPSO008 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P010 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	

ZPSO010 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché								
Peinture + Plâtre					Pièces : Dégagement			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Plafond	1	Oui Dégagement : Plafond	Identifiant: ZPSO010 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P014 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	


ZPSO013 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché								
Peinture + Plâtre					Pièces : Dégagement, Atelier 3			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Plafond	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P017	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P017	Idem photo : P017
Atelier 3	Plafond	2	Oui Atelier 3 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P017 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	

ZPSO015 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché								
Peinture + Plâtre					Pièces : Sanitaire 2			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Sanitaire 2	Plafond	1	Oui Sanitaire 2 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P024 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	

5 - Planchers et planchers techniques

ZPSO001 : Colle non bitumineuse								
Carrelage + colle de carrelage + ragréage					Pièces : Salle polyvalente			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Salle polyvalente	Sol	1	Oui Salle polyvalente : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Carrelage + colle de carrelage + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P001 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - : Absence d'amiante	

ZPSO003 : Dalle de sol								
Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage					Pièces : Sanitaire 1, Rangement 1, Dégagement			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Sanitaire 1	Sol	1	Oui Sanitaire 1 : Sol	Identifiant: ZPSO003 Description: Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P003 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris Absence d'amiante - Phase 2 Revêtement cassant orange Absence d'amiante	
Rangement 1	Sol	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P011	Identifiant: ZPSO003 Description: Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P003, P011	Idem photo : P003; P011
Dégagement	Sol	3	Oui Dégagement : Sol	Identifiant: ZPSO003 Description: Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P011 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Revêtement cassant orange Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac Absence d'amiante	

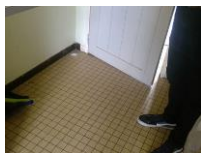ZPSO007 : Colle non bitumineuse								
Carrelage + colle de carrelage + ragréage					Pièces : Cuisine, Bureau, Dégagement, Sanitaire 2			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Cuisine	Sol	1	Oui Cuisine : Sol	Identifiant: ZPSO007 Description: Carrelage + colle de carrelage + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P008 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Colle grise Absence d'amiante - Phase 2 Ragréage gris en vrac hétérogène Absence d'amiante	
Bureau	Sol	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008, P019	Identifiant: ZPSO007 Description: Carrelage + colle de carrelage + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P008, P019	Idem photo : P008; P019
Dégagement	Sol	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008, P019	Identifiant: ZPSO007 Description: Carrelage + colle de carrelage + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P008, P019	Idem photo : P008; P019
Sanitaire 2	Sol	4	Oui Sanitaire 2 : Sol	Identifiant: ZPSO007 Description: Carrelage + colle de carrelage + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P019 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Joint cassant gris non séparable + colle grise non séparable Absence d'amiante - Phase 2 Ragréage gris en vrac hétérogène Absence d'amiante	

ZPSO011 : Colle non bitumineuse								
Carrelage + colle de carrelage + ragréage					Pièces : Atelier 3			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Atelier 3	Sol	1	Oui Atelier 3 : Sol	Identifiant: ZPSO011 Description: Carrelage + colle de carrelage + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P015 Partie analysée par le laboratoire: - Colle grise non séparable + ragréage beige en vrac hétérogène : Absence d'amiante	

6 - Conduits et accessoires intérieurs

Sans objet

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

Sans objet

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

ZPSO016 : Enrobé bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume)								
Enrobé bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume)					Pièces : Parties extérieures			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Parties extérieures	Sol	1	Oui Parties extérieures : Sol	Identifiant: ZPSO016 Description: Enrobé bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume)	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P025 Partie analysée par le laboratoire: - Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3 : Absence d'amiante	

ZPSO018 : Enrobé bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume)								
Enrobé bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume)					Pièces : Parties extérieures			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Parties extérieures	Sol	1	Oui Parties extérieures : Sol	Identifiant: ZPSO018 Description: Enrobé bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume)	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P026 Partie analysée par le laboratoire: - Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3 : Absence d'amiante	

11 - Composants Hors norme

Sans objet

Légende : « ! - matériaux indissociables* » l'échantillon multicouche a été envoyée au laboratoire avec une demande d'analyse sur chaque couche séparément. Cependant, le laboratoire n'ayant pas réussi à distinguer chacune d'entre-elle, le retour de l'analyse a été généralisé à l'ensemble de l'échantillon. Des investigations complémentaires pourront être réalisées sur simple demande.


8. ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS

Important : Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Aucune évaluation n'a été réalisée

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des autres matériaux ou produit de la liste B

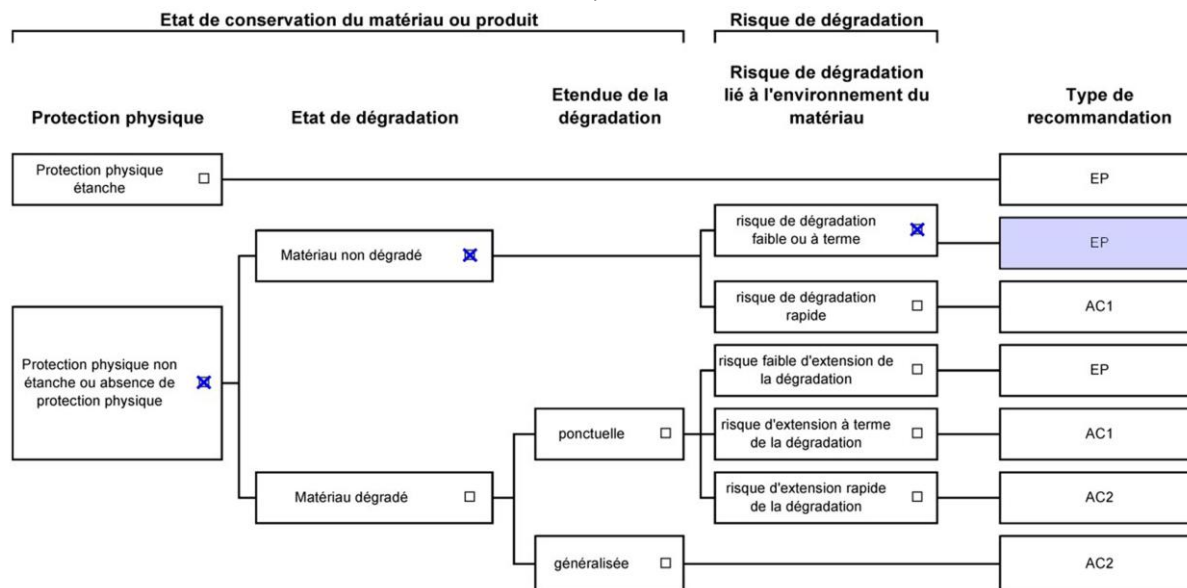

Dossier n° 1193179


Date de l'évaluation : 02/03/2020

Bâtiment / local ou zone homogène : Atelier 1


Identifiant Matériau : ZPSO006

Matériau : Peinture + Plâtre


Résultat Score EP (Z-III-RF)

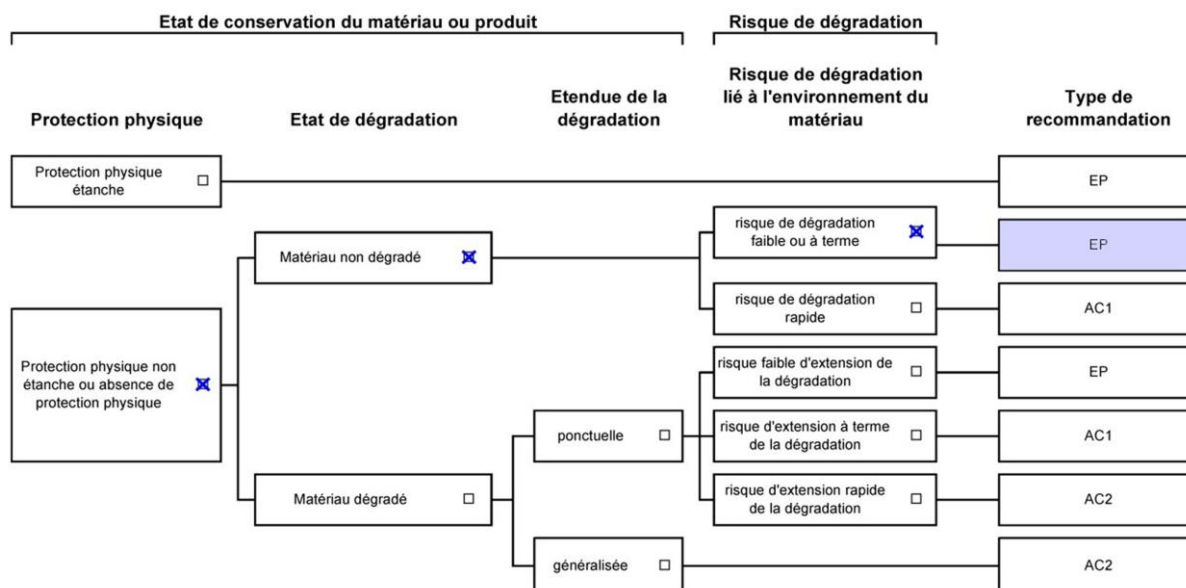


Dossier n° 1193179
Date de l'évaluation : 02/03/2020
Bâtiment / local ou zone homogène : Salle polyvalente
Identifiant Matériau : ZPSO006
Matériau : Peinture + Plâtre
Résultat Score EP (Z-III-RF)

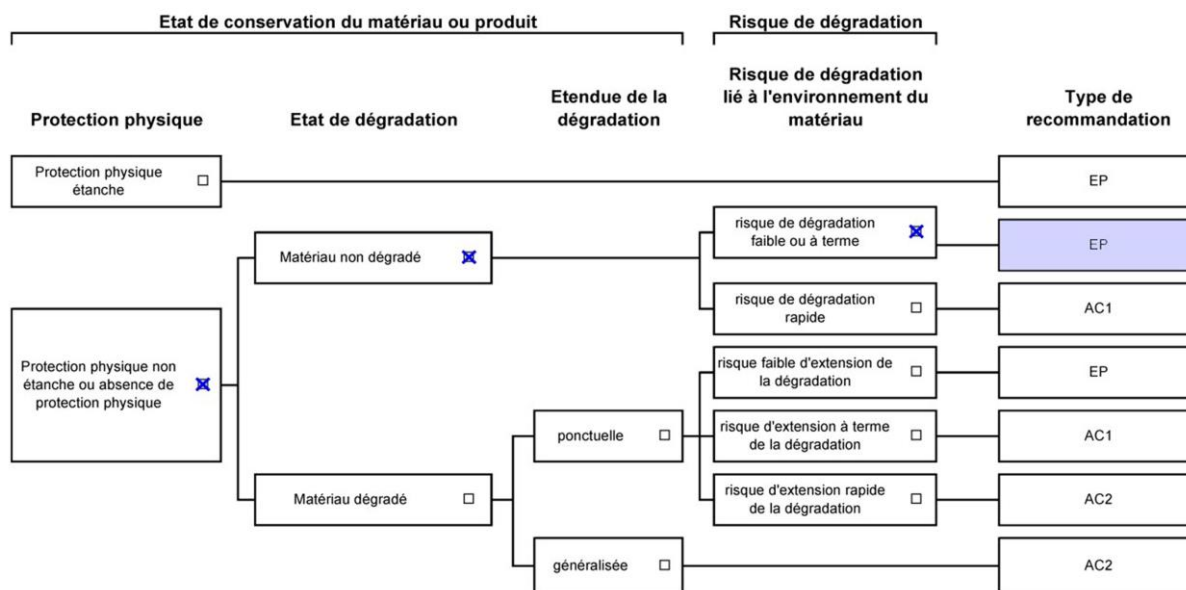


Dossier n° 1193179
Date de l'évaluation : 02/03/2020
Bâtiment / local ou zone homogène : Sanitaire 1
Identifiant Matériau : ZPSO006
Matériau : Peinture + Plâtre
Résultat Score EP (Z-III-RF)

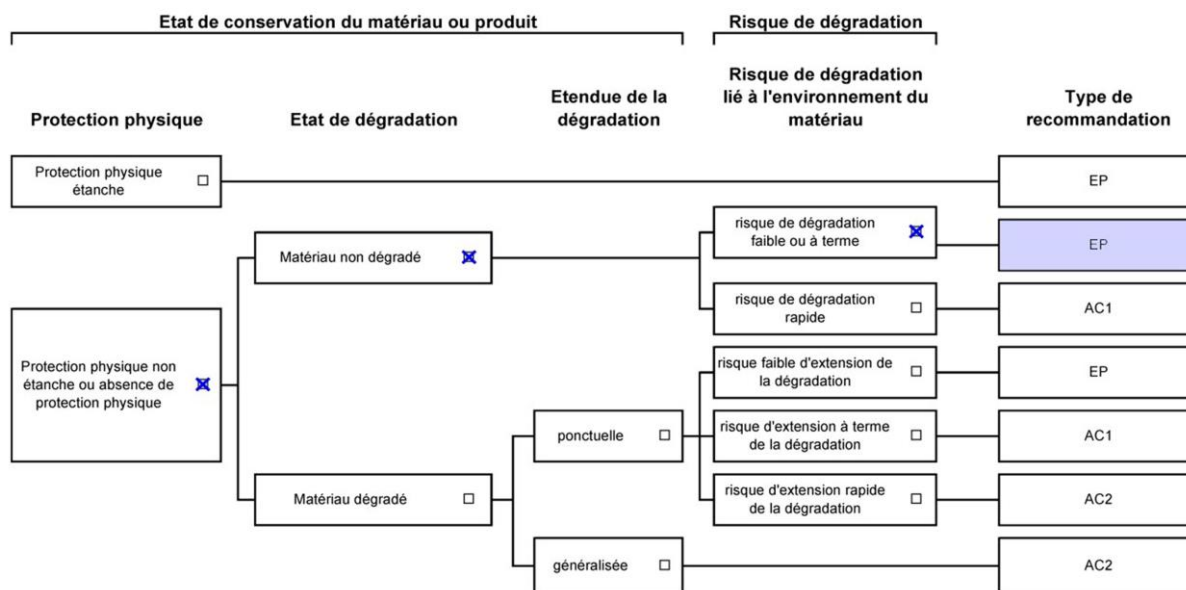

Dossier n° 1193179
Date de l'évaluation : 02/03/2020
Bâtiment / local ou zone homogène : Rangement 1
Identifiant Matériau : ZPSO006
Matériau : Peinture + Plâtre
Résultat Score EP (Z-III-RF)

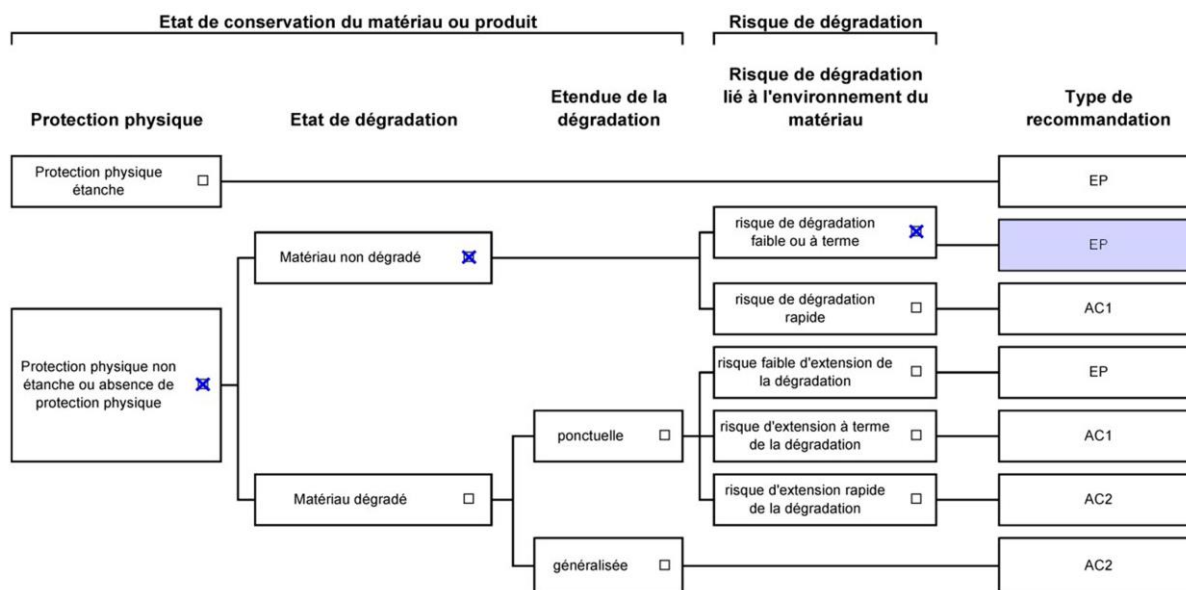

Dossier n° 1193179
Date de l'évaluation : 02/03/2020
Bâtiment / local ou zone homogène : Cuisine
Identifiant Matériau : ZPSO006
Matériau : Peinture + Plâtre
Résultat Score EP (Z-III-RF)

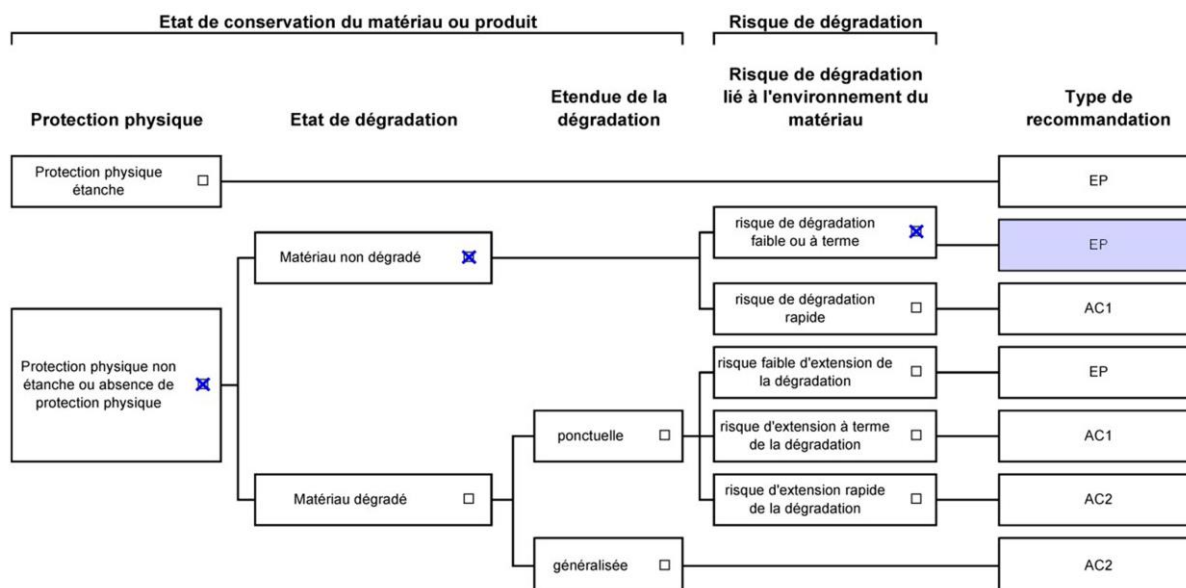

Dossier n° 1193179


Date de l'évaluation : 02/03/2020

Bâtiment / local ou zone homogène : Bureau

Identifiant Matériau : ZPSO006

Matériau : Peinture + Plâtre

Résultat Score EP (Z-III-RF)

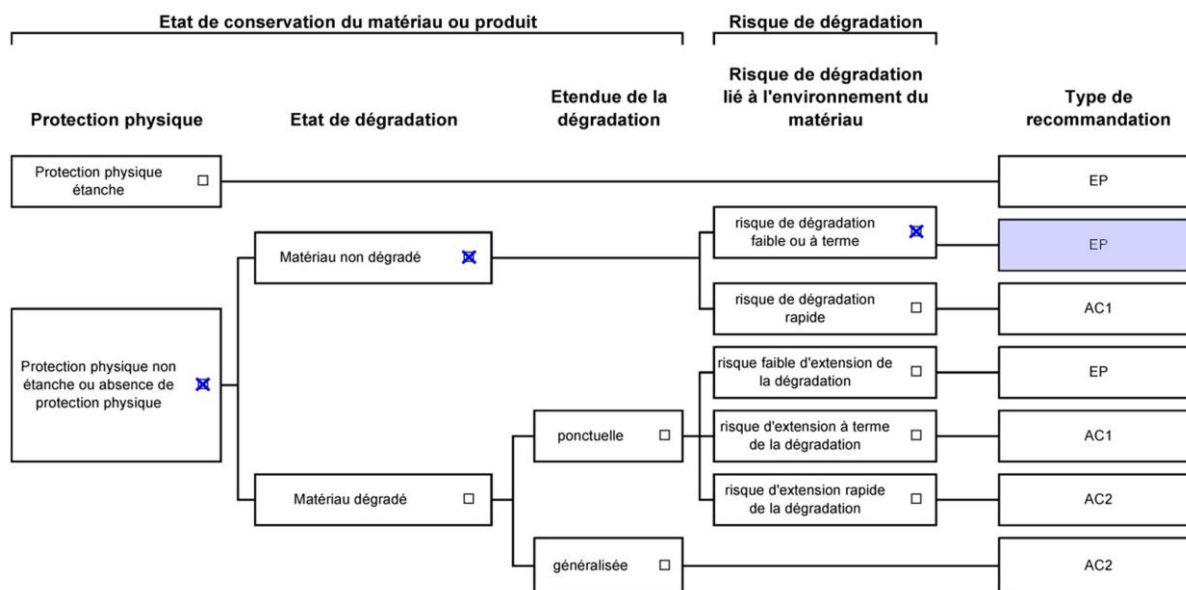

Dossier n° 1193179


Date de l'évaluation : 02/03/2020

Bâtiment / local ou zone homogène : Dégagement


Identifiant Matériau : ZPSO006

Matériau : Peinture + Plâtre


Résultat Score EP (Z-III-RF)

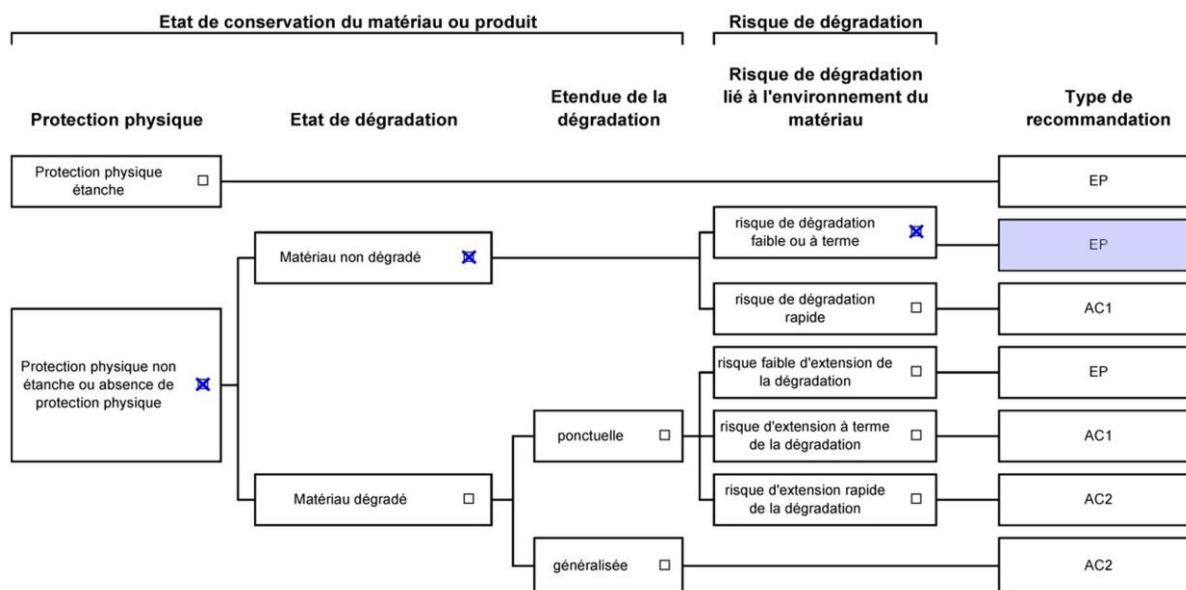


Dossier n° 1193179
Date de l'évaluation : 02/03/2020
Bâtiment / local ou zone homogène : Atelier 3
Identifiant Matériau : ZPSO006
Matériau : Peinture + Plâtre
Résultat Score EP (Z-III-RF)

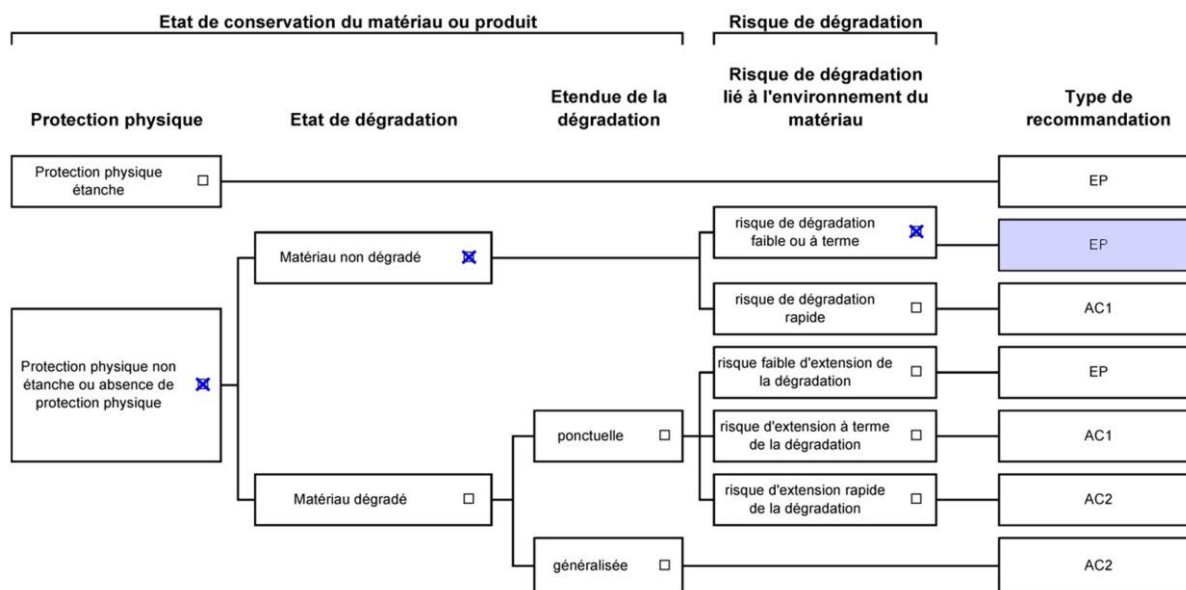

Dossier n° 1193179
Date de l'évaluation : 02/03/2020
Bâtiment / local ou zone homogène : Atelier 2
Identifiant Matériau : ZPSO006
Matériau : Peinture + Plâtre
Résultat Score EP (Z-III-RF)

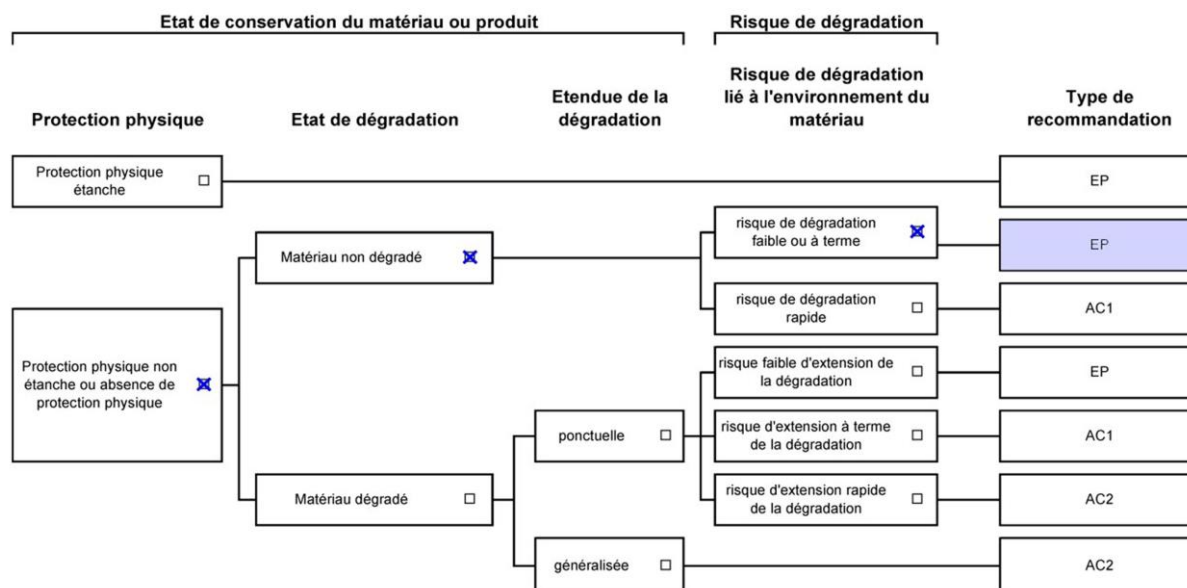

Dossier n° 1193179
Date de l'évaluation : 02/03/2020
Bâtiment / local ou zone homogène : Sanitaire 2
Identifiant Matériau : ZPSO006
Matériau : Peinture + Plâtre
Résultat Score EP (Z-III-RF)

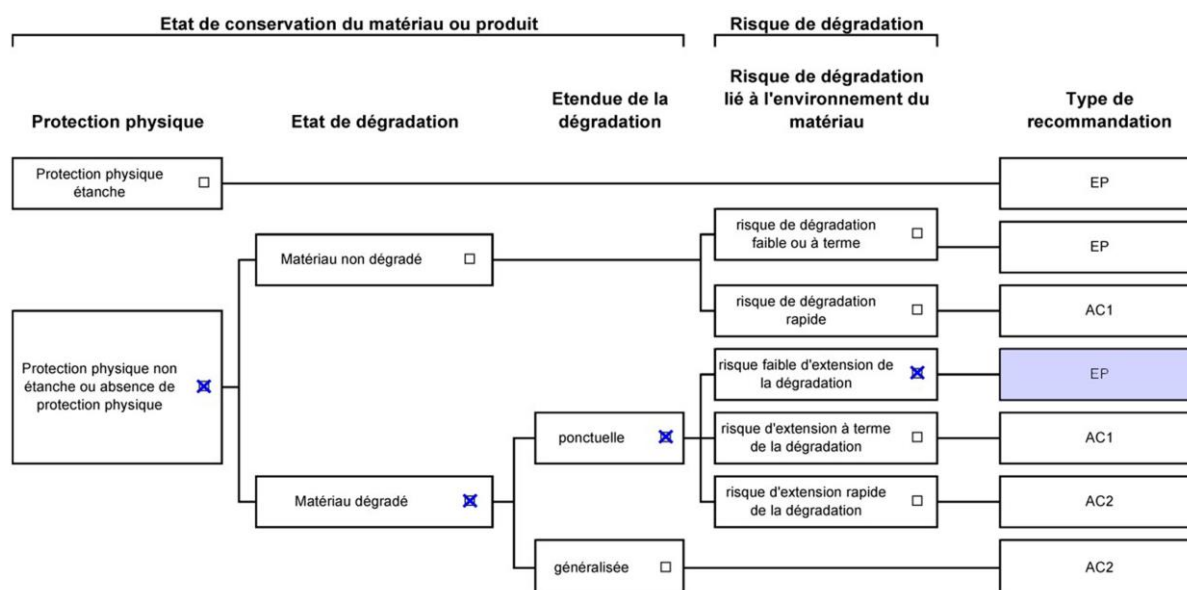

Dossier n° 1193179
Date de l'évaluation : 02/03/2020
Bâtiment / local ou zone homogène : Préau
Identifiant Matériau : ZPSO020
Matériau : Plaques en fibres-ciment
Résultat Score EP (Z-II-RF)

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des autres matériaux ou produit de la liste C

Aucune évaluation n'a été réalisée

INFORMATION QUANT AUX ETATS DE DEGRADATION :

OBLIGATIONS EUT EGARD AU DECRET OBLIGATIONS EUT EGARD DE L'ARRETES DU 12 DECEMBRE 2012, DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE. (CONCERNANT LES MATERIAUX FRIABLES) :

En fonction notamment, de l'accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et à des vibrations et enfin à l'existence de mouvement d'air dans la zone homogène, l'action à entreprendre est définie par zones réputées homogènes.

En fonction du résultat obtenu du diagnostic, une note de 1 à 3 est attribuée :

- Une note égale à **UN** (1) se traduit par un contrôle périodique de l'état de conservation du matériau dans les conditions prévues à l'article 3.
- Une note égale à **DEUX** (2) oblige, selon les modalités prévues à l'article 5, à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission.
- Une note égale à **TROIS** (3) oblige, le propriétaire à procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 5. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau inférieur à 5 fibres / litre.

RECOMMANDATIONS EUT EGARD DE L'ARRETES DU 12 DECEMBRE 2012, DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE. (CONCERNANT LES MATERIAUX NON FRIABLES) :

- Soit une « **évaluation périodique** », lorsque, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit.
- Soit une « **action corrective de premier niveau** », lorsque, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés.
- Soit à une « **action corrective de second niveau** », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation.

OBLIGATION DONNEUR D'ORDRE SELON L'ARTICLE 11 DE L'ARRETE DU 16 JUILLET 2019

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DAPP prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DTA prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

9. RAPPORTS D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-21167 EN DATE DU 10/03/2020 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : ADX GROUPE PARC ST FIACRE 53200 CHATEAU-GONTIER	Réf. Commande ITGA : IT0720-21167 Réf. Commande Client : 1193179_2020_03_02_1836_5764
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 04/03/2020

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085)
 - (2) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT453)
 - (3) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
1	1193179 - 7 ALLEE DE LA GAUTRAIS FERME DE LA GAUTRAIS 35136 ST JACQUES DE LA LANDE / P002 - Colle de plinthes - Salle polyvalente	IT072003-6825 : Carrelage / Colle beige / Matériau gris en faible quantité	Colle beige + matériau gris en faible quantité non séparable	META (1) le 07/03/2020	1	Amiante non détecté / -
2	1193179 - 7 ALLEE DE LA GAUTRAIS FERME DE LA GAUTRAIS 35136 ST JACQUES DE LA LANDE / P003 - Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage - Sanitaire I	IT072003-6826 : Revêtement cassant orange / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement cassant orange	META (1) le 06/03/2020	1	Amiante non détecté / -
3	1193179 - 7 ALLEE DE LA GAUTRAIS FERME DE LA GAUTRAIS 35136 ST JACQUES DE LA LANDE / P003 - Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage - Sanitaire I	IT072003-6826 : Revêtement cassant orange / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1) le 06/03/2020	1	Amiante non détecté / -
4	1193179 - 7 ALLEE DE LA GAUTRAIS FERME DE LA GAUTRAIS 35136 ST JACQUES DE LA LANDE / P004 - Peinture + Plâtre - Sanitaire I	IT072003-6827 : Peinture / Matériau gris en vrac	Peinture non séparable + matériau gris en vrac	META (1) le 07/03/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 1/5

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-21167 EN DATE DU 10/03/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
5	1193179 - 7 ALLEE DE LA GAUTRAIS FERME DE LA GAUTRAIS 35136 ST JACQUES DE LA LANDE / P005 - Peinture + Plâtre - Rangement I	IT072003-6828 : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Carton / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (I) le 09/03/2020	1	Amiante non détecté / -
6	1193179 - 7 ALLEE DE LA GAUTRAIS FERME DE LA GAUTRAIS 35136 ST JACQUES DE LA LANDE / P006 - Peinture + Plâtre - Atelier I	IT072003-6829 : Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (I) le 10/03/2020	2	Amiante non détecté / -
7	1193179 - 7 ALLEE DE LA GAUTRAIS FERME DE LA GAUTRAIS 35136 ST JACQUES DE LA LANDE / P007 - Peinture + Plâtre - Cuisine	IT072003-6830 : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac	META (I) le 07/03/2020	1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
8	1193179 - 7 ALLEE DE LA GAUTRAIS FERME DE LA GAUTRAIS 35136 ST JACQUES DE LA LANDE / P008 - Carrelage + colle de carrelage + ragréage - Cuisine	IT072003-6831 : Carrelage / Colle grise / Ragréage gris en vrac hétérogène	Colle grise	META (I) le 07/03/2020	1	Amiante non détecté / -
9	1193179 - 7 ALLEE DE LA GAUTRAIS FERME DE LA GAUTRAIS 35136 ST JACQUES DE LA LANDE / P008 - Carrelage + colle de carrelage + ragréage - Cuisine	IT072003-6831 : Carrelage / Colle grise / Ragréage gris en vrac hétérogène	Ragréage gris en vrac hétérogène	META (I) le 07/03/2020	1	Amiante non détecté / -
10	1193179 - 7 ALLEE DE LA GAUTRAIS FERME DE LA GAUTRAIS 35136 ST JACQUES DE LA LANDE / P009 - Peinture + Plâtre - Cuisine	IT072003-6832 : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (I) le 07/03/2020	1	Amiante non détecté / -
11	1193179 - 7 ALLEE DE LA GAUTRAIS FERME DE LA GAUTRAIS 35136 ST JACQUES DE LA LANDE / P010 - Peinture + Plâtre - Bureau	IT072003-6833 : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (I) le 09/03/2020	1	Amiante non détecté / -
12	1193179 - 7 ALLEE DE LA GAUTRAIS FERME DE LA GAUTRAIS 35136 ST JACQUES DE LA LANDE / P011 - Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage - Degagement	IT072003-6834 : Revêtement cassant orange / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac	Revêtement cassant orange	META (I) le 07/03/2020	1	Amiante non détecté / -
13	1193179 - 7 ALLEE DE LA GAUTRAIS FERME DE LA GAUTRAIS 35136 ST JACQUES DE LA LANDE / P011 - Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage - Degagement	IT072003-6834 : Revêtement cassant orange / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac	META (I) le 07/03/2020	1	Amiante non détecté / -
14	1193179 - 7 ALLEE DE LA GAUTRAIS FERME DE LA GAUTRAIS 35136 ST JACQUES DE LA LANDE / P012 - Peinture décorative des plinthes - Degagement	IT072003-6835 : Peinture avec poussières / Bois	Peinture avec poussières	META (I) le 10/03/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 2/5

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-21167 EN DATE DU 10/03/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
15	1193179 - 7 ALLEE DE LA GAUTRAIS FERME DE LA GAUTRAIS 35136 ST JACQUES DE LA LANDE / P013 - Peinture + Plâtre - Degagement	IT072003-6836 : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META (1) le 10/03/2020	1	Amiante non détecté / -
16	1193179 - 7 ALLEE DE LA GAUTRAIS FERME DE LA GAUTRAIS 35136 ST JACQUES DE LA LANDE / P014 - Peinture + Plâtre - Degagement	IT072003-6837 : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (1) le 09/03/2020	1	Amiante non détecté / -
17	1193179 - 7 ALLEE DE LA GAUTRAIS FERME DE LA GAUTRAIS 35136 ST JACQUES DE LA LANDE / P015 - Carrelage + colle de carrelage + ragréage - Atelier 3	IT072003-6838 : Carrelage / Colle grise / Ragréage beige en vrac hétérogène	Colle grise non séparable + ragréage beige en vrac hétérogène	META (1) le 09/03/2020	1	Amiante non détecté / -
18	1193179 - 7 ALLEE DE LA GAUTRAIS FERME DE LA GAUTRAIS 35136 ST JACQUES DE LA LANDE / P016 - Peinture + Plâtre - Atelier 3	IT072003-6839 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Carton / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (1) le 07/03/2020	1	Amiante non détecté / -
19	1193179 - 7 ALLEE DE LA GAUTRAIS FERME DE LA GAUTRAIS 35136 ST JACQUES DE LA LANDE / P017 - Peinture + Plâtre - Atelier 3	IT072003-6840 : Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (1) le 09/03/2020	1	Amiante non détecté / -
20	1193179 - 7 ALLEE DE LA GAUTRAIS FERME DE LA GAUTRAIS 35136 ST JACQUES DE LA LANDE / P018 - Peinture + Plâtre - Atelier 2	IT072003-6841 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META (1) le 09/03/2020	1	Amiante non détecté / -
21	1193179 - 7 ALLEE DE LA GAUTRAIS FERME DE LA GAUTRAIS 35136 ST JACQUES DE LA LANDE / P019 - Carrelage + colle de carrelage + ragréage - Sanitaire 2	IT072003-6842 : Joint cassant gris / Carrelage / Colle grise / Ragréage gris en vrac hétérogène	Joint cassant gris non séparable + colle grise non séparable	META (1) le 06/03/2020	1	Amiante non détecté / -
22	1193179 - 7 ALLEE DE LA GAUTRAIS FERME DE LA GAUTRAIS 35136 ST JACQUES DE LA LANDE / P019 - Carrelage + colle de carrelage + ragréage - Sanitaire 2	IT072003-6842 : Joint cassant gris / Carrelage / Colle grise / Ragréage gris en vrac hétérogène	Ragréage gris en vrac hétérogène	META (1) le 06/03/2020	1	Amiante non détecté / -
23	1193179 - 7 ALLEE DE LA GAUTRAIS FERME DE LA GAUTRAIS 35136 ST JACQUES DE LA LANDE / P020 - Colle de plinthes - Sanitaire 2	IT072003-6843 : Peintures multiples en faible quantité / Carrelage / Colle beige	Peintures multiples en faible quantité non séparable + colle beige	META (1) le 07/03/2020	1	Amiante non détecté / -
24	1193179 - 7 ALLEE DE LA GAUTRAIS FERME DE LA GAUTRAIS 35136 ST JACQUES DE LA LANDE / P021 - Peinture + Plâtre - Sanitaire 2	IT072003-6844 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau gris en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META (1) le 09/03/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 3/5

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-21167 EN DATE DU 10/03/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
25	1193179 - 7 ALLEE DE LA GAUTRAIS FERME DE LA GAUTRAIS 35136 ST JACQUES DE LA LANDE / P022 - Peinture + Plâtre - Sanitaire 2	IT072003-6845 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau gris en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META (1) le 07/03/2020	1	Amiante non détecté / -
26	1193179 - 7 ALLEE DE LA GAUTRAIS FERME DE LA GAUTRAIS 35136 ST JACQUES DE LA LANDE / P023 - Colle de faïence - Sanitaire 2	IT072003-6846 : Peintures multiples / Joint cassant blanc / Carrelage / Colle beige	Peintures multiples non séparable + joint cassant blanc	META (1) le 07/03/2020	1	Amiante non détecté / -
27	1193179 - 7 ALLEE DE LA GAUTRAIS FERME DE LA GAUTRAIS 35136 ST JACQUES DE LA LANDE / P023 - Colle de faïence - Sanitaire 2	IT072003-6846 : Peintures multiples / Joint cassant blanc / Carrelage / Colle beige	Colle beige	META (1) le 07/03/2020	1	Amiante non détecté / -
28	1193179 - 7 ALLEE DE LA GAUTRAIS FERME DE LA GAUTRAIS 35136 ST JACQUES DE LA LANDE / P024 - Peinture + Plâtre - Sanitaire 2	IT072003-6847 : Peinture / Toile fibreuse blanche / Carton / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (1) le 07/03/2020	1	Amiante non détecté / -
29	1193179 - 7 ALLEE DE LA GAUTRAIS FERME DE LA GAUTRAIS 35136 ST JACQUES DE LA LANDE / P025 - Enrobe bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume) - Parties extérieures	IT072003-6848 : Agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 1 / Agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 2 / Agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 3	Agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 3	META (3) le 06/03/2020	1	Amiante non détecté / -
30	1193179 - 7 ALLEE DE LA GAUTRAIS FERME DE LA GAUTRAIS 35136 ST JACQUES DE LA LANDE / P026 - Enrobe bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume) - Parties extérieures	IT072003-6849 : Agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 1 / Agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 2 / Agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 3	Agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 3	META (3) le 06/03/2020	1	Amiante non détecté / -
31	1193179 - 7 ALLEE DE LA GAUTRAIS FERME DE LA GAUTRAIS 35136 ST JACQUES DE LA LANDE / P027 - Enduit extérieur - Parties extérieures	IT072003-6850 : Enduit compact beige hétérogène avec poussières	Enduit compact beige hétérogène avec poussières	META (1) le 10/03/2020	1	Amiante non détecté / -
32	1193179 - 7 ALLEE DE LA GAUTRAIS FERME DE LA GAUTRAIS 35136 ST JACQUES DE LA LANDE / P028 - Enduit extérieur - Parties extérieures	IT072003-6851 : Enduit compact beige hétérogène	Enduit compact beige hétérogène	META (1) le 07/03/2020	1	Amiante non détecté / -
33	1193179 - 7 ALLEE DE LA GAUTRAIS FERME DE LA GAUTRAIS 35136 ST JACQUES DE LA LANDE / P029 - Plaques en fibres-ciment - Preau	IT072003-6852 : Fibrociment gris avec fibres visibles	Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 05/03/2020	1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09


Page 4/5

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-21167 EN DATE DU 10/03/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
--	--	-------------------	--	----	---------------------------------

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

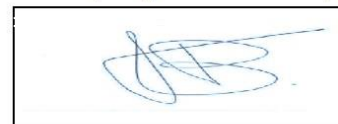

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 5/5

10.ANNEXES /ATTESTATION D'ASSURANCE/ CERTIFICATION



COURTIER

CNA
178 BOULEVARD PEREIRE
75017 PARIS
Tél : 01 40 68 02 02
Fax : 01 40 68 05 00
Email : CONTACT@CNASSUR.COM
Portefeuille : 0114921220

Vos références :

Contrat n° 3912280604
Client n° 0626460020

AXA France IARD, atteste que :

SAS ADX GROUPE
COMPTABILITE FOURNISSEURS
PARC SAINT FIACRE
53200 CHATEAU GONTIER

a souscrit un contrat d'assurance Responsabilité Civile 1ère ligne n° 3912280604 et un contrat Responsabilité Civile 2ème ligne n° 3912431104, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat :

Les diagnostics techniques Immobiliers obligatoires

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'infiltrométrie

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92227 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA Intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Les autres diagnostics

- Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OMI
- Dossier Technique Amiante (DTA)
- Diagnostic Technique Globale (DTG)
- Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
- Contrôle du plomb après travaux
- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante
- Repérage de l'amiante avant travaux
- Repérage de l'amiante avant démolition
- Repérage du plomb avant travaux
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile.
- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Etat des lieux locatif
- Diagnostic de pollution des sols
- Audit de pré acquisition
- Recherche des métaux lourds
- Dossier de mutation
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Diagnostic sécurité piscine
- Test d'étanchéité à l'air des bâtiments
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Formation aux métiers du Diagnostic
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
- Vérification de la VMC
- Pose de détecteurs incendie
- Sapteur Amiante
- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Actes de prélèvement légionnelle
- Portabilité de l'eau
- Mesures d'empoussièrement
- Habilitation COFRAC : contrôles électriques suivants :
- V(BT) : Vérifications initiales des installations électriques permanentes limitées à la basse tension et sur demande de l'inspection du travail des installations électriques permanentes ou temporaires limitées à la basse tension, installations alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée.
- VP (BT) : Vérifications périodiques des installations électriques permanentes limitées à la basse tension, alimentées depuis un branchement puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée, sans modification de structure et réalisées sur la base des rapports de vérification précédents

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92227 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA Intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

- VT (BT) : Vérifications, avant mise en service, des installations électriques temporaires limitées à la basse tension, alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée.

- Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Expertise.
- Réalisation de maquette numérique dans le cadre du BIM (Building Information Modeling)
- Diagnostic déchets avant démolition
- Etude thermique du bâtiment

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Les garanties s'exercent à concurrence des montants figurant ci-dessous de la présente.

Sa validité cesse pour les risques situés à l'Etranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2020 au 01/01/2021, sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Garanties au contrat 1 - Ligne N° 3912280604

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dont :	
• Dommages corporels	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	1.200.000 € par année d'assurance et par sinistre
Autres garanties :	

Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus)	750.000 € par année d'assurance
Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus)	DER EXPERT 300.000 € par sinistre et 500.000 € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	150.000 € par sinistre
Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	30.000 € par sinistre

(« Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.)

Garanties au contrat 2 - Ligne N° 3912431104

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :

Tous dommages confondus : 3 000 000 € par sinistre et par année d'assurance et par filiale, membre du GIE

- Dont :
- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance et par filiale, membre du GIE

Il est précisé que ces montants interviennent :

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1ère ligne,
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1ère ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1ère ligne.

Fait à NANTERRE le 7 janvier 2020
Pour la société :

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92227 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA Intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92227 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA Intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI4811

Version 001

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur LE BESCONT Etienne

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 09/05/2018 - Date d'expiration : 08/05/2023
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 05/07/2018 - Date d'expiration : 04/07/2023
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 17/04/2018 - Date d'expiration : 16/04/2023
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 26/04/2018 - Date d'expiration : 25/04/2023
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 26/04/2018 - Date d'expiration : 25/04/2023

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 18/10/2018.

* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.

**Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement. Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.



Certification de personnes
Diagnosticueur
Portée disponible sur www.icert.fr



Attestation de Formation

ETAT PARASITAIRE

Je, soussigné Edouard CARVALLO, représentant l'organisme de formation ADX Formation N° de déclaration d'activité (NDA) : 52530093153, atteste que

Etienne LE BESCONT,

A suivi la formation intitulée : état parasitaire dans les immeubles bâtis et non bâtis

Objectifs de la formation :


- ✓ Maitriser les fondamentaux réglementaires et méthodologiques
- ✓ Connaitre et identifier les agents, leurs dégâts et leurs traces de passage
- ✓ Acquérir la capacité à réaliser un rapport réglementaire

Nature de la formation : Action d'acquisition ou de perfectionnement des connaissances

Dispensée : le 29 Mars 2019, soit 1 jour, 7h

Fait à Château-Gontier, le 01/04/2019

Signature du directeur pédagogique
Philippe Selle



allo diagnostic
Siège administratif : Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER
Tél : 02-85-40-10-22
RCS 505 037 547