

RAPPORT DE REPERAGE DU PLOMB AVANT TRAVAUX

REFERENCES DE LA MISSION

Numéro de dossier : MA2602025717

Adresse d'intervention : 14 Rue de Brocéliande
35630 La Chapelle-Chaussée

Date d'émission : 16/03/2026

Io : Lot numéro salle des sports Michelle Sévin,



OPERATEUR DE REPERAGE



PINAULT Julien - ADX Groupe



EQUIPEMENT CONCERNE PAR LES TRAVAUX

Référence au programme de travaux :

Travaux de réhabilitation d'un ancien atelier communal en salle associative et mise en accessibilité des sanitaires de la salle des sports.

TEXTE DE REFERENCES

Examen réalisé conformément aux principes généraux de prévention L4121-2 du Code du travail et des articles R4412-59 et suivants
Principes de repérages de la norme NF X 46-035 de juin 2021

PROGRAMME DE REPERAGE

Inspection réalisée sur les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, intérieurs et extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.

> SOMMAIRE

> 1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS.....	3
> 2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS	4
> 3. PERIMETRE DE LA MISSION	5
> 4. METHODOLOGIE DU REPERAGE	5
> 5. MESURAGE PAR FLUORESCENCE X	6
> 6. MESURAGE PAR ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE	18
> 7. CROQUIS DE REPERAGE.....	19
> 8. RAPPORTS D'ANALYSES.....	21
> 9. RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE.....	22
> 10. DOCUMENTS PERTINENTS/CERTIFICATION/ASSURANCE	23

AdxGroupe c'est aussi des professionnels pour vous accompagner sur vos projets dans :


BÂTIMENT

ENVIRONNEMENT

NUMÉRISATION ET GESTION DES DONNÉES



IMMOBILIER

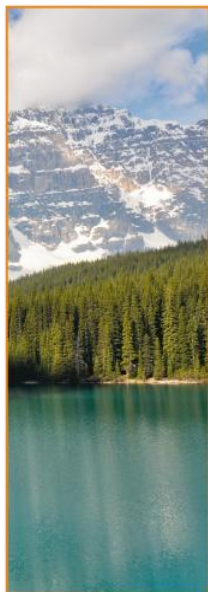

INDUSTRIE



FORMATION



> 1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS

PARTIES PRENANTES

PARTIES PRENANTES		ADRESSE
Donneur d'ordre	MAIRIE DE LA CHAPELLE CHAUSSEE - GAUVIN BRIGITTE	35630 La Chapelle-Chaussée
Propriétaire du bien	MAIRIE DE LA CHAPELLE CHAUSSEE	1 Place de la Mairie 35630 La Chapelle-Chaussée
Opérateur de repérage	PINAULT julien	
Accompagnateur désigné	Sans accompagnateur	
Autre(s) accompagnateur(s)		

ORGANISME EN CHARGE DU REPERAGE



ADX Groupe
Parc Saint Fiacre
53200 Château-Gontier

La reproduction de ce rapport est interdite en dehors de la copie intégrale du rapport émis.

ASSURANCE DE L'ORGANISME CHARGE DU REPERAGE



COMPAGNIE	NUMERO DE POLICE	DATE DE VALIDITE
Axa	3912280604	01/01/2027

APPAREIL A FLUORESCENCE X UTILISE



APPAREIL	NUMERO DE SERIE	SOURCE
FONDIS - FenX 2	25-1084	Cd 109 850 MBq 03/06/2025 00:00:00

Nota : La limite de détection est la plus petite concentration que l'appareil à fluorescence X est capable de mesurer. Selon les données du fabricant, dans le cadre de nos interventions, réalisés avec des détecteurs FONDIS – Fen X, la limite de détection est fixée à 0.029mg/cm².

LABORATOIRE D'ANALYSE



LABORATOIRE	ADRESSE
Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse	-

Nota : Pour la réalisation de cette expertise, ADX Groupe n'a fait appel à aucun sous-traitant (sauf pour l'analyse des échantillons traités par un laboratoire indépendant, le cas échéant).

VERSION DU DOSSIER

VERSION	DATE	OBJET
Version initiale	16/03/2026	Edition initiale

> 2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

ADRESSE DE L'INTERVENTION	MISSION
14 Rue de Brocéliande 35630 La Chapelle-Chaussée	N° de dossier : MA2602025717 Date d'intervention : 02/03/2026

LISTE DES DOCUMENTS FOURNIS PAR LE DONNEUR D'ORDRE AVANT INTERVENTION

Néant

OBSERVATIONS :

En l'absence de plan ou de croquis à jour fourni par le donneur d'ordre au plus tard le jour du diagnostic, le plan ou croquis de repérage n'est pas à l'échelle et la représentation des éléments et réseaux peut ne pas être conforme à la réalité. Il conviendra de porter une attention particulière sur ce point lors d'éventuels travaux

Si aucun document relatif à d'anciens repérages ne nous a été communiqué au plus tard au jour du diagnostic, nous rappelons l'obligation du donneur d'ordre de porter à la connaissance de l'entreprise qui réalise le repérage l'ensemble des éléments antérieurs pour qu'elle puisse les intégrer à son évaluation des risques.

Si aucun document relatif à l'historique des travaux réalisés sur l'équipement ne nous a été fourni au plus tard le jour du diagnostic, ADX Groupe considère l'ensemble des composants, impactés par les travaux comme susceptible de contenir des matières dangereuses

L'objet de la mission confiée à ADX groupe n'est pas de vérifier l'exactitude du contenu des documents fournis. La véracité des informations contenues dans ces documents reste de la responsabilité de leur auteur. Les documents et résultats antérieurs, en matière de recherche d'amiante notamment, utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées.

> 3. PERIMETRE DE LA MISSION

PERIMETRE	PROGRAMME DES TRAVAUX
Bâtiment partie Atelier et Sanitaires	Travaux de réhabilitation d'un ancien atelier communal en salle associative et mise en accessibilité des sanitaires de la salle des sports.

Important : Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif détaillé écrit des travaux projetés. Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement et tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage. Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

LISTE DES LOCAUX, PARTIES DE LOCAUX, COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS N'AYANT PAS PU ÊTRE INSPECTÉ(S) DANS LE CADRE DU REPÉRAGE RÉGLEMENTAIRE :

Néant

Si certains locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants apparaissent ci-dessus, des investigations approfondies devront être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle de Plomb. Si ces investigations approfondies ne sont pas mises en place, le donneur d'ordre conserve la responsabilité de la non-exhaustivité du présent rapport

> 4. METHODOLOGIE DU REPERAGE

Ce présent repérage a pour objectif de rechercher le plomb sur les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, intérieurs et extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux. Seul les composants affectés par les travaux font l'objet d'une investigation et les résultats serviront aux entreprises intervenantes à réaliser leur évaluation des risques professionnels afin d'assurer le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle lors des travaux. C'est pourquoi, il n'existe pas de valeurs seuils de détection.

Les mesures réalisées ont été effectuées sur les revêtements et les matériaux de construction directement accessibles le jour de la visite. Cependant, certains éléments impactés par les travaux peuvent rester inaccessibles et nécessiter des investigations approfondies destructives afin de compléter la mission.

Les PVC et les glaçages de faïences et de carrelages peuvent contenir du plomb. Cependant, leur recherche n'a pas été jugé pertinente lors des travaux de la commission au regard du faible potentiel d'émission de poussières de plomb de ce matériaux, compte-tenu de la nature des travaux généralement effectués. (NF X 46-035)

Après la phase préparatoire comprenant l'analyse du programme des travaux et des documents fournis par le donneur d'ordre, l'opérateur de repérage procède au repérage in-situ afin d'identifier, mesurer par fluorescence X ou par échantillonnage les matériaux ou produits susceptibles de contenir du plomb.

Les différentes phase d'intervention sont :

- Identification des zones : L'opérateur divise chaque local en plusieurs zones identifiables
- Identification des unités de repérages : Chaque zone comporte une ou plusieurs unités de repérage définit par sa zone donc, le matériau ou produit identifié et sa composition (substrat + revêtement)
- Analyses par fluorescence X
- Prélèvements pour analyses des matériaux ou produits pour lesquels la mesure par fluorescence X n'est techniquement pas possible ; pour lesquels la mesure n'est pas concluante ou encore pour lesquels le substrat peut contenir un alliage en plomb afin de préciser qui du substrat ou revêtement contient du plomb
- Analyses en laboratoire des écailles
- Restitution des conclusions

> 5. MESURAGE PAR FLUORESCENCE X

L'opérateur de repérage définit autant d'unités de repérage que nécessaire pour couvrir l'ensemble du périmètre des travaux.

Ces unités se définissent soit :

- Par un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement
- Par un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction

Pour chaque unité de repérage, au moins deux mesures sont réalisées. Si les résultats sont cohérents, l'unité de repérage est validée. Dans le cas contraire, l'opérateur décomposera l'unité de repérage en plusieurs unités distincts et complètera ses mesures pour que chacune d'elle comporte les deux mesures à minima requises.

Selon l'ampleur de certaines unités de repérage, l'opérateur réalise des mesures complémentaires.

Dans chaque local, toutes les unités de repérage font l'objet d'une mesure avec un appareil à fluorescence X. Les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Les pièces, et dans chaque pièce les éléments à contrôler (ou « unités de repérage »), sont inspectés dans le sens des aiguilles d'une montre, de la gauche vers la droite. Chaque local visité est divisé en « zones » : à chaque zone est attribuée arbitrairement une lettre (A, B, C...). : La « zone A » comprend toutes les unités de repérage présentes sur le mur par lequel l'expert a pénétré dans la pièce, et ainsi de suite.

VERIFICATION DE LA JUSTESSE DES MESURES

	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm²)
Etalonnage entrée	1	02/03/2026	0,71 (+/- 0,1)
Etalonnage sortie	172	02/03/2026	0,71 (+/- 0,1)

RELEVÉ DÉTAILLÉ DES MESURES PAR FLUORESCENCE X

N°	Unité de repérage	Substrat	Revêtement	Local	Zone	Partie mesurée	Concentration M en mg/cm²	Incertitude I en mg/cm²	Observations ou Raisons de non-mesure
2	Porte (P1)	Bois	Peinture	Rez de jardin - Local rangement	A	partie mobile	0.28	0,1	
3				Rez de jardin - Local rangement		Huisserie	0,48	0,07	
-	Sol	Béton		Rez de jardin - Local rangement		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	parpaings		Rez de jardin - Local rangement	A	Non mesurée			Absence de revêtement

4	Mur	Béton	Peinture	Rez de jardin - Local rangement	B	partie basse	0	0,09	
-	Mur	parpaings		Rez de jardin - Local rangement	C	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	parpaings		Rez de jardin - Local rangement	D	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Bois		Rez de jardin - Local rangement	E	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	parpaings		Rez de jardin - Local rangement	F	Non mesurée			Absence de revêtement
5	Mur	Bois	Peinture	Rez de jardin - Local rangement	G	partie basse	0	0,03	
6	Mur	Bois	Peinture	Rez de jardin - Local rangement	H	partie basse	0	0,06	
7	Porte (P2)	Bois	Peinture	Rez de jardin - Local rangement		partie mobile	0	0,07	
8						Huisserie	0	0,09	
9	Porte (P3)	Bois	Peinture	Rez de jardin - Local rangement		partie mobile	0	0,02	
10						Huisserie	0	0,04	
11	Porte (P4)	Bois	Peinture	Rez de jardin - Local rangement		partie mobile	0	0,02	
12						Huisserie	0	0,1	
-	Sol	béton	PVC	Rez de jardin - Bureau		Non mesurée			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes	PVC		Rez de jardin - Bureau		Non mesurée			Absence de revêtement
13	Mur	placoplâtre	peinture	Rez de jardin - Bureau	A	partie basse	0	0,08	
14	Mur	placoplâtre	peinture	Rez de jardin - Bureau	B	partie basse	0	0,02	
15	Mur	placoplâtre	peinture	Rez de jardin - Bureau	C	partie basse	0	0,05	
16	Mur	placoplâtre	peinture	Rez de jardin - Bureau	D	partie basse	0	0,07	
17	Porte (P1)	Bois	Peinture			partie mobile	0	0,06	

18				Rez de jardin - Local rangement Rez de jardin - Local rangement		Huisserie	0	0,09	
-	Fenêtre intérieure (F1)	PVC		Rez de jardin - Local rangement Rez de jardin - Local rangement		partie mobile			Absence de revêtement
-						Huisserie			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure (F1)	PVC		Rez de jardin - Local rangement Rez de jardin - Local rangement		partie mobile			Absence de revêtement
-						Huisserie			Absence de revêtement
-	Volet intérieur	PVC		Rez de jardin - Local rangement Rez de jardin - Local rangement		partie basse			Absence de revêtement
-						partie haute			Absence de revêtement
-	Volet extérieur	PVC		Rez de jardin - Local rangement Rez de jardin - Local rangement		partie basse			Absence de revêtement
-						partie haute			Absence de revêtement
19	Radiateur	Métal	Peinture	Rez de jardin - Local rangement		mesure 1	0	0,02	
20	Mur beige	Enduit	Peinture	Extérieur - Façades		partie basse	0	0,01	
21	Mur	Bois	verniss	Extérieur - Façades		partie basse	0	0,08	
22	Encadrement vert	Métal	peinture	Rez de jardin - Local rangement		mesure 1	0,86	0,13	
23	Porte (P1)	bois	Peinture	Rez de jardin - Vestiaire Rez de jardin - Vestiaire		partie mobile	0	0,07	
24						Huisserie	0	0,09	
-	Sol	Béton		Rez de jardin - Vestiaire		mesure 1			Absence de revêtement
-	Mur	parpaings		Rez de jardin - Vestiaire	A	partie basse			Absence de revêtement
-	Mur	parpaings		Rez de jardin - Vestiaire	B	partie basse			Absence de revêtement
-	Mur	parpaings		Rez de jardin - Vestiaire	C	partie basse			Absence de revêtement
-	Mur	parpaings		Rez de jardin - Vestiaire	D	partie basse			Absence de revêtement
-	Plafond	bois		Rez de jardin - Vestiaire		mesure 1			Absence de revêtement

-	Sol	béton		Rez de jardin - Local Rez de jardin - Local		mesure 1			Absence de revêtement
-						mesure 2			Absence de revêtement
25	Mur	Brut	Peinture	Rez de jardin - Local	A	partie basse	0	0,03	
26	Mur	Brut	Peinture	Rez de jardin - Local	B	partie basse	0	0,07	
-	Mur	parpaings		Rez de jardin - Local	C	partie basse			Absence de revêtement
-	Mur	parpaings		Rez de jardin - Local	D	partie basse			Absence de revêtement
27	Porte (P1)	bois	peinture	Rez de jardin - Porche Rez de jardin - Porche		partie mobile	0	0,06	
28						Huisserie	0	0,03	
29	Mur	enduit	Peinture	Rez de jardin - Porche	A	partie basse	0	0,05	
30	Mur	enduit	Peinture	Rez de jardin - Porche	B	partie basse	0	0,01	
31	Mur	enduit	Peinture	Rez de jardin - Porche	C	partie basse	0	0,02	
32	Mur	enduit	Peinture	Rez de jardin - Porche	D	partie basse	0	0,01	
33	Volet	Métal	Peinture	Rez de jardin - Porche		partie basse	0	0,03	
34	Porte (P2)	Métal	peinture	Rez de jardin - Porche Rez de jardin - Porche		partie mobile	0	0,08	
35						Huisserie	0	0,07	
36	Porte (P3)	Métal	peinture	Rez de jardin - Porche Rez de jardin - Porche		partie mobile	0,59	0,09	
37						Huisserie	0,6	0,1	
38	Plafond	bois	verniss	Rez de jardin - Porche		mesure 1	0	0,07	
39	Sol	béton	peinture	Rez de jardin - Rangement		mesure 1	0.8	0,13	
40	Mur	placoplâtre	Peinture	Rez de jardin - Rangement	A	partie basse	0	0,08	
41	Mur	placoplâtre	Peinture	Rez de jardin - Rangement	B	partie basse	0	0,02	
42	Mur	placoplâtre	Peinture	Rez de jardin - Rangement	C	partie basse	0	0,01	
43	Mur	placoplâtre	Peinture	Rez de jardin - Rangement	D	partie basse	0	0,06	
44	Volet intérieur	Métal	peinture	Rez de jardin - Rangement		partie basse	0	0,09	
45	Porte (P1)	Métal	peinture			partie mobile	0.39	0,05	

46				Rez de jardin - RangementRez de jardin - Rangement		Huisserie	0.36	0,05	
47	Plafond	Plâtre	Peinture	Rez de jardin - Rangement		mesure 1	0	0,05	
48	Sol	Bois	Revêtement souple	Rez de jardin - Salle de sport		mesure 1	0	0,05	
-	Plinthes	Bois		Rez de jardin - Salle de sport		mesure 1			Absence de revêtement
49	Mur	Béton	peinture	Rez de jardin - Salle de sport	A	partie basse	0	0	
-	Mur	Bois		Rez de jardin - Salle de sport	B	partie basse			Absence de revêtement
-	Mur	Bois		Rez de jardin - Salle de sport	C	partie basse			Absence de revêtement
-	Mur	Bois		Rez de jardin - Salle de sport	D	partie basse			Absence de revêtement
50	Porte (P1)	Bois	peinture	Rez de jardin - Salle de sportRez de jardin - Salle de sport		partie mobile	1.93	0,28	
51						Huisserie	0.08	0,01	
-	Sol	Béton	Carrelage	Rez de jardin - Hall		mesure 1			
-	Plinthes	Carrelage		Rez de jardin - Hall		mesure 1			Absence de revêtement
52	Porte (P1)	bois	peinture	Rez de jardin - HallRez de jardin - Hall		partie mobile	0.42	0.08	
53						Huisserie	0.28	0,06	
54	Mur	placoplâtre	Peinture	Rez de jardin - Hall	A	partie basse	0	0,08	
55	Mur	crépi	Peinture	Rez de jardin - Hall	B	partie basse	0	0,06	
56	Mur	Bois	Peinture	Rez de jardin - Hall	C	partie basse	0	0,05	
57	Mur	placoplâtre	Peinture	Rez de jardin - Hall	D	partie basse	0	0,01	
58	Plafond	Bois	vernis	Rez de jardin - Hall		mesure 1	0	0,07	
-	Sol	béton	carrelage	Rez de jardin - SAS		mesure 2			
-	Plinthes	Carrelage		Rez de jardin - SAS		mesure 1			Absence de revêtement
59	Mur	parpaings	peinture	Rez de jardin - SAS	A	partie basse	0	0,08	
60	Mur	parpaings	peinture	Rez de jardin - SAS	B	partie basse	0	0,08	
61	Mur	parpaings	peinture	Rez de jardin - SAS	C	partie basse	0,06	0,02	
62	Mur	parpaings	peinture	Rez de jardin - SAS	D	partie basse	0,06	0,02	
-	Plafond	-	Faux-plafonds	Rez de jardin - SAS		mesure 1			
63	Porte (P1)	bois	peinture	Rez de jardin - SASRez de jardin - SAS		partie mobile	0,06	0,01	
64						Huisserie	0,07	0,02	
65	Porte (P2)	bois	peinture			partie mobile	0.21	0,09	

66				Rez de jardin - SAS		Huisserie	0	0.04	
67	Porte (P3)	bois	peinture	Rez de jardin - SAS		partie mobile	0.22	0,11	
68				Rez de jardin - SAS		Huisserie	0	0,09	
-	Sol	béton		Rez de jardin - Local technique		mesure 1			Absence de revêtement
-	Mur	parpaings		Rez de jardin - Local technique	A	partie basse			Absence de revêtement
-	Mur	parpaings		Rez de jardin - Local technique	B	partie basse			Absence de revêtement
-	Mur	parpaings		Rez de jardin - Local technique	C	partie basse			Absence de revêtement
-	Mur	parpaings		Rez de jardin - Local technique	D	partie basse			Absence de revêtement
69	Porte (P1)	bois	peinture	Rez de jardin - Local technique		partie mobile	0.16	0,06	
70				Rez de jardin - Local technique		Huisserie	0	0,06	
71	Porte (P2)	bois	peinture	Rez de jardin - Local technique		partie mobile	0.12	0,02	
72				Rez de jardin - Local technique		Huisserie	0	0,09	
-	Plafond	Béton		Rez de jardin - Local technique		mesure 1			Absence de revêtement
-	Sol	béton	Carrelage	Rez de jardin - Vestiaire 1		Non mesurée			Absence de revêtement
73	Mur	parpaings	Peinture	Rez de jardin - Vestiaire 1	A	partie basse	0	0,02	
74	Mur	parpaings	Peinture	Rez de jardin - Vestiaire 1	B	partie basse	0	0,04	
75	Mur	parpaings	Peinture	Rez de jardin - Vestiaire 1	C	partie basse	0	0,02	
76	Mur	parpaings	Peinture	Rez de jardin - Vestiaire 1	D	partie basse	0	0,1	
77	Mur	parpaings	Peinture	Rez de jardin - Vestiaire 1	E	partie basse	0	0,08	
78	Mur	parpaings	Peinture	Rez de jardin - Vestiaire 1	F	partie basse	0	0,02	

79	Mur	parpaings	Peinture	Rez de jardin - Vestiaire 1	G	partie basse	0	0,05	
80	Mur	parpaings	Peinture	Rez de jardin - Vestiaire 1	H	partie basse	0	0,07	
81	Mur	parpaings	Peinture	Rez de jardin - Vestiaire 1	I	partie basse	0	0,06	
-	Plafond	-	Faux plafonds	Rez de jardin - Vestiaire 1		mesure 1			
82	Porte (P1)	bois	peinture	Rez de jardin - Vestiaire 1 Rez de jardin - Vestiaire 1		partie mobile	0.17	0,08	
83						Huisserie	0	0,02	
-	Plinthes	Carrelage		Rez de jardin - Vestiaire 1		mesure 1			
-	Sol	béton	carrelage	Rez de jardin - Vestiaire 2		mesure 1			Absence de revêtement
-	Plinthes	Carrelage		Rez de jardin - Vestiaire 2		mesure 1			Absence de revêtement
84	Mur	parpaings	peinture	Rez de jardin - Vestiaire 2	A	partie basse	0	0,01	
85	Mur	parpaings	peinture	Rez de jardin - Vestiaire 2	B	partie basse	0	0,08	
86	Mur	parpaings	peinture	Rez de jardin - Vestiaire 2	C	partie basse	0	0,07	
87	Mur	parpaings	peinture	Rez de jardin - Vestiaire 2	D	partie basse	0	0,09	
88	Mur	parpaings	peinture	Rez de jardin - Vestiaire 2	E	partie basse	0	0,03	
89	Mur	parpaings	peinture	Rez de jardin - Vestiaire 2	F	partie basse	0	0,07	
90	Mur	parpaings	peinture	Rez de jardin - Vestiaire 2	G	partie basse	0	0,06	
91	Mur	parpaings	peinture	Rez de jardin - Vestiaire 2	H	partie basse	0	0,03	
92	Mur	parpaings	peinture	Rez de jardin - Vestiaire 2	I	partie basse	0	0,05	
-	Plafond	-	Faux plafonds	Rez de jardin - Vestiaire 2		mesure 1			
93	Porte (P1)	bois	peinture	Rez de jardin - Vestiaire 2 Rez de jardin - Vestiaire 2		partie mobile	0.2	0,07	
94						Huisserie	0	0,02	

95	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	Rez de jardin - Vestiaire 2		partie mobile	0	0,01	
96	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	Rez de jardin - Vestiaire 2		Huisserie	0	0,03	
-	Sol	béton	carrelage	Rez de jardin - Circulation		mesure 1			
-	Plinthes	Carrelage		Rez de jardin - Circulation		mesure 1			
97	Mur	parpaings	peinture	Rez de jardin - Circulation	A	partie basse	0	0,08	
98	Mur	parpaings	peinture	Rez de jardin - Circulation	B	partie basse	0	0,07	
99	Mur	parpaings	peinture	Rez de jardin - Circulation	C	partie basse	0	0,07	
100	Mur	parpaings	peinture	Rez de jardin - Circulation	D	partie basse	0	0,08	
101	Mur	parpaings	peinture	Rez de jardin - Circulation	E	partie basse	0	0,08	
-	Plafond	-	Faux plafonds	Rez de jardin - Circulation		mesure 1			
102	Porte (P1)	bois	peinture	Rez de jardin - Circulation		partie mobile	0.15	0,04	
103				Rez de jardin - Circulation		Huisserie	0	0,09	
104	Porte (P2)	bois	peinture	Rez de jardin - Circulation		partie mobile	0.09	0,02	
105				Rez de jardin - Circulation		Huisserie	0	0,06	
106	Porte (P3)	bois	peinture	Rez de jardin - Circulation		partie mobile	0.16	0,07	
107				Rez de jardin - Circulation		Huisserie	0	0,09	
108	Porte (P4)	bois	peinture	Rez de jardin - Circulation		partie mobile	0.18	0,02	
109				Rez de jardin - Circulation		Huisserie	0	0,04	
110	Porte (P5)	bois	peinture	Rez de jardin - Circulation		partie mobile	0.12	0,02	
111				Rez de jardin - Circulation		Huisserie	0	0,1	
112	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	Rez de jardin - Circulation		partie mobile	0	0,08	
113				Rez de jardin - Circulation		Huisserie	0	0,02	
114	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	Rez de jardin - Circulation		partie mobile	0	0,05	
115				Rez de jardin - Circulation		Huisserie	0	0,07	

-	Sol	béton	carrelage	Rez de jardin - Sanitaire hommes		mesure 1			
-	Plinthes	Carrelage		Rez de jardin - Sanitaire hommes		mesure 1			
116	Mur	parpaings	peinture	Rez de jardin - Sanitaire hommes	A	partie basse	0	0,06	
117	Mur	parpaings	peinture	Rez de jardin - Sanitaire hommes	B	partie basse	0	0,09	
118	Mur	parpaings	peinture	Rez de jardin - Sanitaire hommes	C	partie basse	0	0,02	
119	Mur	parpaings	peinture	Rez de jardin - Sanitaire hommes	D	partie basse	0	0,01	
120	Mur	parpaings	peinture	Rez de jardin - Sanitaire hommes	E	partie basse	0	0,08	
121	Mur	parpaings	peinture	Rez de jardin - Sanitaire hommes	F	partie basse	0	0,07	
122	Mur	parpaings	peinture	Rez de jardin - Sanitaire hommes	G	partie basse	0	0,09	
123	Mur	parpaings	peinture	Rez de jardin - Sanitaire hommes	H	partie basse	0	0,03	
124	Mur	parpaings	peinture	Rez de jardin - Sanitaire hommes	I	partie basse	0	0,06	
-	Plafond	-	Faux plafonds	Rez de jardin - Sanitaire hommes		mesure 1			
125	Fenêtre intérieure (F1)	bois	Peinture	Rez de jardin - Sanitaire hommes		partie mobile	0	0,07	
126						Huisserie	0	0,09	
127	Fenêtre extérieure (F1)	bois	Peinture	Rez de jardin - Sanitaire hommes		partie mobile	0	0,02	
128						Huisserie	0	0,04	
129	Porte (P1)	bois	peinture	Rez de jardin - Sanitaire hommes		partie mobile	0.17	0.02	
130						Huisserie	0		
-	Sol	béton	carrelage	Rez de jardin - Sanitaire femmes		mesure 1			

-	Plinthes	Carrelage		Rez de jardin - Sanitaire femmes		mesure 1			
131	Mur	parpaings	peinture	Rez de jardin - Sanitaire femmes	A	partie basse	0		
132	Mur	parpaings	peinture	Rez de jardin - Sanitaire femmes	B	partie basse	0		
133	Mur	parpaings	peinture	Rez de jardin - Sanitaire femmes	C	partie basse	0		
134	Mur	parpaings	peinture	Rez de jardin - Sanitaire femmes	D	partie basse	0		
135	Mur	parpaings	peinture	Rez de jardin - Sanitaire femmes	E	partie basse	0		
136	Mur	parpaings	peinture	Rez de jardin - Sanitaire femmes	F	partie basse	0		
-	Plafond	-	Faux plafonds	Rez de jardin - Sanitaire femmes		mesure 1			
137	Porte (P1)	bois	peinture	Rez de jardin - Sanitaire femmes Rez de jardin - Sanitaire femmes		partie mobile	0.14	0.02	
138						Huissierie	0		
-	Sol	béton	carrelage	Rez de jardin - Vestiaire arbitre		mesure 1			
-	Plinthes	Carrelage		Rez de jardin - Vestiaire arbitre		mesure 1			
139	Mur	parpaings	peinture	Rez de jardin - Vestiaire arbitre	A	partie basse	0		
140	Mur	parpaings	peinture	Rez de jardin - Vestiaire arbitre	B	partie basse	0		
141	Mur	parpaings	peinture	Rez de jardin - Vestiaire arbitre	C	partie basse	0		
142	Mur	parpaings	peinture	Rez de jardin - Vestiaire arbitre	D	partie basse	0		
143	Mur	parpaings	peinture	Rez de jardin - Vestiaire arbitre	E	partie basse	0		
144	Mur	parpaings	peinture	Rez de jardin - Vestiaire arbitre	F	partie basse	0		
145	Mur	parpaings	peinture	Rez de jardin - Vestiaire arbitre	G	partie basse	0		
146	Mur	parpaings	peinture	Rez de jardin - Vestiaire arbitre	H	partie basse	0		

147	Mur	parpaings	peinture	Rez de jardin - Vestiaire arbitre	I	partie basse	0		
148	Mur	parpaings	peinture	Rez de jardin - Vestiaire arbitre	J	partie basse	0		
-	Plafond	-	Faux plafonds	Rez de jardin - Vestiaire arbitre		mesure 1			
149	Porte (P1)	bois	peinture	Rez de jardin - Vestiaire arbitre		partie mobile	0.18	0.02	
150						Huisserie	0		
151	Porte (P2)	bois	peinture	Rez de jardin - Vestiaire arbitre		partie mobile	0.12	0.02	
152						Huisserie	0		
-	Sol	béton	carrelage	Rez de jardin - Sanitaire PMR		mesure 1			
-	Plinthes	Carrelage		Rez de jardin - Sanitaire PMR		mesure 1			
153	Mur	parpaings	peinture	Rez de jardin - Sanitaire PMR	A	partie basse	0		
154	Mur	parpaings	peinture	Rez de jardin - Sanitaire PMR	B	partie basse	0		
155	Mur	parpaings	peinture	Rez de jardin - Sanitaire PMR	C	partie basse	0		
156	Mur	parpaings	peinture	Rez de jardin - Sanitaire PMR	D	partie basse	0		
-	Plafond	-	Faux plafonds	Rez de jardin - Sanitaire PMR		mesure 1			
157	Porte (P1)	bois	peinture	Rez de jardin - Sanitaire PMR		partie mobile	0.12	0.03	
158						Huisserie	0		
-	Sol	béton	carrelage	Rez de jardin - Sanitaire public		mesure 1			
-	Plinthes	Carrelage		Rez de jardin - Sanitaire public		mesure 1			
159	Mur	parpaings	peinture	Rez de jardin - Sanitaire public	A	partie basse	0		
160	Mur	parpaings	peinture	Rez de jardin - Sanitaire public	B	partie basse	0		

161	Mur	parpaings	peinture	Rez de jardin - Sanitaire public	C	partie basse	0		
162	Mur	parpaings	peinture	Rez de jardin - Sanitaire public	D	partie basse	0		
163	Mur	parpaings	peinture	Rez de jardin - Sanitaire public	E	partie basse	0		
164	Mur	parpaings	peinture	Rez de jardin - Sanitaire public	F	partie basse	0		
165	Mur	parpaings	peinture	Rez de jardin - Sanitaire public	G	partie basse	0		
166	Mur	parpaings	peinture	Rez de jardin - Sanitaire public	H	partie basse	0		
167	Plafond	-	Faux plafonds	Rez de jardin - Sanitaire public		mesure 1	0		
168	Porte (P1)	bois	peinture	Rez de jardin - Sanitaire public Rez de jardin - Sanitaire public		partie mobile	0.1	0.03	
169						Huisserie	0		
170	Porte (P2)	bois	peinture	Rez de jardin - Sanitaire public		partie mobile	0.22	0.06	
171				Rez de jardin - Sanitaire public		Huisserie	0		

MESURES NON CONCLUANTES OU NON REALISEES

Local	Unité de repérage	Justification de non-mesure







> 6. MESURAGE PAR ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE


Lorsque l'opérateur de repérage ne peut pas réaliser de mesures in situ par fluorescence X comme indiqué au paragraphe 7.3.1.1 de la norme NF-X 46-035 de juin 2021, il effectue un prélèvement pour analyse chimique sur l'ensemble des couches jusqu'à la plus profonde afin de mesurer la concentration en plomb total.

Pour chaque matériau, l'opérateur choisit l'endroit le plus représentatif de celui-ci pour réaliser son écaille. L'opérateur de repérage évite le prélèvement du substrat et tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

N°	Unité de repérage	Substrat	Revêtement	Local	Zone	Concentration M en mg/kg	Incertitude I en mg/kg ²	Observations
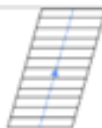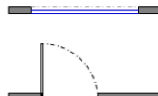
> 7. CROQUIS DE REPERAGE

Affaire	Croquis de repérage	Site	Sondages / Prélèvements		Unité de repérage			
			Mesure	X	Eléments de structure	Trémie sur plusieurs niveaux	Escaliers	Ouvertures
Opérateur	PINAULT julien	Adresse						
Date de réalisation	02/03/2026	14 Rue de Brocéliande 35630 La Chapelle-Chaussée	Local non visité 	Elément non inspecté 				

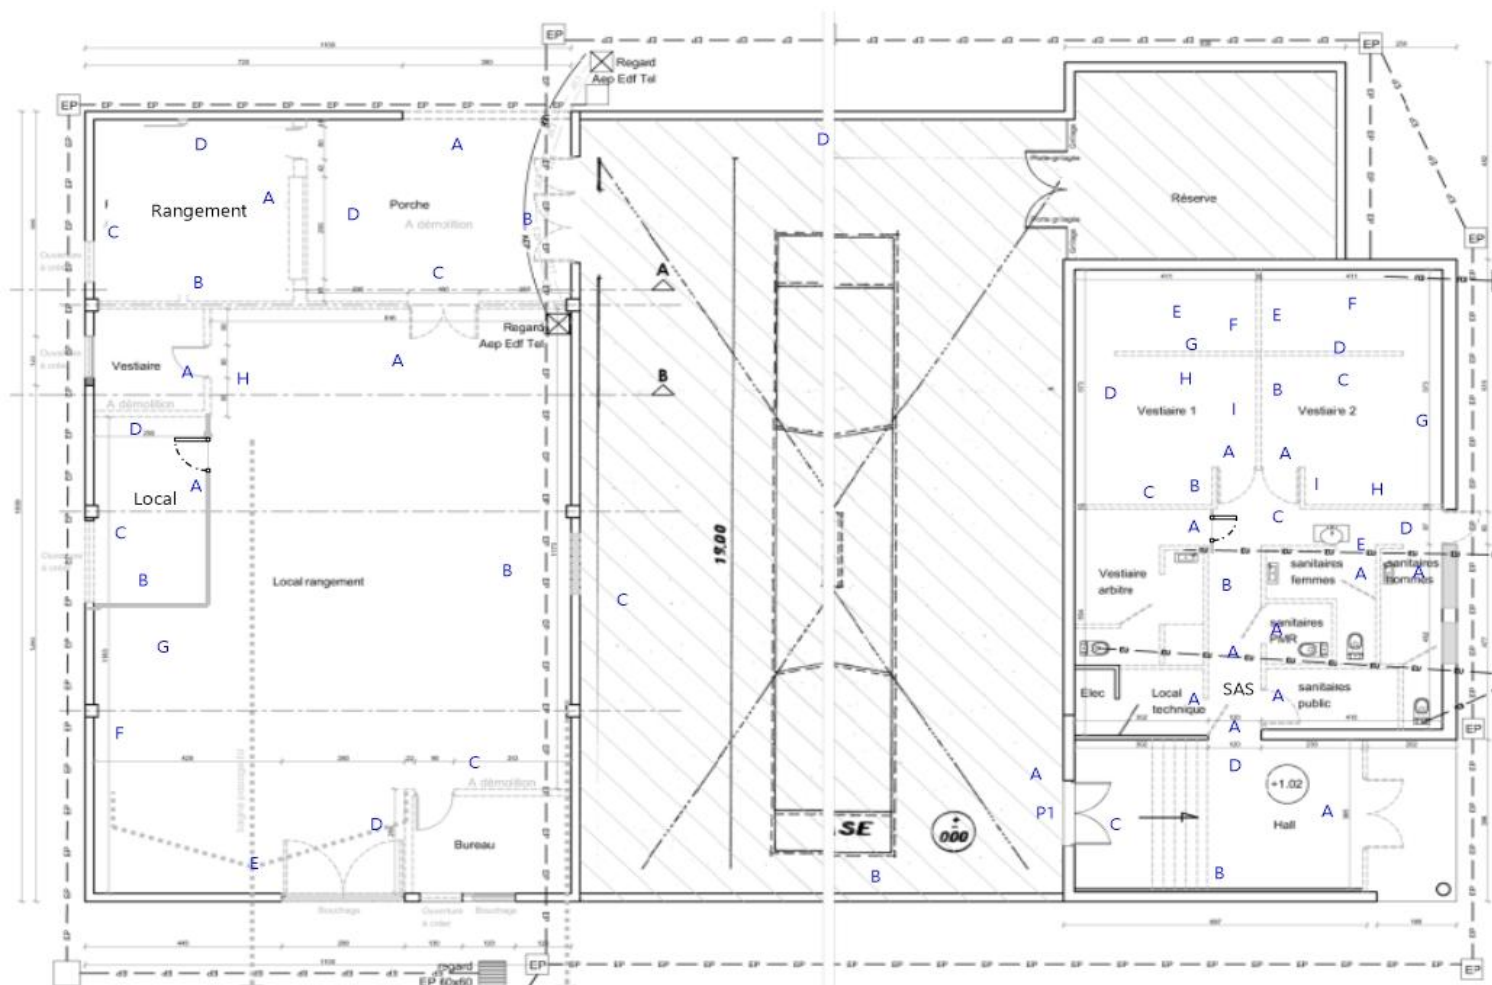

Rez de Jardin

> 8. RAPPORTS D'ANALYSES

Plx55

> 9. RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE

L'identification des matériaux et produits contenant du plomb est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence de CMR dans une installation, une structure ou un équipement. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente et des personnes appelées à intervenir sur ces matériaux ou produits.

La mise à jour régulière des informations, via notamment un dossier technique, ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants sur l'équipement sur la présence des matériaux et produits contenant des matières dangereuses, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurités définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire des installations (ou, à défaut, l'exploitant) adapte ces recommandations aux particularités de chaque équipement et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le Code du travail.

INFORMATIONS GENERALE

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

La contamination est possible en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

- o en travaillant sans protection,
- o en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- o en se rongant les ongles,
- o en mâchant de la gomme ou autres.

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

INTERVENTION DES PROFESSIONNELS

Avant toute intervention, il est nécessaire de réaliser pour les intervenants une évaluation des risques en exploitant les données du repérage avant travaux propre au projet de rénovation en vérifiant la cohérence du programme de travaux et des résultats par rapport aux travaux à réaliser

Puis, en concertation avec les différents acteurs et les entreprises, choisir la technique d'intervention la moins polluante en évitant par exemple le sablage/grenaillage, et en privilégiant le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique.

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils....)
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les mesures à suivre pour limiter les risques :
- Interdire de boire, fumer, ou manger sur le chantier, surtout en vêtements de travail
- Rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
- Ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

RECOMMANDATIONS GENERALES

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour des conseils dans le choix des protections, une aide à l'information et à la formation et une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail), si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb.

Des documents vous informent :

- le repérage plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- Les guides de prévention comme les guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » ou INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909.

> 10. DOCUMENTS PERTINENTS/CERTIFICATION/ASSURANCE



Votre interlocuteur

CBT CNA

178 BOULEVARD PEREIRE

75017 PARIS

Portefeuille : 0114921220

 **01 40 68 02 02**

 **01 40 68 05 00**

SAS ADX GROUPE

Comptabilité Fournisseurs

17 Rue Paul Dautier

78140 VELIZY VILLACOUBLAY

Votre contrat

**RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE**

Vos références

Contrat

3912280604

3912431104

Référence client

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

**SAS ADX GROUPE
Comptabilité Fournisseurs
17 Rue Paul Dautier
78140 VELIZY VILLACOUBLAY**

a souscrit tant pour son compte que pour celui de :

- **HYPERION Développement**
- **H2O INVESTISSEURS**
- **SAS GALENA**
- **ADX Formation**
- **BCTI**
- **ADX CFA**
- **ADXF2**

Le contrat d'assurance Responsabilité Civile **1ère ligne n° 3912280604** et un contrat Responsabilité Civile **2ème ligne n° 3912431104**, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat et notamment :

Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infiltrométrie
- La recherche de Fibres Céramiques Réfractaires FCR

**Repérage de polluants:****AMIANTE :**

- Repérage de l'amiante avant travaux, (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Repérage de l'amiante avant démolition
- Dossier Technique Amiante (DTA)
- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante
- Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
- Contrôle visuel amiante après travaux (CV1&CV2))
- Sapiteur Amiante
- Mesures d'empoussièrement amiante
- Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Groupe.

PLOMB:

- Repérage du plomb avant travaux (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Contrôle du plomb après travaux

AUTRES:

- Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OMI
- Inventaire des matériaux pouvant contenir de la silice
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du PCB
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du machefert
- Recherche des métaux lourds
- Diagnostic de pollution des sols
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
- Recherche de Radon N1 et N2

Contrôle du bâti:

- Diagnostique Technique Globale (DTG)
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Diagnostique Technique du bâtiment (DTB)
- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Plan pluriannuel de travaux (PPT)
- Diagnostic PEMD (Produit Équipement Matériaux Déchet)
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasite dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Diagnostic sécurité piscine

**Energetique:**

- Réalisation d'audit énergétique sous réserve que l'assuré déclare que son activité ne peut en aucun cas être assimilable à une mission de maîtrise d'oeuvre et qu'il ne mette pas en relation les clients avec des professionnels du bâtiment. Dans le cas contraire, aucune garantie ne sera accordée au titre du contrat responsabilité civile Conditions de garantie.
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Vérification de la VMC
- Vérification de chantier de demande de certificat d'économies d'énergie (CEE)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage en rénovation Energétique et Thermique

Eau:

- Actes de prélèvement légionnelle
- Potabilité de l'eau

Mesurage:

- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile, surface de plancher, surfaces hors œuvre brute, hors œuvre nette.
- Mesurages en extérieurs et intérieurs
- Mission de topographie et numérisation 3D
- Réalisation de dessin et maquettes 2D & 3D

Sécurité:

- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Pose de détecteurs incendie
- Géodétection et géoréférencement des réseaux enterrés et identification au sol en marquage piquetage

Formation:

- Formation aux métiers du diagnostic
- Formation aux risques amiante, plomb
- Formation aux risques électrique
- Formation aux risques lié au travail en hauteur

Autres:

- Etat des lieux locatifs
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Audit de pré acquisition
- Dossier de mutation



Garanties au contrat 1^{ère} Ligne N° 3912280604

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

Garanties au contrat 2^{ème} Ligne N° 3912431104

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dont : Dommages corporels Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre 1.200.000 € par année d'assurance et par sinistre
Autres garanties :	
Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus)	750.000 € par année d'assurance
Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus)	par expert 300.000 € par sinistre et 500.000 € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	150.000 € par sinistre
Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	30.000 € par sinistre

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : **pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :**

Tous dommages confondus : 6 000 000 € par sinistre et par année d'assurance

Dont :

- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance

Il est précisé que ces montants interviennent :

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1^{ère} ligne,
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1^{ère} ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1^{ère} ligne.



La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Sa validité cesse pour les risques situés à l'étranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable du **01/01/2026 au 01/01/2027** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à **Paris** le **20/02/2026**

Pour la société :

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.



Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI4812 Version 009

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur PINAULT Julien

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 03/04/2024 - Date d'expiration : 02/04/2031
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 03/04/2024 - Date d'expiration : 02/04/2031
DPE tous types de bâtiments	Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment (2) Date d'effet : 18/05/2022 - Date d'expiration : 17/05/2029
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 18/05/2022 - Date d'expiration : 17/05/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 17/04/2023 - Date d'expiration : 16/04/2030
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 31/05/2023 - Date d'expiration : 30/05/2030
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 27/06/2023 - Date d'expiration : 26/06/2030

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse <https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 01/09/2024.

Etienne Lamy

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification
(2) Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification