

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

Client	: SAINT MALO AGGLOMERATION SERVICE FINANCES 6 RUE DE LA VILLE JEGU 35260 CANCALE
Chantier	: DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR) 35400 SAINT MALO
Référence du dossier	: 20250210-061
Date d'inspection	: 10/02/2025
Distance totale inspectée	: 436.40 ml
Distance totale non inspectée	: -0.00 ml
Distance Totale	: 436.40 ml

ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST
5 Rue du Trégor - ZA de la Mottais
35140 Saint Aubin du Cormier
Tel: 02 99 39 43 43
Email: agence@alzeoenvironnement.com

DATE :

Mr TALVY Adrien



APPROBATEUR

SOMMAIRE

PLAN DE SITUATION	3
Synthèse	4
Tronçon 7202 - 7206	13
Tronçon 7203 - 7206	19
Tronçon 8013 - 7202	26
Tronçon 8015 - 15442	36
Tronçon 8017 - 8026	43
Tronçon 8019 - 8027	51
Tronçon 8026 - 8013	60
Tronçon 8027 - 8017	68
Tronçon 8028 - 8019	75
Tronçon 8278 - 8028	81
Tronçon 8278 - 8279a	86
Tronçon 8279 - 8277	94
Tronçon 8279a - 8279	99
Tronçon 8310 - 7203	105
Tronçon 8310 - 8015	114
Tronçon 8310 - 8018	123
Regard 7202	132
Regard 7203	137
Regard 7206	142
Regard 8013	146
Regard 8015	150
Regard 8017	154
Regard 8018	158
Regard 8019	162
Regard 8026	166
Regard 8027	170
Regard 8028	174
Regard 8277	178
Regard 8278	183
Regard 8279	187
Regard 8279a	191
Regard 8310	194
Regard 15442	198

PLAN DE SITUATION



SYNTHÈSE

Tronçon : 7202 - 7206 Longueur du tronçon = 27.60ml			Dimension = Ø400mm Collecteur de type unitaire	Béton armé Inspection dans le sens de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	7202 → 7206	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=7202	
16.70	7202 → 7206	BAB.C.B	Fissure - fissure ouverte - circonférentielle	
23.20	7202 → 7206	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Début 1) : Niveau=de 5 à 10%	
27.60	7202 → 7206	BCE.A	Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=7206	
27.60	7202 → 7206	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Fin 1) : Niveau=de 5 à 10%	
Tronçon : 7203 - 7206 Longueur du tronçon = 32.60ml			Dimension = Ø300mm Collecteur de type unitaire	Béton Inspection dans le sens de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	7203 → 7206	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=7203	
1.20	7203 → 7206	BCA.G.A	Raccordement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouvert à 01 heure	
1.20	7203 → 7206	BBA.B	Racines - racinelles	
1.20	7203 → 7206	BCA.G.A	Raccordement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouvert à 11 heures	
1.20	7203 → 7206	BDE.A.C	Ecoulement provenant dans une canalisation entrante - effluent clair (radier visible) - aucun mauvais raccordement observé	
20.35	7203 → 7206	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Début 1) : Niveau=de 5 à 10%	
22.60	7203 → 7206	BCA.G.A	Raccordement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouvert à 11 heures	
22.60	7203 → 7206	BBC.C	Dépôts - dur ou compacté : Epaisseur des dépôts=de 10 à 15%	
22.60	7203 → 7206	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Fin 1) : Niveau=de 10 à 15%	
26.30	7203 → 7206	BDD.C	Niveau d'eau - troubles (Début 2) : Niveau=de 5 à 10%	
29.95	7203 → 7206	BDD.C	Niveau d'eau - troubles (Modification 2) : Niveau=de 10 à 15%	
32.60	7203 → 7206	BCE.A	Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=7206	
32.60	7203 → 7206	BDD.C	Niveau d'eau - troubles (Fin 2) : Niveau=de 5 à 10%	
Tronçon : 8013 - 7202 Longueur du tronçon = 38.70ml			Dimension = Ø300mm Collecteur de type unitaire	Béton armé Inspection dans le sens de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	8013 → 7202	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=8013	
1.10	8013 → 7202	BCA.E.A	Raccordement du branchement - piquage direct - buriné - raccordement ouvert à 10 heures	
8.70	8013 → 7202	BAB.C.B	Fissure - fissure ouverte - circonférentielle	
11.60	8013 → 7202	BAB.C.B	Fissure - fissure ouverte - circonférentielle	
12.70	8013 → 7202	BCA.E.A	Raccordement du branchement - piquage direct - buriné - raccordement ouvert à 10 heures	
15.25	8013 → 7202	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Début 1) : Niveau=de 5 à 10%	
17.30	8013 → 7202	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Modification 1) : Niveau=de 10 à 15%	
20.70	8013 → 7202	BCA.G.A	Raccordement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouvert à 10 heures	
20.70	8013 → 7202	BAH.Z	Raccordement défectueux - RACINES	
24.00	8013 → 7202	BCA.G.A	Raccordement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouvert à 01 heure	
24.00	8013 → 7202	BAH.Z	Raccordement défectueux - RACINES	
30.80	8013 → 7202	BBA.A	Racines - grosse racine isolée	
30.80	8013 → 7202	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Fin 1) : Niveau=de 10 à 15%	
38.10	8013 → 7202	BCA.G.A	Raccordement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouvert à 01 heure	
38.10	8013 → 7202	BCA.G.A	Raccordement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouvert à 09 heures	
38.70	8013 → 7202	AED.AX	Matériau - PVC-U	
38.70	8013 → 7202	AEC.C	Section Transversale - Ovoïde : Hauteur de la section=Ø400mm	

Gravité : Tronçon : Branchement : Regard :

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 4 / 201

SYNTHÈSE

38.70	8013 → 7202	BDC.Z.A	Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - CHUTE ACCOMPAGNÉE EXTERNE AU REGARD - inspection objective terminée
Tronçon : 8015 - 15442 Longueur du tronçon = 24.00ml		Dimension = Ø200mm Collecteur de type unitaire	Amiante-ciment Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations
0.00	8015 → 15442	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=8015
0.90	8015 → 15442	BAF.A.B	Dégradation de surface - rugosité accrue - chimique - générale (Début 1)
13.00	8015 → 15442	BCA.G.A	Raccordement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouvert à 02 heures
23.20	8015 → 15442	BAB.C.B	Fissure - fissure ouverte - circonférentielle
23.25	8015 → 15442	BBC.B	Dépôts - grossier : Epaisseur des dépôts=<5%
24.00	8015 → 15442	BCE.A	Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=15442
24.00	8015 → 15442	BAF.A.B	Dégradation de surface - rugosité accrue - chimique - générale (Fin 1)
Tronçon : 8017 - 8026 Longueur du tronçon = 22.30ml		Dimension = Ø300mm Collecteur de type unitaire	Béton armé Inspection dans le sens de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations
0.00	8017 → 8026	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=8017
2.40	8017 → 8026	BCA.G	Raccordement du branchement - type de raccord inconnu à 11 heures
2.60	8017 → 8026	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Début 1) : Niveau=de 5 à 10%
5.70	8017 → 8026	BAB.C.B	Fissure - fissure ouverte - circonférentielle
7.75	8017 → 8026	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Fin 1) : Niveau=de 5 à 10%
11.60	8017 → 8026	BCA.G.A	Raccordement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouvert à 10 heures
12.60	8017 → 8026	BCA.G.A	Raccordement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouvert à 01 heure
17.80	8017 → 8026	BAB.C.B	Fissure - fissure ouverte - circonférentielle
22.30	8017 → 8026	BCE.A	Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=8026
22.30	8017 → 8026	BBA.C	Racines - ensemble complexe de racines
Tronçon : 8019 - 8027 Longueur du tronçon = 43.70ml		Dimension = Ø300mm Collecteur de type unitaire	Béton armé Inspection dans le sens de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations
0.00	8019 → 8027	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=8019
0.90	8019 → 8027	BCA.E.A	Raccordement du branchement - piquage direct - buriné - raccordement ouvert à 03 heures
2.90	8019 → 8027	BAI.A.D	Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu à 12 heures
4.50	8019 → 8027	BCA.G.A	Raccordement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouvert à 01 heure
4.50	8019 → 8027	BDE.A.C	Écoulement provenant dans une canalisation entrante - effluent clair (radier visible) - aucun mauvais raccordement observé
19.80	8019 → 8027	BCA.B.A	Raccordement du branchement - selle - carottée - raccordement ouvert à 03 heures
19.80	8019 → 8027	BDE.A.C	Écoulement provenant dans une canalisation entrante - effluent clair (radier visible) - aucun mauvais raccordement observé
19.80	8019 → 8027	BAG	Branchement pénétrant : Longueur de la saillie=de 15 à 20%
30.00	8019 → 8027	BBA.B	Racines - radicelles
31.30	8019 → 8027	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=de 5 à 10%
31.60	8019 → 8027	BAB.C.B	Fissure - fissure ouverte - circonférentielle
38.30	8019 → 8027	BCA.E.A	Raccordement du branchement - piquage direct - buriné - raccordement ouvert à 02 heures
38.30	8019 → 8027	BDE.A.C	Écoulement provenant dans une canalisation entrante - effluent clair (radier visible) - aucun mauvais raccordement observé
41.80	8019 → 8027	BAI.A.B	Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant mais non rompu, le plus bas au-dessus de la ligne médiane

Gravité :        Tronçon :  Branchement :  Regard : 

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 5 / 201

SYNTHÈSE

43.70	8019 → 8027	BCE.A	Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=8027
Tronçon : 8026 - 8013 Longueur du tronçon = 33.50ml		Dimension = Ø300mm Collecteur de type unitaire	Béton armé Inspection dans le sens de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations
0.00	8026 → 8013	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=8026
2.30	8026 → 8013	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Début 1) : Niveau=de 5 à 10%
7.60	8026 → 8013	BAB.C.B	Fissure - fissure ouverte - circonférentielle
12.90	8026 → 8013	BCA.G.A	Raccordement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouvert à 11 heures
18.30	8026 → 8013	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Modification 1) : Niveau=de 10 à 15%
30.90	8026 → 8013	BCA.B.A	Raccordement du branchement - selle - carottée - raccordement ouvert à 02 heures
30.90	8026 → 8013	BDE.A.C	Écoulement provenant dans une canalisation entrante - effluent clair (radier visible) - aucun mauvais raccordement observé
30.90	8026 → 8013	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Fin 1) : Niveau=de 10 à 15%
31.80	8026 → 8013	BCA.B.A	Raccordement du branchement - selle - carottée - raccordement ouvert à 09 heures
31.80	8026 → 8013	BDE.A.C	Écoulement provenant dans une canalisation entrante - effluent clair (radier visible) - aucun mauvais raccordement observé
33.50	8026 → 8013	BCE.A	Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=8013
Tronçon : 8027 - 8017 Longueur du tronçon = 21.10ml		Dimension = Ø300mm Collecteur de type unitaire	Béton armé Inspection dans le sens de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations
0.00	8027 → 8017	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=8027
8.60	8027 → 8017	BAB.C.B	Fissure - fissure ouverte - circonférentielle
12.15	8027 → 8017	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Début 1) : Niveau=de 5 à 10%
13.20	8027 → 8017	BBA.B	Racines - racinelles
13.20	8027 → 8017	BAJ.C	Déplacement d'assemblage - déviation angulaire à 9 heures
16.10	8027 → 8017	BBA.B	Racines - racinelles
16.10	8027 → 8017	BAJ.C	Déplacement d'assemblage - déviation angulaire à 9 heures
16.10	8027 → 8017	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Fin 1) : Niveau=de 5 à 10%
19.60	8027 → 8017	BCA.G	Raccordement du branchement - type de raccord inconnu à 12 heures
21.10	8027 → 8017	BCE.A	Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=8017
Tronçon : 8028 - 8019 Longueur du tronçon = 31.90ml		Dimension = Ø300mm Collecteur de type unitaire	Béton armé Inspection dans le sens de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations
0.00	8028 → 8019	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=8028
0.00	8028 → 8019	BDB	DENOMINATION TRONCON = 8028 - 8019
3.40	8028 → 8019	BCA.B.A	Raccordement du branchement - selle - carottée - raccordement ouvert à 03 heures
3.40	8028 → 8019	BDE.A.C	Écoulement provenant dans une canalisation entrante - effluent clair (radier visible) - aucun mauvais raccordement observé
14.70	8028 → 8019	BCA.E	Raccordement du branchement - piquage direct - buriné à 03 heures
14.70	8028 → 8019	BDE.A.C	Écoulement provenant dans une canalisation entrante - effluent clair (radier visible) - aucun mauvais raccordement observé
31.90	8028 → 8019	BCE.A	Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=8019
Tronçon : 8278 - 8028 Longueur du tronçon = 28.60ml		Dimension = Ø250mm Collecteur de type unitaire	Béton armé Inspection dans le sens de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations
0.00	8278 → 8028	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=8278
28.60	8278 → 8028	BCE.A	Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=8028

Gravité :        Tronçon :  Branchement :  Regard : 

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 6 / 201

SYNTHÈSE

Tronçon : 8278 - 8279a Longueur du tronçon = 28.90ml		Dimension = Ø250mm Collecteur de type unitaire		Béton armé Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	8278 → 8279a	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=8278	
0.00	8278 → 8279a	BDB	DENOMINATION TRONCON = 8278 - 8279a	
1.50	8278 → 8279a	BAJ.C	Déplacement d'assemblage - déviation angulaire à 9 heures	
18.50	8278 → 8279a	BAB.C.B	Fissure - fissure ouverte - circonférentielle	
20.30	8278 → 8279a	BAB.C.B	Fissure - fissure ouverte - circonférentielle	
23.80	8278 → 8279a	AED.AX	Matériau - PVC-U	
25.70	8278 → 8279a	AED.AH	Matériau - Béton armé	
25.70	8278 → 8279a	BAB.C.A	Fissure - fissure ouverte - longitudinale	
28.10	8278 → 8279a	AED.AX	Matériau - PVC-U	
28.90	8278 → 8279a	BCE.B	Type du noeud d'arrivée - boîte d'inspection : Référence du noeud=8279a	
28.90	8278 → 8279a	BDB	REGARD 8279a NON VISIBLE	
Tronçon : 8279 - 8277 Longueur du tronçon = 1.80ml		Dimension = Ø250mm Collecteur de type unitaire		Béton armé Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	8279 → 8277	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=8279	
1.80	8279 → 8277	BCE.A	Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=8277	
Tronçon : 8279a - 8279 Longueur du tronçon = 4.20ml		Dimension = Ø250mm Collecteur de type unitaire		PVC-U Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	8279a → 8279	BCD.B	Type du noeud de départ - boîte d'inspection : Référence du noeud=8279	
0.00	8279a → 8279	BDB	REGARD 8279a NON VISIBLE	
0.80	8279a → 8279	AED.AH	Matériau - Béton armé	
1.80	8279a → 8279	BAC.A	Rupture / Effondrement - rupture (Début 1)	
3.40	8279a → 8279	BAC.A	Rupture / Effondrement - rupture (Fin 1)	
4.20	8279a → 8279	BCE.A	Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=8279	
Tronçon : 8310 - 7203 Longueur du tronçon = 30.10ml		Dimension = Ø300mm Collecteur de type unitaire		Béton Inspection dans le sens de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	8310 → 7203	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=8310	
1.00	8310 → 7203	BCA.E.A	Raccordement du branchement - piquage direct - buriné - raccordement ouvert à 01 heure	
5.60	8310 → 7203	BCA.E.A	Raccordement du branchement - piquage direct - buriné - raccordement ouvert à 02 heures	
5.60	8310 → 7203	BAH.C	Raccordement défectueux - vide partiel entre la conduite de raccordement et la canalisation	
5.90	8310 → 7203	BCA.G.A	Raccordement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouvert à 11 heures	
5.90	8310 → 7203	BBA.B	Racines - racinelles	
6.00	8310 → 7203	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Début 1) : Niveau=de 5 à 10%	
7.70	8310 → 7203	BAB.C.B	Fissure - fissure ouverte - circonférentielle	
15.10	8310 → 7203	BBA.C	Racines - ensemble complexe de racines	
15.10	8310 → 7203	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Fin 1) : Niveau=de 5 à 10%	
18.20	8310 → 7203	BBA.B	Racines - racinelles	
23.35	8310 → 7203	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Début 2) : Niveau=de 5 à 10%	
30.10	8310 → 7203	BCE.A	Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=7203	
30.10	8310 → 7203	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Fin 2) : Niveau=de 5 à 10%	

Gravité :         Tronçon :  Branchement :  Regard : 

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 7 / 201

SYNTHÈSE

Tronçon : 8310 - 8015 Longueur du tronçon = 34.30ml		Dimension = Ø300mm Collecteur de type unitaire		Béton armé Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	8310→8015	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=8310	
2.00	8310→8015	BBC.B	Dépôts - grossier : Epaisseur des dépôts=<5%	
12.70	8310→8015	BBA.C	Racines - ensemble complexe de racines	
15.60	8310→8015	BBA.A	Racines - grosse racine isolée	
19.60	8310→8015	BCA.G.A	Raccordement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouvert à 02 heures	
19.60	8310→8015	BAH.Z	Raccordement défectueux - RACINES	
23.50	8310→8015	BCA.G.A	Raccordement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouvert à 02 heures	
24.20	8310→8015	BCA.E.A	Raccordement du branchement - piquage direct - buriné - raccordement ouvert à 01 heure	
28.90	8310→8015	BBA.C	Racines - ensemble complexe de racines (Début 1)	
30.60	8310→8015	BBA.C	Racines - ensemble complexe de racines (Fin 1)	
34.30	8310→8015	BCE.A	Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=8015	
Tronçon : 8310 - 8018 Longueur du tronçon = 33.10ml		Dimension = Ø300mm Collecteur de type unitaire		Béton Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	8310→8018	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=8310	
9.00	8310→8018	BCA.E.A	Raccordement du branchement - piquage direct - buriné - raccordement ouvert à 09 heures	
13.20	8310→8018	BAB.C.B	Fissure - fissure ouverte - circonférentielle	
13.20	8310→8018	BBA.B	Racines - radicelles	
14.50	8310→8018	BCA.G.A	Raccordement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouvert à 10 heures	
19.10	8310→8018	BAB.C.B	Fissure - fissure ouverte - circonférentielle	
22.90	8310→8018	BAB.C.B	Fissure - fissure ouverte - circonférentielle	
25.60	8310→8018	BCA.E.A	Raccordement du branchement - piquage direct - buriné - raccordement ouvert à 09 heures	
31.50	8310→8018	BCA.E.A	Raccordement du branchement - piquage direct - buriné - raccordement ouvert à 02 heures	
32.00	8310→8018	BCA.E.A	Raccordement du branchement - piquage direct - buriné - raccordement ouvert à 10 heures	
32.00	8310→8018	BAG	Branchement pénétrant : Longueur de la saillie=de 20 à 25%	
33.10	8310→8018	BCE.A	Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=8018	
Regard : 7202 Profondeur (m) = 3.40		Dimension = Ø1000 Collecteur de type unitaire		Béton Regard de visite
Distance	Regard	Code	Observations	
0.00	7202	DDB	DEBUT D'INSPECTION	
0.81	7202	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 07 heures : Hauteur du raccordement=125mm	
1.05	7202	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 07 heures : Hauteur du raccordement=200mm	
1.55	7202	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 02 heures : Hauteur du raccordement=200mm	
1.55	7202	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 03 heures : Hauteur du raccordement=200mm	
1.62	7202	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures : Hauteur du raccordement=400mm	
2.66	7202	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 02 heures : Hauteur du raccordement=200mm	

Gravité :        Tronçon :  Branchement :  Regard : 

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 8 / 201

SYNTHÈSE

2.69	7202	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 04 heures : Hauteur du raccordement=200mm
3.20	7202	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures : Hauteur du raccordement=400mm
3.20	7202	DCG.A.B	Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures : Hauteur du raccordement=400mm
3.40	7202	DDB	FIN D'INSPECTION
Regard : 7203 Profondeur (m) = 2.08			
		Dimension = Ø1000 Collecteur de type unitaire	
		Béton Regard de visite	
Distance	Regard	Code	Observations
0.00	7203	DDB	DEBUT D'INSPECTION
0.78	7203	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 02 heures : Hauteur du raccordement=200mm
1.20	7203	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 08 heures : Hauteur du raccordement=40mm
1.93	7203	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures : Hauteur du raccordement=300mm
1.93	7203	DCG.A.B	Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures : Hauteur du raccordement=300mm
1.96	7203	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 09 heures : Hauteur du raccordement=250mm
2.08	7203	DDB	FIN D'INSPECTION
Regard : 7206 Profondeur (m) = 3.12			
		Dimension = Ø1000 Collecteur de type unitaire	
		Béton Regard de visite	
Distance	Regard	Code	Observations
0.00	7206	DDB	DEBUT D'INSPECTION
2.92	7206	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 01 heure : Hauteur du raccordement=400mm
2.92	7206	DCG.A.B	Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures : Hauteur du raccordement=400mm
2.97	7206	DCG.B.A	Conduite de raccordement - rectangulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 10 heures : Hauteur du raccordement=300mm
3.12	7206	DDB	FIN D'INSPECTION
Regard : 8013 Profondeur (m) = 1.74			
		Dimension = Ø1000 Collecteur de type unitaire	
		Béton Regard de visite	
Distance	Regard	Code	Observations
0.00	8013	DDB	DEBUT D'INSPECTION
1.59	8013	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures : Hauteur du raccordement=300mm
1.59	8013	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 11 heures : Hauteur du raccordement=300mm
1.59	8013	DCG.A.B	Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures : Hauteur du raccordement=300mm
1.74	8013	DDB	FIN D'INSPECTION
Regard : 8015 Profondeur (m) = 1.22			
		Dimension = Ø1000 Collecteur de type unitaire	
		Béton Regard de visite	
Distance	Regard	Code	Observations
0.00	8015	DDB	DEBUT D'INSPECTION
1.07	8015	DCG.A.B	Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures : Hauteur du raccordement=300mm
1.10	8015	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures : Hauteur du raccordement=250mm

Gravité :        Tronçon :  Branchement :  Regard : 

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 9 / 201

SYNTHÈSE

1.22	8015	DDB	FIN D'INSPECTION	
Regard : 8017 Profondeur (m) = 1.97		Dimension = Ø1000 Collecteur de type unitaire		Béton Regard de visite
Distance	Regard	Code	Observations	
0.00	8017	DDB	DEBUT D'INSPECTION	
1.82	8017	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures : Hauteur du raccordement=300mm	
1.82	8017	DCG.A.B	Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures : Hauteur du raccordement=300mm	
1.97	8017	DDB	FIN D'INSPECTION	
Regard : 8018 Profondeur (m) = 1.08		Dimension = Ø1000 Collecteur de type unitaire		Béton Regard de visite
Distance	Regard	Code	Observations	
0.00	8018	DDB	DEBUT D'INSPECTION	
0.78	8018	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 02 heures : Hauteur du raccordement=125mm	
0.93	8018	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures : Hauteur du raccordement=300mm	
0.93	8018	DCG.A.B	Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures : Hauteur du raccordement=300mm	
1.08	8018	DDB	FIN D'INSPECTION	
Regard : 8019 Profondeur (m) = 1.55		Dimension = Ø1000 Collecteur de type unitaire		Béton Regard de visite
Distance	Regard	Code	Observations	
0.00	8019	DDB	DEBUT D'INSPECTION	
1.40	8019	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures : Hauteur du raccordement=300mm	
1.40	8019	DCG.A.B	Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures : Hauteur du raccordement=300mm	
1.55	8019	DDB	FIN D'INSPECTION	
Regard : 8026 Profondeur (m) = 1.78		Dimension = Ø1000 Collecteur de type unitaire		Béton Regard de visite
Distance	Regard	Code	Observations	
0.00	8026	DDB	DEBUT D'INSPECTION	
0.60	8026	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures : Hauteur du raccordement=200mm	
1.63	8026	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 11 heures : Hauteur du raccordement=300mm	
1.63	8026	DCG.A.B	Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures : Hauteur du raccordement=300mm	
1.78	8026	DDB	FIN D'INSPECTION	
Regard : 8027 Profondeur (m) = 2.09		Dimension = Ø1000 Collecteur de type unitaire		Béton Regard de visite
Distance	Regard	Code	Observations	
0.00	8027	DDB	DEBUT D'INSPECTION	
0.15	8027	DAF.B.A	Dégradation de surface - écaillage - mécanique à 07 heures	
1.94	8027	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures : Hauteur du raccordement=300mm	
1.94	8027	DCG.A.B	Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures : Hauteur du raccordement=300mm	

Gravité :        Tronçon :  Branchement :  Regard : 

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 10 / 201

SYNTHÈSE

2.09	8027	DDB	FIN D'INSPECTION	
Regard : 8028 Profondeur (m) = 1.59		Dimension = Ø1000 Collecteur de type unitaire		Béton Regard de visite
Distance	Regard	Code	Observations	
0.00	8028	DDB	DEBUT D'INSPECTION	
1.44	8028	DCG.A.B	Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures : Hauteur du raccordement=300mm	
1.47	8028	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures : Hauteur du raccordement=250mm	
1.59	8028	DDB	FIN D'INSPECTION	
Regard : 8277 Profondeur (m) = 0.54		Dimension = Ø800 Collecteur de type unitaire		Béton Regard de visite
Distance	Regard	Code	Observations	
0.00	8277	DDB	DEBUT D'INSPECTION	
0.35	8277	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 11 heures : Hauteur du raccordement=40mm	
0.36	8277	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 01 heure : Hauteur du raccordement=32mm	
0.42	8277	DCG.A.B	Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures : Hauteur du raccordement=250mm	
0.46	8277	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 11 heures : Hauteur du raccordement=100mm	
0.48	8277	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 10 heures : Hauteur du raccordement=125mm	
0.50	8277	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 02 heures : Hauteur du raccordement=100mm	
0.54	8277	DDB	FIN D'INSPECTION	
Regard : 8278 Profondeur (m) = 0.95		Dimension = Ø1000 Collecteur de type unitaire		Béton Regard de visite
Distance	Regard	Code	Observations	
0.00	8278	DDB	DEBUT D'INSPECTION	
0.78	8278	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 02 heures : Hauteur du raccordement=125mm	
0.82	8278	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 10 heures : Hauteur du raccordement=250mm	
0.82	8278	DCG.A.B	Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures : Hauteur du raccordement=250mm	
0.95	8278	DDB	FIN D'INSPECTION	
Regard : 8279 Profondeur (m) = 0.59		Dimension = Ø400 Collecteur de type unitaire		Béton Regard de visite
Distance	Regard	Code	Observations	
0.00	8279	DDB	DEBUT D'INSPECTION	
0.47	8279	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures : Hauteur du raccordement=250mm	
0.47	8279	DCG.A.B	Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures : Hauteur du raccordement=250mm	
0.55	8279	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 09 heures : Hauteur du raccordement=125mm	
0.59	8279	DDB	FIN D'INSPECTION	

Gravité :        Tronçon :  Branchement :  Regard : 

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 11 / 201

SYNTHÈSE

Regard : 8279a			
Dimension =		Collecteur de type unitaire	
Distance	Regard	Code	Observations
0.00	8279a	DDB	NON VISIBLE
Regard : 8310			
Profondeur (m) = 0.97		Dimension = Ø1000	
Collecteur de type unitaire		Béton	
Regard de visite			
Distance	Regard	Code	Observations
0.00	8310	DDB	DEBUT D'INSPECTION
0.82	8310	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures : Hauteur du raccordement=300mm
0.82	8310	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 02 heures : Hauteur du raccordement=300mm
0.82	8310	DCG.A.B	Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures : Hauteur du raccordement=300mm
0.97	8310	DDB	FIN D'INSPECTION
Regard : 15442			
Profondeur (m) = 1.51		Dimension = Ø1000	
Collecteur de type unitaire		Béton	
Regard de visite			
Distance	Regard	Code	Observations
0.00	15442	DDB	DEBUT D'INSPECTION
1.41	15442	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures : Hauteur du raccordement=200mm
1.41	15442	DCG.A.B	Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures : Hauteur du raccordement=200mm
1.51	15442	DDB	FIN D'INSPECTION

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ — Tronçon : Branchement : Regard :

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 12 / 201

TRONÇON 7202 - 7206

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état
Ville ou village (AAN) : SAINT MALO
Emplacement (AAJ) : RUE DU MINIHIC
Type d'emplacement (AAL) : (A) Sous une route
Propriété foncière (AAQ) : (A) Bien public
Date d'inspection (ABF) : 10/02/2025
Nom de l'inspecteur (ABH) : COROLLER BRYAN
Méthode d'inspection (ABE) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

Identification du Tronçon

Référence du noeud 1 (AAD) : 7202
Référence du noeud 2 (AAF) : 7206
Référence du noeud de départ (AAB) : 7202
Sens d'écoulement (AAK) : (A) Inspection dans le sens de l'écoulement
Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (C) Collecteur de type unitaire
Longueur du tronçon : 27.60 ml
Longueur non inspectée : 0.00 ml
Longueur inspectée : 27.60 ml

Identification de la Canalisation

Forme (ACA) : (A) Circulaire
Dimension (ACB) : Ø400mm
Matériau (ACD) : (AH) Béton armé

Conditions d'Intervention

Nettoyage (ACM) : (B) Le collecteur n'a pas été nettoyé avant l'inspection
Précipitations (ADA) : (B) Pluie
Température (ADB) : (A) Température au-dessus de zéro
Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise
Voirie : Voirie existante
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas

Références et Supports

Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Point de référence longitudinal (ABC) : (C) Le centre du regard de visite ou de la boîte d'inspection de départ



Distance

0.00 ml

Pente

-59.8 mm/m

Compteur

00:00:00

(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5%

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite

Référence du noeud = 7202

Gravité :

Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 13 / 201

TRONÇON 7202 - 7206

	Distance	Pente	Compteur
	16.70 ml	-20.6 mm/m	00:00:42
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5% (BAB.C.B) Fissure - fissure ouverte - circonférentielle			
 P(7202_- 7206)D0001  P(7202_- 7206)D0002			

	Distance	Pente	Compteur
	23.20 ml		00:01:13
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=de 5 à 10% (BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Début 1) Niveau = de 5 à 10%			
 P(7202 - 7206)D0005			

Gravité :        Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
 Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
 DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
 35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 14 / 201

TRONÇON 7202 - 7206

	Distance	Pente	Compteur
	27.60 ml	11.8 mm/m	00:01:29
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=de 5 à 10% (BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite Référence du noeud = 7206 (BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Fin 1) Niveau = de 5 à 10%			
 P(7202_- 7206)D0003  P(7202_- 7206)D0004			

Gravité :        Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 15 / 201

DÉNIVELLATION 7202 - 7206


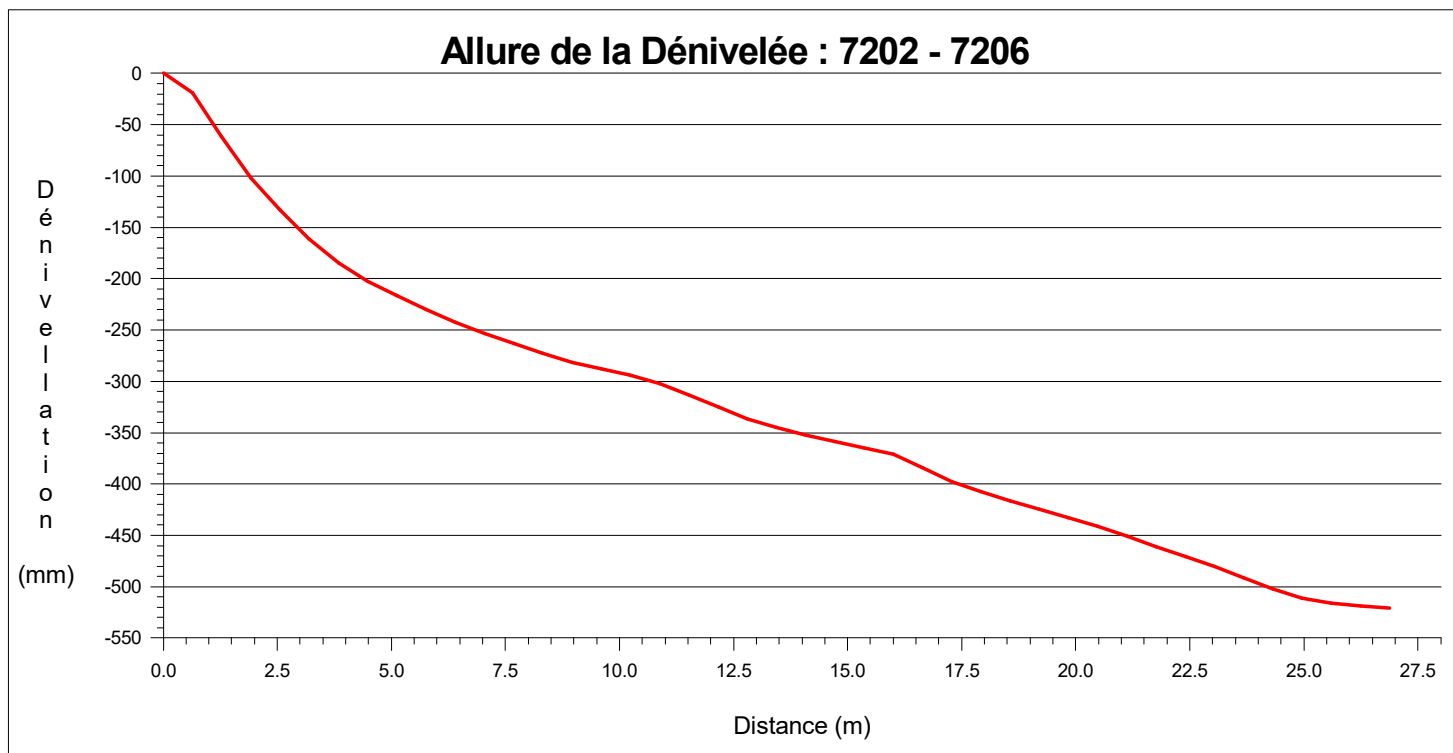


SCHÉMA DU TRONÇON 7202 - 7206

Observations du tronçon



0.00 ml (BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite - 7202



16.70 ml (BAB.C.B) Fissure - fissure ouverte - circonférentielle

23.20 ml (BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Début 1)

27.60 ml (BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Fin 1)

27.60 ml (BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite - 7206

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ —

Départ de l'inspection : ▶

Non inspecté : ■

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 17 / 201

SYNTHÈSE DU TRONÇON 7202 - 7206

Tronçon : 7202 - 7206 Longueur du tronçon = 27.60ml		Dimension = Ø400mm Collecteur de type unitaire		Béton armé Inspection dans le sens de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	7202 → 7206	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=7202	
16.70	7202 → 7206	BAB.C.B	Fissure - fissure ouverte - circonférentielle	
23.20	7202 → 7206	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Début 1) : Niveau=de 5 à 10%	
27.60	7202 → 7206	BCE.A	Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=7206	
27.60	7202 → 7206	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Fin 1) : Niveau=de 5 à 10%	

Tronçon : ☐ Branchement : ☐

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 18 / 201

TRONÇON 7203 - 7206

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état
Ville ou village (AAN) : SAINT MALO
Emplacement (AAJ) : RUE DE L'ABBAYE
Type d'emplacement (AAL) : (A) Sous une route
Propriété foncière (AAQ) : (A) Bien public
Date d'inspection (ABF) : 10/02/2025
Nom de l'inspecteur (ABH) : COROLLER BRYAN
Méthode d'inspection (ABE) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

Identification du Tronçon

Référence du noeud 1 (AAD) : 7203
Référence du noeud 2 (AAF) : 7206
Référence du noeud de départ (AAB) : 7203
Sens d'écoulement (AAK) : (A) Inspection dans le sens de l'écoulement
Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (C) Collecteur de type unitaire
Longueur du tronçon : 32.60 ml
Longueur non inspectée : 0.00 ml
Longueur inspectée : 32.60 ml

Identification de la Canalisation

Forme (ACA) : (A) Circulaire
Dimension (ACB) : Ø300mm
Matériau (ACD) : (AG) Béton

Conditions d'Intervention

Nettoyage (ACM) : (B) Le collecteur n'a pas été nettoyé avant l'inspection
Précipitations (ADA) : (B) Pluie
Température (ADB) : (A) Température au-dessus de zéro
Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise
Voirie : Voirie existante
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas

Références et Supports

Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Point de référence longitudinal (ABC) : (C) Le centre du regard de visite ou de la boîte d'inspection de départ



Distance

0.00 ml

Pente

-46.9 mm/m

Compteur

00:00:00

(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5%

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite

Référence du noeud = 7203

Gravité :

Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 19 / 201

TRONÇON 7203 - 7206

Distance	Pente	Compteur
1.20 ml	-23.7 mm/m	00:00:08
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5% (BCA.G.A) Raccordement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouvert à 01 heure (BBA.B) Racines - radicelles		



Distance	Pente	Compteur
1.20 ml	-50.1 mm/m	00:01:06
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5% (BCA.G.A) Raccordement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouvert à 11 heures (BDE.A.C) Ecoulement provenant dans une canalisation entrante - effluent clair (radier visible) - aucun mauvais raccordement observé		



Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ - Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
 Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
 35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 20 / 201

TRONÇON 7203 - 7206

	Distance	Pente	Compteur
	20.35 ml		00:02:27
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=de 5 à 10% (BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Début 1) Niveau = de 5 à 10%			
			

	Distance	Pente	Compteur
	22.60 ml	34.6 mm/m	00:02:47
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=de 10 à 15% (BCA.G.A) Raccordement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouvert à 11 heures (BBC.C) Dépôts - dur ou compacté Epaisseur des dépôts = de 10 à 15% (BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Fin 1) Niveau = de 10 à 15%			
			
			

	Distance	Pente	Compteur
	26.30 ml		00:04:13
(BDD.C) Niveau d'eau - troubles : Niveau=de 5 à 10% (BDD.C) Niveau d'eau - troubles (Début 2) Niveau = de 5 à 10%			
			

Gravité :        Inspection :  =Normal  =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 21 / 201

TRONÇON 7203 - 7206

	Distance	Pente	Compteur
	29.95 ml		00:04:25
(BDD.C) Niveau d'eau - troubles : Niveau=de 10 à 15% (BDD.C) Niveau d'eau - troubles (Modification 2) Niveau = de 10 à 15%			
			

	Distance	Pente	Compteur
	32.60 ml	-13.2 mm/m	00:04:38
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=de 5 à 10% (BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite Référence du noeud = 7206 (BDD.C) Niveau d'eau - troubles (Fin 2) Niveau = de 5 à 10%			
			
			

Gravité :        Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
 Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
 DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
 35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 22 / 201

DÉNIVELLATION 7203 - 7206

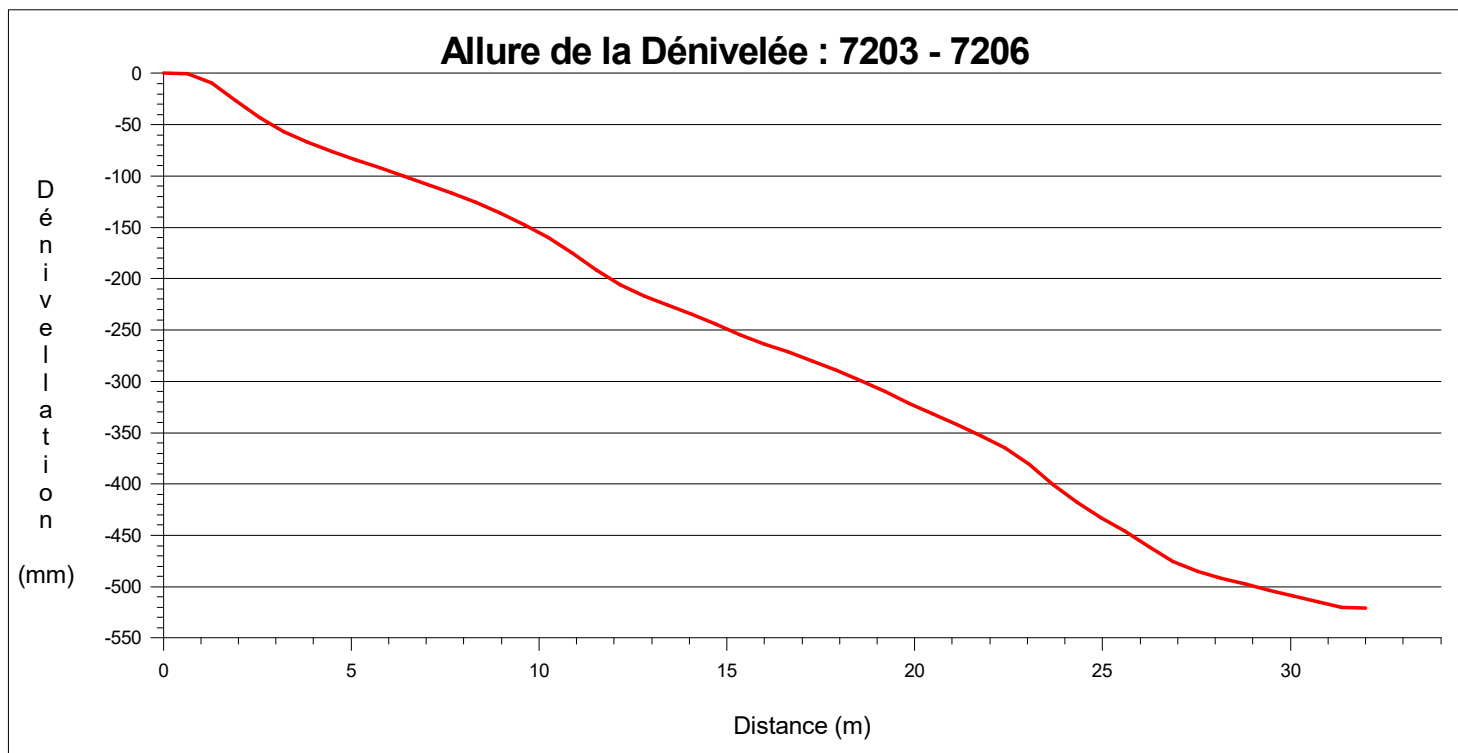


SCHÉMA DU TRONÇON 7203 - 7206

Observations du tronçon



Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ — Départ de l'inspection : ▶ Non inspecté : ■

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 24 / 201

SYNTHÈSE DU TRONÇON 7203 - 7206

Tronçon : 7203 - 7206 Longueur du tronçon = 32.60ml		Dimension = Ø300mm Collecteur de type unitaire		Béton Inspection dans le sens de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	7203 → 7206	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=7203	
1.20	7203 → 7206	BCA.G.A	Raccordement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouvert à 01 heure	
1.20	7203 → 7206	BBA.B	<i>Racines - radicelles</i>	
1.20	7203 → 7206	BCA.G.A	Raccordement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouvert à 11 heures	
1.20	7203 → 7206	BDE.A.C	Écoulement provenant dans une canalisation entrante - effluent clair (radier visible) - aucun mauvais raccordement observé	
20.35	7203 → 7206	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Début 1) : Niveau=de 5 à 10%	
22.60	7203 → 7206	BCA.G.A	Raccordement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouvert à 11 heures	
22.60	7203 → 7206	BBC.C	<i>Dépôts - dur ou compacté : Epaisseur des dépôts=de 10 à 15%</i>	
22.60	7203 → 7206	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Fin 1) : Niveau=de 10 à 15%	
26.30	7203 → 7206	BDD.C	Niveau d'eau - troubles (Début 2) : Niveau=de 5 à 10%	
29.95	7203 → 7206	BDD.C	Niveau d'eau - troubles (Modification 2) : Niveau=de 10 à 15%	
32.60	7203 → 7206	BCE.A	Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=7206	
32.60	7203 → 7206	BDD.C	Niveau d'eau - troubles (Fin 2) : Niveau=de 5 à 10%	

Tronçon : ☐ Branchement : ☐

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 25 / 201

TRONÇON 8013 - 7202

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état
Ville ou village (AAN) : SAINT MALO
Emplacement (AAJ) : RUE DES PETITS PORTS
Type d'emplacement (AAL) : (A) Sous une route
Propriété foncière (AAQ) : (A) Bien public
Date d'inspection (ABF) : 10/02/2025
Nom de l'inspecteur (ABH) : COROLLER BRYAN
Méthode d'inspection (ABE) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

Identification du Tronçon

Référence du noeud 1 (AAD) : 8013
Référence du noeud 2 (AAF) : 7202
Référence du noeud de départ (AAB) : 8013
Sens d'écoulement (AAK) : (A) Inspection dans le sens de l'écoulement
Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (C) Collecteur de type unitaire
Longueur du tronçon : 38.70 ml
Longueur non inspectée : 0.00 ml
Longueur inspectée : 38.70 ml

Identification de la Canalisation

Forme (ACA) : (A) Circulaire
(C) Ovoïde
Dimension (ACB) : Ø300mm
Ø400
Matériau (ACD) : (AH) Béton armé
(AX) PVC-U

Conditions d'Intervention

Nettoyage (ACM) : (B) Le collecteur n'a pas été nettoyé avant l'inspection
Précipitations (ADA) : (B) Pluie
Température (ADB) : (A) Température au-dessus de zéro
Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise
Voirie : Voirie existante
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas

Références et Supports

Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Point de référence longitudinal (ABC) : (C) Le centre du regard de visite ou de la boîte d'inspection de départ



Distance

0.00 ml

Pente

-29.6 mm/m

Compteur

00:00:00

(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5%

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite

Référence du noeud = 8013

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ —

Inspection : ■=Normal ■=Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 26 / 201

TRONÇON 8013 - 7202

	Distance	Pente	Compteur
	1.10 ml	-71.1 mm/m	00:00:06
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5% (BCA.E.A) Raccordement du branchement - piquage direct - buriné - raccordement ouvert à 10 heures			



	Distance	Pente	Compteur
	8.70 ml	-0.7 mm/m	00:00:59
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=de 5 à 10% (BAB.C.B) Fissure - fissure ouverte - circonférentielle			



Gravité :        Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
 Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
 35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 27 / 201

TRONÇON 8013 - 7202

Distance	Pente	Compteur
11.60 ml	-1.5 mm/m	00:01:28

(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=de 5 à 10%

(BAB.C.B) Fissure - fissure ouverte - circonférentielle



P(8013_-_7202)D0005



P(8013_-_7202)D0006

Distance	Pente	Compteur
12.70 ml	14.7 mm/m	00:01:53

(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5%

(BCA.E.A) Raccordement du branchement - piquage direct - buriné - raccordement ouvert à 10 heures



P(8013_-_7202)D0007



P(8013_-_7202)D0008

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ - Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 28 / 201

TRONÇON 8013 - 7202

	Distance	Pente	Compteur
	15.25 ml		00:02:16
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=de 5 à 10% (BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Début 1) Niveau = de 5 à 10%			
 DIVERSES RUES ST MALO 8013-7202 15.23 m -0.72 % 10.02.2025 15:39 P(8013 - 7202)D0023			

	Distance	Pente	Compteur
	17.30 ml	-17.6 mm/m	00:02:25
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=de 10 à 15% (BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Modification 1) Niveau = de 10 à 15%			
 DIVERSES RUES ST MALO 8013-7202 17.25 m -1.76 % 10.02.2025 15:39 P(8013 - 7202)D0009			
 DIVERSES RUES ST MALO 8013-7202 17.25 m -1.38 % 10.02.2025 15:40 P(8013 - 7202)D0010			

Gravité :        Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
 Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
 DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
 35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 29 / 201

TRONÇON 8013 - 7202

	Distance	Pente	Compteur
	20.70 ml	1.1 mm/m	00:02:53
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=de 10 à 15% (BCA.G.A) Raccordement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouvert à 10 heures (BAH.Z) Raccordement défectueux - RACINES			



	Distance	Pente	Compteur
	24.00 ml	11.9 mm/m	00:03:36
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=de 10 à 15% (BCA.G.A) Raccordement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouvert à 01 heure (BAH.Z) Raccordement défectueux - RACINES			



Gravité :       Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
 Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
 35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 30 / 201

TRONÇON 8013 - 7202

	Distance	Pente	Compteur
	30.80 ml	48.7 mm/m	00:04:33
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5% (BBA.A) Racines - grosse racine isolée (BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Fin 1) Niveau = de 10 à 15%			
 P(8013_- 7202)D0015  P(8013_- 7202)D0016			

	Distance	Pente	Compteur
	38.10 ml	0.7 mm/m	00:05:16
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5% (BCA.G.A) Raccordement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouvert à 01 heure			
 P(8013_- 7202)D0017  P(8013_- 7202)D0018			

Gravité :        Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 31 / 201

TRONÇON 8013 - 7202

	Distance	Pente	Compteur
	38.10 ml	3.9 mm/m	00:05:31
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5% (BCA.G.A) Raccordement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouvert à 09 heures			



P(8013_-_7202)D0019



P(8013_-_7202)D0020

	Distance	Pente	Compteur
	38.70 ml	0.7 mm/m	00:05:59
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5% (AED.AX) Matériau - PVC-U (AEC.C) Section Transversale - Ovoïde PASSAGE DIAM 300 A 400 Hauteur de la section = Ø400mm (BDC.Z.A) Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - CHUTE ACCOMPAGNÉE EXTERNE AU REGARD - inspection objective terminée			



P(8013_-_7202)D0021



P(8013_-_7202)D0022

Gravité :        Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
 Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
 35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 32 / 201

DÉNIVELLATION 8013 - 7202


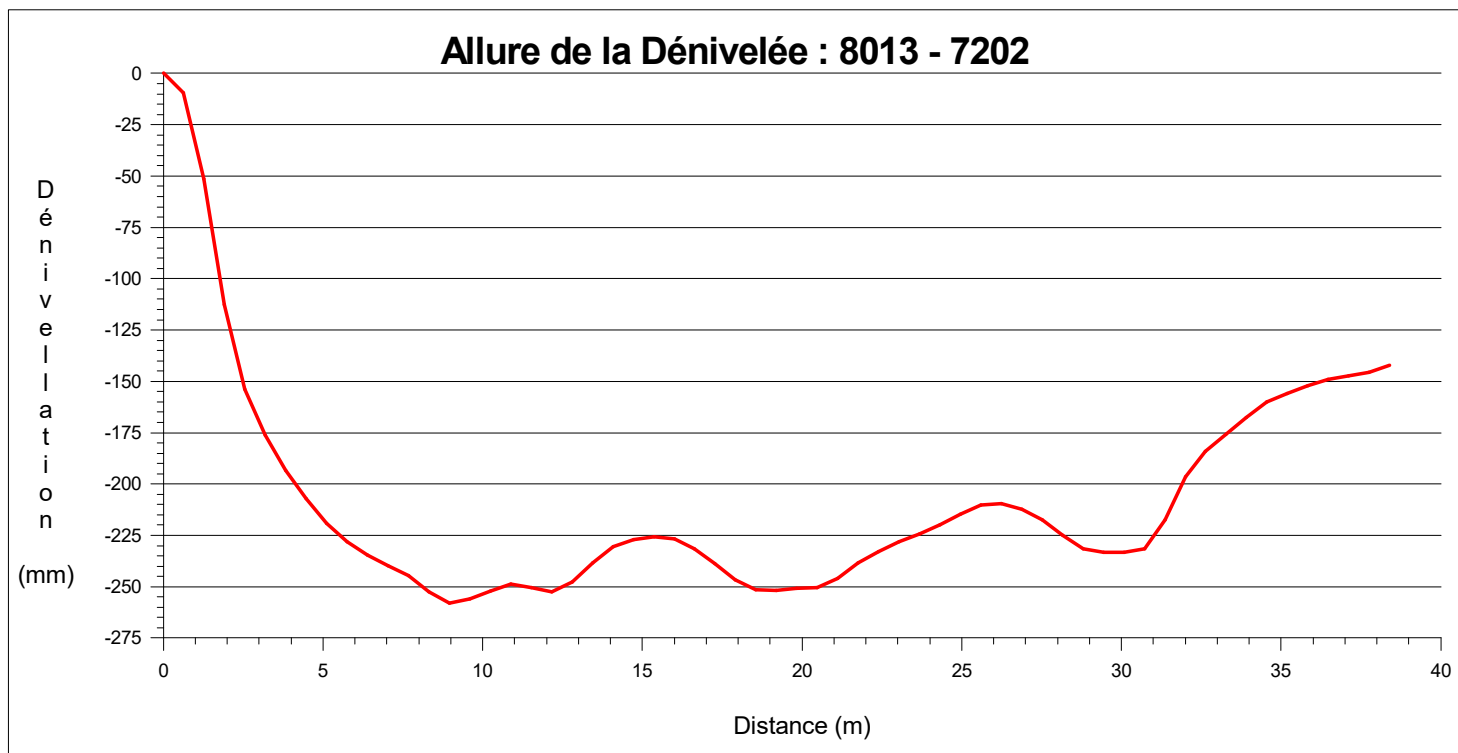


SCHÉMA DU TRONÇON 8013 - 7202

Observations du tronçon

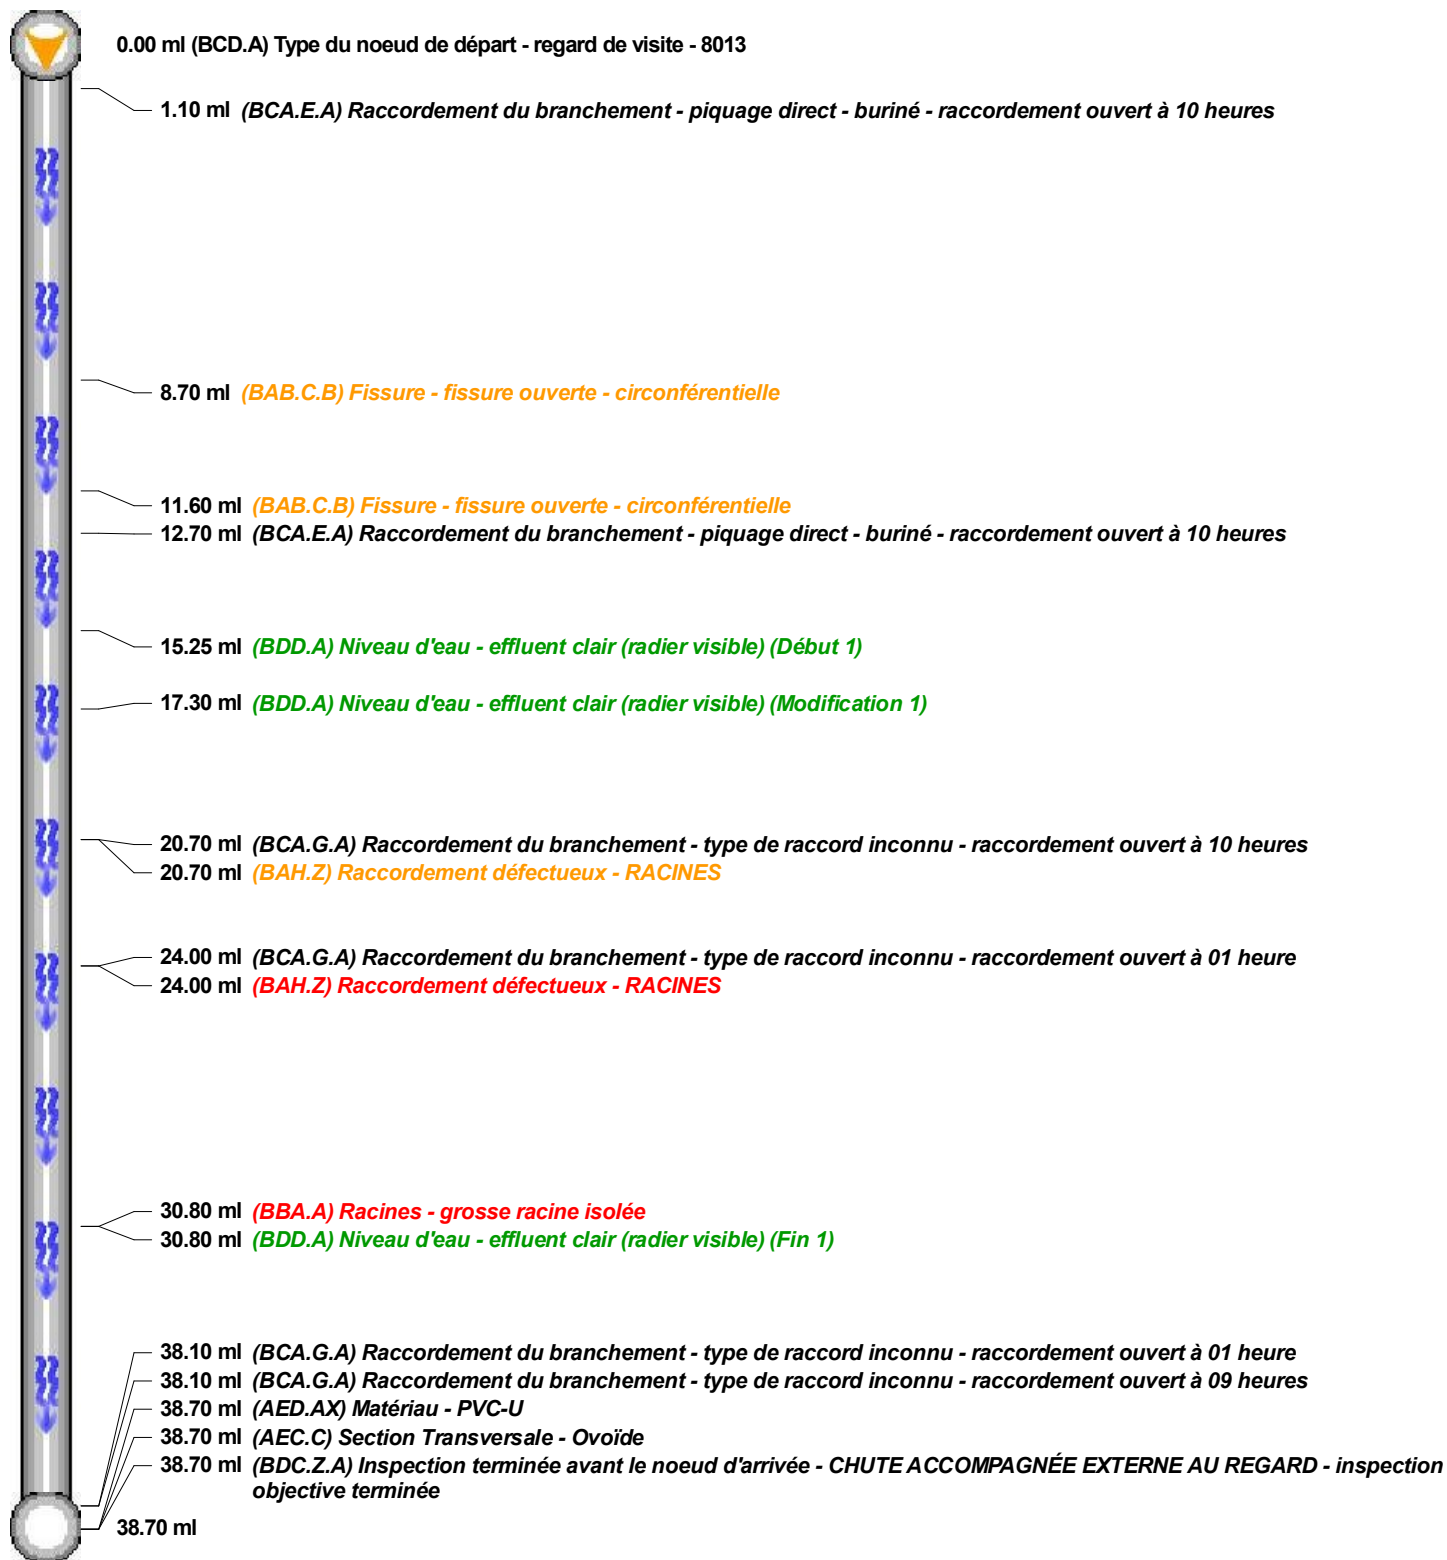

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ — Départ de l'inspection : ► Non inspecté : ■

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 34 / 201

SYNTHÈSE DU TRONÇON 8013 - 7202

Tronçon : 8013 - 7202 Longueur du tronçon = 38.70ml		Dimension = Ø300mm Collecteur de type unitaire		Béton armé Inspection dans le sens de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	8013 → 7202	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=8013	
1.10	8013 → 7202	BCA.E.A	Raccordement du branchement - piquage direct - buriné - raccordement ouvert à 10 heures	
8.70	8013 → 7202	BAB.C.B	Fissure - fissure ouverte - circonférentielle	
11.60	8013 → 7202	BAB.C.B	Fissure - fissure ouverte - circonférentielle	
12.70	8013 → 7202	BCA.E.A	Raccordement du branchement - piquage direct - buriné - raccordement ouvert à 10 heures	
15.25	8013 → 7202	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Début 1) : Niveau=de 5 à 10%	
17.30	8013 → 7202	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Modification 1) : Niveau=de 10 à 15%	
20.70	8013 → 7202	BCA.G.A	Raccordement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouvert à 10 heures	
20.70	8013 → 7202	BAH.Z	Raccordement défectueux - RACINES	
24.00	8013 → 7202	BCA.G.A	Raccordement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouvert à 01 heure	
24.00	8013 → 7202	BAH.Z	Raccordement défectueux - RACINES	
30.80	8013 → 7202	BBA.A	Racines - grosse racine isolée	
30.80	8013 → 7202	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Fin 1) : Niveau=de 10 à 15%	
38.10	8013 → 7202	BCA.G.A	Raccordement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouvert à 01 heure	
38.10	8013 → 7202	BCA.G.A	Raccordement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouvert à 09 heures	
38.70	8013 → 7202	AED.AX	Matériau - PVC-U	
38.70	8013 → 7202	AEC.C	Section Transversale - Ovoïde : Hauteur de la section=Ø400mm	
38.70	8013 → 7202	BDC.Z.A	Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - CHUTE ACCOMPAGNÉE EXTERNE AU REGARD - inspection objective terminée	

Tronçon : ☐ Branchement : ☐

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 35 / 201

TRONÇON 8015 - 15442

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état
Ville ou village (AAN) : SAINT MALO
Emplacement (AAJ) : RUE DES MOUSSES
Type d'emplacement (AAL) : (A) Sous une route
Propriété foncière (AAQ) : (A) Bien public
Date d'inspection (ABF) : 10/02/2025
Nom de l'inspecteur (ABH) : COROLLER BRYAN
Méthode d'inspection (ABE) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

Identification du Tronçon

Référence du noeud 1 (AAD) : 8015
Référence du noeud 2 (AAF) : 15442
Référence du noeud de départ (AAB) : 8015
Sens d'écoulement (AAK) : (B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (C) Collecteur de type unitaire
Longueur du tronçon : 24.00 ml
Longueur non inspectée : 0.00 ml
Longueur inspectée : 24.00 ml

Identification de la Canalisation

Forme (ACA) : (A) Circulaire
Dimension (ACB) : Ø200mm
Matériau (ACD) : (AA) Amiante-ciment

Conditions d'Intervention

Nettoyage (ACM) : (B) Le collecteur n'a pas été nettoyé avant l'inspection
Précipitations (ADA) : (B) Pluie
Température (ADB) : (A) Température au-dessus de zéro
Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise
Voirie : Voirie existante
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas

Références et Supports

Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Point de référence longitudinal (ABC) : (C) Le centre du regard de visite ou de la boîte d'inspection de départ



Distance

0.00 ml

Pente

29.0 mm/m

Compteur

00:00:00

(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5%

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite

Référence du noeud = 8015

Gravité :

Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 36 / 201

TRONÇON 8015 - 15442

	Distance	Pente	Compteur
	0.90 ml		00:00:00
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5% (BAF.A.B) Dégradation de surface - rugosité accrue - chimique - générale (Début 1)			



P(8015 - 15442)D0007

	Distance	Pente	Compteur
	13.00 ml	37.1 mm/m	00:00:47
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5% (BCA.G.A) Raccordement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouvert à 02 heures			



P(8015 - 15442)D0001



P(8015 - 15442)D0002

Gravité :        Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
 Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
 35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 37 / 201

TRONÇON 8015 - 15442

	Distance	Pente	Compteur
	23.20 ml	50.8 mm/m	00:01:43
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5% (BAB.C.B) Fissure - fissure ouverte - circonférentielle			
			
			

	Distance	Pente	Compteur
	23.25 ml		00:01:59
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5% (BBC.B) Dépôts - grossier Epaisseur des dépôts = <5%			
			

Gravité :       — Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
 Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
 35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 38 / 201

TRONÇON 8015 - 15442

	Distance	Pente	Compteur
	24.00 ml	45.1 mm/m	00:02:07
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5% (BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite Référence du noeud = 15442 (BAF.A.B) Dégradation de surface - rugosité accrue - chimique - générale (Fin 1)			
 			

Gravité :        Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 39 / 201

DÉNIVELLATION 8015 - 15442


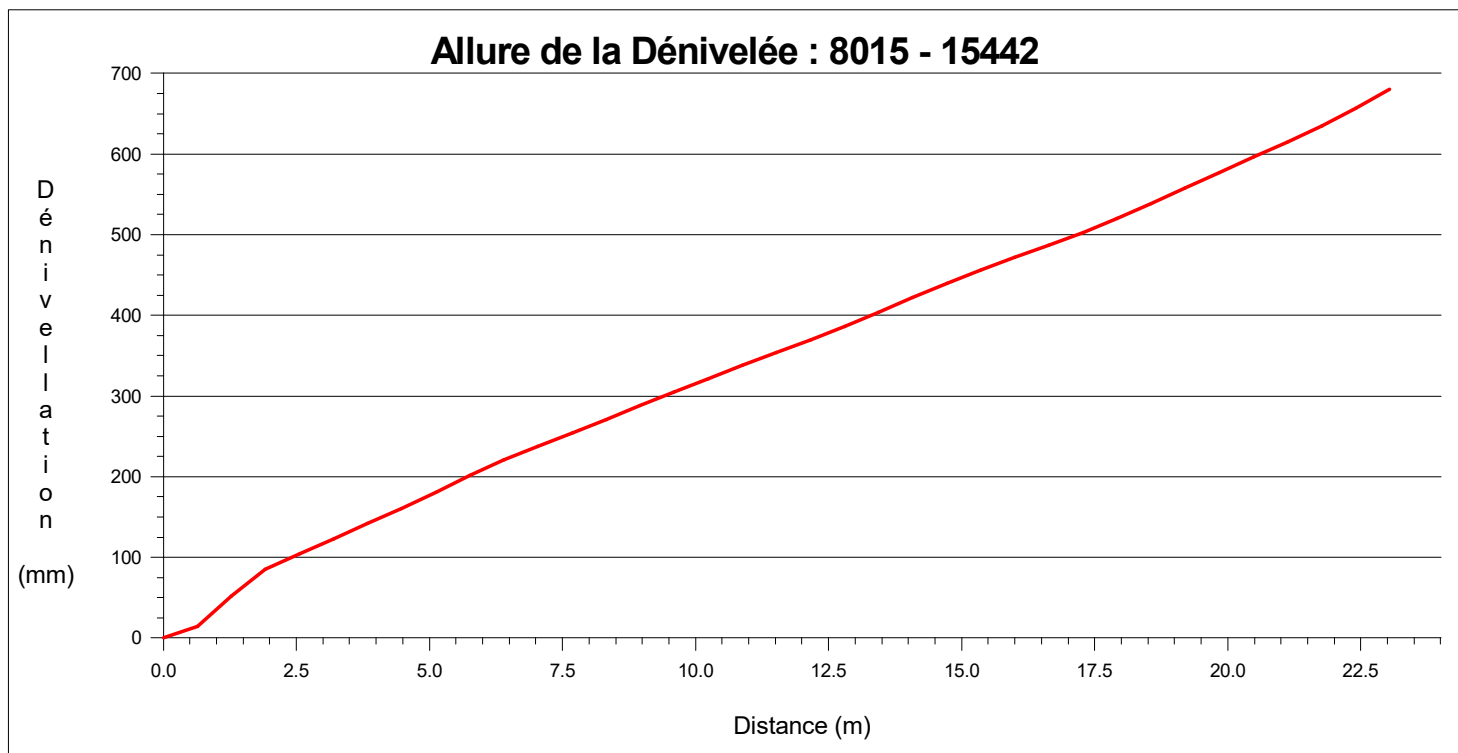


SCHÉMA DU TRONÇON 8015 - 15442

Observations du tronçon

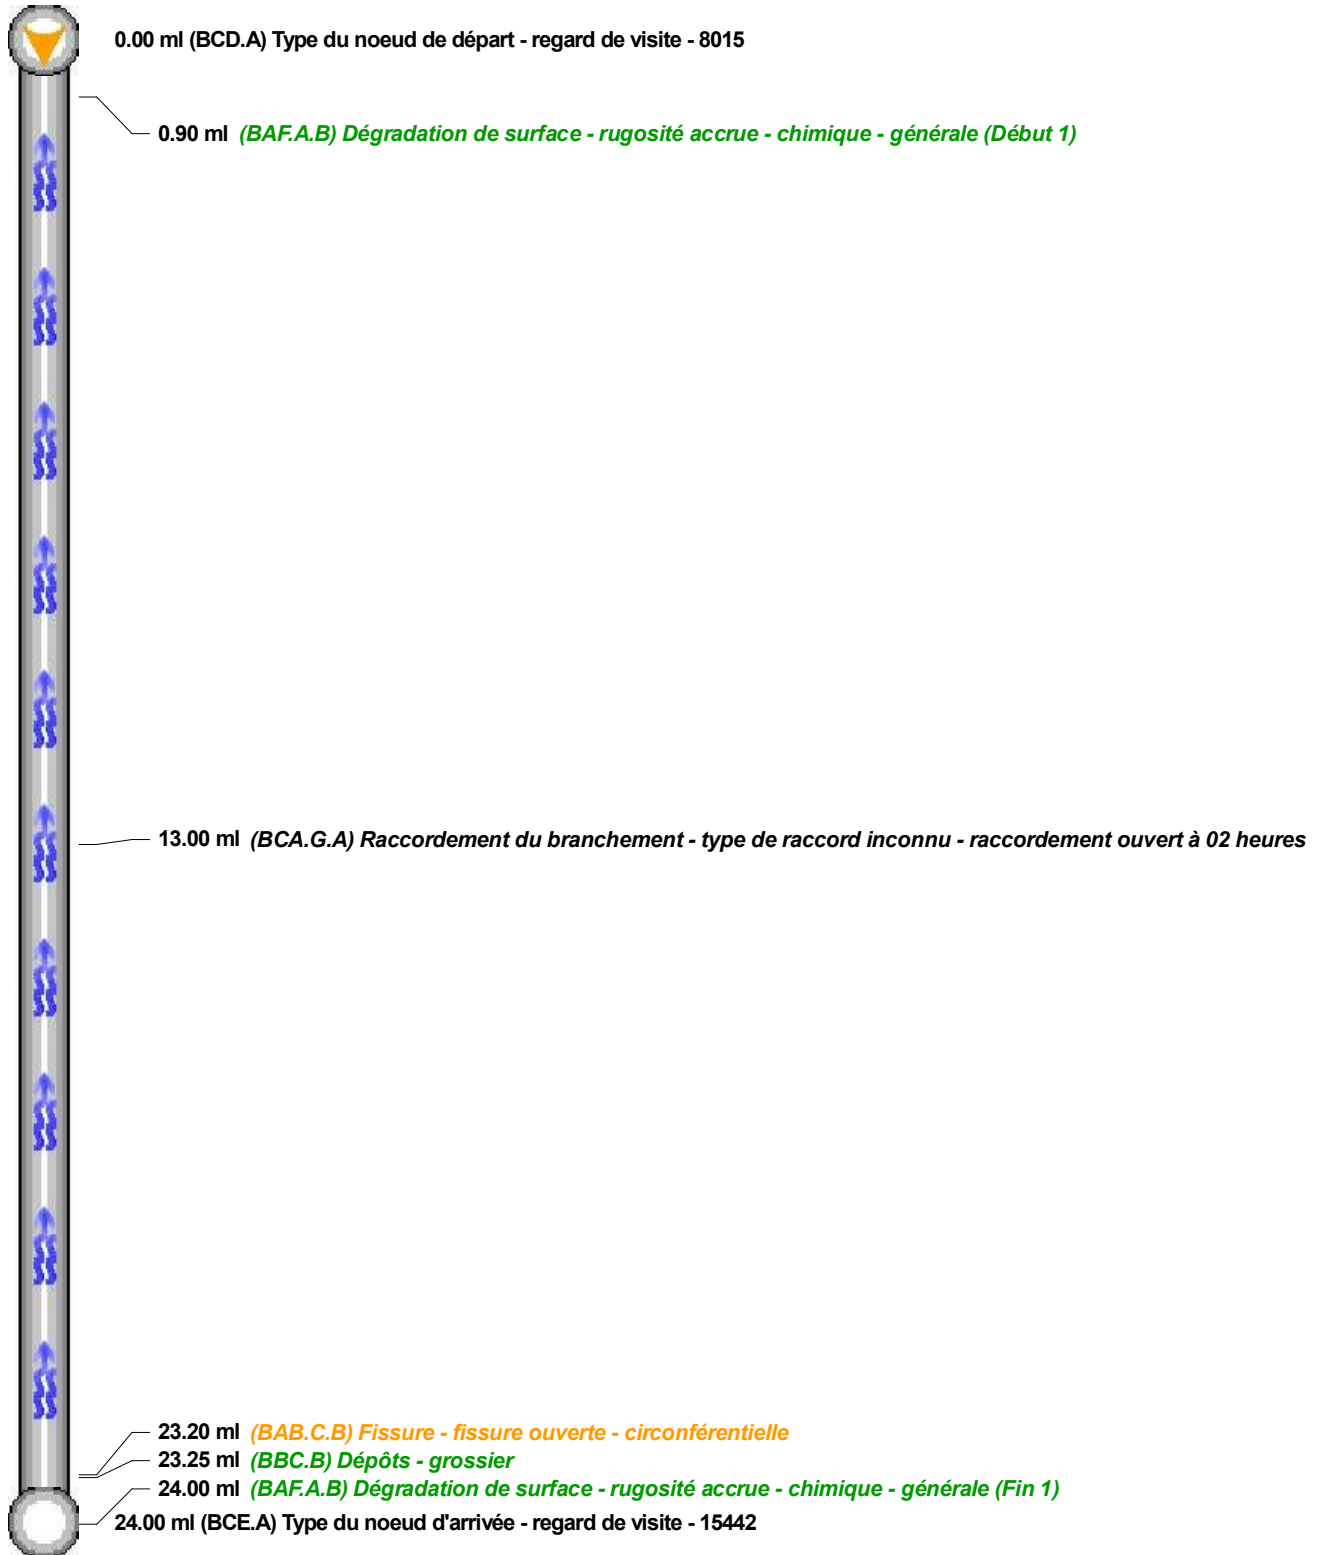

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ — Départ de l'inspection : ► Non inspecté : ■

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 41 / 201

SYNTHÈSE DU TRONÇON 8015 - 15442

Tronçon : 8015 - 15442 Longueur du tronçon = 24.00ml		Dimension = Ø200mm Collecteur de type unitaire		Amiante-ciment Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	8015 → 15442	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=8015	
0.90	8015 → 15442	BAF.A.B	Dégradation de surface - rugosité accrue - chimique - générale (Début 1)	
13.00	8015 → 15442	BCA.G.A	Raccordement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouvert à 02 heures	
23.20	8015 → 15442	BAB.C.B	Fissure - fissure ouverte - circonférentielle	
23.25	8015 → 15442	BBC.B	Dépôts - grossier : Epaisseur des dépôts=<5%	
24.00	8015 → 15442	BCE.A	Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=15442	
24.00	8015 → 15442	BAF.A.B	Dégradation de surface - rugosité accrue - chimique - générale (Fin 1)	

Tronçon : ☐ Branchement : ☐

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 42 / 201

TRONÇON 8017 - 8026

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état
Ville ou village (AAN) : SAINT MALO
Emplacement (AAJ) : RUE DE LA TOUR BONHEUR
Type d'emplacement (AAL) : (A) Sous une route
Propriété foncière (AAQ) : (A) Bien public
Date d'inspection (ABF) : 10/02/2025
Nom de l'inspecteur (ABH) : COROLLER BRYAN
Méthode d'inspection (ABE) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

Identification du Tronçon

Référence du noeud 1 (AAD) : 8017
Référence du noeud 2 (AAF) : 8026
Référence du noeud de départ (AAB) : 8017
Sens d'écoulement (AAK) : (A) Inspection dans le sens de l'écoulement
Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (C) Collecteur de type unitaire
Longueur du tronçon : 22.30 ml
Longueur non inspectée : 0.00 ml
Longueur inspectée : 22.30 ml

Identification de la Canalisation

Forme (ACA) : (A) Circulaire
Dimension (ACB) : Ø300mm
Matériau (ACD) : (AH) Béton armé

Conditions d'Intervention

Nettoyage (ACM) : (B) Le collecteur n'a pas été nettoyé avant l'inspection
Précipitations (ADA) : (B) Pluie
Température (ADB) : (A) Température au-dessus de zéro
Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise
Voirie : Voirie existante
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas

Références et Supports

Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Point de référence longitudinal (ABC) : (C) Le centre du regard de visite ou de la boîte d'inspection de départ



Distance

0.00 ml

Pente

-2.2 mm/m

Compteur

00:00:00

(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5%

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite

Référence du noeud = 8017

Gravité :

Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 43 / 201

TRONÇON 8017 - 8026

	Distance	Pente	Compteur
	2.40 ml	-25.7 mm/m	00:01:26
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5% (BCA.G) Raccordement du branchement - type de raccord inconnu à 11 heures			
			
			

	Distance	Pente	Compteur
	2.60 ml		00:03:19
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=de 5 à 10% (BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Début 1) Niveau = de 5 à 10%			
			

Gravité :        Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
 Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
 DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
 35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 44 / 201

TRONÇON 8017 - 8026

	Distance	Pente	Compteur
	5.70 ml	-6.7 mm/m	00:04:19
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=de 5 à 10% (BAB.C.B) Fissure - fissure ouverte - circonférentielle			
			
			

	Distance	Pente	Compteur
	7.75 ml		00:04:53
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5% (BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Fin 1) Niveau = de 5 à 10%			
			

Gravité :        Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
 Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
 DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
 35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 45 / 201

TRONÇON 8017 - 8026

	Distance	Pente	Compteur
	11.60 ml	-1.5 mm/m	00:05:08
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5% (BCA.G.A) Raccordement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouvert à 10 heures			



P(8017_- 8026)D0005



P(8017_- 8026)D0006

	Distance	Pente	Compteur
	12.60 ml	-7.6 mm/m	00:05:40
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5% (BCA.G.A) Raccordement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouvert à 01 heure			



P(8017_- 8026)D0007



P(8017_- 8026)D0008

Gravité :        Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
 Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
 35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 46 / 201

TRONÇON 8017 - 8026

	Distance	Pente	Compteur
	17.80 ml	0.4 mm/m	00:06:20
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5% (BAB.C.B) Fissure - fissure ouverte - circonférentielle			
			
			

	Distance	Pente	Compteur
	22.30 ml	-2.4 mm/m	00:06:55
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5% (BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite Référence du noeud = 8026 (BBA.C) Racines - ensemble complexe de racines			
			
			

Gravité :        Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
 Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
 DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
 35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 47 / 201

DÉNIVELLATION 8017 - 8026

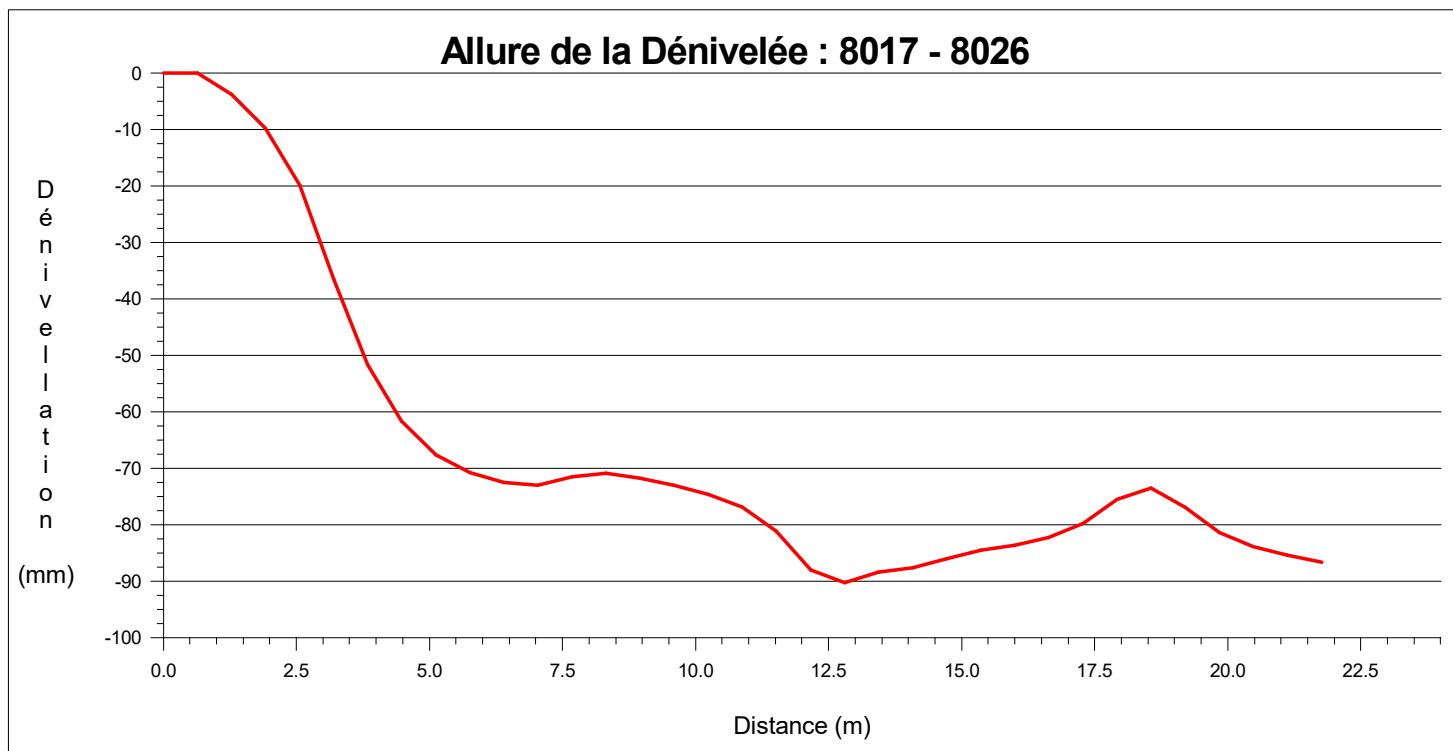


SCHÉMA DU TRONÇON 8017 - 8026

Observations du tronçon



Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ — Départ de l'inspection : ► Non inspecté : ■■

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 49 / 201

SYNTHÈSE DU TRONÇON 8017 - 8026

Tronçon : 8017 - 8026 Longueur du tronçon = 22.30ml		Dimension = Ø300mm Collecteur de type unitaire		Béton armé Inspection dans le sens de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	8017 → 8026	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=8017	
2.40	8017 → 8026	BCA.G	Raccordement du branchement - type de raccord inconnu à 11 heures	
2.60	8017 → 8026	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Début 1) : Niveau=de 5 à 10%	
5.70	8017 → 8026	BAB.C.B	Fissure - fissure ouverte - circonférentielle	
7.75	8017 → 8026	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Fin 1) : Niveau=de 5 à 10%	
11.60	8017 → 8026	BCA.G.A	Raccordement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouvert à 10 heures	
12.60	8017 → 8026	BCA.G.A	Raccordement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouvert à 01 heure	
17.80	8017 → 8026	BAB.C.B	Fissure - fissure ouverte - circonférentielle	
22.30	8017 → 8026	BCE.A	Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=8026	
22.30	8017 → 8026	BBA.C	Racines - ensemble complexe de racines	

Tronçon : ☐ Branchement : ☐

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 50 / 201

TRONÇON 8019 - 8027

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état
Ville ou village (AAN) : SAINT MALO
Emplacement (AAJ) : RUE DE LA TOUR BONHEUR
Type d'emplacement (AAL) : (A) Sous une route
Propriété foncière (AAQ) : (A) Bien public
Date d'inspection (ABF) : 10/02/2025
Nom de l'inspecteur (ABH) : COROLLER BRYAN
Méthode d'inspection (ABE) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

Identification du Tronçon

Référence du noeud 1 (AAD) : 8019
Référence du noeud 2 (AAF) : 8027
Référence du noeud de départ (AAB) : 8019
Sens d'écoulement (AAK) : (A) Inspection dans le sens de l'écoulement
Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (C) Collecteur de type unitaire
Longueur du tronçon : 43.70 ml
Longueur non inspectée : 0.00 ml
Longueur inspectée : 43.70 ml

Identification de la Canalisation

Forme (ACA) : (A) Circulaire
Dimension (ACB) : Ø300mm
Matériau (ACD) : (AH) Béton armé

Conditions d'Intervention

Nettoyage (ACM) : (B) Le collecteur n'a pas été nettoyé avant l'inspection
Précipitations (ADA) : (B) Pluie
Température (ADB) : (A) Température au-dessus de zéro
Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise
Voirie : Voirie existante
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas

Références et Supports

Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Point de référence longitudinal (ABC) : (C) Le centre du regard de visite ou de la boîte d'inspection de départ



Distance

0.00 ml

Pente

-11.7 mm/m

Compteur

00:00:00

(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5%

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite

Référence du noeud = 8019

Gravité :

Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 51 / 201

TRONÇON 8019 - 8027

Distance	Pente	Compteur
0.90 ml	-21.0 mm/m	00:00:17

(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5%

(BCA.E.A) Raccordement du branchement - piquage direct - buriné - raccordement ouvert à 03 heures



P(8019_- 8027)D0001



P(8019_- 8027)D0002

Distance	Pente	Compteur
2.90 ml	-20.9 mm/m	00:01:13

(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5%

(BAI.A.D) Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu à 12 heures



P(8019_- 8027)D0003



P(8019_- 8027)D0004

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ — Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 52 / 201

TRONÇON 8019 - 8027

	Distance	Pente	Compteur
	4.50 ml	-13.6 mm/m	00:02:33
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5% (BCA.G.A) Raccordement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouvert à 01 heure (BDE.A.C) Ecoulement provenant dans une canalisation entrante - effluent clair (radier visible) - aucun mauvais raccordement observé			



	Distance	Pente	Compteur
	19.80 ml	-1.5 mm/m	00:05:12
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5% (BCA.B.A) Raccordement du branchement - selle - carottée - raccordement ouvert à 03 heures (BDE.A.C) Ecoulement provenant dans une canalisation entrante - effluent clair (radier visible) - aucun mauvais raccordement observé (BAG) Branchement pénétrant Longueur de la saillie = de 15 à 20%			



Gravité :        Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 53 / 201

TRONÇON 8019 - 8027

	Distance	Pente	Compteur
	30.00 ml	1.1 mm/m	00:07:52
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5% (BBA.B) Racines - radicelles			
			
			

	Distance	Pente	Compteur
	31.30 ml		00:08:49
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=de 5 à 10% (BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) Niveau = de 5 à 10%			
			

Gravité :        Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
 Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
 DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
 35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 54 / 201

TRONÇON 8019 - 8027

	Distance	Pente	Compteur
	31.60 ml	-27.8 mm/m	00:09:41
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=de 5 à 10% (BAB.C.B) Fissure - fissure ouverte - circonférentielle			



	Distance	Pente	Compteur
	38.30 ml	-12.4 mm/m	00:11:09
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5% (BCA.E.A) Raccordement du branchement - piquage direct - buriné - raccordement ouvert à 02 heures (BDE.A.C) Ecoulement provenant dans une canalisation entrante - effluent clair (radier visible) - aucun mauvais raccordement observé			



Gravité :        Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
 Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
 35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 55 / 201

TRONÇON 8019 - 8027

Distance	Pente	Compteur
41.80 ml	-7.8 mm/m	00:12:48

(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5%

(BAI.A.B) Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant mais non rompu, le plus bas au-dessus de la ligne médiane



P(8019_- 8027)D0015



P(8019_- 8027)D0016

Distance	Pente	Compteur
43.70 ml	-1.9 mm/m	00:14:31

(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5%

(BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite

Référence du noeud = 8027



P(8019_- 8027)D0017



P(8019_- 8027)D0018

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ - Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 56 / 201

DÉNIVELLATION 8019 - 8027

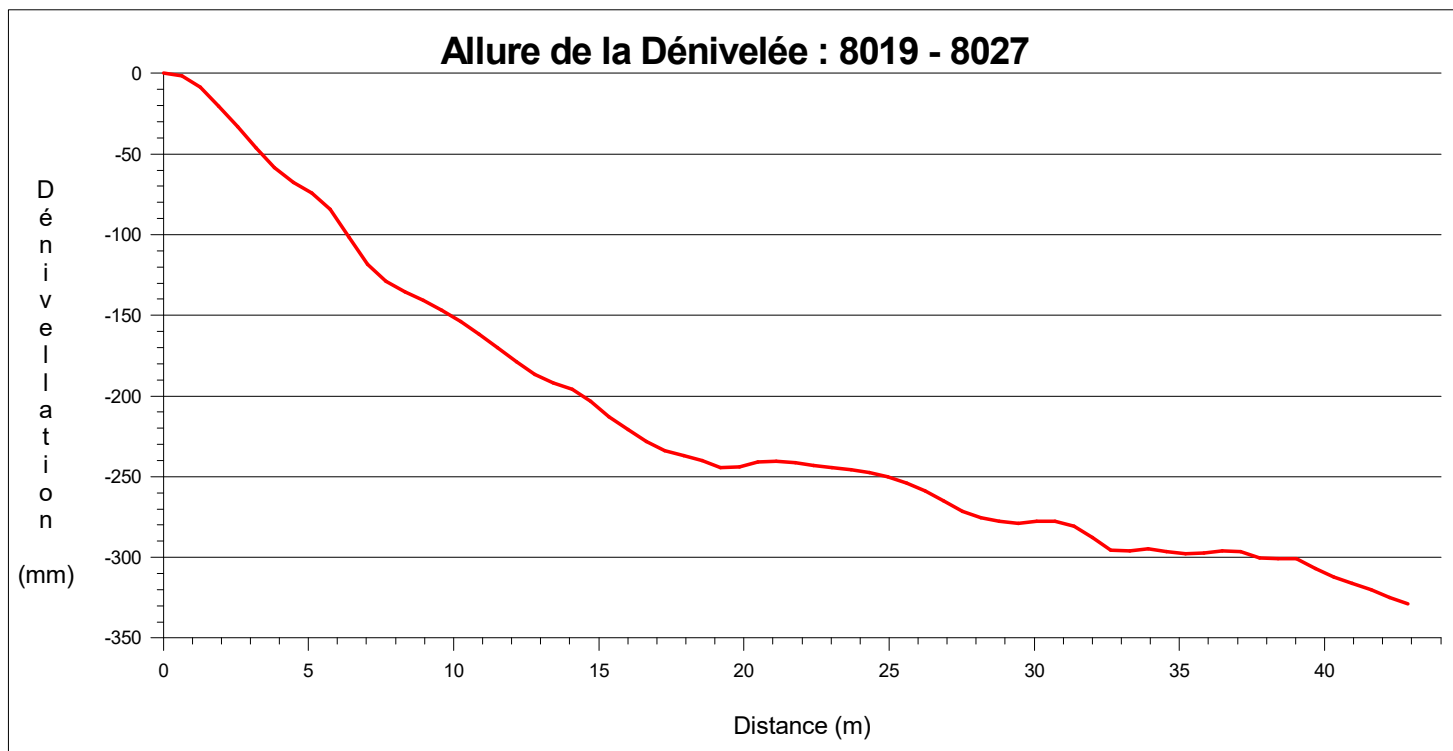


SCHÉMA DU TRONÇON 8019 - 8027

Observations du tronçon



Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ — Départ de l'inspection : ► Non inspecté : ■

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 58 / 201

SYNTHÈSE DU TRONÇON 8019 - 8027

Tronçon : 8019 - 8027 Longueur du tronçon = 43.70ml		Dimension = Ø300mm Collecteur de type unitaire		Béton armé Inspection dans le sens de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	8019→8027	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=8019	
0.90	8019→8027	BCA.E.A	Raccordement du branchement - piquage direct - buriné - raccordement ouvert à 03 heures	
2.90	8019→8027	BAI.A.D	Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant et rompu à 12 heures	
4.50	8019→8027	BCA.G.A	Raccordement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouvert à 01 heure	
4.50	8019→8027	BDE.A.C	Écoulement provenant dans une canalisation entrante - effluent clair (radier visible) - aucun mauvais raccordement observé	
19.80	8019→8027	BCA.B.A	Raccordement du branchement - selle - carottée - raccordement ouvert à 03 heures	
19.80	8019→8027	BDE.A.C	Écoulement provenant dans une canalisation entrante - effluent clair (radier visible) - aucun mauvais raccordement observé	
19.80	8019→8027	BAG	Branchement pénétrant : Longueur de la saillie=de 15 à 20%	
30.00	8019→8027	BBA.B	Racines - radicelles	
31.30	8019→8027	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=de 5 à 10%	
31.60	8019→8027	BAB.C.B	Fissure - fissure ouverte - circonférentielle	
38.30	8019→8027	BCA.E.A	Raccordement du branchement - piquage direct - buriné - raccordement ouvert à 02 heures	
38.30	8019→8027	BDE.A.C	Écoulement provenant dans une canalisation entrante - effluent clair (radier visible) - aucun mauvais raccordement observé	
41.80	8019→8027	BAI.A.B	Joint d'étanchéité apparent - anneau d'étanchéité - pénétrant mais non rompu, le plus bas au-dessus de la ligne médiane	
43.70	8019→8027	BCE.A	Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=8027	

Tronçon : ☐ Branchement : ☐

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 59 / 201

TRONÇON 8026 - 8013

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état
Ville ou village (AAN) : SAINT MALO
Emplacement (AAJ) : RUE DE LA TOUR BONHEUR
Type d'emplacement (AAL) : (A) Sous une route
Propriété foncière (AAQ) : (A) Bien public
Date d'inspection (ABF) : 10/02/2025
Nom de l'inspecteur (ABH) : COROLLER BRYAN
Méthode d'inspection (ABE) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

Identification du Tronçon

Référence du noeud 1 (AAD) : 8026
Référence du noeud 2 (AAF) : 8013
Référence du noeud de départ (AAB) : 8026
Sens d'écoulement (AAK) : (A) Inspection dans le sens de l'écoulement
Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (C) Collecteur de type unitaire
Longueur du tronçon : 33.50 ml
Longueur non inspectée : 0.00 ml
Longueur inspectée : 33.50 ml

Identification de la Canalisation

Forme (ACA) : (A) Circulaire
Dimension (ACB) : Ø300mm
Matériau (ACD) : (AH) Béton armé

Conditions d'Intervention

Nettoyage (ACM) : (B) Le collecteur n'a pas été nettoyé avant l'inspection
Précipitations (ADA) : (B) Pluie
Température (ADB) : (A) Température au-dessus de zéro
Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise
Voirie : Voirie existante
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas

Références et Supports

Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Point de référence longitudinal (ABC) : (C) Le centre du regard de visite ou de la boîte d'inspection de départ



Distance

0.00 ml

Pente

-37.1 mm/m

Compteur

00:00:00

(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5%

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite

Référence du noeud = 8026

Gravité :

Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 60 / 201

TRONÇON 8026 - 8013

	Distance	Pente	Compteur	
	2.30 ml		00:00:07	
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=de 5 à 10% (BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Début 1) Niveau = de 5 à 10%				
				

P(8026 - 8013)D0011

	Distance	Pente	Compteur	
	7.60 ml	-7.3 mm/m	00:00:26	
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=de 5 à 10% (BAB.C.B) Fissure - fissure ouverte - circonférentielle				
				
				

P(8026 - 8013)D0001

P(8026 - 8013)D0002

Gravité :        Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
 Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
 DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
 35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 61 / 201

TRONÇON 8026 - 8013

	Distance	Pente	Compteur
	12.90 ml	11.2 mm/m	00:01:03
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=de 5 à 10% (BCA.G.A) Raccordement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouvert à 11 heures			



P(8026 - 8013)D0003



P(8026 - 8013)D0004

	Distance	Pente	Compteur
	18.30 ml		00:01:44
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=de 10 à 15% (BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Modification 1) Niveau = de 10 à 15%			



P(8026 - 8013)D0012

Gravité :        Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
 Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
 35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 62 / 201

TRONÇON 8026 - 8013

Distance	Pente	Compteur
30.90 ml	-1.5 mm/m	00:02:28

(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5%

(BCA.B.A) Raccordement du branchement - selle - carottée - raccordement ouvert à 02 heures

(BDE.A.C) Ecoulement provenant dans une canalisation entrante - effluent clair (radier visible) - aucun mauvais raccordement observé

(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Fin 1)

Niveau = de 10 à 15%



P(8026_- 8013)D0005



P(8026_- 8013)D0006

Distance	Pente	Compteur
31.80 ml	14.6 mm/m	00:03:03

(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5%

(BCA.B.A) Raccordement du branchement - selle - carottée - raccordement ouvert à 09 heures

(BDE.A.C) Ecoulement provenant dans une canalisation entrante - effluent clair (radier visible) - aucun mauvais raccordement observé



P(8026_- 8013)D0007



P(8026_- 8013)D0008

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ - Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 63 / 201

TRONÇON 8026 - 8013

	Distance	Pente	Compteur
	33.50 ml	2.0 mm/m	00:03:35
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5% (BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite Référence du noeud = 8013			
 			

Gravité :        Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 64 / 201

DÉNIVELLATION 8026 - 8013


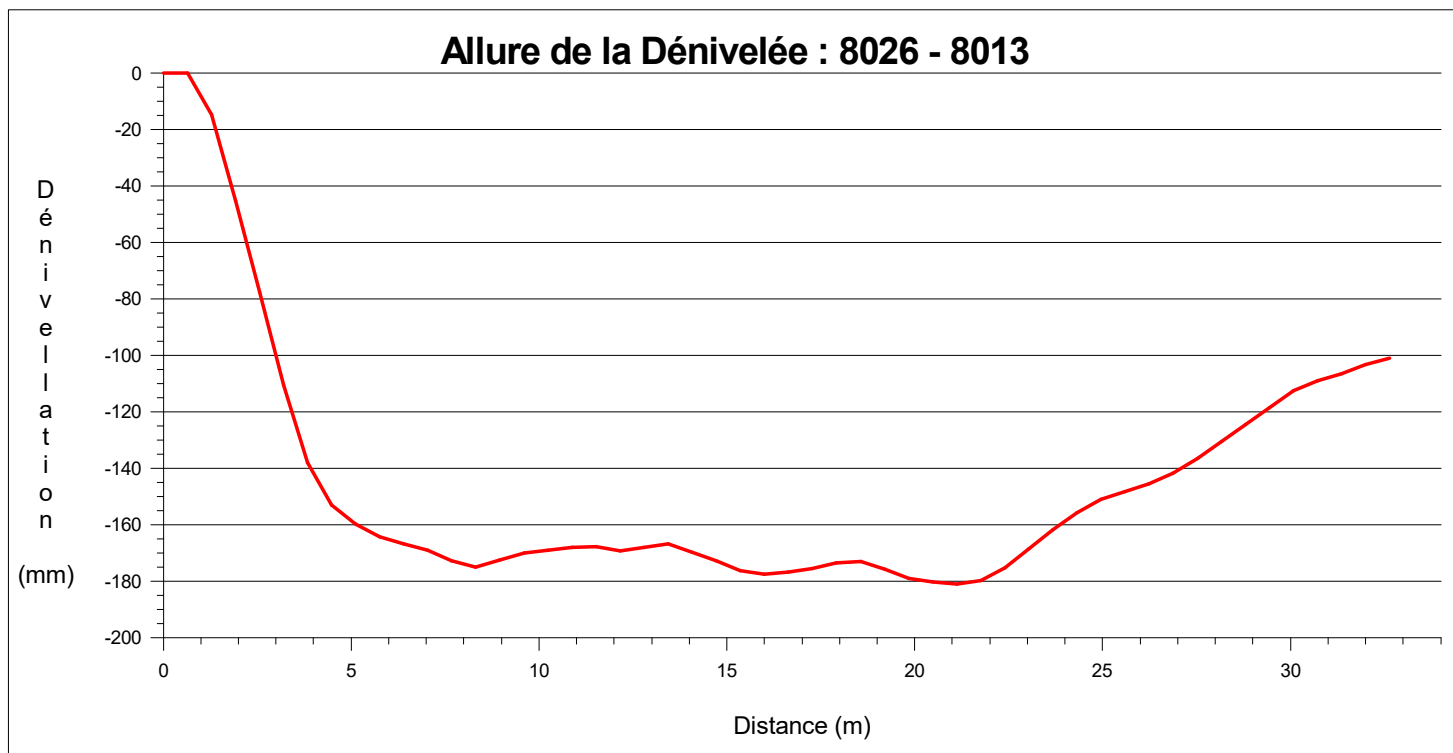


SCHÉMA DU TRONÇON 8026 - 8013

Observations du tronçon

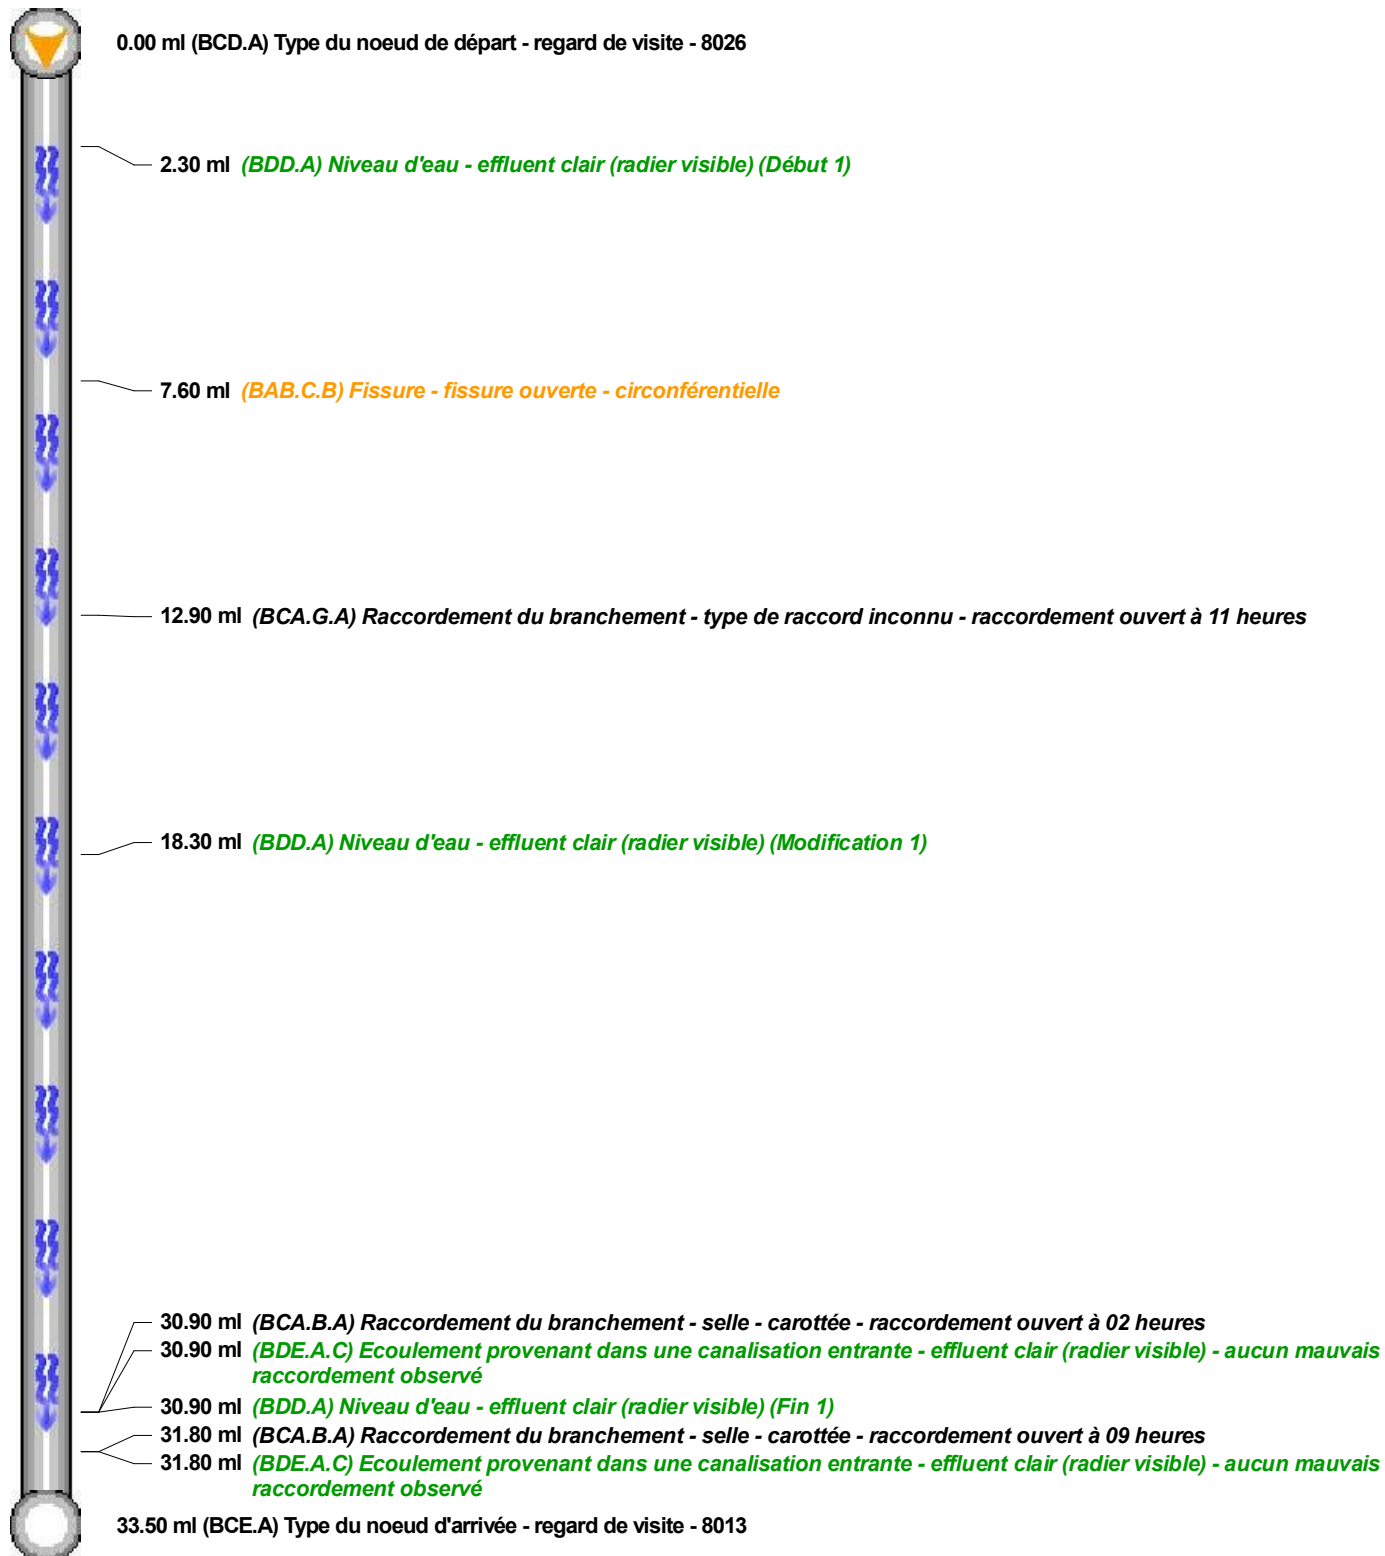

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ — Départ de l'inspection : ► Non inspecté : ■

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 66 / 201

SYNTHÈSE DU TRONÇON 8026 - 8013

Tronçon : 8026 - 8013 Longueur du tronçon = 33.50ml		Dimension = Ø300mm Collecteur de type unitaire		Béton armé Inspection dans le sens de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	8026 → 8013	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=8026	
2.30	8026 → 8013	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Début 1) : Niveau=de 5 à 10%	
7.60	8026 → 8013	BAB.C.B	Fissure - fissure ouverte - circonférentielle	
12.90	8026 → 8013	BCA.G.A	Raccordement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouvert à 11 heures	
18.30	8026 → 8013	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Modification 1) : Niveau=de 10 à 15%	
30.90	8026 → 8013	BCA.B.A	Raccordement du branchement - selle - carottée - raccordement ouvert à 02 heures	
30.90	8026 → 8013	BDE.A.C	Écoulement provenant dans une canalisation entrante - effluent clair (radier visible) - aucun mauvais raccordement observé	
30.90	8026 → 8013	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Fin 1) : Niveau=de 10 à 15%	
31.80	8026 → 8013	BCA.B.A	Raccordement du branchement - selle - carottée - raccordement ouvert à 09 heures	
31.80	8026 → 8013	BDE.A.C	Écoulement provenant dans une canalisation entrante - effluent clair (radier visible) - aucun mauvais raccordement observé	
33.50	8026 → 8013	BCE.A	Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=8013	

Tronçon : ☐ Branchement : ☐

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 67 / 201

TRONÇON 8027 - 8017

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état
Ville ou village (AAN) : SAINT MALO
Emplacement (AAJ) : RUE DE LA TOUR BONHEUR
Type d'emplacement (AAL) : (A) Sous une route
Propriété foncière (AAQ) : (A) Bien public
Date d'inspection (ABF) : 10/02/2025
Nom de l'inspecteur (ABH) : COROLLER BRYAN
Méthode d'inspection (ABE) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

Identification du Tronçon

Référence du noeud 1 (AAD) : 8027
Référence du noeud 2 (AAF) : 8017
Référence du noeud de départ (AAB) : 8027
Sens d'écoulement (AAK) : (A) Inspection dans le sens de l'écoulement
Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (C) Collecteur de type unitaire
Longueur du tronçon : 21.10 ml
Longueur non inspectée : 0.00 ml
Longueur inspectée : 21.10 ml

Identification de la Canalisation

Forme (ACA) : (A) Circulaire
Dimension (ACB) : Ø300mm
Matériau (ACD) : (AH) Béton armé

Conditions d'Intervention

Nettoyage (ACM) : (B) Le collecteur n'a pas été nettoyé avant l'inspection
Précipitations (ADA) : (B) Pluie
Température (ADB) : (A) Température au-dessus de zéro
Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise
Voirie : Voirie existante
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas

Références et Supports

Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Point de référence longitudinal (ABC) : (C) Le centre du regard de visite ou de la boîte d'inspection de départ



Distance

0.00 ml

Pente

-43.8 mm/m

Compteur

00:00:00

(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5%

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite

Référence du noeud = 8027

Gravité :

Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 68 / 201

TRONÇON 8027 - 8017

	Distance	Pente	Compteur
	8.60 ml	-11.7 mm/m	00:00:49
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=de 5 à 10% (BAB.C.B) Fissure - fissure ouverte - circonférentielle			
			
			

	Distance	Pente	Compteur
	12.15 ml		00:03:10
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=de 5 à 10% (BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Début 1) Niveau = de 5 à 10%			
			

Gravité :        Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
 Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
 DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
 35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 69 / 201

TRONÇON 8027 - 8017

Distance	Pente	Compteur
13.20 ml	-24.6 mm/m	00:03:35

(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=de 5 à 10%

(BBA.B) Racines - racinelles

(BAJ.C) Déplacement d'assemblage - déviation angulaire à 9 heures



P(8027_- 8017)D0003



P(8027_- 8017)D0004

Distance	Pente	Compteur
16.10 ml	12.2 mm/m	00:05:32

(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5%

(BBA.B) Racines - racinelles

(BAJ.C) Déplacement d'assemblage - déviation angulaire à 9 heures

(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Fin 1)

Niveau = de 5 à 10%



P(8027_- 8017)D0005



P(8027_- 8017)D0006

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ — Inspection : 🟡=Normal 🟠=Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 70 / 201

TRONÇON 8027 - 8017

Distance	Pente	Compteur
19.60 ml	43.2 mm/m	00:07:05

(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5%
(BCA.G) Raccordement du branchement - type de raccord inconnu à 12 heures



P(8027_-_8017)D0007



P(8027_-_8017)D0008

Distance	Pente	Compteur
21.10 ml	2.9 mm/m	00:09:39

(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5%
(BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite
Référence du noeud = 8017



P(8027_-_8017)D0009



P(8027_-_8017)D0010

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ - Inspection : ■=Normal ■=Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 71 / 201

DÉNIVELLATION 8027 - 8017


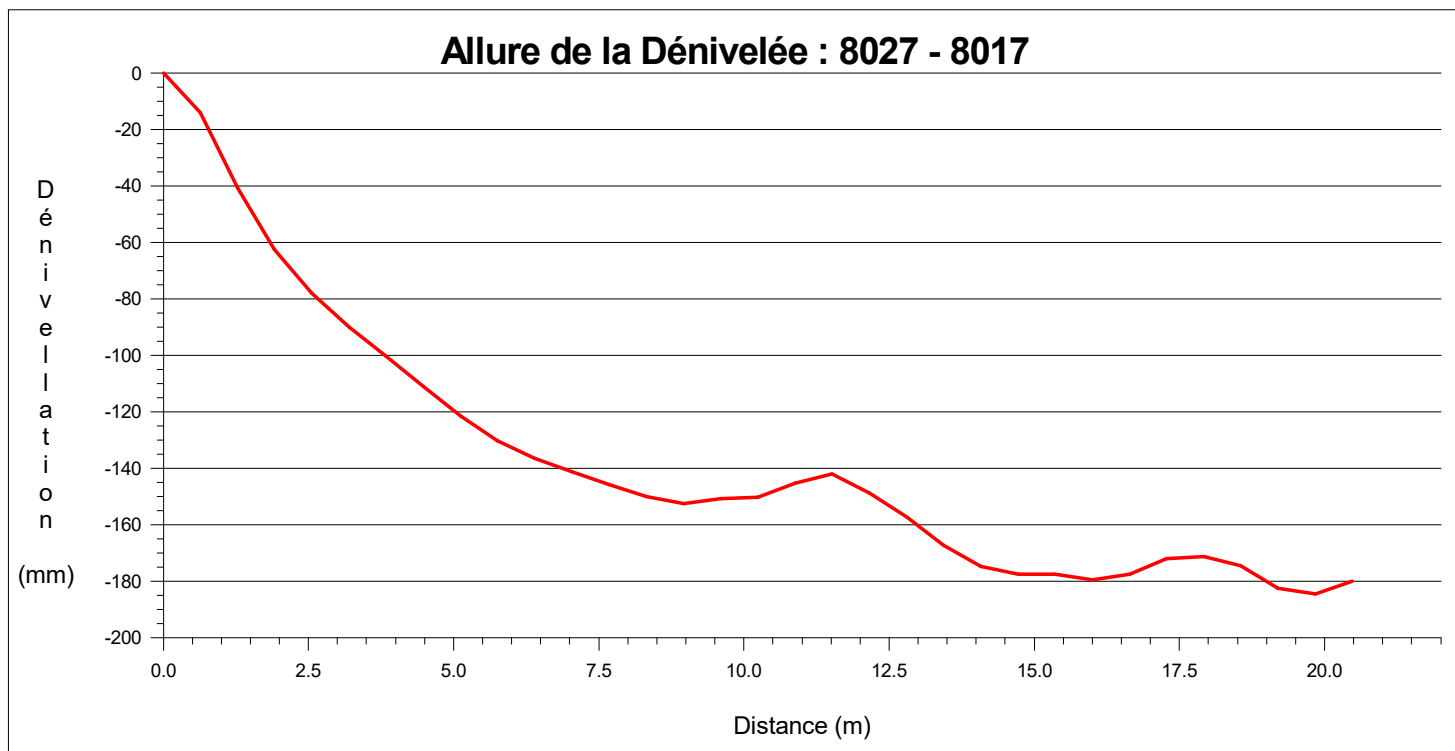


SCHÉMA DU TRONÇON 8027 - 8017

Observations du tronçon



0.00 ml (BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite - 8027



8.60 ml (BAB.C.B) Fissure - fissure ouverte - circonférentielle

12.15 ml (BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Début 1)

13.20 ml (BBA.B) Racines - radicelles

13.20 ml (BAJ.C) Déplacement d'assemblage - déviation angulaire à 9 heures

16.10 ml (BBA.B) Racines - radicelles

16.10 ml (BAJ.C) Déplacement d'assemblage - déviation angulaire à 9 heures

16.10 ml (BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Fin 1)

19.60 ml (BCA.G) Raccordement du branchement - type de raccord inconnu à 12 heures

21.10 ml (BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite - 8017

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ —

Départ de l'inspection : ▶

Non inspecté : ■

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 73 / 201

SYNTHÈSE DU TRONÇON 8027 - 8017

Tronçon : 8027 - 8017 Longueur du tronçon = 21.10ml		Dimension = Ø300mm Collecteur de type unitaire		Béton armé Inspection dans le sens de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	8027 → 8017	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=8027	
8.60	8027 → 8017	BAB.C.B	Fissure - fissure ouverte - circonférentielle	
12.15	8027 → 8017	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Début 1) : Niveau=de 5 à 10%	
13.20	8027 → 8017	BBA.B	Racines - racinelles	
13.20	8027 → 8017	BAJ.C	Déplacement d'assemblage - déviation angulaire à 9 heures	
16.10	8027 → 8017	BBA.B	Racines - racinelles	
16.10	8027 → 8017	BAJ.C	Déplacement d'assemblage - déviation angulaire à 9 heures	
16.10	8027 → 8017	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Fin 1) : Niveau=de 5 à 10%	
19.60	8027 → 8017	BCA.G	Raccordement du branchement - type de raccord inconnu à 12 heures	
21.10	8027 → 8017	BCE.A	Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=8017	

Tronçon : ☐ Branchement : ☐

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 74 / 201

TRONÇON 8028 - 8019

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état
Ville ou village (AAN) : SAINT MALO
Emplacement (AAJ) : RUE DE LA TOUR BONHEUR
Type d'emplacement (AAL) : (A) Sous une route
Propriété foncière (AAQ) : (A) Bien public
Date d'inspection (ABF) : 10/02/2025
Nom de l'inspecteur (ABH) : COROLLER BRYAN
Méthode d'inspection (ABE) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

Identification du Tronçon

Référence du noeud 1 (AAD) : 8028
Référence du noeud 2 (AAF) : 8019
Référence du noeud de départ (AAB) : 8028
Sens d'écoulement (AAK) : (A) Inspection dans le sens de l'écoulement
Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (C) Collecteur de type unitaire
Longueur du tronçon : 31.90 ml
Longueur non inspectée : 0.00 ml
Longueur inspectée : 31.90 ml

Identification de la Canalisation

Forme (ACA) : (A) Circulaire
Dimension (ACB) : Ø300mm
Matériau (ACD) : (AH) Béton armé

Conditions d'Intervention

Nettoyage (ACM) : (B) Le collecteur n'a pas été nettoyé avant l'inspection
Précipitations (ADA) : (B) Pluie
Température (ADB) : (A) Température au-dessus de zéro
Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise
Voirie : Voirie existante
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas

Références et Supports

Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Point de référence longitudinal (ABC) : (C) Le centre du regard de visite ou de la boîte d'inspection de départ



Distance

0.00 ml

Pente

-29.3 mm/m

Compteur

00:00:00

(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5%

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite

Référence du noeud = 8028

(BDB) DENOMINATION TRONCON = 8028 - 8019

Gravité :

Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 75 / 201

TRONÇON 8028 - 8019

Distance	Pente	Compteur
3.40 ml	-25.1 mm/m	00:00:44

(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5%

(BCA.B.A) Raccordement du branchement - selle - carottée - raccordement ouvert à 03 heures

(BDE.A.C) Ecoulement provenant dans une canalisation entrante - effluent clair (radier visible) - aucun mauvais raccordement observé



P(8028 _ 8019)D0001



P(8028 _ 8019)D0002

Distance	Pente	Compteur
14.70 ml	-37.0 mm/m	00:03:44

(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5%

(BCA.E) Raccordement du branchement - piquage direct - buriné à 03 heures

(BDE.A.C) Ecoulement provenant dans une canalisation entrante - effluent clair (radier visible) - aucun mauvais raccordement observé



P(8028 _ 8019)D0003



P(8028 _ 8019)D0004

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ - Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 76 / 201

TRONÇON 8028 - 8019

	Distance	Pente	Compteur
	31.90 ml	-26.3 mm/m	00:07:00
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5% (BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite Référence du noeud = 8019			
 			

Gravité :        Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 77 / 201

DÉNIVELLATION 8028 - 8019

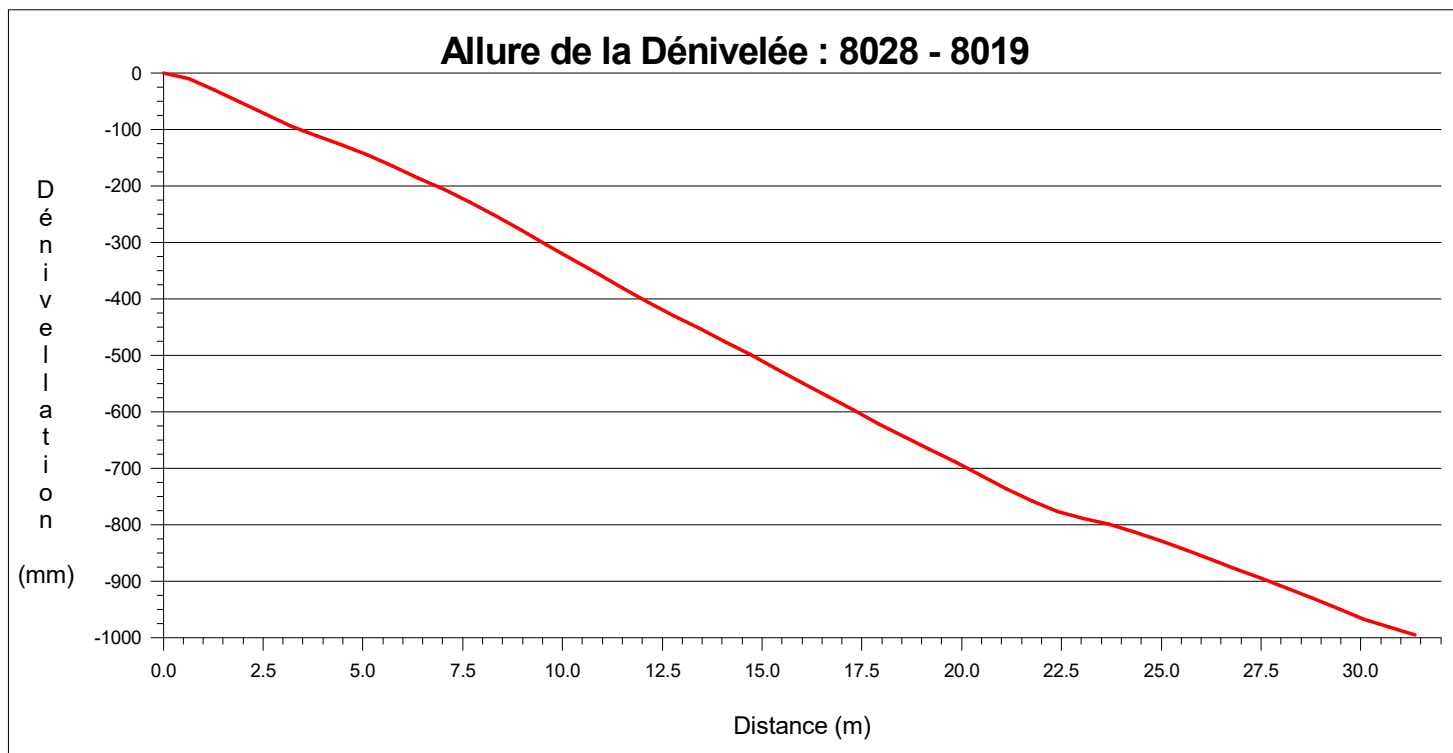


SCHÉMA DU TRONÇON 8028 - 8019

Observations du tronçon



Gravité : **+** ■ ■ ■ ■ ■ ■ — Départ de l'inspection : ➤ Non inspecté : ■

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 79 / 201

SYNTHÈSE DU TRONÇON 8028 - 8019

Tronçon : 8028 - 8019 Longueur du tronçon = 31.90ml		Dimension = Ø300mm Collecteur de type unitaire		Béton armé Inspection dans le sens de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	8028 → 8019	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=8028	
0.00	8028 → 8019	BDB	DENOMINATION TRONCON = 8028 - 8019	
3.40	8028 → 8019	BCA.B.A	Raccordement du branchement - selle - carottée - raccordement ouvert à 03 heures	
3.40	8028 → 8019	BDE.A.C	Ecoulement provenant dans une canalisation entrante - effluent clair (radier visible) - aucun mauvais raccordement observé	
14.70	8028 → 8019	BCA.E	Raccordement du branchement - piquage direct - buriné à 03 heures	
14.70	8028 → 8019	BDE.A.C	Ecoulement provenant dans une canalisation entrante - effluent clair (radier visible) - aucun mauvais raccordement observé	
31.90	8028 → 8019	BCE.A	Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=8019	

Tronçon : ☐ Branchement : ☐

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 80 / 201

TRONÇON 8278 - 8028

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état
Ville ou village (AAN) : SAINT MALO
Emplacement (AAJ) : RUE DE LA TOUR BONHEUR
Type d'emplacement (AAL) : (A) Sous une route
Propriété foncière (AAQ) : (A) Bien public
Date d'inspection (ABF) : 10/02/2025
Nom de l'inspecteur (ABH) : COROLLER BRYAN
Méthode d'inspection (ABE) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

Identification du Tronçon

Référence du noeud 1 (AAD) : 8278
Référence du noeud 2 (AAF) : 8028
Référence du noeud de départ (AAB) : 8278
Sens d'écoulement (AAK) : (A) Inspection dans le sens de l'écoulement
Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (C) Collecteur de type unitaire
Longueur du tronçon : 28.60 ml
Longueur non inspectée : 0.00 ml
Longueur inspectée : 28.60 ml

Identification de la Canalisation

Forme (ACA) : (A) Circulaire
Dimension (ACB) : Ø250mm
Matériau (ACD) : (AH) Béton armé

Conditions d'Intervention

Nettoyage (ACM) : (B) Le collecteur n'a pas été nettoyé avant l'inspection
Précipitations (ADA) : (B) Pluie
Température (ADB) : (A) Température au-dessus de zéro
Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise
Voirie : Voirie existante
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas

Références et Supports

Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Point de référence longitudinal (ABC) : (C) Le centre du regard de visite ou de la boîte d'inspection de départ



Distance

0.00 ml

Pente

-171.2 mm/m

Compteur

00:00:00

(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5%

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite

Référence du noeud = 8278

Gravité :

Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 81 / 201

TRONÇON 8278 - 8028



Distance

28.60 ml

Pente

-237.5 mm/m

Compteur

00:01:33

(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5%

(BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite

Référence du noeud = 8028



P(8278 - 8028)D0001



P(8278 - 8028)D0002

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ -

Inspection : ■=Normal ■=Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 82 / 201

DÉNIVELLATION 8278 - 8028


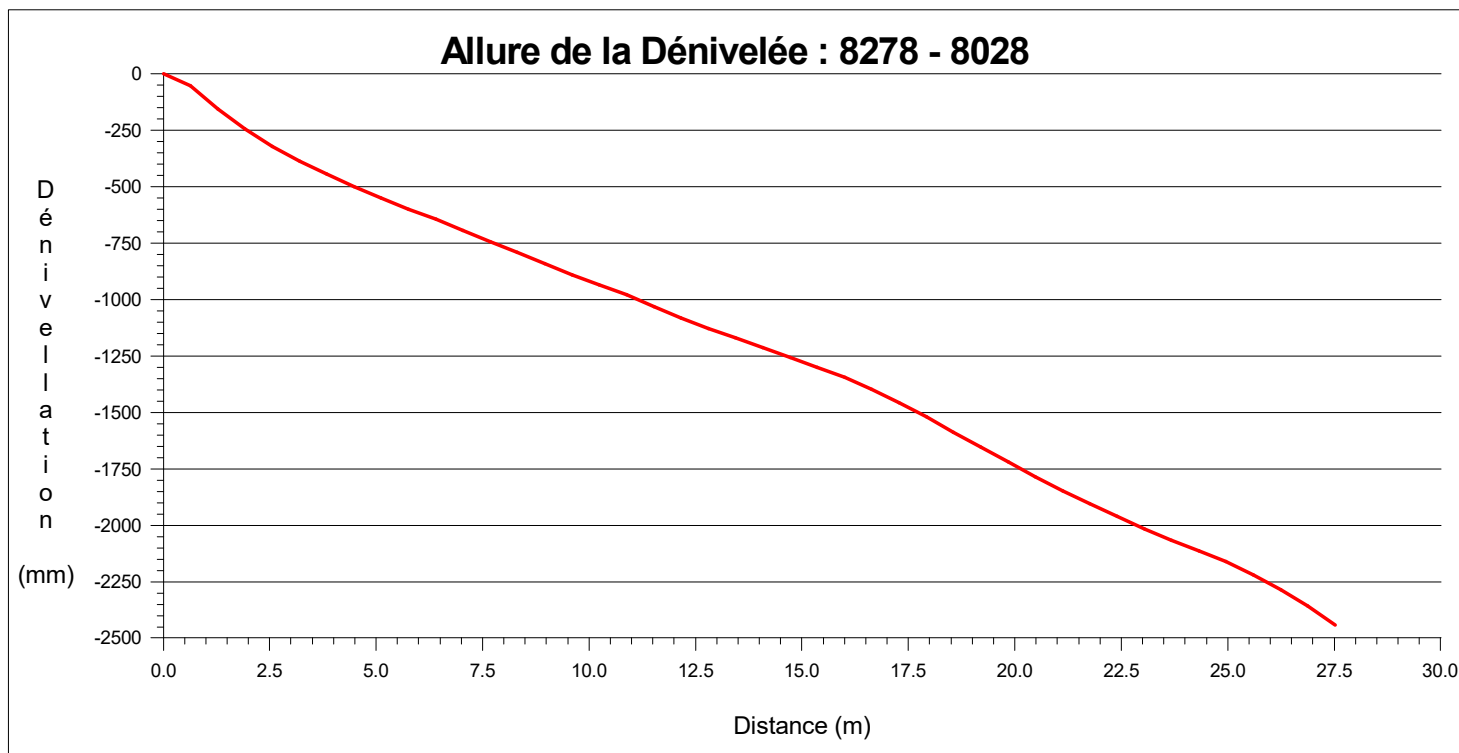


SCHÉMA DU TRONÇON 8278 - 8028

Observations du tronçon



0.00 ml (BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite - 8278



28.60 ml (BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite - 8028

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ —

Départ de l'inspection : ▶

Non inspecté : ■

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 84 / 201

TRONÇON 8278 - 8279a

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état
Ville ou village (AAN) : SAINT MALO
Emplacement (AAJ) : RUE DE LA TOUR BONHEUR
Type d'emplacement (AAL) : (A) Sous une route
Propriété foncière (AAQ) : (A) Bien public
Date d'inspection (ABF) : 10/02/2025
Nom de l'inspecteur (ABH) : COROLLER BRYAN
Méthode d'inspection (ABE) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

Identification du Tronçon

Référence du noeud 1 (AAD) : 8278
Référence du noeud 2 (AAF) : 8279a
Référence du noeud de départ (AAB) : 8278
Sens d'écoulement (AAK) : (B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (C) Collecteur de type unitaire
Longueur du tronçon : 28.90 ml
Longueur non inspectée : 0.00 ml
Longueur inspectée : 28.90 ml

Identification de la Canalisation

Forme (ACA) : (A) Circulaire
Dimension (ACB) : Ø250mm
Matériau (ACD) : (AH) Béton armé
(AX) PVC-U
(AH) Béton armé
(AX) PVC-U

Conditions d'Intervention

Nettoyage (ACM) : (B) Le collecteur n'a pas été nettoyé avant l'inspection
Précipitations (ADA) : (B) Pluie
Température (ADB) : (A) Température au-dessus de zéro
Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise
Voirie : Voirie existante
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas

Références et Supports

Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Point de référence longitudinal (ABC) : (C) Le centre du regard de visite ou de la boîte d'inspection de départ



Distance

0.00 ml

Pente

94.5 mm/m

Compteur

00:00:00

(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5%

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite

Référence du noeud = 8278

(BDB) DENOMINATION TRONCON = 8278 - 8279a

Gravité : Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 86 / 201

TRONÇON 8278 - 8279a

	Distance	Pente	Compteur
	1.50 ml		00:00:00
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5% (BAJ.C) Déplacement d'assemblage - déviation angulaire à 9 heures			



	Distance	Pente	Compteur
	18.50 ml	56.0 mm/m	00:02:08
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5% (BAB.C.B) Fissure - fissure ouverte - circonférentielle			



Gravité :        Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
 Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
 35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 87 / 201

TRONÇON 8278 - 8279a

Distance	Pente	Compteur
20.30 ml	11.5 mm/m	00:03:49

(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5%

(BAB.C.B) Fissure - fissure ouverte - circonférentielle



P(8278 - 8279)D0003



P(8278 - 8279)D0004

Distance	Pente	Compteur
23.80 ml	70.9 mm/m	00:05:30

(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5%

(AED.AX) Matériau - PVC-U

PASSAGE BETON A PVC



P(8278 - 8279)D0005



P(8278 - 8279)D0006

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ - Inspection : ■=Normal ■=Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 88 / 201

TRONÇON 8278 - 8279a

Distance	Pente	Compteur
25.70 ml	66.1 mm/m	00:07:13

(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5%

(AED.AH) Matériau - Béton armé

PASSAGE PVC A BETON

(BAB.C.A) Fissure - fissure ouverte - longitudinale



P(8278_- 8279)D0007




P(8278_- 8279)D0008

Distance	Pente	Compteur
28.10 ml	67.0 mm/m	00:08:46

(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5%

(AED.AX) Matériau - PVC-U

PASSAGE BETON A PVC

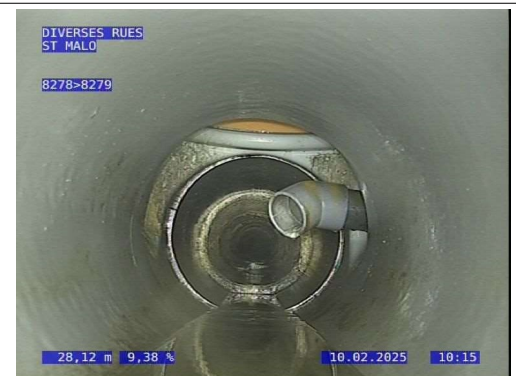

P(8278_- 8279)D0009



P(8278_- 8279)D0010

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ - Inspection : ■=Normal ■=Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 89 / 201

TRONÇON 8278 - 8279a

	Distance	Pente	Compteur
	28.90 ml	11.6 mm/m	00:10:32

(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5%

(BCE.B) Type du noeud d'arrivée - boîte d'inspection

Référence du noeud = 8279a

(BDB) REGARD 8279a NON VISIBLE



P(8278 - 8279)D0011



P(8278 - 8279)D0012

Gravité :        Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 90 / 201

DÉNIVELLATION 8278 - 8279a


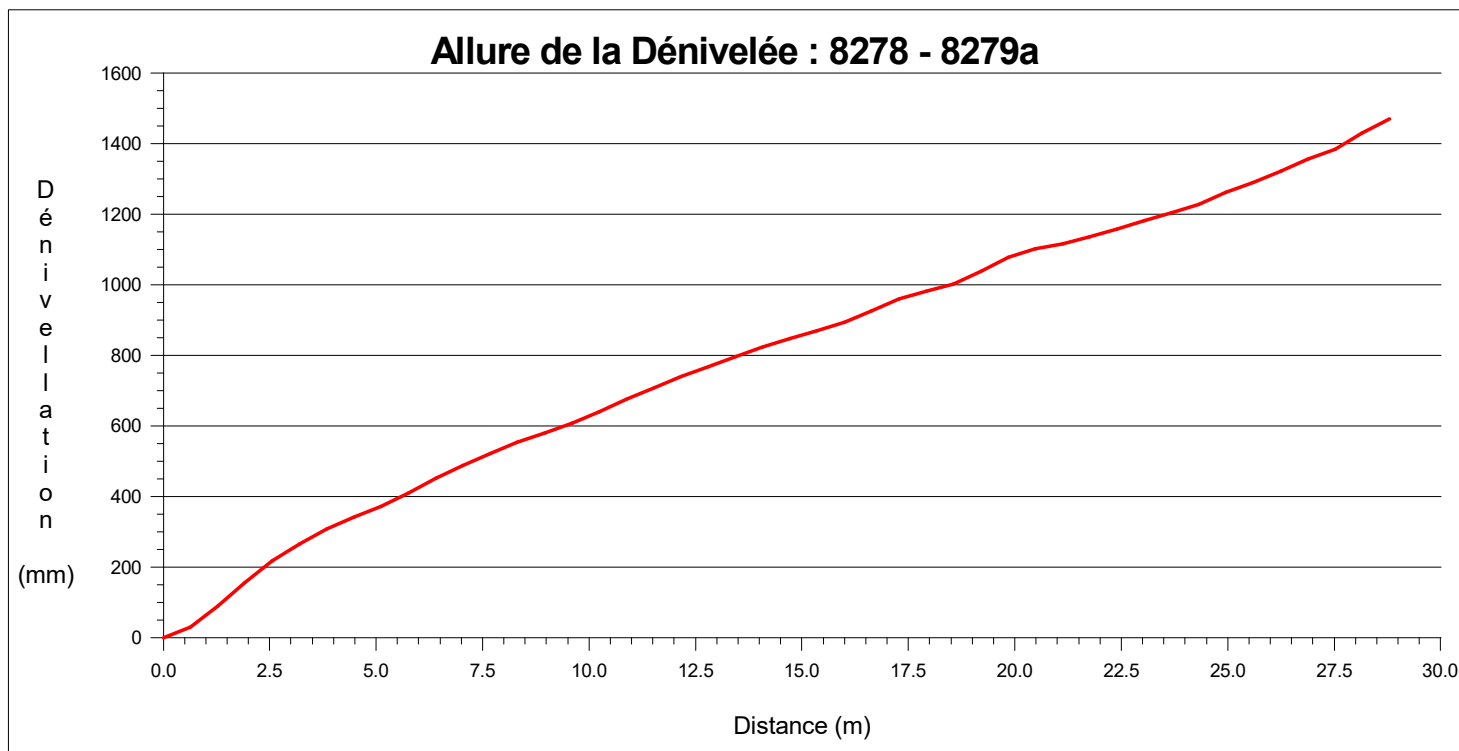


SCHÉMA DU TRONÇON 8278 - 8279a

Observations du tronçon

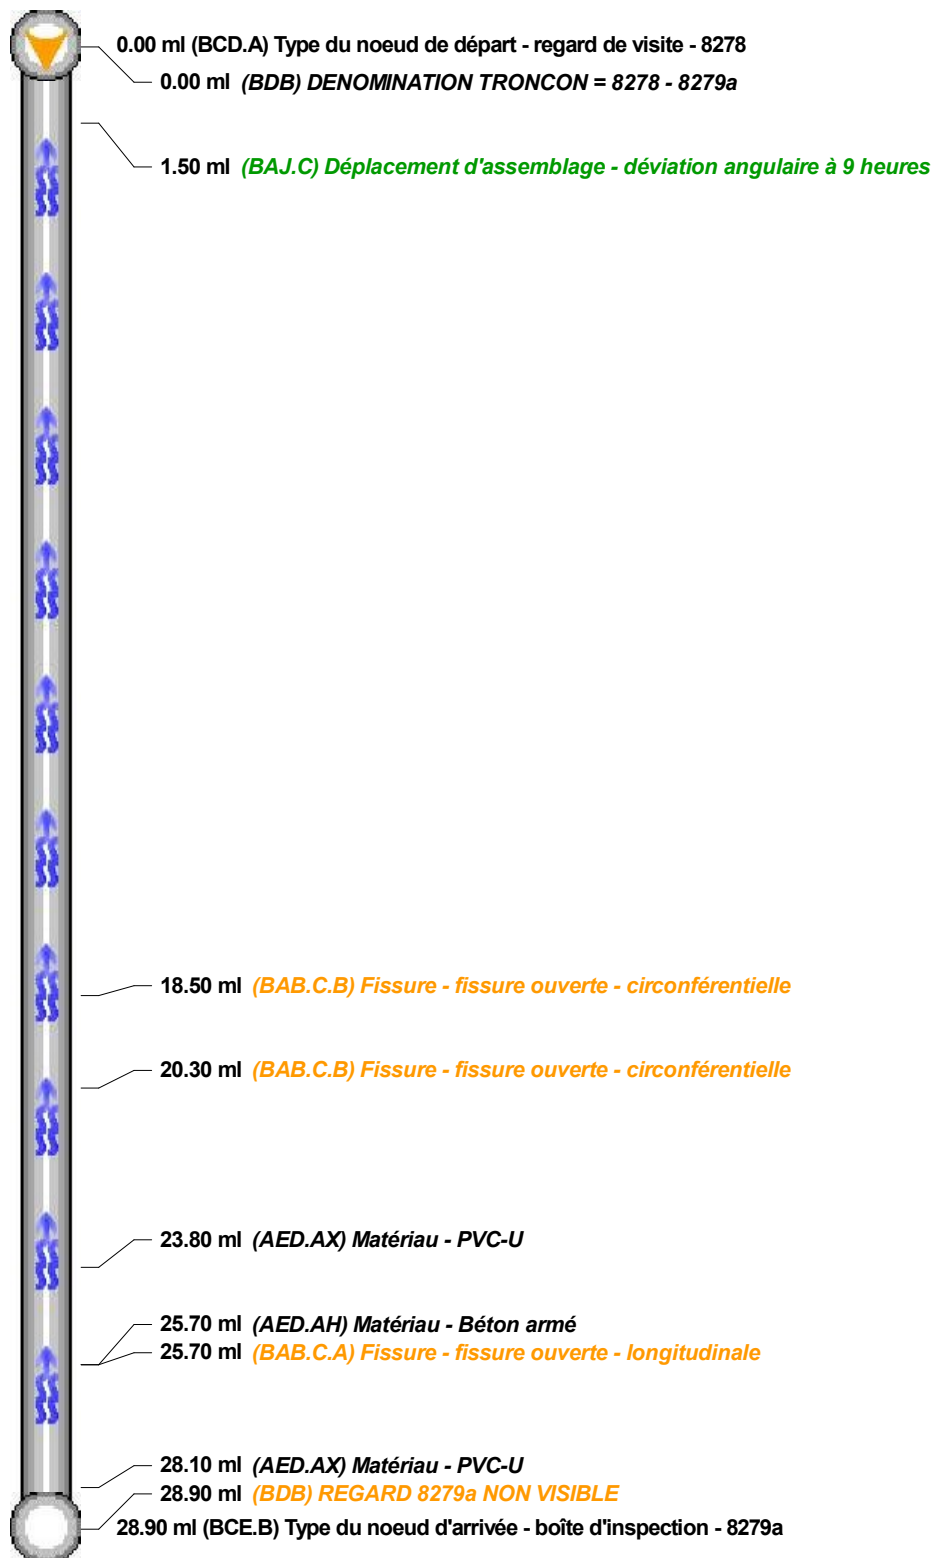

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ — Départ de l'inspection : ► Non inspecté : ■

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 92 / 201

SYNTHÈSE DU TRONÇON 8278 - 8279a

Tronçon : 8278 - 8279a Longueur du tronçon = 28.90ml		Dimension = Ø250mm Collecteur de type unitaire		Béton armé Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	8278 → 8279a	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=8278	
0.00	8278 → 8279a	BDB	DENOMINATION TRONCON = 8278 - 8279a	
1.50	8278 → 8279a	BAJ.C	Déplacement d'assemblage - déviation angulaire à 9 heures	
18.50	8278 → 8279a	BAB.C.B	Fissure - fissure ouverte - circonférentielle	
20.30	8278 → 8279a	BAB.C.B	Fissure - fissure ouverte - circonférentielle	
23.80	8278 → 8279a	AED.AX	Matériau - PVC-U	
25.70	8278 → 8279a	AED.AH	Matériau - Béton armé	
25.70	8278 → 8279a	BAB.C.A	Fissure - fissure ouverte - longitudinale	
28.10	8278 → 8279a	AED.AX	Matériau - PVC-U	
28.90	8278 → 8279a	BCE.B	Type du noeud d'arrivée - boîte d'inspection : Référence du noeud=8279a	
28.90	8278 → 8279a	BDB	REGARD 8279a NON VISIBLE	

Tronçon : ☐ Branchement : ☐

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 93 / 201

TRONÇON 8279 - 8277

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état
Ville ou village (AAN) : SAINT MALO
Emplacement (AAJ) : RUE DE LA TOUR BONHEUR
Type d'emplacement (AAL) : (A) Sous une route
Propriété foncière (AAQ) : (A) Bien public
Date d'inspection (ABF) : 10/02/2025
Nom de l'inspecteur (ABH) : COROLLER BRYAN
Méthode d'inspection (ABE) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

Identification du Tronçon

Référence du noeud 1 (AAD) : 8279
Référence du noeud 2 (AAF) : 8277
Référence du noeud de départ (AAB) : 8279
Sens d'écoulement (AAK) : (B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (C) Collecteur de type unitaire
Longueur du tronçon : 1.80 ml
Longueur non inspectée : 0.00 ml
Longueur inspectée : 1.80 ml

Identification de la Canalisation

Forme (ACA) : (A) Circulaire
Dimension (ACB) : Ø250mm
Matériau (ACD) : (AH) Béton armé

Conditions d'Intervention

Nettoyage (ACM) : (B) Le collecteur n'a pas été nettoyé avant l'inspection
Précipitations (ADA) : (B) Pluie
Température (ADB) : (A) Température au-dessus de zéro
Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise
Voirie : Voirie existante
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas

Références et Supports

Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Point de référence longitudinal (ABC) : (C) Le centre du regard de visite ou de la boîte d'inspection de départ



Distance

0.00 ml

Pente

1.6 mm/m

Compteur

00:00:00

(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5%

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite

Référence du noeud = 8279

Gravité :

Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 94 / 201

TRONÇON 8279 - 8277



Distance

1.80 m

Pente

14.2 mm/m

Compteur

00:01:38

(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5%

(BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite

Référence du noeud = 8277



P(8279_- 8277)D0009



P(8279_- 8277)D0010

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ -

Inspection : ■=Normal ■=Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION

Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 95 / 201

DÉNIVELLATION 8279 - 8277


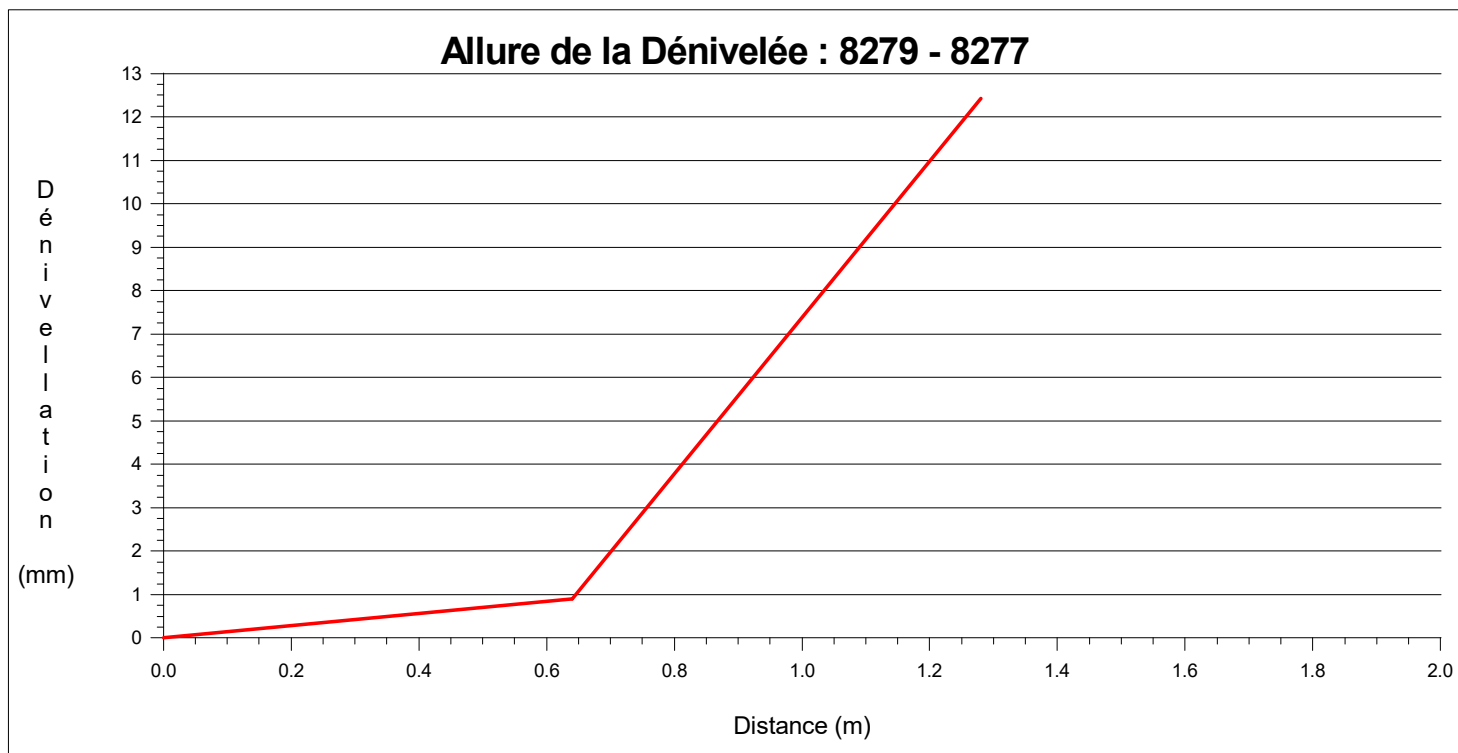


SCHÉMA DU TRONÇON 8279 - 8277

Observations du tronçon



0.00 ml (BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite - 8279



1.80 ml (BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite - 8277

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ —

Départ de l'inspection : ▶

Non inspecté : ■

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 97 / 201

TRONÇON 8279a - 8279

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état
Ville ou village (AAN) : SAINT MALO
Emplacement (AAJ) : RUE DE LA TOUR BONHEUR
Type d'emplacement (AAL) : (A) Sous une route
Propriété foncière (AAQ) : (A) Bien public
Date d'inspection (ABF) : 10/02/2025
Nom de l'inspecteur (ABH) : COROLLER BRYAN
Méthode d'inspection (ABE) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

Identification du Tronçon

Référence du noeud 1 (AAD) : 8279a
Référence du noeud 2 (AAF) : 8279
Référence du noeud de départ (AAB) : 8279a
Sens d'écoulement (AAK) : (B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (C) Collecteur de type unitaire
Longueur du tronçon : 4.20 ml
Longueur non inspectée : 0.00 ml
Longueur inspectée : 4.20 ml

Identification de la Canalisation

Forme (ACA) : (A) Circulaire
Dimension (ACB) : Ø250mm
Matériau (ACD) : (AX) PVC-U
(AH) Béton armé

Conditions d'Intervention

Nettoyage (ACM) : (B) Le collecteur n'a pas été nettoyé avant l'inspection
Précipitations (ADA) : (B) Pluie
Température (ADB) : (A) Température au-dessus de zéro
Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise
Voirie : Voirie existante
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas

Références et Supports

Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Point de référence longitudinal (ABC) : (C) Le centre du regard de visite ou de la boîte d'inspection de départ



Distance

0.00 ml

Pente

11.2 mm/m

Compteur

00:00:00

(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5%

(BCD.B) Type du noeud de départ - boîte d'inspection

Référence du noeud = 8279

(BDB) REGARD 8279a NON VISIBLE

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ —

Inspection : ■=Normal ■=Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 99 / 201

TRONÇON 8279a - 8279

	Distance	Pente	Compteur
	0.80 m	2.2 mm/m	00:00:14
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5% (AED.AH) Matériau - Béton armé PASSAGE PVC A BETON			
			
			

	Distance	Pente	Compteur
	1.80 m	21.9 mm/m	00:01:17
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5% (BAC.A) Rupture / Effondrement - rupture (Début 1)			
			
			

Gravité :        Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
 Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
 35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 100 / 201

TRONÇON 8279a - 8279

	Distance	Pente	Compteur
	3.40 ml	45.6 mm/m	00:02:31
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5% (BAC.A) Rupture / Effondrement - rupture (Fin 1)			
			
			

	Distance	Pente	Compteur
	4.20 ml	-13.9 mm/m	00:04:42
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5% (BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite Référence du noeud = 8279			
			
			

Gravité :        Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
 Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
 DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
 35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 101 / 201

DÉNIVELLATION 8279a - 8279


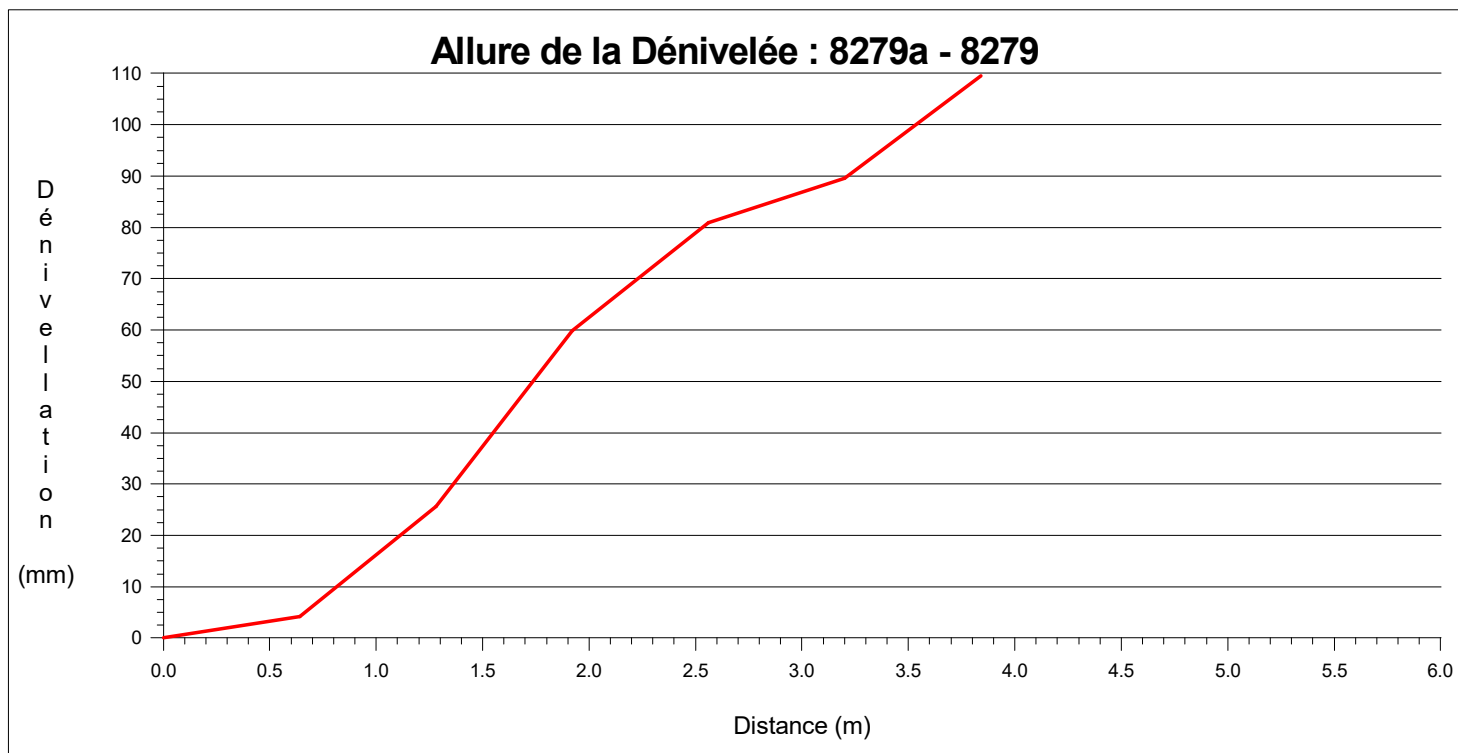


SCHÉMA DU TRONÇON 8279a - 8279

Observations du tronçon

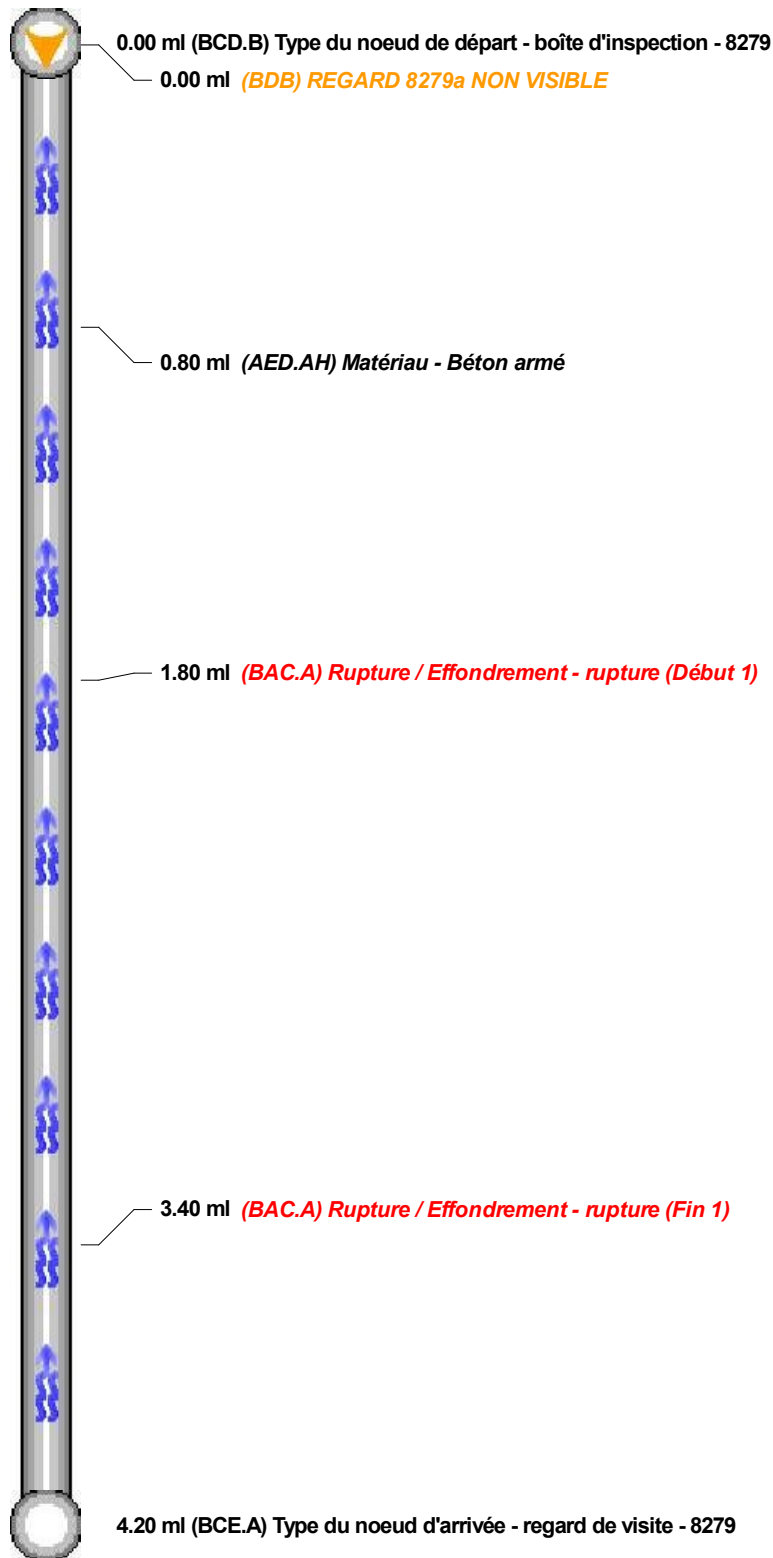

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ — Départ de l'inspection : ► Non inspecté : ■

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 103 / 201

SYNTHÈSE DU TRONÇON 8279a - 8279

Tronçon : 8279a - 8279 Longueur du tronçon = 4.20ml		Dimension = Ø250mm Collecteur de type unitaire		PVC-U Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	8279a → 8279	BCD.B	Type du noeud de départ - boîte d'inspection : Référence du noeud=8279	
0.00	8279a → 8279	BDB	REGARD 8279a NON VISIBLE	
0.80	8279a → 8279	AED.AH	Matériau - Béton armé	
1.80	8279a → 8279	BAC.A	Rupture / Effondrement - rupture (Début 1)	
3.40	8279a → 8279	BAC.A	Rupture / Effondrement - rupture (Fin 1)	
4.20	8279a → 8279	BCE.A	Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=8279	

Tronçon : ☐ Branchement : ☐

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 104 / 201

TRONÇON 8310 - 7203

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état
Ville ou village (AAN) : SAINT MALO
Emplacement (AAJ) : RUE DE L'ABBAYE
Type d'emplacement (AAL) : (A) Sous une route
Propriété foncière (AAQ) : (A) Bien public
Date d'inspection (ABF) : 10/02/2025
Nom de l'inspecteur (ABH) : COROLLER BRYAN
Méthode d'inspection (ABE) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

Identification du Tronçon

Référence du noeud 1 (AAD) : 8310
Référence du noeud 2 (AAF) : 7203
Référence du noeud de départ (AAB) : 8310
Sens d'écoulement (AAK) : (A) Inspection dans le sens de l'écoulement
Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (C) Collecteur de type unitaire
Longueur du tronçon : 30.10 ml
Longueur non inspectée : 0.00 ml
Longueur inspectée : 30.10 ml

Identification de la Canalisation

Forme (ACA) : (A) Circulaire
Dimension (ACB) : Ø300mm
Matériau (ACD) : (AG) Béton

Conditions d'Intervention

Nettoyage (ACM) : (B) Le collecteur n'a pas été nettoyé avant l'inspection
Précipitations (ADA) : (B) Pluie
Température (ADB) : (A) Température au-dessus de zéro
Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise
Voirie : Voirie existante
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas

Références et Supports

Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Point de référence longitudinal (ABC) : (C) Le centre du regard de visite ou de la boîte d'inspection de départ



Distance

0.00 ml

Pente

-12.4 mm/m

Compteur

00:00:00

(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5%

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite

Référence du noeud = 8310

Gravité :

Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 105 / 201

TRONÇON 8310 - 7203

Distance	Pente	Compteur
1.00 ml	-7.5 mm/m	00:00:19

(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5%

(BCA.E.A) Raccordement du branchement - piquage direct - buriné - raccordement ouvert à 01 heure



P(8310_- 7203)D0001



P(8310_- 7203)D0002

Distance	Pente	Compteur
5.60 ml	-14.1 mm/m	00:00:57

(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5%

(BCA.E.A) Raccordement du branchement - piquage direct - buriné - raccordement ouvert à 02 heures

(BAH.C) Raccordement défectueux - vide partiel entre la conduite de raccordement et la canalisation



P(8310_- 7203)D0003



P(8310_- 7203)D0004

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ - Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 106 / 201

TRONÇON 8310 - 7203

	Distance	Pente	Compteur
	5.90 ml	-22.4 mm/m	00:01:37
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5% (BCA.G.A) Raccordement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouvert à 11 heures (BBA.B) Racines - radicelles			



	Distance	Pente	Compteur
	6.00 ml		00:01:59
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=de 5 à 10% (BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Début 1) Niveau = de 5 à 10%			



Gravité :        Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
 Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
 35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 107 / 201

TRONÇON 8310 - 7203

	Distance	Pente	Compteur
	7.70 ml	-1.2 mm/m	00:02:07
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5% (BAB.C.B) Fissure - fissure ouverte - circonférentielle			
			
			

	Distance	Pente	Compteur
	15.10 ml	-6.3 mm/m	00:02:52
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5% (BBA.C) Racines - ensemble complexe de racines (BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Fin 1) Niveau = de 5 à 10%			
			
			

Gravité :        Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
 Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
 DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
 35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 108 / 201

TRONÇON 8310 - 7203

	Distance	Pente	Compteur
	18.20 ml	-16.5 mm/m	00:03:24
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5% (BBA.B) Racines - radicelles			
			
			

	Distance	Pente	Compteur
	23.35 ml		00:04:01
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=de 5 à 10% (BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Début 2) Niveau = de 5 à 10%			
			

Gravité :        Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
 Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
 DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
 35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 109 / 201

TRONÇON 8310 - 7203

	Distance	Pente	Compteur
	30.10 ml	8.2 mm/m	00:04:27
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5% (BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite Référence du noeud = 7203 (BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Fin 2) Niveau = de 5 à 10%			
 P(8310_-7203)D0013  P(8310_-7203)D0014			

Gravité :        Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 110 / 201

DÉNIVELLATION 8310 - 7203


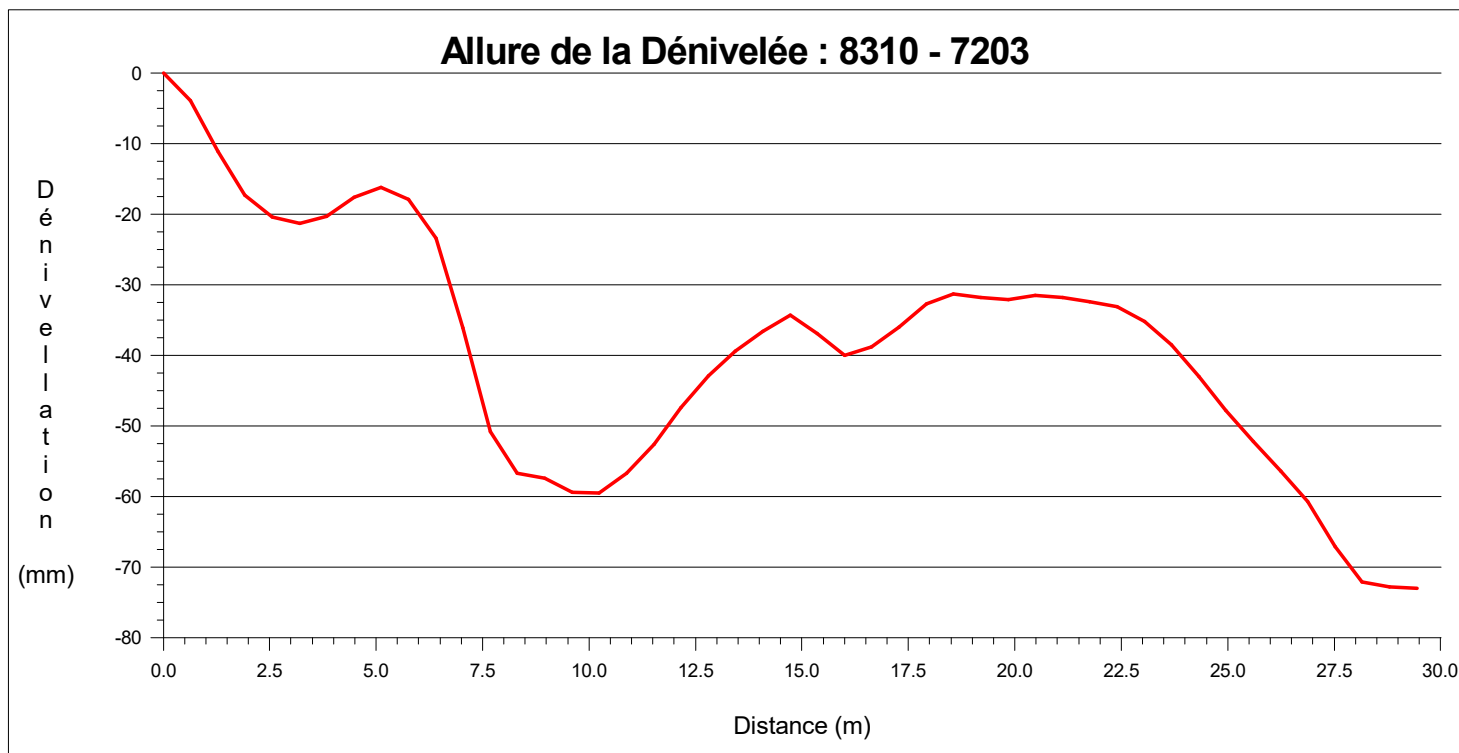


SCHÉMA DU TRONÇON 8310 - 7203

Observations du tronçon

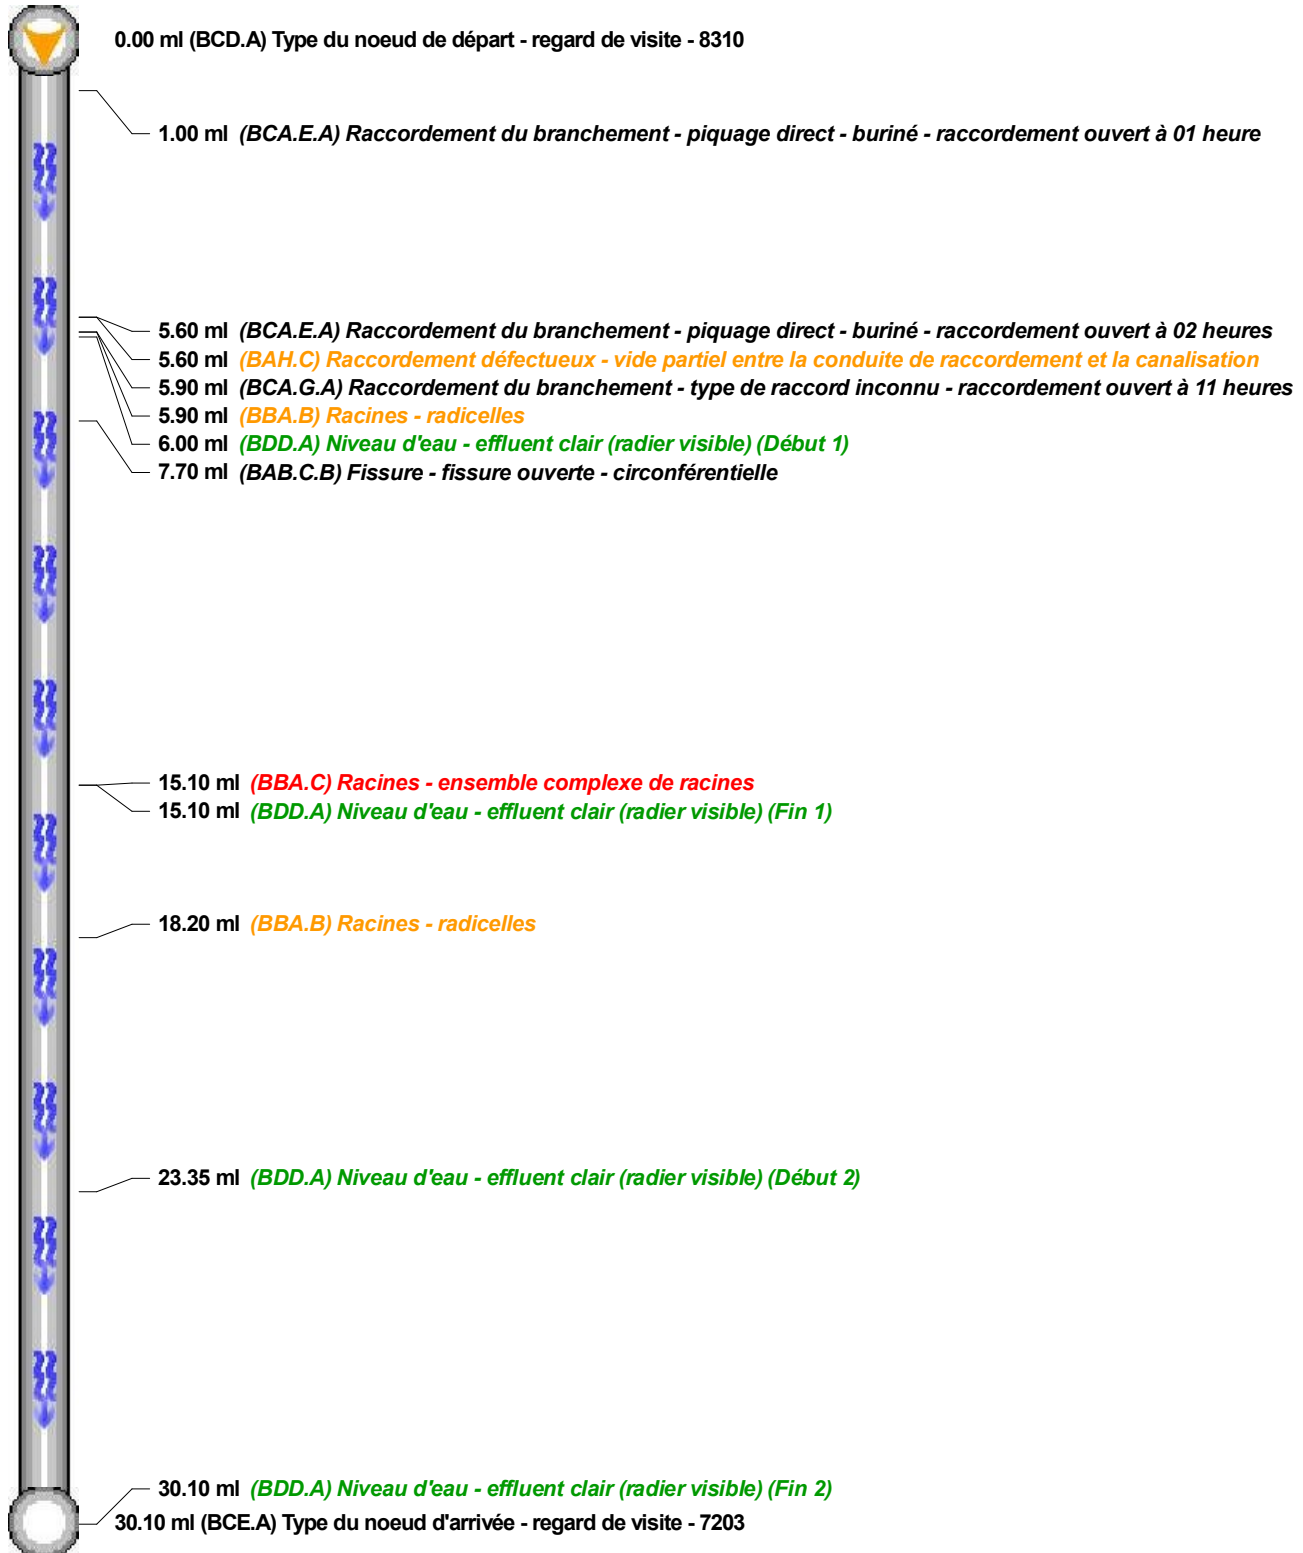

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ — Départ de l'inspection : ► Non inspecté : ■

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 112 / 201

SYNTHÈSE DU TRONÇON 8310 - 7203

Tronçon : 8310 - 7203 Longueur du tronçon = 30.10ml		Dimension = Ø300mm Collecteur de type unitaire		Béton Inspection dans le sens de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	8310 → 7203	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=8310	
1.00	8310 → 7203	BCA.E.A	Raccordement du branchement - piquage direct - buriné - raccordement ouvert à 01 heure	
5.60	8310 → 7203	BCA.E.A	Raccordement du branchement - piquage direct - buriné - raccordement ouvert à 02 heures	
5.60	8310 → 7203	BAH.C	Raccordement défectueux - vide partiel entre la conduite de raccordement et la canalisation	
5.90	8310 → 7203	BCA.G.A	Raccordement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouvert à 11 heures	
5.90	8310 → 7203	BBA.B	Racines - racinelles	
6.00	8310 → 7203	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Début 1) : Niveau=de 5 à 10%	
7.70	8310 → 7203	BAB.C.B	Fissure - fissure ouverte - circonférentielle	
15.10	8310 → 7203	BBA.C	Racines - ensemble complexe de racines	
15.10	8310 → 7203	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Fin 1) : Niveau=de 5 à 10%	
18.20	8310 → 7203	BBA.B	Racines - racinelles	
23.35	8310 → 7203	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Début 2) : Niveau=de 5 à 10%	
30.10	8310 → 7203	BCE.A	Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=7203	
30.10	8310 → 7203	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Fin 2) : Niveau=de 5 à 10%	

Tronçon : ☐ Branchement : ☐

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 113 / 201

TRONÇON 8310 - 8015

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état
Ville ou village (AAN) : SAINT MALO
Emplacement (AAJ) : RUE DES MOUSSES
Type d'emplacement (AAL) : (A) Sous une route
Propriété foncière (AAQ) : (A) Bien public
Date d'inspection (ABF) : 10/02/2025
Nom de l'inspecteur (ABH) : COROLLER BRYAN
Méthode d'inspection (ABE) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

Identification du Tronçon

Référence du noeud 1 (AAD) : 8310
Référence du noeud 2 (AAF) : 8015
Référence du noeud de départ (AAB) : 8310
Sens d'écoulement (AAK) : (B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (C) Collecteur de type unitaire
Longueur du tronçon : 34.30 ml
Longueur non inspectée : 0.00 ml
Longueur inspectée : 34.30 ml

Identification de la Canalisation

Forme (ACA) : (A) Circulaire
Dimension (ACB) : Ø300mm
Matériau (ACD) : (AH) Béton armé

Conditions d'Intervention

Nettoyage (ACM) : (B) Le collecteur n'a pas été nettoyé avant l'inspection
Précipitations (ADA) : (B) Pluie
Température (ADB) : (A) Température au-dessus de zéro
Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise
Voirie : Voirie existante
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas

Références et Supports

Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Point de référence longitudinal (ABC) : (C) Le centre du regard de visite ou de la boîte d'inspection de départ



Distance

0.00 ml

Pente

10.8 mm/m

Compteur

00:00:00

(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5%

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite

Référence du noeud = 8310

Gravité :

Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 114 / 201

TRONÇON 8310 - 8015

	Distance	Pente	Compteur
	2.00 ml		00:00:07
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5% (BBC.B) Dépôts - grossier CAILLOU Epaisseur des dépôts = <5%			
			

	Distance	Pente	Compteur
	12.70 ml	37.9 mm/m	00:00:42
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5% (BBA.C) Racines - ensemble complexe de racines			
			
			

Gravité :        Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
 Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
 DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
 35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 115 / 201

TRONÇON 8310 - 8015

	Distance	Pente	Compteur
	15.60 ml	12.5 mm/m	00:01:09
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5% (BBA.A) Racines - grosse racine isolée			



P(8310_- 8015)D0003



P(8310_- 8015)D0004

	Distance	Pente	Compteur
	19.60 ml	80.0 mm/m	00:01:40
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5% (BCA.G.A) Raccordement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouvert à 02 heures (BAH.Z) Raccordement défectueux - RACINES			



P(8310_- 8015)D0005



P(8310_- 8015)D0006

Gravité :        Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
 Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
 35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 116 / 201

TRONÇON 8310 - 8015

	Distance	Pente	Compteur
	23.50 ml	37.6 mm/m	00:02:28
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5% (BCA.G.A) Raccordement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouvert à 02 heures			



	Distance	Pente	Compteur
	24.20 ml	28.1 mm/m	00:03:01
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5% (BCA.E.A) Raccordement du branchement - piquage direct - buriné - raccordement ouvert à 01 heure			



Gravité :        Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
 Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
 35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 117 / 201

TRONÇON 8310 - 8015

	Distance	Pente	Compteur
	28.90 ml	20.1 mm/m	00:03:35
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5% (BBA.C) Racines - ensemble complexe de racines (Début 1)			
			
			

	Distance	Pente	Compteur
	30.60 ml	50.2 mm/m	00:03:56
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5% (BBA.C) Racines - ensemble complexe de racines (Fin 1)			
			
			

Gravité :        Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
 Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
 35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 118 / 201

TRONÇON 8310 - 8015

	Distance	Pente	Compteur
	34.30 ml	60.0 mm/m	00:04:25
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5% (BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite Référence du noeud = 8015			
 			

Gravité :        Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 119 / 201

DÉNIVELLATION 8310 - 8015

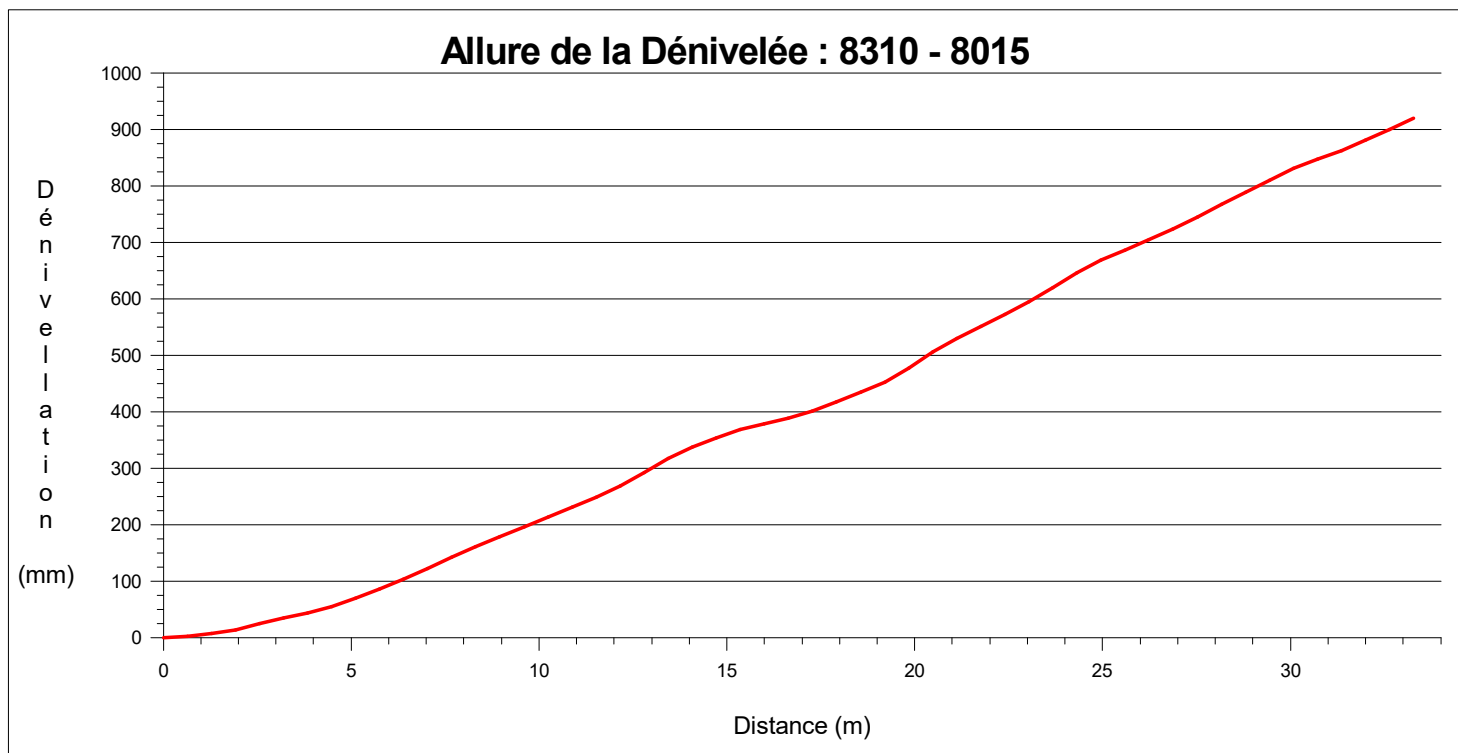


SCHÉMA DU TRONÇON 8310 - 8015

Observations du tronçon



Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ — Départ de l'inspection : ► Non inspecté : ■

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 121 / 201

SYNTHÈSE DU TRONÇON 8310 - 8015

Tronçon : 8310 - 8015 Longueur du tronçon = 34.30ml		Dimension = Ø300mm Collecteur de type unitaire		Béton armé Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	8310 → 8015	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=8310	
2.00	8310 → 8015	BBC.B	Dépôts - grossier : Epaisseur des dépôts=<5%	
12.70	8310 → 8015	BBA.C	Racines - ensemble complexe de racines	
15.60	8310 → 8015	BBA.A	Racines - grosse racine isolée	
19.60	8310 → 8015	BCA.G.A	Raccordement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouvert à 02 heures	
19.60	8310 → 8015	BAH.Z	Raccordement défectueux - RACINES	
23.50	8310 → 8015	BCA.G.A	Raccordement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouvert à 02 heures	
24.20	8310 → 8015	BCA.E.A	Raccordement du branchement - piquage direct - buriné - raccordement ouvert à 01 heure	
28.90	8310 → 8015	BBA.C	Racines - ensemble complexe de racines (Début 1)	
30.60	8310 → 8015	BBA.C	Racines - ensemble complexe de racines (Fin 1)	
34.30	8310 → 8015	BCE.A	Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=8015	

Tronçon : ☐ Branchement : ☐

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 122 / 201

TRONÇON 8310 - 8018

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état
Ville ou village (AAN) : SAINT MALO
Emplacement (AAJ) : RUE DE L'ABBAYE
Type d'emplacement (AAL) : (A) Sous une route
Propriété foncière (AAQ) : (A) Bien public
Date d'inspection (ABF) : 10/02/2025
Nom de l'inspecteur (ABH) : COROLLER BRYAN
Méthode d'inspection (ABE) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation

Identification du Tronçon

Référence du noeud 1 (AAD) : 8310
Référence du noeud 2 (AAF) : 8018
Référence du noeud de départ (AAB) : 8310
Sens d'écoulement (AAK) : (B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (C) Collecteur de type unitaire
Longueur du tronçon : 33.10 ml
Longueur non inspectée : 0.00 ml
Longueur inspectée : 33.10 ml

Identification de la Canalisation

Forme (ACA) : (A) Circulaire
Dimension (ACB) : Ø300mm
Matériau (ACD) : (AG) Béton

Conditions d'Intervention

Nettoyage (ACM) : (B) Le collecteur n'a pas été nettoyé avant l'inspection
Précipitations (ADA) : (B) Pluie
Température (ADB) : (A) Température au-dessus de zéro
Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise
Voirie : Voirie existante
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas

Références et Supports

Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Point de référence longitudinal (ABC) : (C) Le centre du regard de visite ou de la boîte d'inspection de départ



Distance

0.00 ml

Pente

3.8 mm/m

Compteur

00:00:00

(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5%

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite

Référence du noeud = 8310

Gravité :

Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 123 / 201

TRONÇON 8310 - 8018

Distance	Pente	Compteur
9.00 ml	28.1 mm/m	00:00:32

(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5%

(BCA.E.A) Raccordement du branchement - piquage direct - buriné - raccordement ouvert à 09 heures



Distance	Pente	Compteur
13.20 ml	-5.1 mm/m	00:01:04

(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5%

(BAB.C.B) Fissure - fissure ouverte - circonférentielle

(BBA.B) Racines - racicelles



Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ - Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 124 / 201

TRONÇON 8310 - 8018

	Distance	Pente	Compteur
	14.50 ml	7.6 mm/m	00:01:30
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5% (BCA.G.A) Raccordement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouvert à 10 heures			



	Distance	Pente	Compteur
	19.10 ml	-8.5 mm/m	00:02:04
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5% (BAB.C.B) Fissure - fissure ouverte - circonférentielle			



Gravité :       Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
 Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
 35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061


N° de Page : 125 / 201

TRONÇON 8310 - 8018

Distance	Pente	Compteur
22.90 ml	-27.3 mm/m	00:02:37

(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5%

(BAB.C.B) Fissure - fissure ouverte - circonférentielle

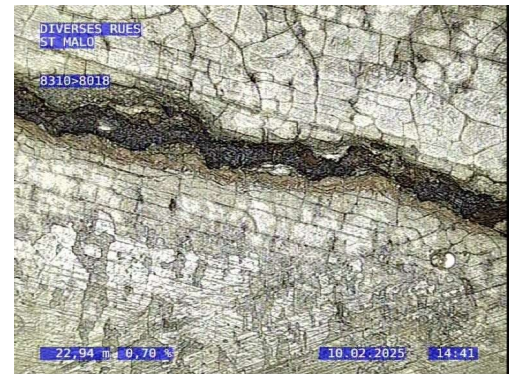

P(8310_- 8018)D0009



P(8310_- 8018)D0010

Distance	Pente	Compteur
25.60 ml	10.0 mm/m	00:03:24

(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5%

(BCA.E.A) Raccordement du branchement - piquage direct - buriné - raccordement ouvert à 09 heures



P(8310_- 8018)D0011



P(8310_- 8018)D0012

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ - Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 126 / 201

TRONÇON 8310 - 8018

	Distance	Pente	Compteur
	31.50 ml	89.1 mm/m	00:04:02
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5% (BCA.E.A) Raccordement du branchement - piquage direct - buriné - raccordement ouvert à 02 heures			



	Distance	Pente	Compteur
	32.00 ml	80.9 mm/m	00:04:28
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5% (BCA.E.A) Raccordement du branchement - piquage direct - buriné - raccordement ouvert à 10 heures (BAG) Branchement pénétrant Longueur de la saillie = de 20 à 25%			



Gravité :        Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
 Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
 DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
 35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 127 / 201

TRONÇON 8310 - 8018

	Distance	Pente	Compteur
	33.10 ml	74.6 mm/m	00:05:10
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) : Niveau=<5% (BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite Référence du noeud = 8018			
 P(8310_- 8018)D0017  P(8310_- 8018)D0018			

Gravité :        Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 128 / 201

DÉNIVELLATION 8310 - 8018


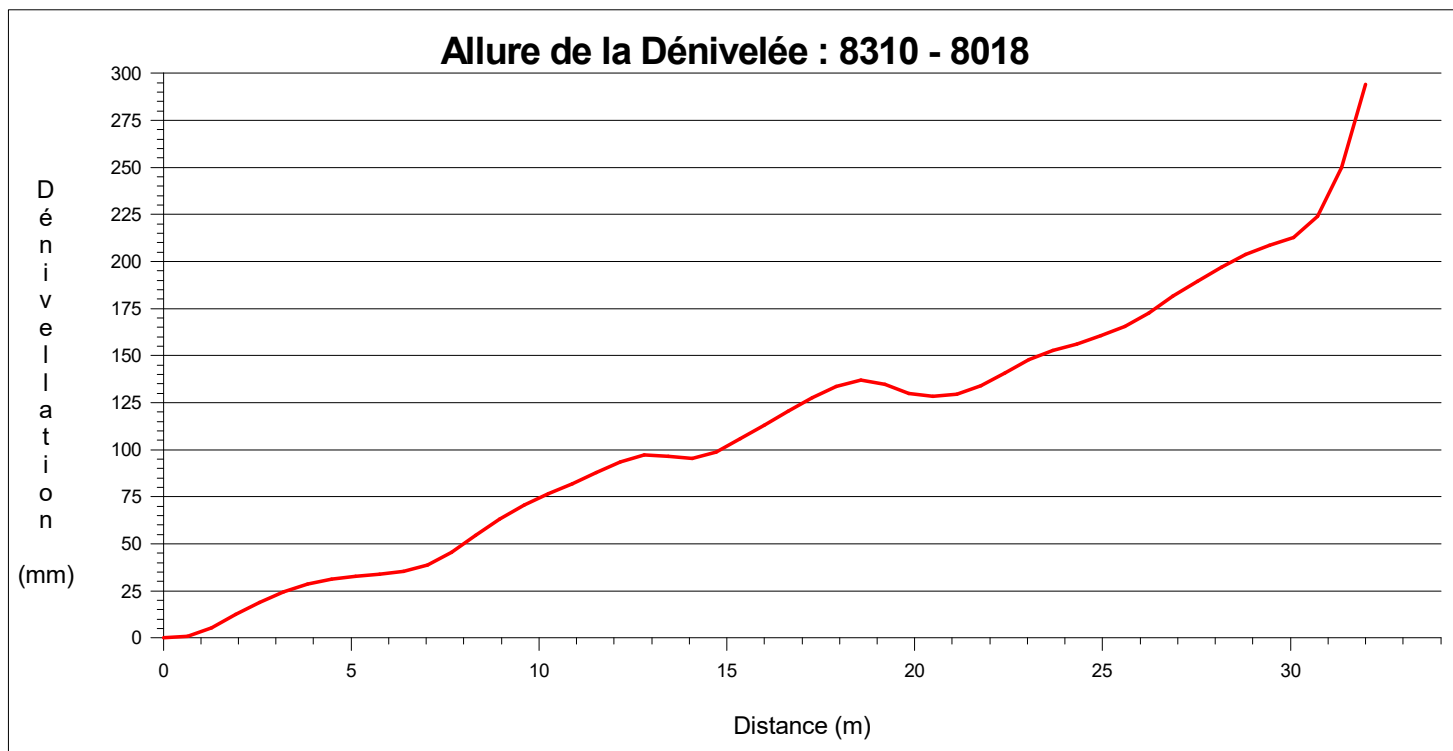


SCHÉMA DU TRONÇON 8310 - 8018

Observations du tronçon

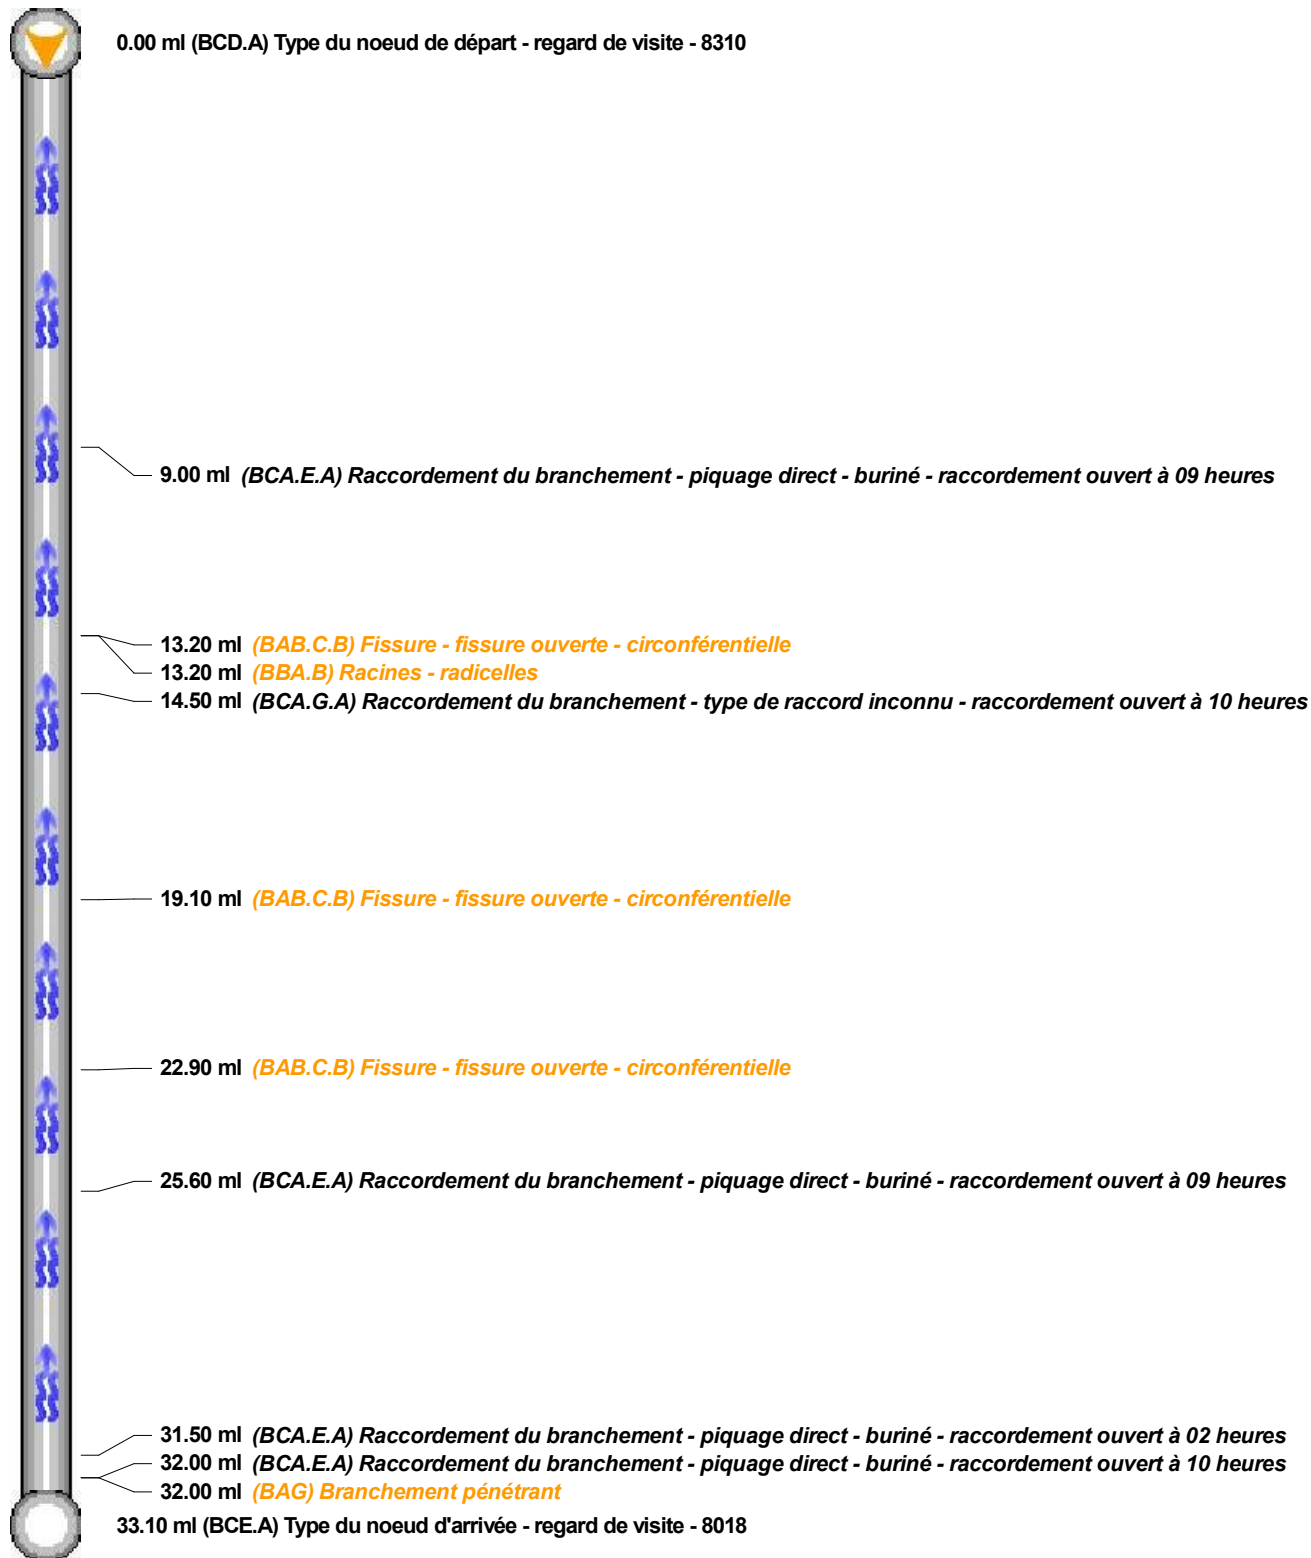

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ — Départ de l'inspection : ► Non inspecté : ■■

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 130 / 201

SYNTHÈSE DU TRONÇON 8310 - 8018

Tronçon : 8310 - 8018 Longueur du tronçon = 33.10ml		Dimension = Ø300mm Collecteur de type unitaire		Béton Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	8310→8018	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=8310	
9.00	8310→8018	BCA.E.A	Raccordement du branchement - piquage direct - buriné - raccordement ouvert à 09 heures	
13.20	8310→8018	BAB.C.B	Fissure - fissure ouverte - circonférentielle	
13.20	8310→8018	BBA.B	Racines - radicelles	
14.50	8310→8018	BCA.G.A	Raccordement du branchement - type de raccord inconnu - raccordement ouvert à 10 heures	
19.10	8310→8018	BAB.C.B	Fissure - fissure ouverte - circonférentielle	
22.90	8310→8018	BAB.C.B	Fissure - fissure ouverte - circonférentielle	
25.60	8310→8018	BCA.E.A	Raccordement du branchement - piquage direct - buriné - raccordement ouvert à 09 heures	
31.50	8310→8018	BCA.E.A	Raccordement du branchement - piquage direct - buriné - raccordement ouvert à 02 heures	
32.00	8310→8018	BCA.E.A	Raccordement du branchement - piquage direct - buriné - raccordement ouvert à 10 heures	
32.00	8310→8018	BAG	Branchement pénétrant : Longueur de la saillie=de 20 à 25%	
33.10	8310→8018	BCE.A	Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=8018	

Tronçon : ☐ Branchement : ☐

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 131 / 201

REGARD 7202

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (CBP) : (C) Inspection de routine de l'état
Ville ou village (CAN) : SAINT MALO
Type d'emplacement (CAL) : (A) Sous une route
Propriété foncière (CAQ) : (A) Bien public
Date d'inspection (CBF) : 10/02/2025
Nom de l'inspecteur (CBH) : COROLLER BRYAN
Méthode d'inspection (CBE) : (C) Inspection à partir de la surface uniquement

Identification du Regard

Référence du noeud (CAA) : 7202
Type de noeud (CAR) : (A) Regard de visite
Utilisation du collecteur (CCK) : (C) Collecteur de type unitaire
Profondeur (m) : 3.40 ml
Point de référence circonférentiel (CBD) : (B) La conduite sortante la plus basse est en position 6 heures

Identification de la Canalisation

Forme de l'accès (CCA) : (B) Circulaire
Dimension (CCB) : Ø1000
Matériau (CCD) : (AG) Béton
Forme du tampon (CCO) : (B) Circulaire
Largeur du tampon (CCQ) : Ø600
Matériau du tampon (CCP) : (AM) Fonte
Types de système de descente (CCS) : (B) Echelons doubles (marches suffisamment larges pour poser deux pieds)
Matériau des échelons (CCT) : (C) Acier inoxydable

Conditions d'Intervention

Nettoyage (CCM) : (B) Le regard de visite n'a pas été nettoyé avant l'inspection
Précipitations (CDA) : (B) Pluie
Température (CDB) : (A) Température au-dessus de zéro
Régulation de débit (CDC) : (A) Aucune mesure prise
Atmosphère (CDD) : (E) Pas d'atmosphère dangereuse
Voirie : Voirie existante
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas

Références et Supports

Norme (CBA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Point de référence vertical (CBC) : (B) Tampon



Profondeur


0.00 ml

Compteur

00:00:00

(DDB) DEBUT D'INSPECTION

Emplacement : Tampon et cadre

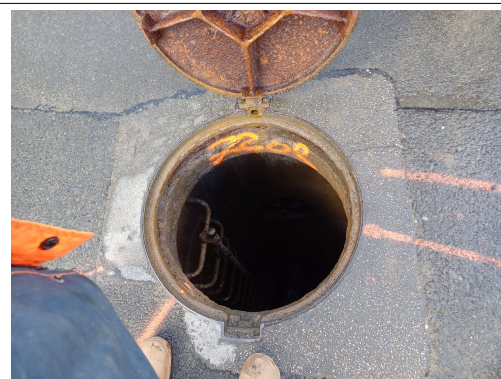

P(7202)D0001

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ — Inspection : ■=Normal ■=Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 132 / 201

REGARD 7202

	Profondeur	Compteur
	0.81 ml	00:00:00
(DCG.A.A) Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 07 heures Hauteur du raccordement = 125mm		



P(7202)D0003

	Profondeur	Compteur
	1.05 ml	00:00:00
(DCG.A.A) Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 07 heures Hauteur du raccordement = 200mm		



P(7202)D0002

	Profondeur	Compteur
	1.55 ml	00:00:00
(DCG.A.A) Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 02 heures Hauteur du raccordement = 200mm (DCG.A.A) Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 03 heures Hauteur du raccordement = 200mm		



P(7202)D0007

	Profondeur	Compteur
	1.62 ml	00:00:00
(DCG.A.A) Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures HAUT DE CHUTE EXTERIEUR Hauteur du raccordement = 400mm		



P(7202)D0005

Gravité :        Inspection :  =Normal  =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 133 / 201

REGARD 7202

	Profondeur	Compteur
	2.66 ml	00:00:00
(DCG.A.A) Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 02 heures Hauteur du raccordement = 200mm		



P(7202)D0006

	Profondeur	Compteur
	2.69 ml	00:00:00
(DCG.A.A) Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 04 heures Hauteur du raccordement = 200mm		



P(7202)D0008

	Profondeur	Compteur
	3.20 ml	00:00:00
(DCG.A.A) Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures PIED DE CHUTE EXTERIEUR Hauteur du raccordement = 400mm (DCG.A.B) Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures Hauteur du raccordement = 400mm		



P(7202)D0004

	Profondeur	Compteur
	3.40 ml	00:00:00
(DDB) FIN D'INSPECTION		



P(7202)D0009

Gravité :        Inspection :  =Normal  =Inverse


Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 134 / 201

SCHÉMA DU REGARD 7202

Observations du regard

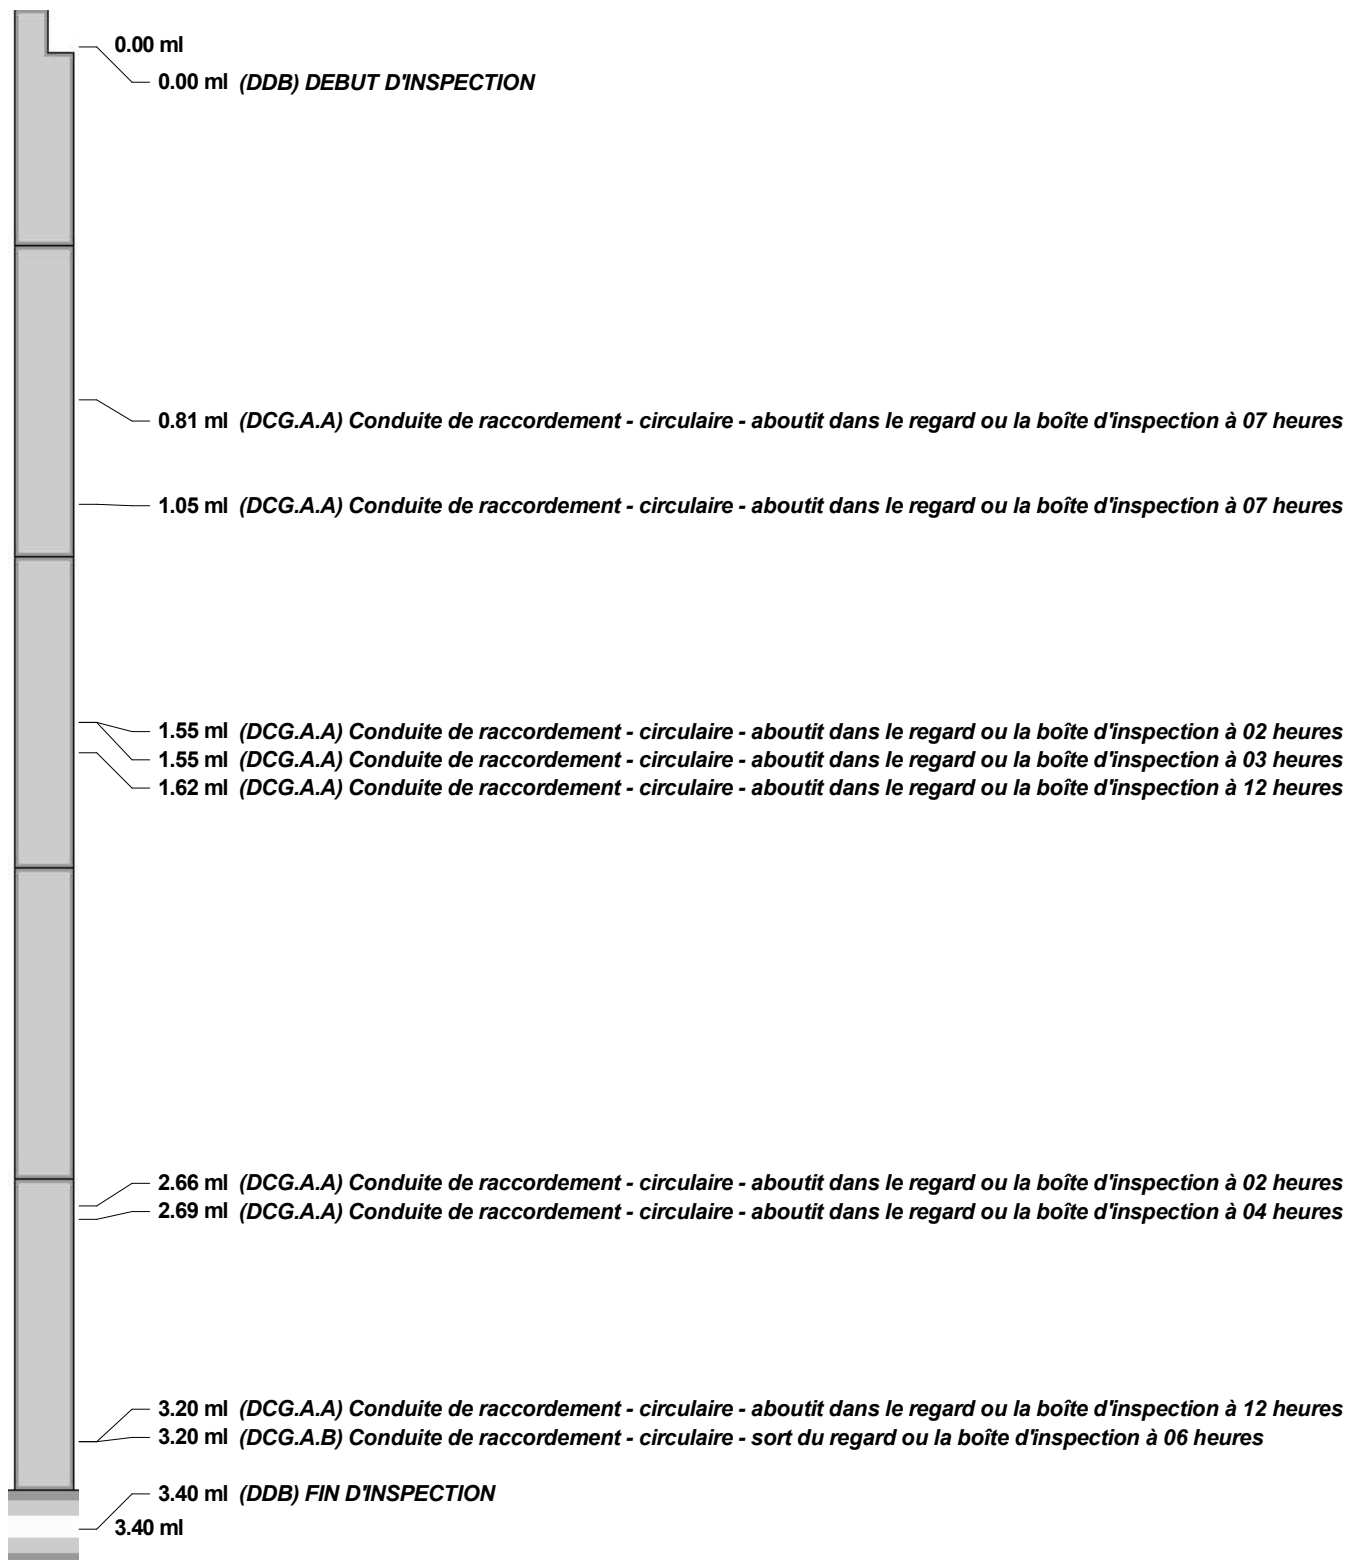

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ — Non inspecté : ■

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 135 / 201

SYNTHÈSE DU REGARD 7202

Regard : 7202 Profondeur (m) = 3.40		Dimension = Ø1000 Collecteur de type unitaire		Béton Regard de visite
Distance	Regard	Code	Observations	
0.00	7202	DDB	DEBUT D'INSPECTION	
0.81	7202	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 07 heures : Hauteur du raccordement=125mm	
1.05	7202	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 07 heures : Hauteur du raccordement=200mm	
1.55	7202	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 02 heures : Hauteur du raccordement=200mm	
1.55	7202	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 03 heures : Hauteur du raccordement=200mm	
1.62	7202	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures : Hauteur du raccordement=400mm	
2.66	7202	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 02 heures : Hauteur du raccordement=200mm	
2.69	7202	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 04 heures : Hauteur du raccordement=200mm	
3.20	7202	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures : Hauteur du raccordement=400mm	
3.20	7202	DCG.A.B	Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures : Hauteur du raccordement=400mm	
3.40	7202	DDB	FIN D'INSPECTION	

Branchement : ■ Regard : ■

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 136 / 201

REGARD 7203

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (CBP) : (C) Inspection de routine de l'état
Ville ou village (CAN) : SAINT MALO
Type d'emplacement (CAL) : (A) Sous une route
Propriété foncière (CAQ) : (A) Bien public
Date d'inspection (CBF) : 10/02/2025
Nom de l'inspecteur (CBH) : COROLLER BRYAN
Méthode d'inspection (CBE) : (C) Inspection à partir de la surface uniquement

Identification du Regard

Référence du noeud (CAA) : 7203
Type de noeud (CAR) : (A) Regard de visite
Utilisation du collecteur (CCK) : (C) Collecteur de type unitaire
Profondeur (m) : 2.08 ml
Point de référence circonférentiel (CBD) : (B) La conduite sortante la plus basse est en position 6 heures

Identification de la Canalisation

Forme de l'accès (CCA) : (B) Circulaire
Dimension (CCB) : Ø1000
Matériau (CCD) : (AG) Béton
Forme du tampon (CCO) : (B) Circulaire
Largeur du tampon (CCQ) : Ø600
Matériau du tampon (CCP) : (AM) Fonte
Types de système de descente (CCS) : (B) Echelons doubles (marches suffisamment larges pour poser deux pieds)
Matériau des échelons (CCT) : (C) Acier inoxydable

Conditions d'Intervention

Nettoyage (CCM) : (B) Le regard de visite n'a pas été nettoyé avant l'inspection
Précipitations (CDA) : (B) Pluie
Température (CDB) : (A) Température au-dessus de zéro
Régulation de débit (CDC) : (A) Aucune mesure prise
Atmosphère (CDD) : (E) Pas d'atmosphère dangereuse
Voirie : Voirie existante
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas

Références et Supports

Norme (CBA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Point de référence vertical (CBC) : (B) Tampon



Profondeur

0.00 ml

Compteur

00:00:00

(DDB) DEBUT D'INSPECTION

Emplacement : Tampon et cadre



P(7203)D0001

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ — Inspection : ■=Normal ■=Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 137 / 201

REGARD 7203

	Profondeur	Compteur
	0.78 ml	00:00:00
(DCG.A.A) Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 02 heures Hauteur du raccordement = 200mm		



P(7203)D0005

	Profondeur	Compteur
	1.20 ml	00:00:00
(DCG.A.A) Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 08 heures Hauteur du raccordement = 40mm		



P(7203)D0004

	Profondeur	Compteur
	1.93 ml	00:00:00
(DCG.A.A) Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures Hauteur du raccordement = 300mm (DCG.A.B) Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures Hauteur du raccordement = 300mm		



P(7203)D0002

	Profondeur	Compteur
	1.96 ml	00:00:00
(DCG.A.A) Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 09 heures Hauteur du raccordement = 250mm		



P(7203)D0003

Gravité :        Inspection :  =Normal  =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 138 / 201

REGARD 7203

	Profondeur	Compteur
	2.08 ml	00:00:00

(DDB) FIN D'INSPECTION



P(7203)D0006

Gravité :        Inspection : =Normal =Inverse


Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 139 / 201

SCHÉMA DU REGARD 7203

Observations du regard

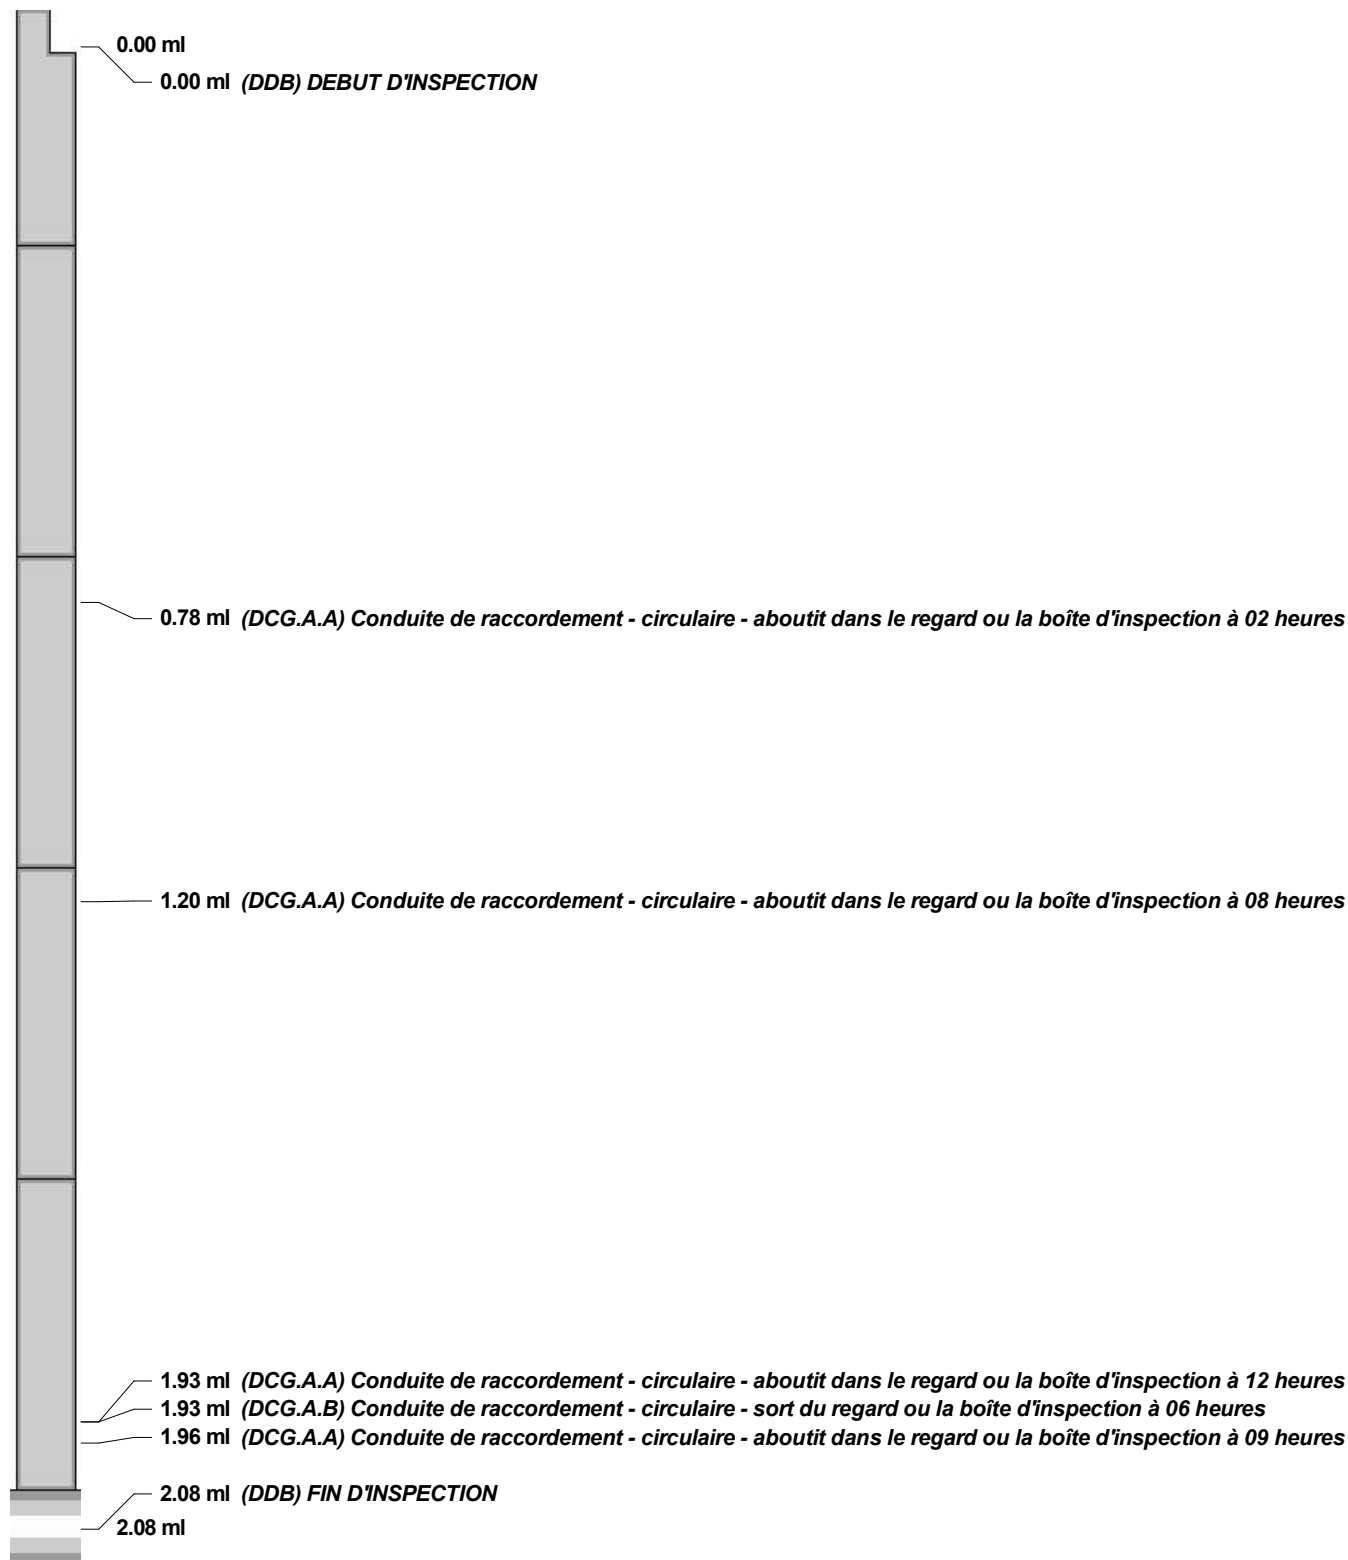

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ — Non inspecté : ■

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 140 / 201

SYNTHÈSE DU REGARD 7203

Regard : 7203 Profondeur (m) = 2.08		Dimension = Ø1000 Collecteur de type unitaire		Béton Regard de visite
Distance	Regard	Code	Observations	
0.00	7203	DDB	DEBUT D'INSPECTION	
0.78	7203	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 02 heures : Hauteur du raccordement=200mm	
1.20	7203	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 08 heures : Hauteur du raccordement=40mm	
1.93	7203	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures : Hauteur du raccordement=300mm	
1.93	7203	DCG.A.B	Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures : Hauteur du raccordement=300mm	
1.96	7203	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 09 heures : Hauteur du raccordement=250mm	
2.08	7203	DDB	FIN D'INSPECTION	

Branchement : ■ Regard : ■

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 141 / 201

REGARD 7206

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (CBP) : (C) Inspection de routine de l'état
Ville ou village (CAN) : SAINT MALO
Type d'emplacement (CAL) : (A) Sous une route
Propriété foncière (CAQ) : (A) Bien public
Date d'inspection (CBF) : 10/02/2025
Nom de l'inspecteur (CBH) : COROLLER BRYAN
Méthode d'inspection (CBE) : (C) Inspection à partir de la surface uniquement

Identification du Regard

Référence du noeud (CAA) : 7206
Type de noeud (CAR) : (A) Regard de visite
Utilisation du collecteur (CCK) : (C) Collecteur de type unitaire
Profondeur (m) : 3.12 ml
Point de référence circonférentiel (CBD) : (B) La conduite sortante la plus basse est en position 6 heures

Identification de la Canalisation

Forme de l'accès (CCA) : (B) Circulaire
Dimension (CCB) : Ø1000
Matériau (CCD) : (AG) Béton
Forme du tampon (CCO) : (B) Circulaire
Largeur du tampon (CCQ) : Ø600
Matériau du tampon (CCP) : (AM) Fonte
Types de système de descente (CCS) : (B) Echelons doubles (marches suffisamment larges pour poser deux pieds)
Matériau des échelons (CCT) : (B) Fer galvanisé

Conditions d'Intervention

Nettoyage (CCM) : (B) Le regard de visite n'a pas été nettoyé avant l'inspection
Précipitations (CDA) : (B) Pluie
Température (CDB) : (A) Température au-dessus de zéro
Régulation de débit (CDC) : (A) Aucune mesure prise
Atmosphère (CDD) : (E) Pas d'atmosphère dangereuse
Voirie : Voirie existante
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas

Références et Supports

Norme (CBA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Point de référence vertical (CBC) : (B) Tampon



Profondeur

0.00 ml

Compteur

00:00:00

(DDB) DEBUT D'INSPECTION

Emplacement : Tampon et cadre



P(7206)D0001

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ — Inspection : ■=Normal ■=Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 142 / 201

REGARD 7206

	Profondeur	Compteur
	2.92 ml	00:00:00
(DCG.A.A) Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 01 heure Hauteur du raccordement = 400mm (DCG.A.B) Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures Hauteur du raccordement = 400mm		
		
P(7206)D0003		

	Profondeur	Compteur
	2.97 ml	00:00:00
(DCG.B.A) Conduite de raccordement - rectangulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 10 heures Hauteur du raccordement = 300mm		
		
P(7206)D0002		

	Profondeur	Compteur
	3.12 ml	00:00:00
(DDB) FIN D'INSPECTION		
		
P(7206)D0004		

Gravité :        Inspection : =Normal =Inverse


Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
 Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
 DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
 35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 143 / 201

SCHÉMA DU REGARD 7206

Observations du regard

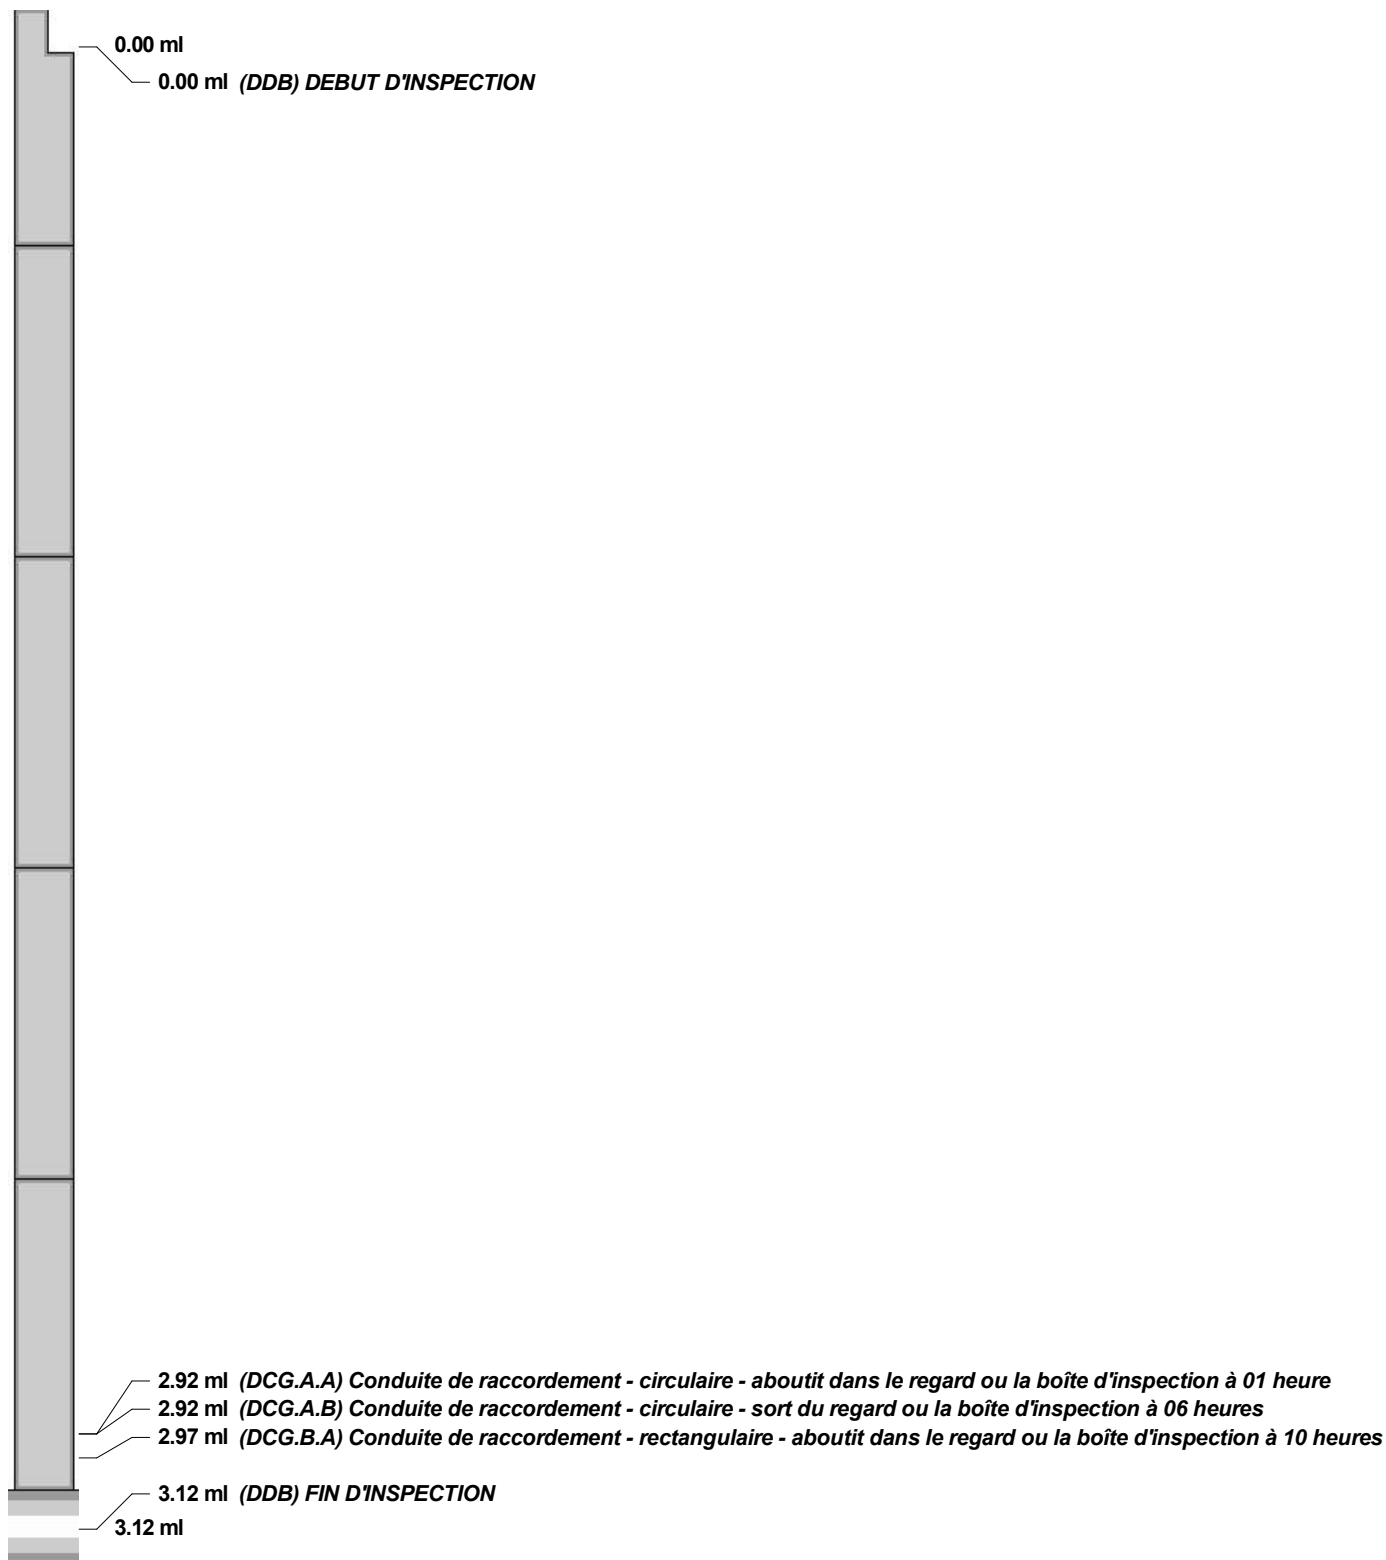

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ — Non inspecté : ■

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 144 / 201

SYNTHÈSE DU REGARD 7206

Regard : 7206 Profondeur (m) = 3.12		Dimension = Ø1000 Collecteur de type unitaire		Béton Regard de visite
Distance	Regard	Code	Observations	
0.00	7206	DDB	DEBUT D'INSPECTION	
2.92	7206	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 01 heure : Hauteur du raccordement=400mm	
2.92	7206	DCG.A.B	Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures : Hauteur du raccordement=400mm	
2.97	7206	DCG.B.A	Conduite de raccordement - rectangulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 10 heures : Hauteur du raccordement=300mm	
3.12	7206	DDB	FIN D'INSPECTION	

Branchement :  Regard : 

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 145 / 201

REGARD 8013

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (CBP) : (C) Inspection de routine de l'état
Ville ou village (CAN) : SAINT MALO
Type d'emplacement (CAL) : (A) Sous une route
Propriété foncière (CAQ) : (A) Bien public
Date d'inspection (CBF) : 10/02/2025
Nom de l'inspecteur (CBH) : COROLLER BRYAN
Méthode d'inspection (CBE) : (C) Inspection à partir de la surface uniquement

Identification du Regard

Référence du noeud (CAA) : 8013
Type de noeud (CAR) : (A) Regard de visite
Utilisation du collecteur (CCK) : (C) Collecteur de type unitaire
Profondeur (m) : 1.74 ml
Point de référence circonférentiel (CBD) : (B) La conduite sortante la plus basse est en position 6 heures

Identification de la Canalisation

Forme de l'accès (CCA) : (B) Circulaire
Dimension (CCB) : Ø1000
Matériau (CCD) : (AG) Béton
Forme du tampon (CCO) : (B) Circulaire
Largeur du tampon (CCQ) : Ø600
Matériau du tampon (CCP) : (AM) Fonte
Types de système de descente (CCS) : (B) Echelons doubles (marches suffisamment larges pour poser deux pieds)
Matériau des échelons (CCT) : (A) Fer

Conditions d'Intervention

Nettoyage (CCM) : (B) Le regard de visite n'a pas été nettoyé avant l'inspection
Précipitations (CDA) : (B) Pluie
Température (CDB) : (A) Température au-dessus de zéro
Régulation de débit (CDC) : (A) Aucune mesure prise
Atmosphère (CDD) : (E) Pas d'atmosphère dangereuse
Voirie : Voirie existante
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas

Références et Supports

Norme (CBA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Point de référence vertical (CBC) : (B) Tampon



Profondeur

0.00 ml

Compteur

00:00:00

(DDB) DEBUT D'INSPECTION

Emplacement : Tampon et cadre



P(8013)D0001

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ — Inspection : ■ = Normal ■ = Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 146 / 201

REGARD 8013

	Profondeur	Compteur
	1.59 ml	00:00:00
(DCG.A.A) Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures		
Hauteur du raccordement = 300mm		
(DCG.A.A) Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 11 heures		
Hauteur du raccordement = 300mm		
(DCG.A.B) Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures		
Hauteur du raccordement = 300mm		



P(8013)D0002

	Profondeur	Compteur
	1.74 ml	00:00:00
(DDB) FIN D'INSPECTION		



P(8013)D0003

Gravité :        Inspection : =Normal =Inverse


Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 147 / 201

SCHÉMA DU REGARD 8013

Observations du regard

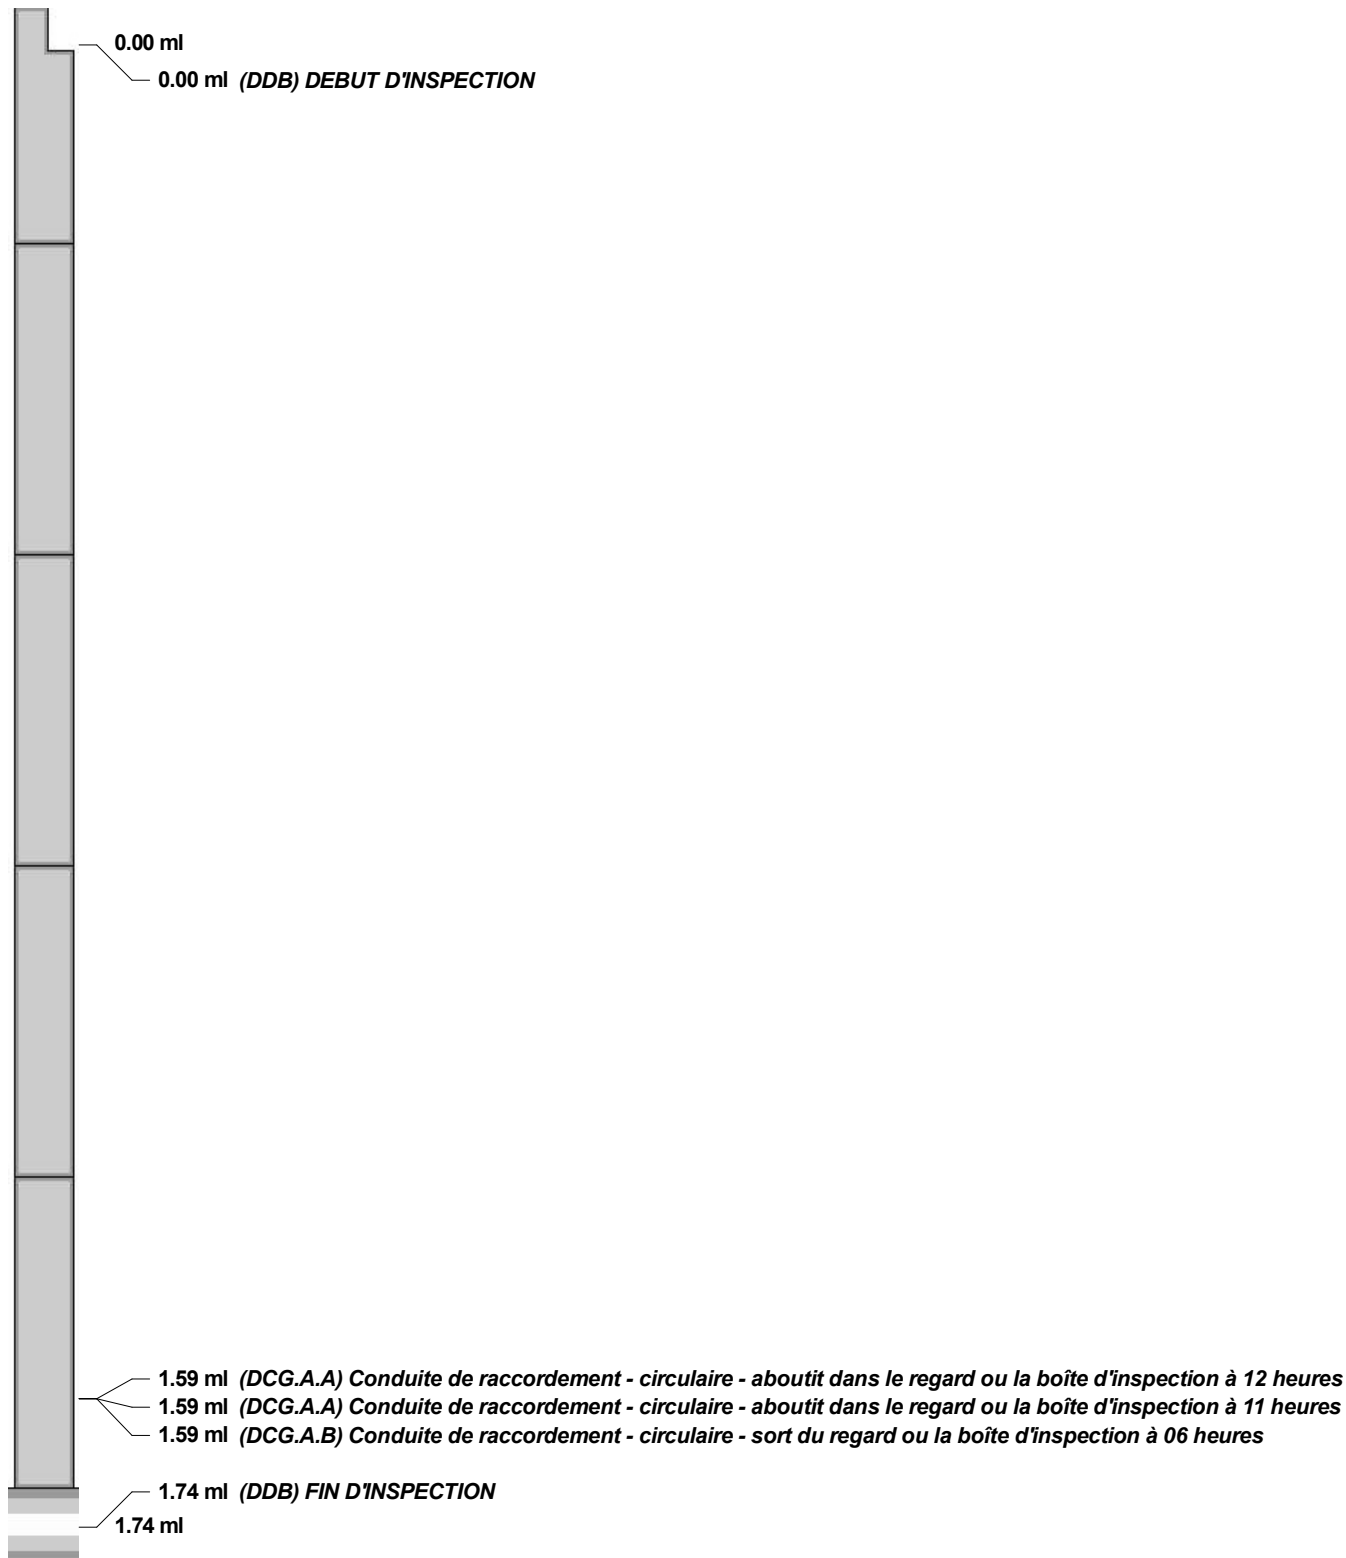

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ — Non inspecté : ■

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 148 / 201

SYNTHÈSE DU REGARD 8013

Regard : 8013 Profondeur (m) = 1.74		Dimension = Ø1000 Collecteur de type unitaire		Béton Regard de visite
Distance	Regard	Code	Observations	
0.00	8013	DDB	DEBUT D'INSPECTION	
1.59	8013	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures : Hauteur du raccordement=300mm	
1.59	8013	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 11 heures : Hauteur du raccordement=300mm	
1.59	8013	DCG.A.B	Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures : Hauteur du raccordement=300mm	
1.74	8013	DDB	FIN D'INSPECTION	

Branchement : ■ Regard : ■

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 149 / 201

REGARD 8015

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (CBP) : (C) Inspection de routine de l'état
Ville ou village (CAN) : SAINT MALO
Type d'emplacement (CAL) : (A) Sous une route
Propriété foncière (CAQ) : (A) Bien public
Date d'inspection (CBF) : 10/02/2025
Nom de l'inspecteur (CBH) : COROLLER BRYAN
Méthode d'inspection (CBE) : (C) Inspection à partir de la surface uniquement

Identification du Regard

Référence du noeud (CAA) : 8015
Type de noeud (CAR) : (A) Regard de visite
Utilisation du collecteur (CCK) : (C) Collecteur de type unitaire
Profondeur (m) : 1.22 ml
Point de référence circonférentiel (CBD) : (B) La conduite sortante la plus basse est en position 6 heures

Identification de la Canalisation

Forme de l'accès (CCA) : (B) Circulaire
Dimension (CCB) : Ø1000
Matériau (CCD) : (AG) Béton
Forme du tampon (CCO) : (B) Circulaire
Largeur du tampon (CCQ) : Ø600
Matériau du tampon (CCP) : (AM) Fonte
Types de système de descente (CCS) : (B) Echelons doubles (marches suffisamment larges pour poser deux pieds)
Matériau des échelons (CCT) : (C) Acier inoxydable

Conditions d'Intervention

Nettoyage (CCM) : (B) Le regard de visite n'a pas été nettoyé avant l'inspection
Précipitations (CDA) : (B) Pluie
Température (CDB) : (A) Température au-dessus de zéro
Régulation de débit (CDC) : (A) Aucune mesure prise
Atmosphère (CDD) : (E) Pas d'atmosphère dangereuse
Voirie : Voirie existante
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas

Références et Supports

Norme (CBA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Point de référence vertical (CBC) : (B) Tampon



Profondeur

0.00 ml

Compteur

00:00:00

(DDB) DEBUT D'INSPECTION

Emplacement : Tampon et cadre



P(8015)D0001

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ — Inspection : ■ = Normal ■ = Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 150 / 201

REGARD 8015

	Profondeur	Compteur
	1.07 ml	00:00:00
(DCG.A.B) Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures Hauteur du raccordement = 300mm		



P(8015)D0003

	Profondeur	Compteur
	1.10 ml	00:00:00
(DCG.A.A) Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures Hauteur du raccordement = 250mm		



P(8015)D0002

	Profondeur	Compteur
	1.22 ml	00:00:00
(DDB) FIN D'INSPECTION		



P(8015)D0004

Gravité :        Inspection :  =Normal  =Inverse


Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 151 / 201

SCHÉMA DU REGARD 8015

Observations du regard

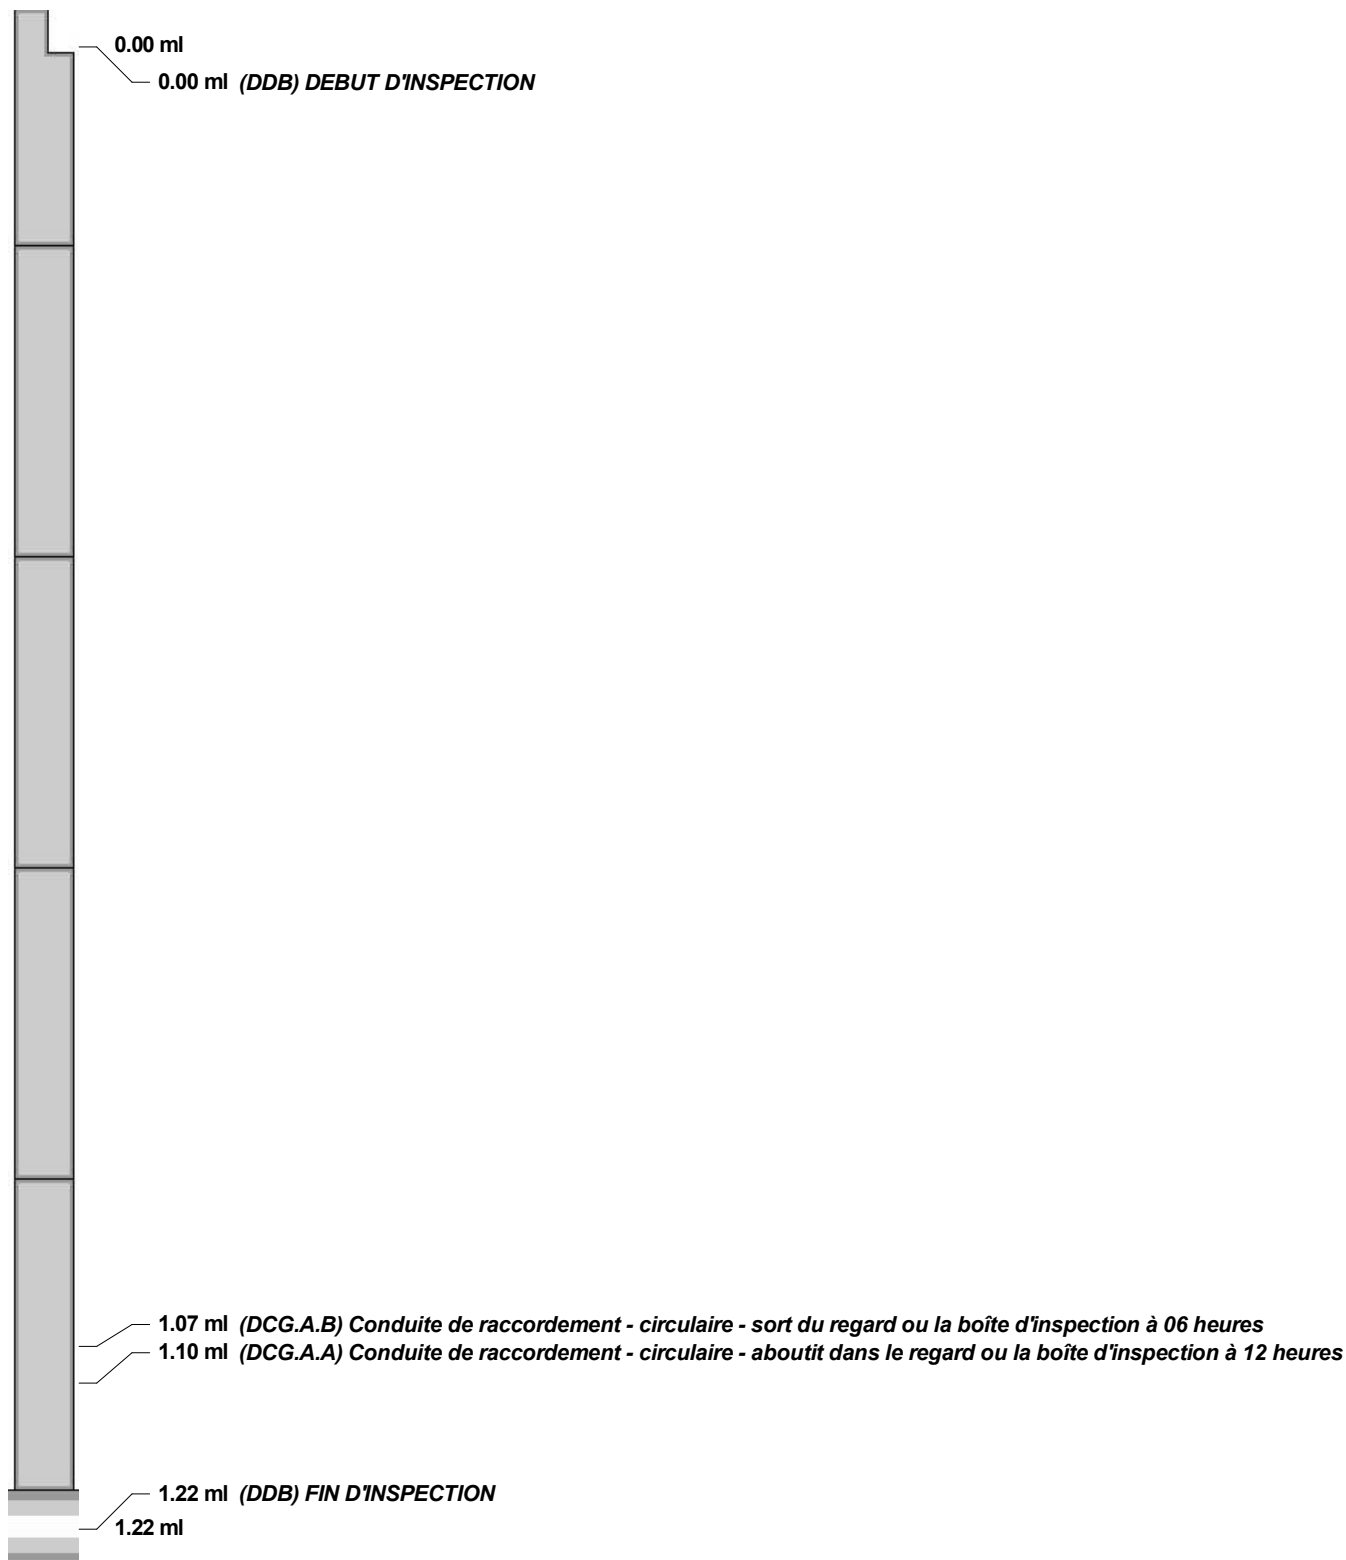

Gravité : **+** ■ ■ ■ ■ ■ ■ **-** Non inspecté : ■

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 152 / 201

SYNTHÈSE DU REGARD 8015

Regard : 8015 Profondeur (m) = 1.22		Dimension = Ø1000 Collecteur de type unitaire		Béton Regard de visite
Distance	Regard	Code	Observations	
0.00	8015	DDB	DEBUT D'INSPECTION	
1.07	8015	DCG.A.B	Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures : Hauteur du raccordement=300mm	
1.10	8015	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures : Hauteur du raccordement=250mm	
1.22	8015	DDB	FIN D'INSPECTION	

Branchement : ☐ Regard : ☒

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 153 / 201

REGARD 8017

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (CBP) : (C) Inspection de routine de l'état
Ville ou village (CAN) : SAINT MALO
Type d'emplacement (CAL) : (A) Sous une route
Propriété foncière (CAQ) : (A) Bien public
Date d'inspection (CBF) : 10/02/2025
Nom de l'inspecteur (CBH) : COROLLER BRYAN
Méthode d'inspection (CBE) : (C) Inspection à partir de la surface uniquement

Identification du Regard

Référence du noeud (CAA) : 8017
Type de noeud (CAR) : (A) Regard de visite
Utilisation du collecteur (CCK) : (C) Collecteur de type unitaire
Profondeur (m) : 1.97 ml
Point de référence circonférentiel (CBD) : (B) La conduite sortante la plus basse est en position 6 heures

Identification de la Canalisation

Forme de l'accès (CCA) : (B) Circulaire
Dimension (CCB) : Ø1000
Matériau (CCD) : (AG) Béton
Forme du tampon (CCO) : (B) Circulaire
Largeur du tampon (CCQ) : Ø600
Matériau du tampon (CCP) : (AM) Fonte
Types de système de descente (CCS) : (B) Echelons doubles (marches suffisamment larges pour poser deux pieds)
Matériau des échelons (CCT) : (A) Fer

Conditions d'Intervention

Nettoyage (CCM) : (B) Le regard de visite n'a pas été nettoyé avant l'inspection
Précipitations (CDA) : (B) Pluie
Température (CDB) : (A) Température au-dessus de zéro
Régulation de débit (CDC) : (A) Aucune mesure prise
Atmosphère (CDD) : (E) Pas d'atmosphère dangereuse
Voirie : Voirie existante
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas

Références et Supports

Norme (CBA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Point de référence vertical (CBC) : (B) Tampon



Profondeur

0.00 ml

Compteur

00:00:00

(DDB) DEBUT D'INSPECTION

Emplacement : Tampon et cadre



P(8017)D0001

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ — Inspection : ■=Normal ■=Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 154 / 201

REGARD 8017

	Profondeur	Compteur
	1.82 ml	00:00:00
(DCG.A.A) Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures Hauteur du raccordement = 300mm (DCG.A.B) Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures Hauteur du raccordement = 300mm		



P(8017)D0002

	Profondeur	Compteur
	1.97 ml	00:00:00
(DDB) FIN D'INSPECTION		



P(8017)D0003

Gravité :        Inspection : =Normal =Inverse


Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 155 / 201

SCHÉMA DU REGARD 8017

Observations du regard

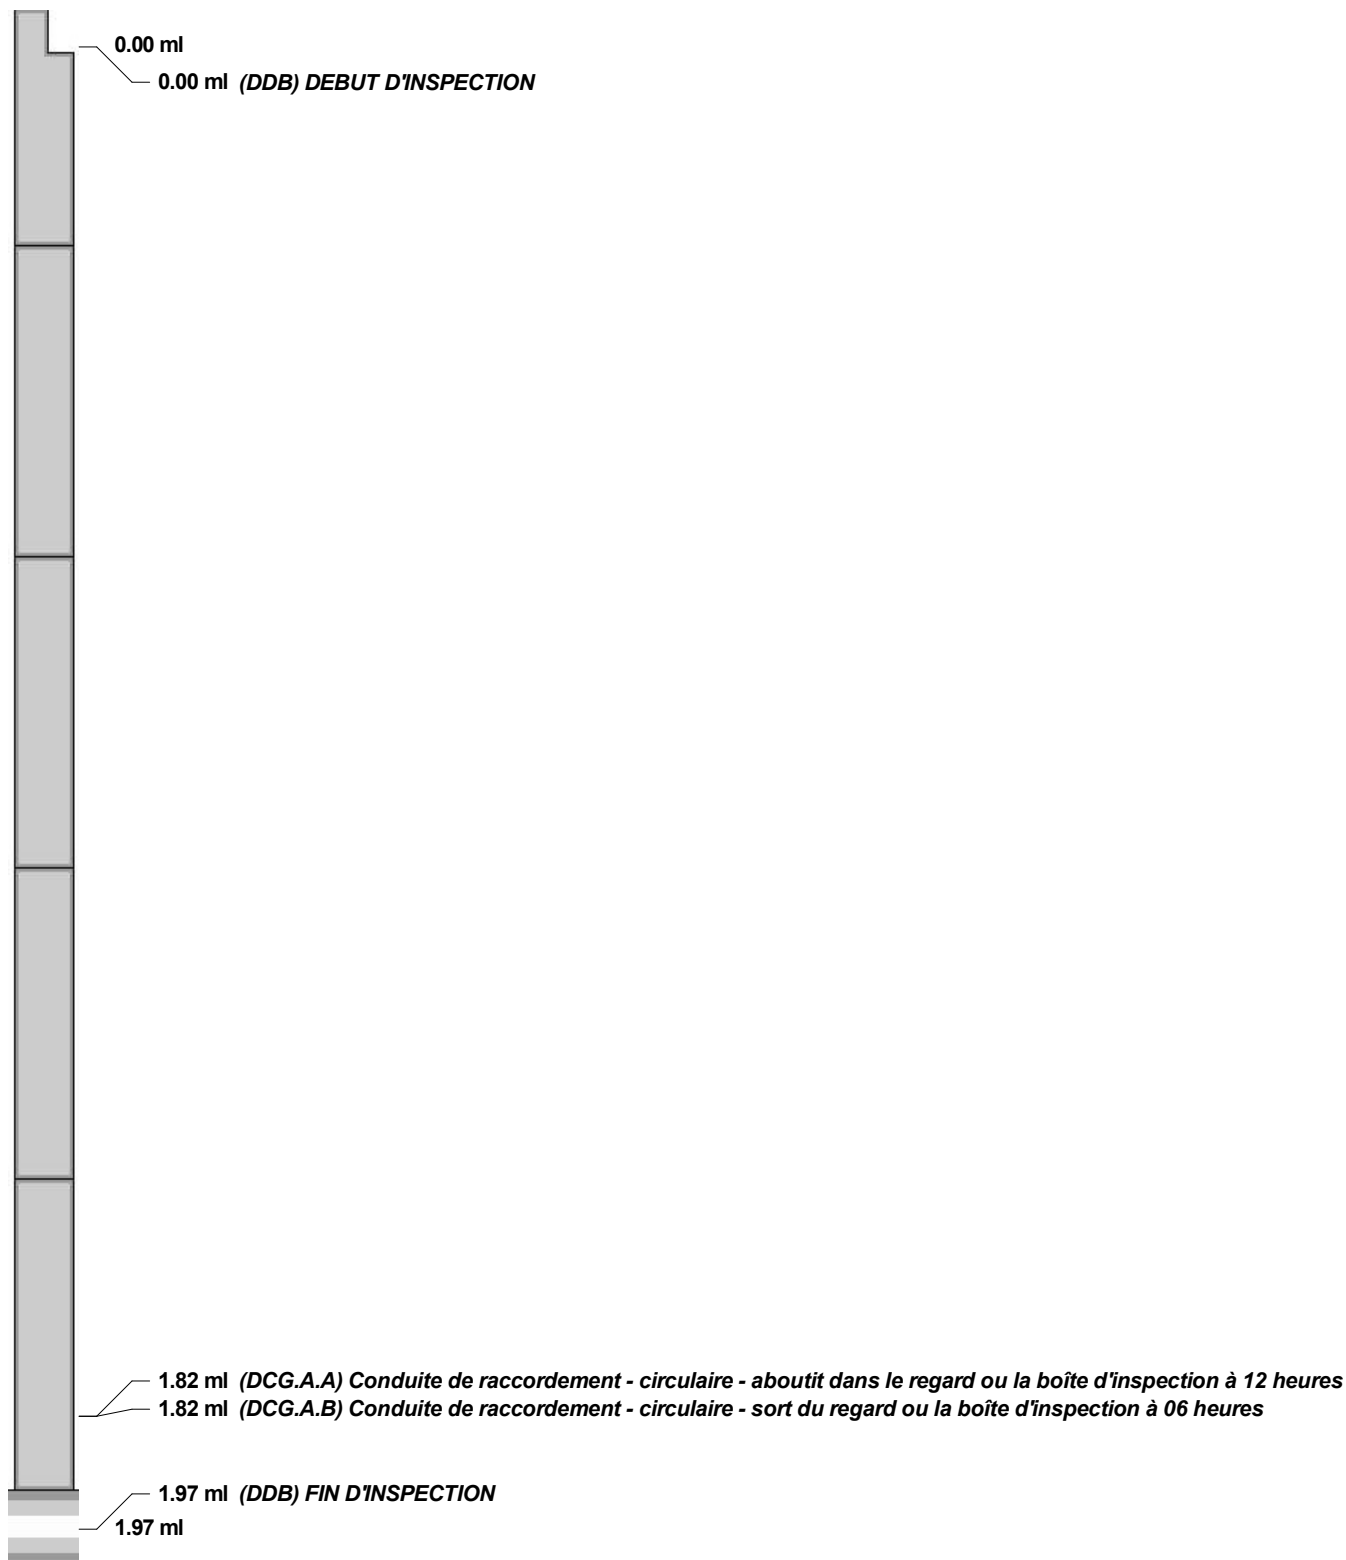

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ — Non inspecté : ■

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 156 / 201

SYNTHÈSE DU REGARD 8017

Regard : 8017 Profondeur (m) = 1.97		Dimension = Ø1000 Collecteur de type unitaire		Béton Regard de visite
Distance	Regard	Code	Observations	
0.00	8017	DDB	DEBUT D'INSPECTION	
1.82	8017	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures : Hauteur du raccordement=300mm	
1.82	8017	DCG.A.B	Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures : Hauteur du raccordement=300mm	
1.97	8017	DDB	FIN D'INSPECTION	

Branchement : ☐ Regard : ☒

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 157 / 201

REGARD 8018

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (CBP) : (C) Inspection de routine de l'état
Ville ou village (CAN) : SAINT MALO
Type d'emplacement (CAL) : (A) Sous une route
Propriété foncière (CAQ) : (A) Bien public
Date d'inspection (CBF) : 10/02/2025
Nom de l'inspecteur (CBH) : COROLLER BRYAN
Méthode d'inspection (CBE) : (C) Inspection à partir de la surface uniquement

Identification du Regard

Référence du noeud (CAA) : 8018
Type de noeud (CAR) : (A) Regard de visite
Utilisation du collecteur (CCK) : (C) Collecteur de type unitaire
Profondeur (m) : 1.08 ml
Point de référence circonférentiel (CBD) : (B) La conduite sortante la plus basse est en position 6 heures

Identification de la Canalisatation

Forme de l'accès (CCA) : (B) Circulaire
Dimension (CCB) : Ø1000
Matériau (CCD) : (AG) Béton
Forme du tampon (CCO) : (B) Circulaire
Largeur du tampon (CCQ) : Ø600
Matériau du tampon (CCP) : (AM) Fonte

Conditions d'Intervention

Nettoyage (CCM) : (B) Le regard de visite n'a pas été nettoyé avant l'inspection
Précipitations (CDA) : (B) Pluie
Température (CDB) : (A) Température au-dessus de zéro
Régulation de débit (CDC) : (A) Aucune mesure prise
Atmosphère (CDD) : (E) Pas d'atmosphère dangereuse
Voirie : Voirie existante
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas

Références et Supports

Norme (CBA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Point de référence vertical (CBC) : (B) Tampon



Profondeur

0.00 ml

Compteur

00:00:00

(DDB) DEBUT D'INSPECTION

Emplacement : Tampon et cadre



P(8018)D0001

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ —

Inspection : ■=Normal ■=Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 158 / 201

REGARD 8018

	Profondeur	Compteur	
	0.78 ml	00:00:00	
(DCG.A.A) Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 02 heures Hauteur du raccordement = 125mm			P(8018)D0002
	Profondeur	Compteur	
	0.93 ml	00:00:00	
(DCG.A.A) Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures Hauteur du raccordement = 300mm (DCG.A.B) Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures Hauteur du raccordement = 300mm			P(8018)D0003
	Profondeur	Compteur	
	1.08 ml	00:00:00	
(DDB) FIN D'INSPECTION			P(8018)D0004

Gravité : Inspection : =Normal =Inverse


Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 159 / 201

SCHÉMA DU REGARD 8018

Observations du regard

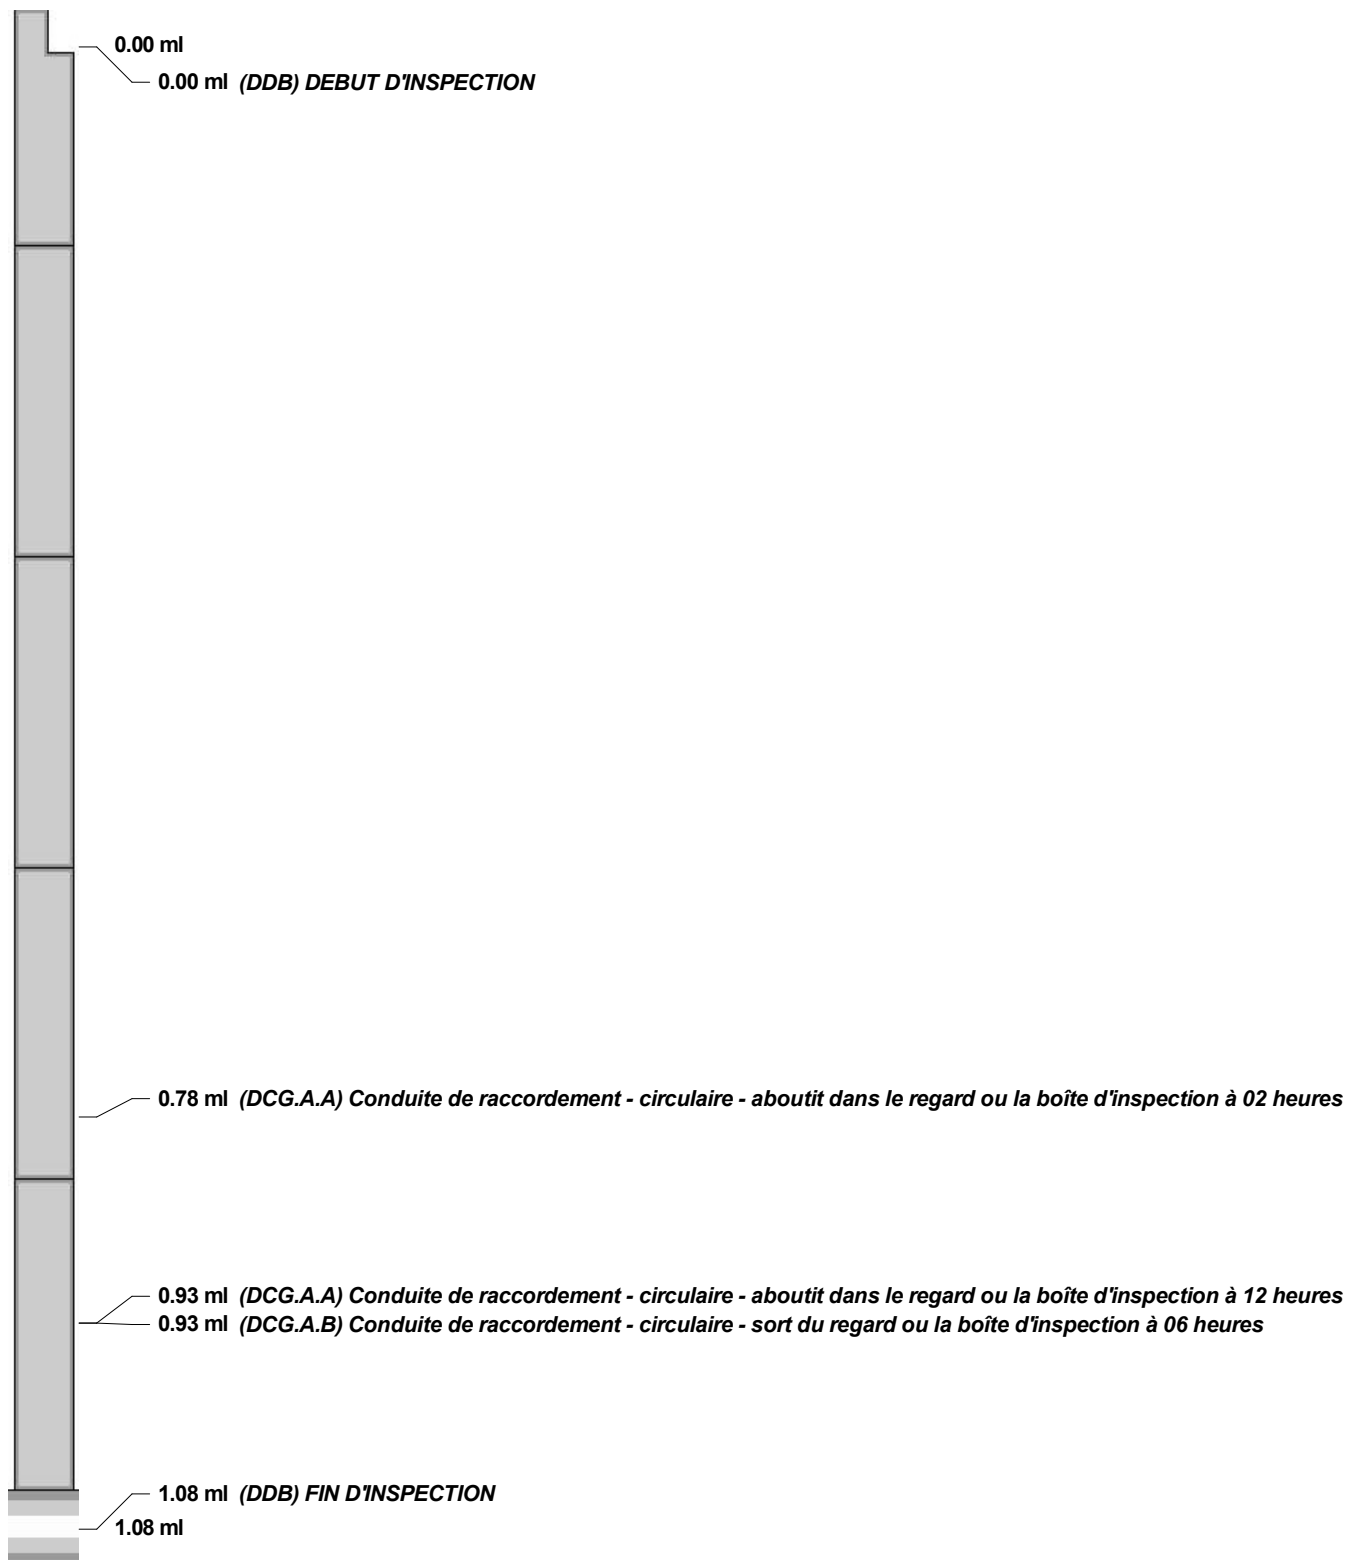

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ — Non inspecté : ■

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 160 / 201

SYNTHÈSE DU REGARD 8018

Regard : 8018 Profondeur (m) = 1.08		Dimension = Ø1000 Collecteur de type unitaire		Béton Regard de visite
Distance	Regard	Code	Observations	
0.00	8018	DDB	DEBUT D'INSPECTION	
0.78	8018	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 02 heures : Hauteur du raccordement=125mm	
0.93	8018	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures : Hauteur du raccordement=300mm	
0.93	8018	DCG.A.B	Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures : Hauteur du raccordement=300mm	
1.08	8018	DDB	FIN D'INSPECTION	

Branchement : ☐ Regard : ☒

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 161 / 201

REGARD 8019

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (CBP) : (C) Inspection de routine de l'état
Ville ou village (CAN) : SAINT MALO
Type d'emplacement (CAL) : (A) Sous une route
Propriété foncière (CAQ) : (A) Bien public
Date d'inspection (CBF) : 10/02/2025
Nom de l'inspecteur (CBH) : COROLLER BRYAN
Méthode d'inspection (CBE) : (C) Inspection à partir de la surface uniquement

Identification du Regard

Référence du noeud (CAA) : 8019
Type de noeud (CAR) : (A) Regard de visite
Utilisation du collecteur (CCK) : (C) Collecteur de type unitaire
Profondeur (m) : 1.55 ml
Point de référence circonférentiel (CBD) : (B) La conduite sortante la plus basse est en position 6 heures

Identification de la Canalisation

Forme de l'accès (CCA) : (B) Circulaire
Dimension (CCB) : Ø1000
Matériau (CCD) : (AG) Béton
Forme du tampon (CCO) : (B) Circulaire
Largeur du tampon (CCQ) : Ø600
Matériau du tampon (CCP) : (AM) Fonte
Types de système de descente (CCS) : (B) Echelons doubles (marches suffisamment larges pour poser deux pieds)
Matériau des échelons (CCT) : (C) Acier inoxydable

Conditions d'Intervention

Nettoyage (CCM) : (B) Le regard de visite n'a pas été nettoyé avant l'inspection
Précipitations (CDA) : (B) Pluie
Température (CDB) : (A) Température au-dessus de zéro
Régulation de débit (CDC) : (A) Aucune mesure prise
Atmosphère (CDD) : (E) Pas d'atmosphère dangereuse
Voirie : Voirie existante
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas

Références et Supports

Norme (CBA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Point de référence vertical (CBC) : (B) Tampon



Profondeur

0.00 ml

Compteur

00:00:00

(DDB) DEBUT D'INSPECTION

Emplacement : Tampon et cadre



P(8019)D0001

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ — Inspection : ■=Normal ■=Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 162 / 201

REGARD 8019

	Profondeur	Compteur
	1.40 ml	00:00:00
(DCG.A.A) Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures Hauteur du raccordement = 300mm (DCG.A.B) Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures Hauteur du raccordement = 300mm		



P(8019)D0002

	Profondeur	Compteur
	1.55 ml	00:00:00
(DDB) FIN D'INSPECTION		



P(8019)D0003

Gravité :        Inspection : =Normal =Inverse


Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 163 / 201

SCHÉMA DU REGARD 8019

Observations du regard

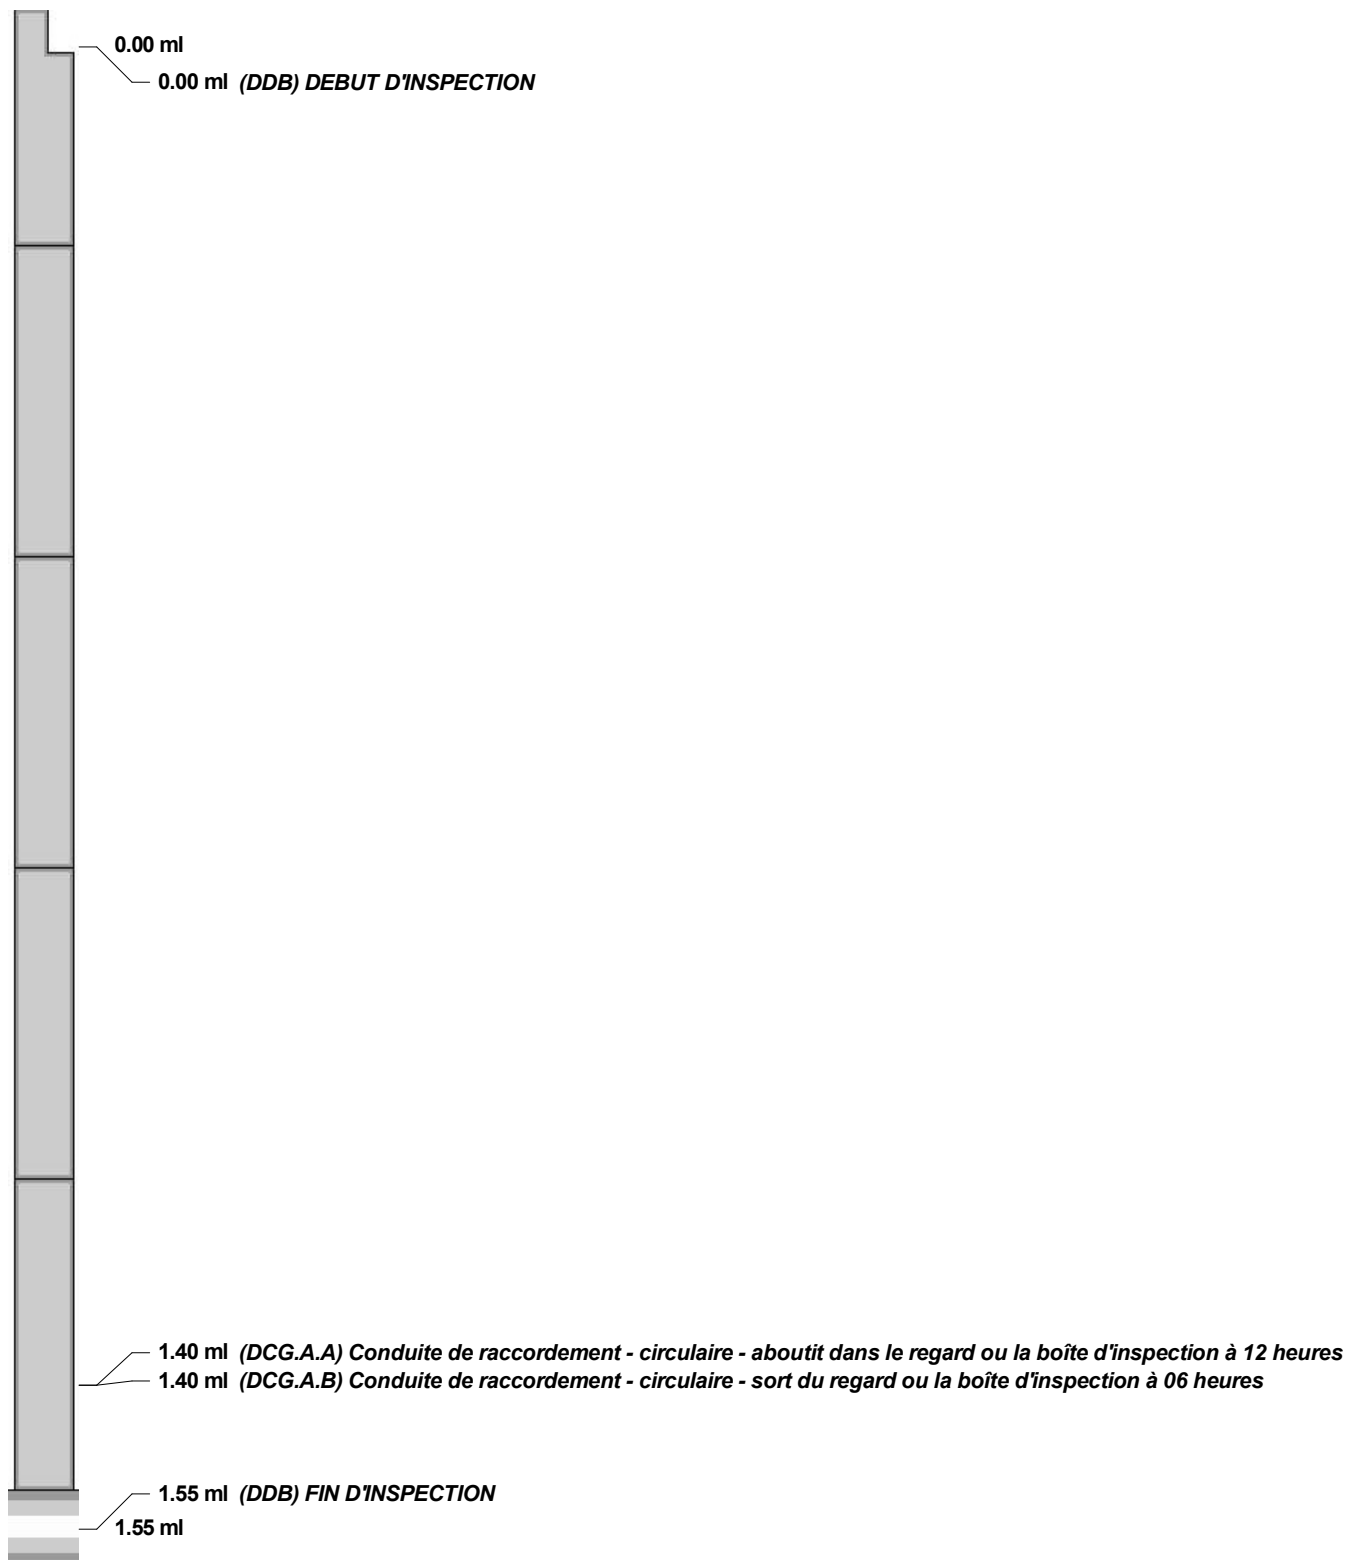

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ — Non inspecté : ■

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 164 / 201

SYNTHÈSE DU REGARD 8019

Regard : 8019 Profondeur (m) = 1.55		Dimension = Ø1000 Collecteur de type unitaire		Béton Regard de visite
Distance	Regard	Code	Observations	
0.00	8019	DDB	DEBUT D'INSPECTION	
1.40	8019	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures : Hauteur du raccordement=300mm	
1.40	8019	DCG.A.B	Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures : Hauteur du raccordement=300mm	
1.55	8019	DDB	FIN D'INSPECTION	

Branchement : ☐ Regard : ☒

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 165 / 201

REGARD 8026

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (CBP) : (C) Inspection de routine de l'état
Ville ou village (CAN) : SAINT MALO
Type d'emplacement (CAL) : (A) Sous une route
Propriété foncière (CAQ) : (A) Bien public
Date d'inspection (CBF) : 10/02/2025
Nom de l'inspecteur (CBH) : COROLLER BRYAN
Méthode d'inspection (CBE) : (C) Inspection à partir de la surface uniquement

Identification du Regard

Référence du noeud (CAA) : 8026
Type de noeud (CAR) : (A) Regard de visite
Utilisation du collecteur (CCK) : (C) Collecteur de type unitaire
Profondeur (m) : 1.78 ml
Point de référence circonférentiel (CBD) : (B) La conduite sortante la plus basse est en position 6 heures

Identification de la Canalisation

Forme de l'accès (CCA) : (B) Circulaire
Dimension (CCB) : Ø1000
Matériau (CCD) : (AG) Béton
Forme du tampon (CCO) : (B) Circulaire
Largeur du tampon (CCQ) : Ø600
Matériau du tampon (CCP) : (AM) Fonte
Types de système de descente (CCS) : (B) Echelons doubles (marches suffisamment larges pour poser deux pieds)
Matériau des échelons (CCT) : (A) Fer

Conditions d'Intervention

Nettoyage (CCM) : (B) Le regard de visite n'a pas été nettoyé avant l'inspection
Précipitations (CDA) : (B) Pluie
Température (CDB) : (A) Température au-dessus de zéro
Régulation de débit (CDC) : (A) Aucune mesure prise
Atmosphère (CDD) : (E) Pas d'atmosphère dangereuse
Voirie : Voirie existante
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas

Références et Supports

Norme (CBA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Point de référence vertical (CBC) : (B) Tampon



Profondeur

0.00 ml

Compteur

00:00:00

(DDB) DEBUT D'INSPECTION

Emplacement : Tampon et cadre



P(8026)D0001

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ — Inspection : ■=Normal ■=Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 166 / 201

REGARD 8026

	Profondeur	Compteur
	0.60 ml	00:00:00
(DCG.A.A) Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures Hauteur du raccordement = 200mm		



P(8026)D0002

	Profondeur	Compteur
	1.63 ml	00:00:00
(DCG.A.A) Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 11 heures Hauteur du raccordement = 300mm (DCG.A.B) Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures Hauteur du raccordement = 300mm		



P(8026)D0003

	Profondeur	Compteur
	1.78 ml	00:00:00
(DDB) FIN D'INSPECTION		



P(8026)D0004

Gravité :        Inspection :  =Normal  =Inverse


Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 167 / 201

SCHÉMA DU REGARD 8026

Observations du regard

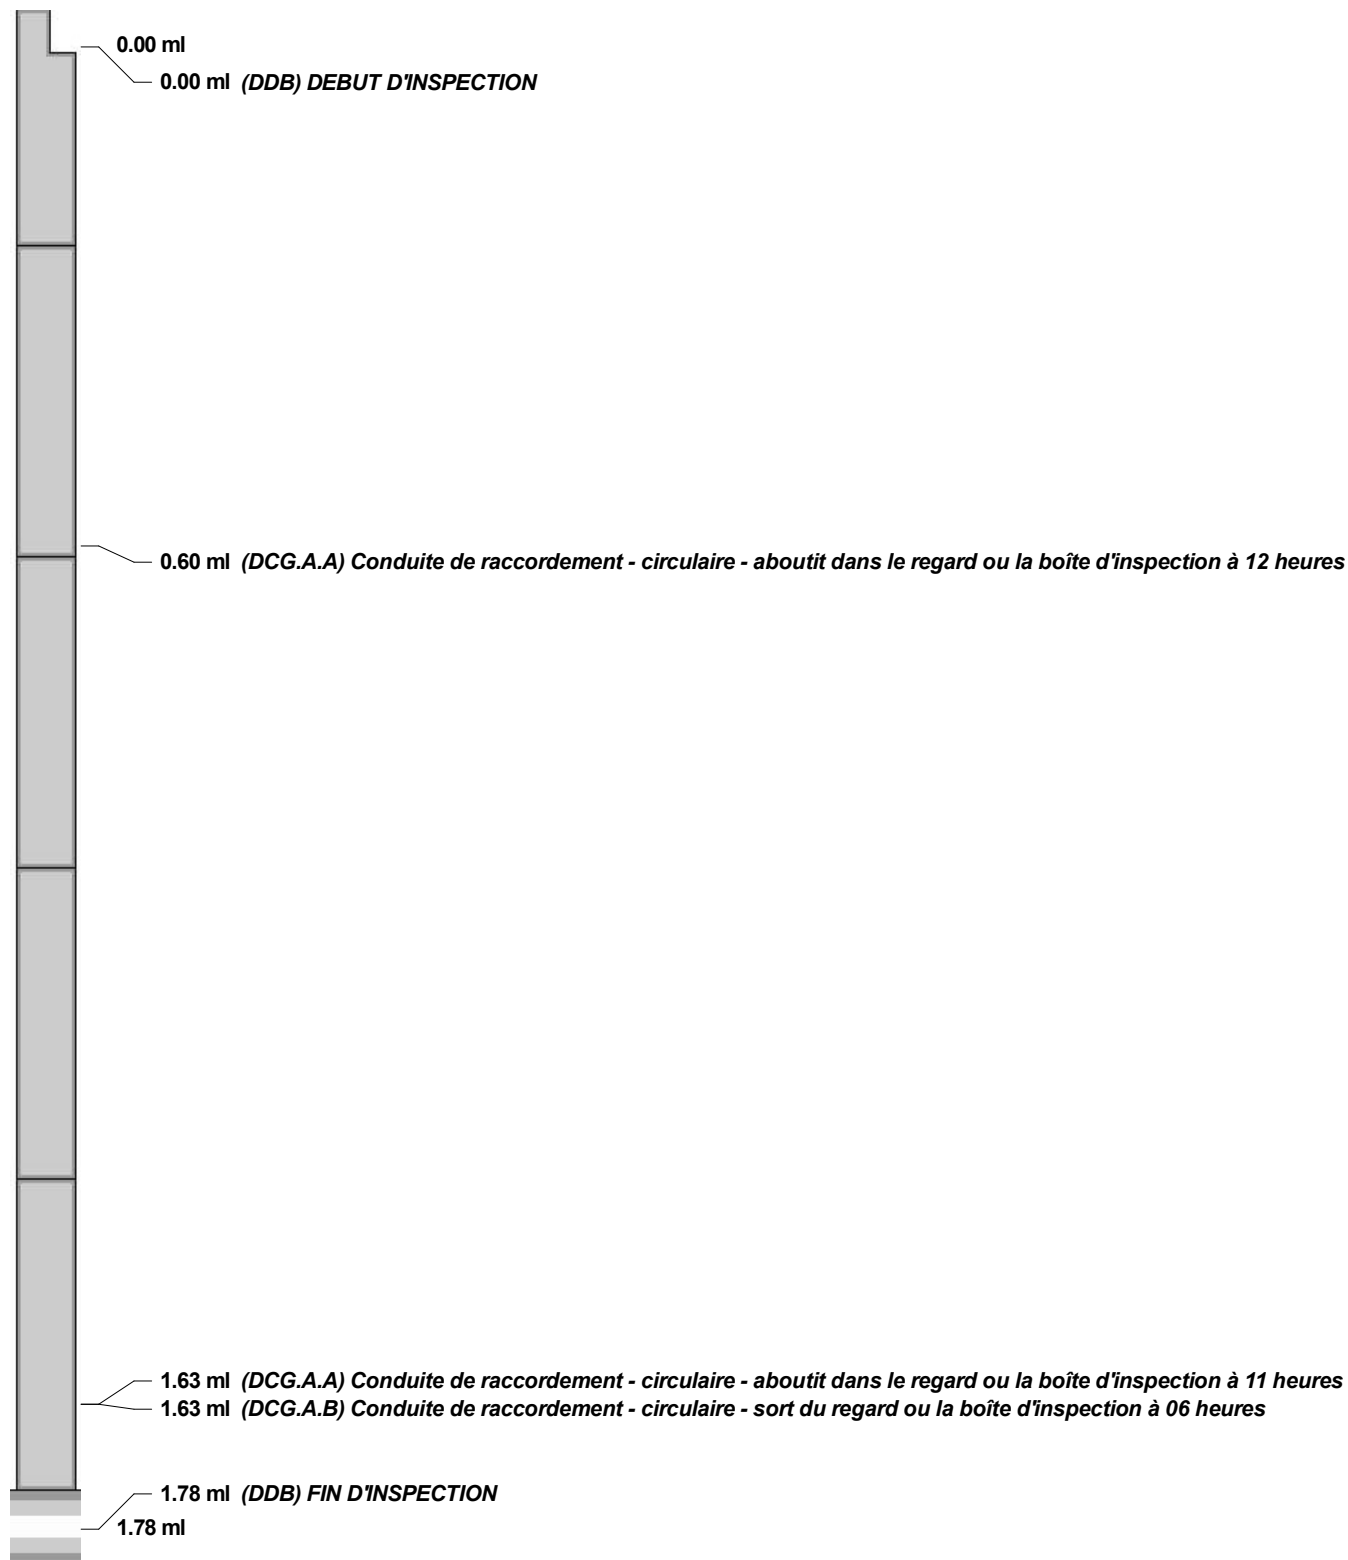

Gravité : **+** ■ ■ ■ ■ ■ ■ **—** Non inspecté : ■

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 168 / 201

SYNTHÈSE DU REGARD 8026

Regard : 8026 Profondeur (m) = 1.78		Dimension = Ø1000 Collecteur de type unitaire		Béton Regard de visite
Distance	Regard	Code	Observations	
0.00	8026	DDB	DEBUT D'INSPECTION	
0.60	8026	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures : Hauteur du raccordement=200mm	
1.63	8026	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 11 heures : Hauteur du raccordement=300mm	
1.63	8026	DCG.A.B	Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures : Hauteur du raccordement=300mm	
1.78	8026	DDB	FIN D'INSPECTION	

Branchement : ■ Regard : ■

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 169 / 201

REGARD 8027

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (CBP) : (C) Inspection de routine de l'état
Ville ou village (CAN) : SAINT MALO
Type d'emplacement (CAL) : (A) Sous une route
Propriété foncière (CAQ) : (A) Bien public
Date d'inspection (CBF) : 10/02/2025
Nom de l'inspecteur (CBH) : COROLLER BRYAN
Méthode d'inspection (CBE) : (C) Inspection à partir de la surface uniquement

Identification du Regard

Référence du noeud (CAA) : 8027
Type de noeud (CAR) : (A) Regard de visite
Utilisation du collecteur (CCK) : (C) Collecteur de type unitaire
Profondeur (m) : 2.09 ml
Point de référence circonférentiel (CBD) : (B) La conduite sortante la plus basse est en position 6 heures

Identification de la Canalisation

Forme de l'accès (CCA) : (B) Circulaire
Dimension (CCB) : Ø1000
Matériau (CCD) : (AG) Béton
Forme du tampon (CCO) : (B) Circulaire
Largeur du tampon (CCQ) : Ø600
Matériau du tampon (CCP) : (AM) Fonte
Types de système de descente (CCS) : (B) Echelons doubles (marches suffisamment larges pour poser deux pieds)
Matériau des échelons (CCT) : (C) Acier inoxydable

Conditions d'Intervention

Nettoyage (CCM) : (B) Le regard de visite n'a pas été nettoyé avant l'inspection
Précipitations (CDA) : (B) Pluie
Température (CDB) : (A) Température au-dessus de zéro
Régulation de débit (CDC) : (A) Aucune mesure prise
Atmosphère (CDD) : (E) Pas d'atmosphère dangereuse
Voirie : Voirie existante
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas

Références et Supports

Norme (CBA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Point de référence vertical (CBC) : (B) Tampon



Profondeur

0.00 ml

Compteur

00:00:00

(DDB) DEBUT D'INSPECTION

Emplacement : Tampon et cadre



P(8027)D0001

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ — Inspection : ■=Normal ■=Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 170 / 201

REGARD 8027

	Profondeur	Compteur
	0.15 ml	00:00:00
(DAF.B.A) Dégradation de surface - écaillage - mécanique à 07 heures Emplacement : Cône de réduction		
		

P(8027)D0002

	Profondeur	Compteur
	1.94 ml	00:00:00
(DCG.A.A) Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures Hauteur du raccordement = 300mm (DCG.A.B) Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures Hauteur du raccordement = 300mm		
		

P(8027)D0003

	Profondeur	Compteur
	2.09 ml	00:00:00
(DDB) FIN D'INSPECTION		
		

P(8027)D0004

Gravité :        Inspection :  =Normal  =Inverse


Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 171 / 201

SCHÉMA DU REGARD 8027

Observations du regard

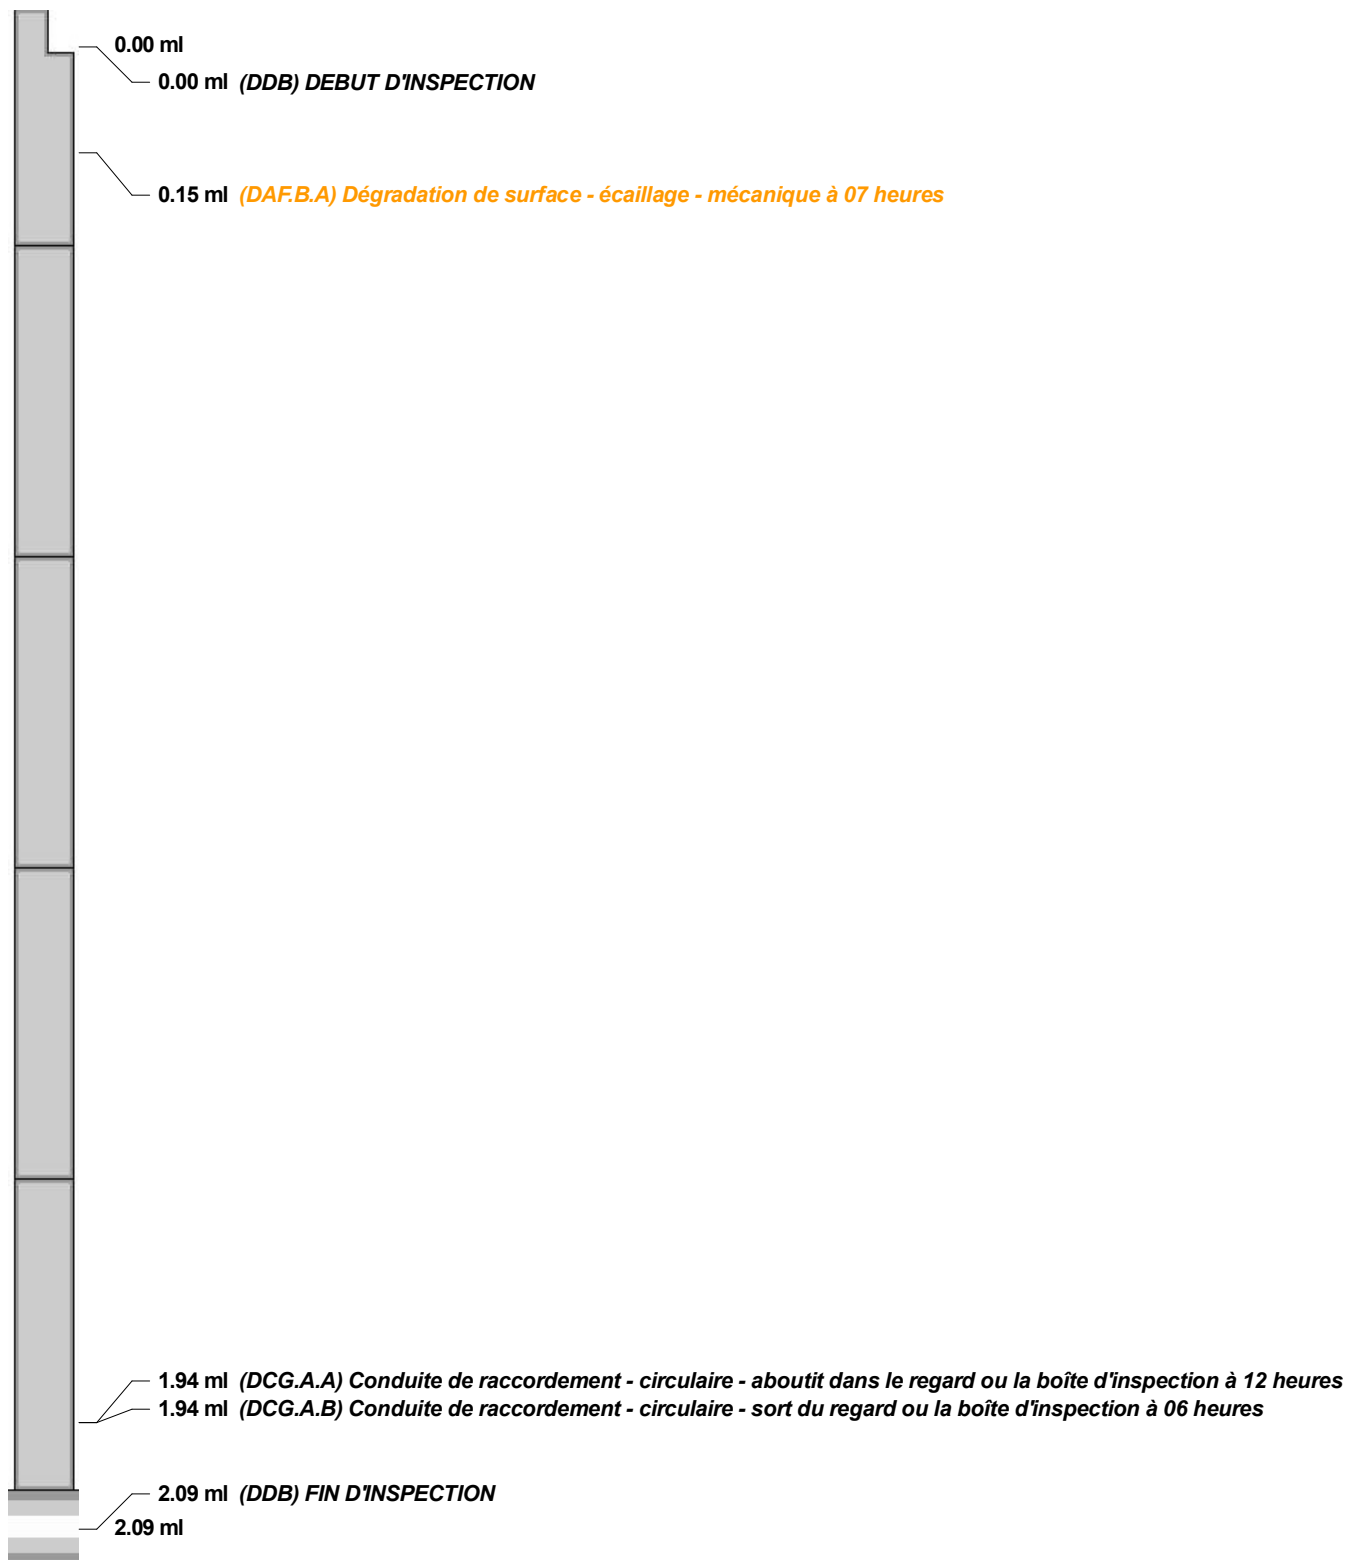

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ — Non inspecté : ■

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 172 / 201

SYNTHÈSE DU REGARD 8027

Regard : 8027 Profondeur (m) = 2.09		Dimension = Ø1000 Collecteur de type unitaire		Béton Regard de visite
Distance	Regard	Code	Observations	
0.00	8027	DDB	DEBUT D'INSPECTION	
0.15	8027	DAF.B.A	Dégradation de surface - écaillage - mécanique à 07 heures	
1.94	8027	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures : Hauteur du raccordement=300mm	
1.94	8027	DCG.A.B	Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures : Hauteur du raccordement=300mm	
2.09	8027	DDB	FIN D'INSPECTION	

Branchement :  Regard : 

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 173 / 201

REGARD 8028

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (CBP) : (C) Inspection de routine de l'état
Ville ou village (CAN) : SAINT MALO
Type d'emplacement (CAL) : (A) Sous une route
Propriété foncière (CAQ) : (A) Bien public
Date d'inspection (CBF) : 10/02/2025
Nom de l'inspecteur (CBH) : COROLLER BRYAN
Méthode d'inspection (CBE) : (C) Inspection à partir de la surface uniquement

Identification du Regard

Référence du noeud (CAA) : 8028
Type de noeud (CAR) : (A) Regard de visite
Utilisation du collecteur (CCK) : (C) Collecteur de type unitaire
Profondeur (m) : 1.59 ml
Point de référence circonférentiel (CBD) : (B) La conduite sortante la plus basse est en position 6 heures

Identification de la Canalisation

Forme de l'accès (CCA) : (B) Circulaire
Dimension (CCB) : Ø1000
Matériau (CCD) : (AG) Béton
Forme du tampon (CCO) : (B) Circulaire
Largeur du tampon (CCQ) : Ø600
Matériau du tampon (CCP) : (AM) Fonte
Types de système de descente (CCS) : (B) Echelons doubles (marches suffisamment larges pour poser deux pieds)
Matériau des échelons (CCT) : (C) Acier inoxydable

Conditions d'Intervention

Nettoyage (CCM) : (B) Le regard de visite n'a pas été nettoyé avant l'inspection
Précipitations (CDA) : (B) Pluie
Température (CDB) : (A) Température au-dessus de zéro
Régulation de débit (CDC) : (A) Aucune mesure prise
Atmosphère (CDD) : (E) Pas d'atmosphère dangereuse
Voirie : Voirie existante
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas

Références et Supports

Norme (CBA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Point de référence vertical (CBC) : (B) Tampon



Profondeur

0.00 ml

Compteur

00:00:00

(DDB) DEBUT D'INSPECTION

Emplacement : Tampon et cadre



P(8028)D0001

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ — Inspection : ■=Normal ■=Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 174 / 201

REGARD 8028

	Profondeur	Compteur
	1.44 ml	00:00:00
(DCG.A.B) Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures Hauteur du raccordement = 300mm		



P(8028)D0002

	Profondeur	Compteur
	1.47 ml	00:00:00
(DCG.A.A) Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures Hauteur du raccordement = 250mm		



P(8028)D0003

	Profondeur	Compteur
	1.59 ml	00:00:00
(DDB) FIN D'INSPECTION		



P(8028)D0004

Gravité :        Inspection :  =Normal  =Inverse


Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 175 / 201

SCHÉMA DU REGARD 8028

Observations du regard

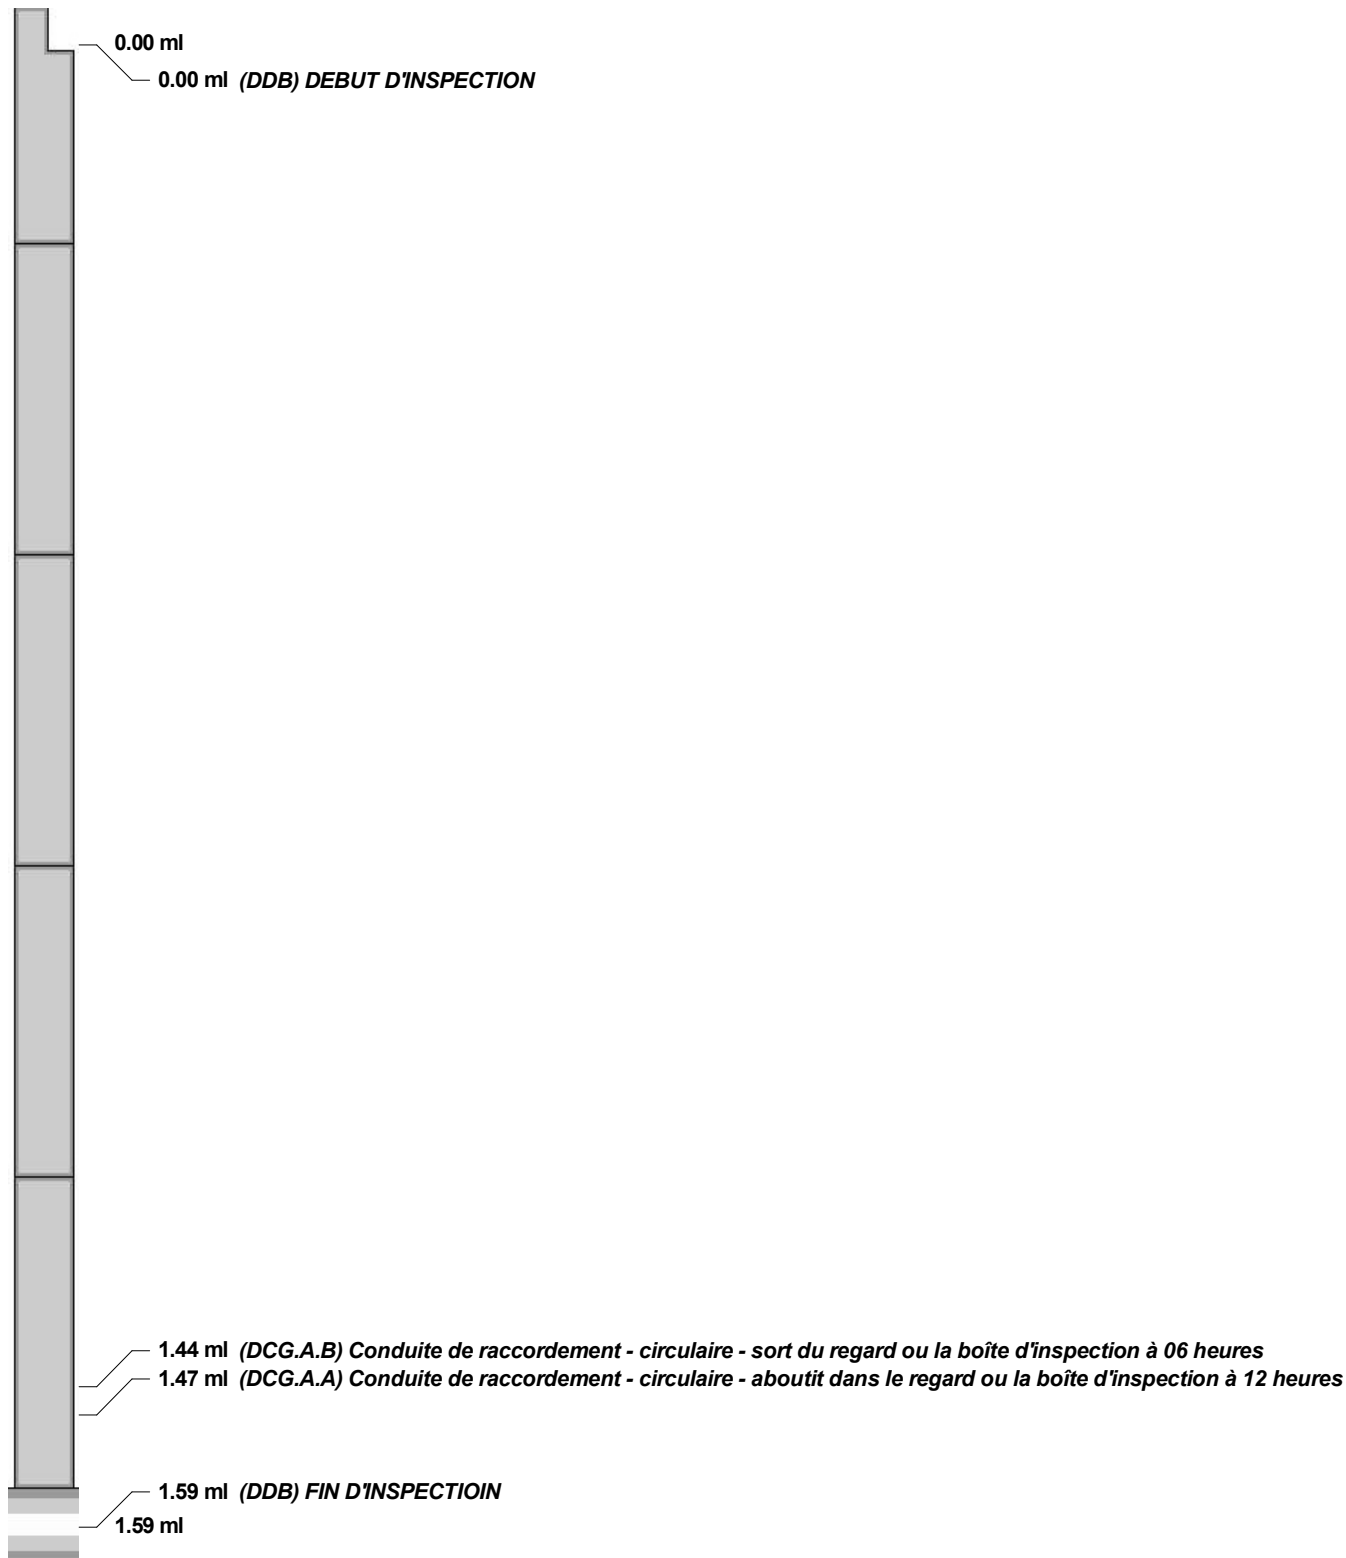

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ — Non inspecté : ■

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 176 / 201

SYNTHÈSE DU REGARD 8028

Regard : 8028 Profondeur (m) = 1.59		Dimension = Ø1000 Collecteur de type unitaire		Béton Regard de visite
Distance	Regard	Code	Observations	
0.00	8028	DDB	DEBUT D'INSPECTION	
1.44	8028	DCG.A.B	Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures : Hauteur du raccordement=300mm	
1.47	8028	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures : Hauteur du raccordement=250mm	
1.59	8028	DDB	FIN D'INSPECTION	

Branchement : ☐ Regard : ☒

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 177 / 201

REGARD 8277

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (CBP) : (C) Inspection de routine de l'état
Ville ou village (CAN) : SAINT MALO
Type d'emplacement (CAL) : (A) Sous une route
Propriété foncière (CAQ) : (A) Bien public
Date d'inspection (CBF) : 10/02/2025
Nom de l'inspecteur (CBH) : COROLLER BRYAN
Méthode d'inspection (CBE) : (C) Inspection à partir de la surface uniquement

Identification du Regard

Référence du noeud (CAA) : 8277
Type de noeud (CAR) : (A) Regard de visite
Utilisation du collecteur (CCK) : (C) Collecteur de type unitaire
Profondeur (m) : 0.54 ml
Point de référence circonférentiel (CBD) : (B) La conduite sortante la plus basse est en position 6 heures

Identification de la Canalisatation

Forme de l'accès (CCA) : (B) Circulaire
Dimension (CCB) : Ø800
Matériau (CCD) : (AG) Béton
Forme du tampon (CCO) : (B) Circulaire
Largeur du tampon (CCQ) : Ø600
Matériau du tampon (CCP) : (AM) Fonte

Conditions d'Intervention

Nettoyage (CCM) : (B) Le regard de visite n'a pas été nettoyé avant l'inspection
Précipitations (CDA) : (B) Pluie
Température (CDB) : (A) Température au-dessus de zéro
Régulation de débit (CDC) : (A) Aucune mesure prise
Atmosphère (CDD) : (E) Pas d'atmosphère dangereuse
Voirie : Voirie existante
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas

Références et Supports

Norme (CBA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Point de référence vertical (CBC) : (B) Tampon



Profondeur

0.00 ml

Compteur

00:00:00

(DDB) DEBUT D'INSPECTION

Emplacement : Tampon et cadre



P(8277)D0001

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ — Inspection : ■=Normal ■=Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 178 / 201

REGARD 8277

	Profondeur	Compteur	
	0.35 ml	00:00:00	
(DCG.A.A) Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 11 heures Hauteur du raccordement = 40mm			P(8277)D0005
	Profondeur	Compteur	
	0.36 ml	00:00:00	
(DCG.A.A) Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 01 heure Hauteur du raccordement = 32mm			P(8277)D0004
	Profondeur	Compteur	
	0.42 ml	00:00:00	
(DCG.A.B) Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures Hauteur du raccordement = 250mm			P(8277)D0002
	Profondeur	Compteur	
	0.46 ml	00:00:00	
(DCG.A.A) Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 11 heures Hauteur du raccordement = 100mm			P(8277)D0006

Gravité : Inspection : =Normal =Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
 Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
 35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 179 / 201

REGARD 8277

	Profondeur	Compteur
	0.48 ml	00:00:00
(DCG.A.A) Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 10 heures Hauteur du raccordement = 125mm		
		
P(8277)D0007		

	Profondeur	Compteur
	0.50 ml	00:00:00
(DCG.A.A) Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 02 heures Hauteur du raccordement = 100mm		
		
P(8277)D0003		

	Profondeur	Compteur
	0.54 ml	00:00:00
(DDB) FIN D'INSPECTION		
		
P(8277)D0008		

Gravité :        Inspection : =Normal =Inverse


Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 180 / 201

SCHÉMA DU REGARD 8277

Observations du regard

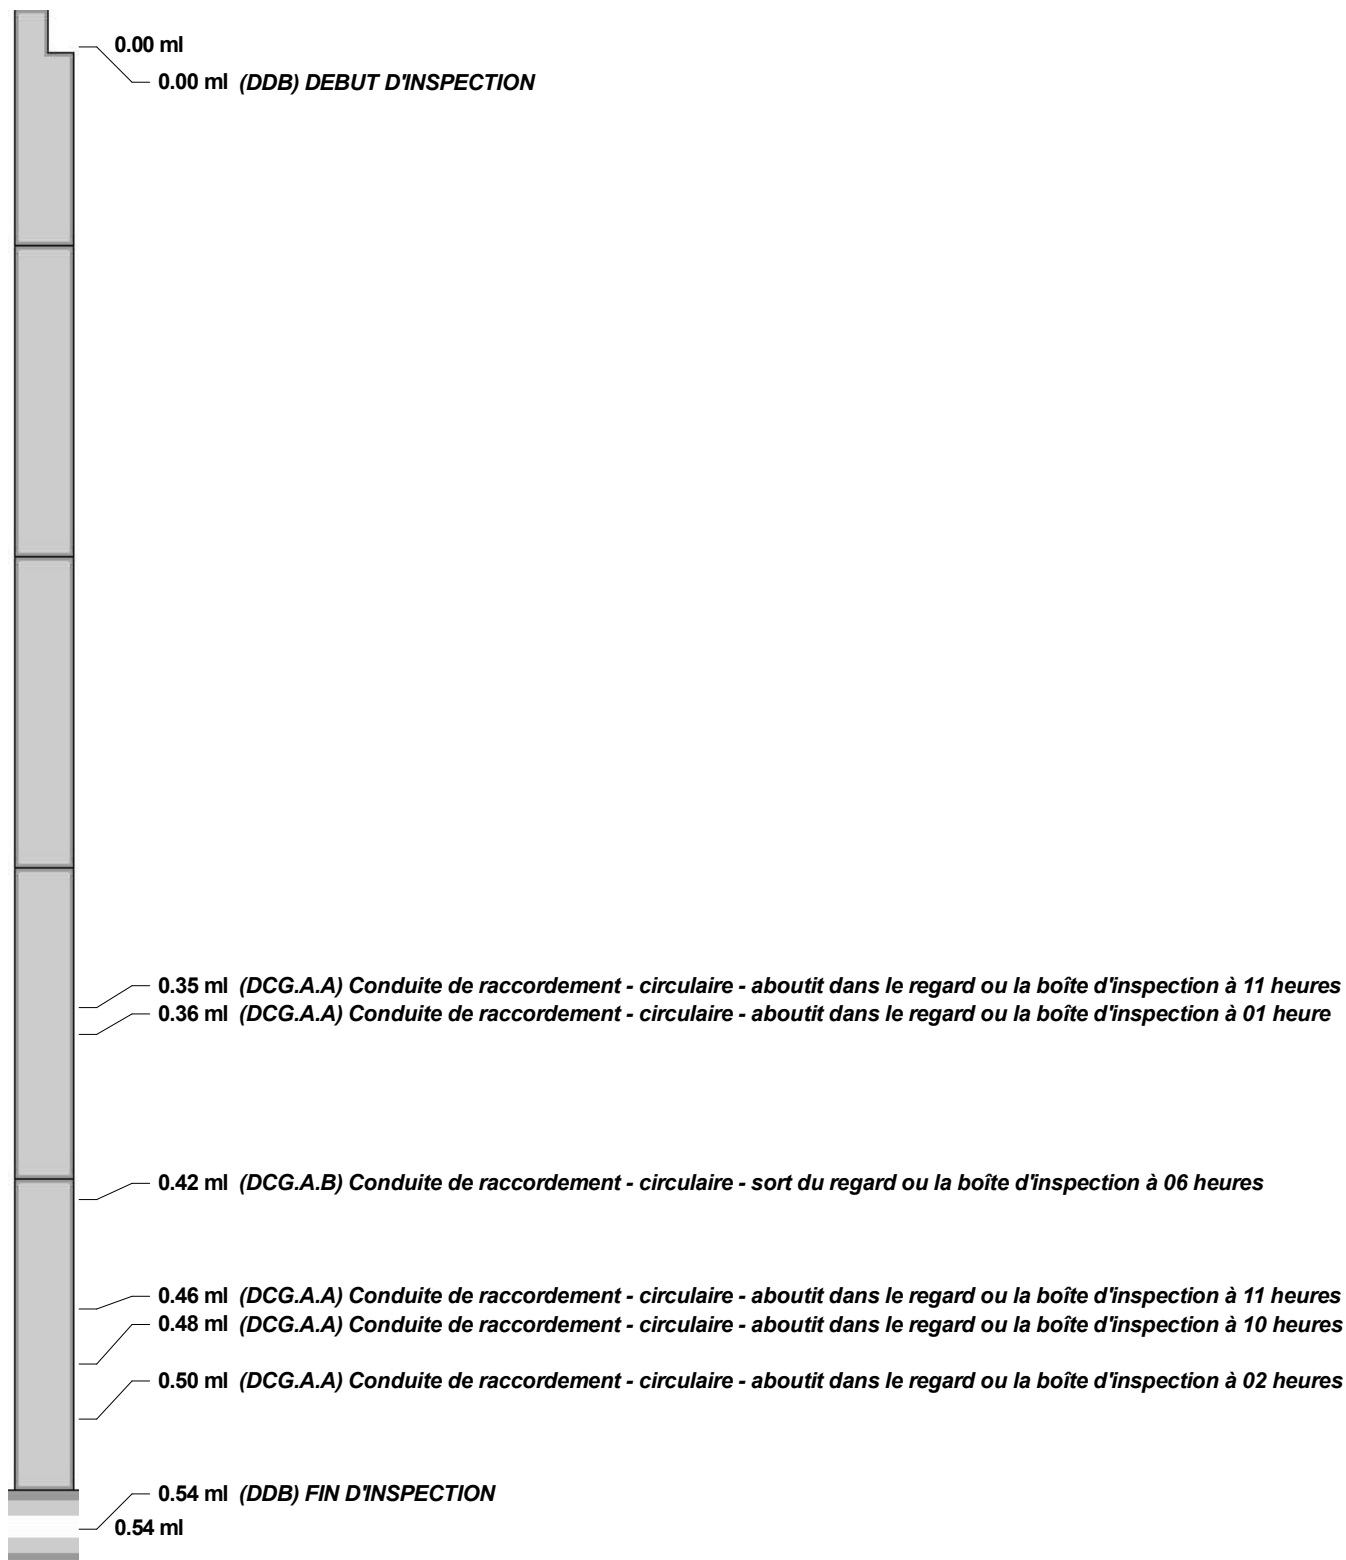

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ — Non inspecté : ■

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 181 / 201

SYNTHÈSE DU REGARD 8277

Regard : 8277 Profondeur (m) = 0.54		Dimension = Ø800 Collecteur de type unitaire		Béton Regard de visite
Distance	Regard	Code	Observations	
0.00	8277	DDB	DEBUT D'INSPECTION	
0.35	8277	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 11 heures : Hauteur du raccordement=40mm	
0.36	8277	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 01 heure : Hauteur du raccordement=32mm	
0.42	8277	DCG.A.B	Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures : Hauteur du raccordement=250mm	
0.46	8277	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 11 heures : Hauteur du raccordement=100mm	
0.48	8277	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 10 heures : Hauteur du raccordement=125mm	
0.50	8277	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 02 heures : Hauteur du raccordement=100mm	
0.54	8277	DDB	FIN D'INSPECTION	

Branchement : ■ Regard : ■

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 182 / 201

REGARD 8278

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (CBP) : (C) Inspection de routine de l'état
Ville ou village (CAN) : SAINT MALO
Type d'emplacement (CAL) : (A) Sous une route
Propriété foncière (CAQ) : (A) Bien public
Date d'inspection (CBF) : 10/02/2025
Nom de l'inspecteur (CBH) : COROLLER BRYAN
Méthode d'inspection (CBE) : (C) Inspection à partir de la surface uniquement

Identification du Regard

Référence du noeud (CAA) : 8278
Type de noeud (CAR) : (A) Regard de visite
Utilisation du collecteur (CCK) : (C) Collecteur de type unitaire
Profondeur (m) : 0.95 ml
Point de référence circonférentiel (CBD) : (B) La conduite sortante la plus basse est en position 6 heures

Identification de la Canalisatation

Forme de l'accès (CCA) : (B) Circulaire
Dimension (CCB) : Ø1000
Matériau (CCD) : (AG) Béton
Forme du tampon (CCO) : (B) Circulaire
Largeur du tampon (CCQ) : Ø600
Matériau du tampon (CCP) : (AM) Fonte
Types de système de descente (CCS) : (B) Echelons doubles (marches suffisamment larges pour poser deux pieds)
Matériau des échelons (CCT) : (C) Acier inoxydable

Conditions d'Intervention

Nettoyage (CCM) : (B) Le regard de visite n'a pas été nettoyé avant l'inspection
Précipitations (CDA) : (B) Pluie
Température (CDB) : (A) Température au-dessus de zéro
Régulation de débit (CDC) : (A) Aucune mesure prise
Atmosphère (CDD) : (E) Pas d'atmosphère dangereuse
Voirie : Voirie existante
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas

Références et Supports

Norme (CBA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Point de référence vertical (CBC) : (B) Tampon



Profondeur

0.00 ml

Compteur

00:00:00

(DDB) DEBUT D'INSPECTION

Emplacement : Tampon et cadre



P(8278)D0001

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ — Inspection : ■ = Normal ■ = Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 183 / 201

REGARD 8278

	Profondeur	Compteur	
	0.78 ml	00:00:00	
(DCG.A.A) Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 02 heures Hauteur du raccordement = 125mm			

	Profondeur	Compteur	
	0.82 ml	00:00:00	
(DCG.A.A) Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 10 heures Hauteur du raccordement = 250mm (DCG.A.B) Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures Hauteur du raccordement = 250mm			

	Profondeur	Compteur	
	0.95 ml	00:00:00	
(DDB) FIN D'INSPECTION			

Gravité : Inspection : =Normal =Inverse


Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 184 / 201

SCHÉMA DU REGARD 8278

Observations du regard

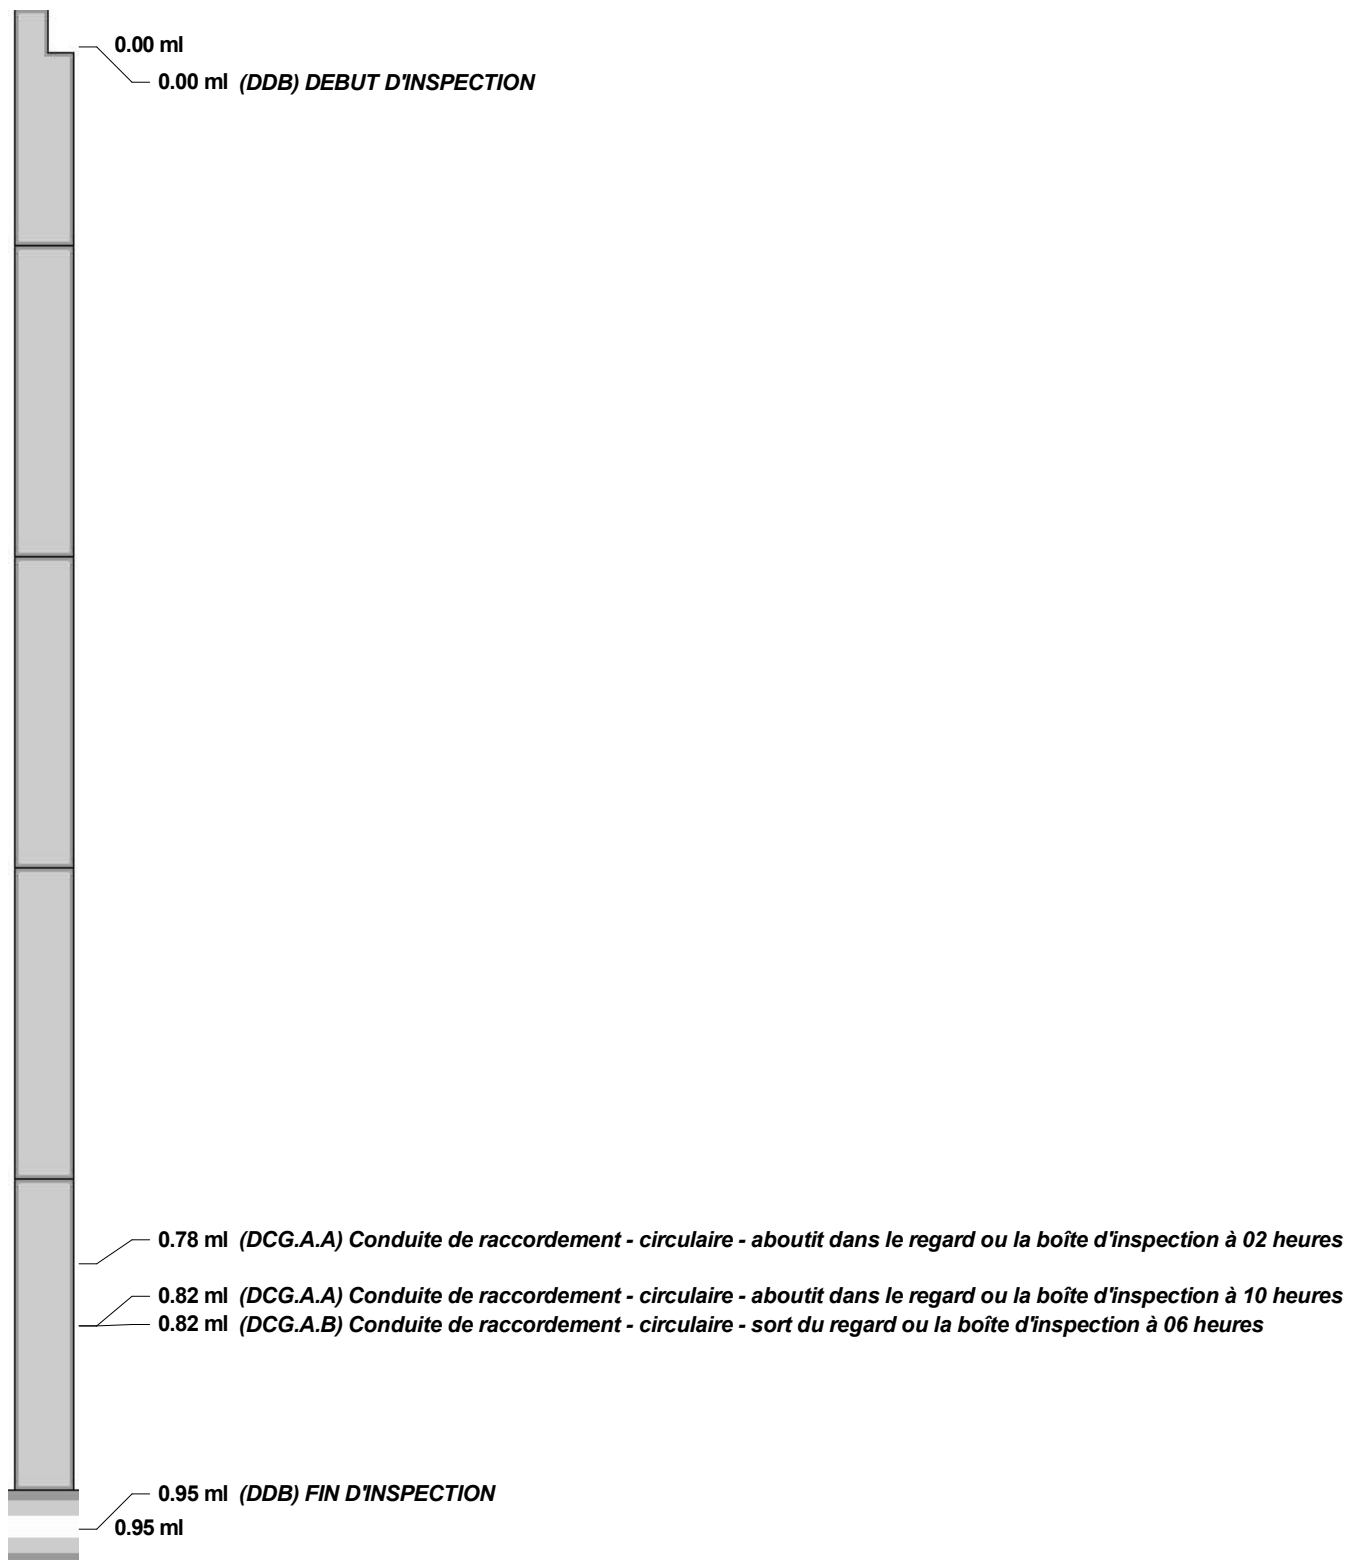

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ — Non inspecté : ■

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 185 / 201

SYNTHÈSE DU REGARD 8278

Regard : 8278 Profondeur (m) = 0.95		Dimension = Ø1000 Collecteur de type unitaire		Béton Regard de visite
Distance	Regard	Code	Observations	
0.00	8278	DDB	DEBUT D'INSPECTION	
0.78	8278	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 02 heures : Hauteur du raccordement=125mm	
0.82	8278	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 10 heures : Hauteur du raccordement=250mm	
0.82	8278	DCG.A.B	Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures : Hauteur du raccordement=250mm	
0.95	8278	DDB	FIN D'INSPECTION	

Branchement : ■ Regard : ■

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 186 / 201

REGARD 8279

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (CBP) : (C) Inspection de routine de l'état
Ville ou village (CAN) : SAINT MALO
Type d'emplacement (CAL) : (A) Sous une route
Propriété foncière (CAQ) : (A) Bien public
Date d'inspection (CBF) : 10/02/2025
Nom de l'inspecteur (CBH) : COROLLER BRYAN
Méthode d'inspection (CBE) : (C) Inspection à partir de la surface uniquement

Identification du Regard

Référence du noeud (CAA) : 8279
Type de noeud (CAR) : (A) Regard de visite
Utilisation du collecteur (CCK) : (C) Collecteur de type unitaire
Profondeur (m) : 0.59 ml
Point de référence circonférentiel (CBD) : (B) La conduite sortante la plus basse est en position 6 heures

Identification de la Canalisation

Forme de l'accès (CCA) : (B) Circulaire
Dimension (CCB) : Ø400
Matériau (CCD) : (AG) Béton
Forme du tampon (CCO) : (A) Rectangulaire
Largeur du tampon (CCQ) : 350
Matériau du tampon (CCP) : (AM) Fonte
Longueur du tampon (CCR) : 350

Conditions d'Intervention

Nettoyage (CCM) : (B) Le regard de visite n'a pas été nettoyé avant l'inspection
Précipitations (CDA) : (B) Pluie
Température (CDB) : (A) Température au-dessus de zéro
Régulation de débit (CDC) : (A) Aucune mesure prise
Atmosphère (CDD) : (E) Pas d'atmosphère dangereuse
Voirie : Voirie existante
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas

Références et Supports

Norme (CBA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Point de référence vertical (CBC) : (B) Tampon



Profondeur

0.00 ml

Compteur

00:00:00

(DDB) DEBUT D'INSPECTION

Emplacement : Tampon et cadre



P(8279)D0001

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ — Inspection : ■ = Normal ■ = Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 187 / 201

REGARD 8279

	Profondeur	Compteur
	0.47 ml	00:00:00
(DCG.A.A) Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures Hauteur du raccordement = 250mm (DCG.A.B) Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures Hauteur du raccordement = 250mm		



P(8279)D0003

	Profondeur	Compteur
	0.55 ml	00:00:00
(DCG.A.A) Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 09 heures Hauteur du raccordement = 125mm		



P(8279)D0002

	Profondeur	Compteur
	0.59 ml	00:00:00
(DDB) FIN D'INSPECTION		



P(8279)D0004

Gravité :        Inspection : =Normal =Inverse


Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 188 / 201

SCHÉMA DU REGARD 8279

Observations du regard

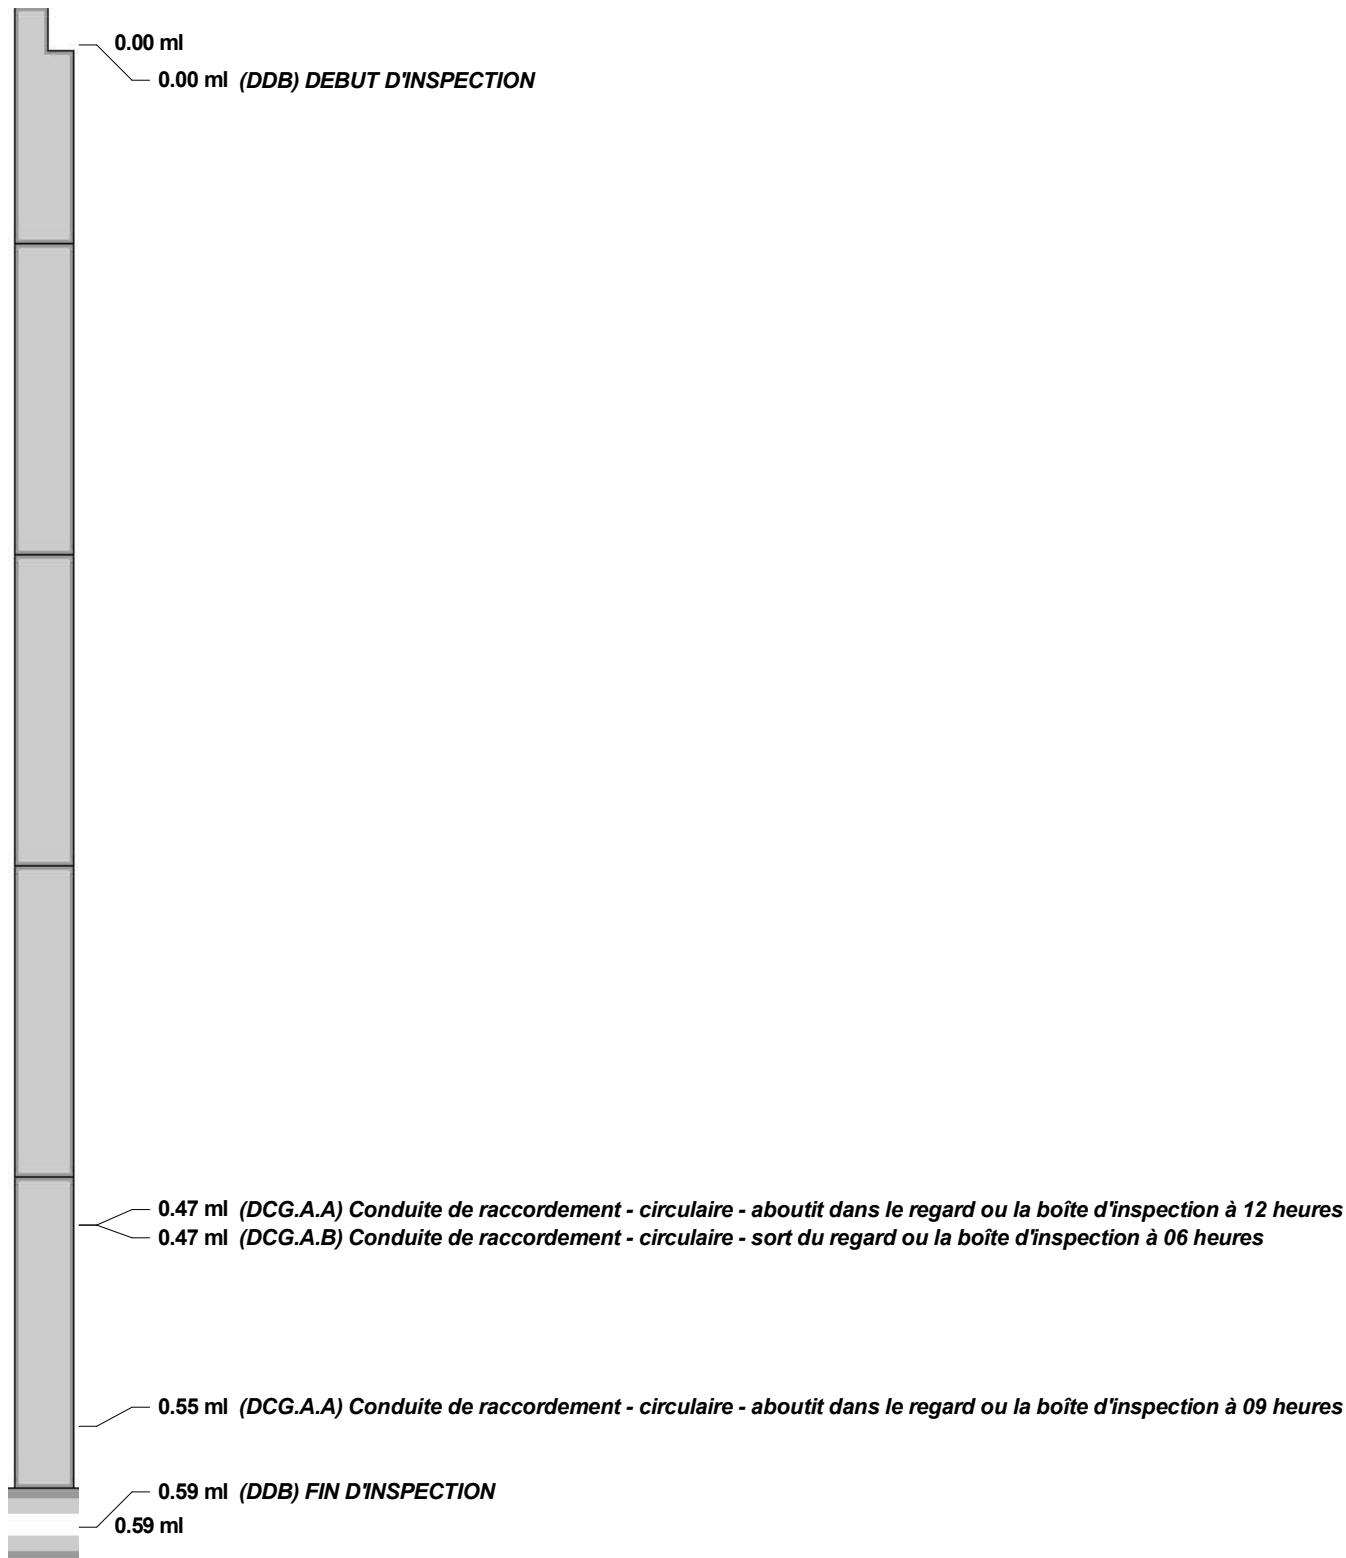

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ — Non inspecté : ■

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 189 / 201

SYNTHÈSE DU REGARD 8279

Regard : 8279 Profondeur (m) = 0.59		Dimension = Ø400 Collecteur de type unitaire		Béton Regard de visite
Distance	Regard	Code	Observations	
0.00	8279	DDB	DEBUT D'INSPECTION	
0.47	8279	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures : Hauteur du raccordement=250mm	
0.47	8279	DCG.A.B	Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures : Hauteur du raccordement=250mm	
0.55	8279	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 09 heures : Hauteur du raccordement=125mm	
0.59	8279	DDB	FIN D'INSPECTION	

Branchement : ☐ Regard : ☒

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 190 / 201

REGARD 8279a

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (CBP) : (C) Inspection de routine de l'état
Ville ou village (CAN) : SAINT MALO
Type d'emplacement (CAL) : (A) Sous une route
Propriété foncière (CAQ) : (A) Bien public
Date d'inspection (CBF) : 10/02/2025
Nom de l'inspecteur (CBH) : COROLLER BRYAN
Méthode d'inspection (CBE) : (C) Inspection à partir de la surface uniquement

Identification du Regard

Référence du noeud (CAA) : 8279a
Utilisation du collecteur (CCK) : (C) Collecteur de type unitaire
Profondeur (m) :

Identification de la Canalisatation

Forme du tampon (CCO) : (B) Circulaire

Conditions d'Intervention

Nettoyage (CCM) : (B) Le regard de visite n'a pas été nettoyé avant l'inspection
Précipitations (CDA) : (B) Pluie
Température (CDB) : (A) Température au-dessus de zéro
Régulation de débit (CDC) : (A) Aucune mesure prise
Atmosphère (CDD) : (E) Pas d'atmosphère dangereuse
Voirie : Voirie existante
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas

Références et Supports

Norme (CBA) : EN13508-2:2003+A1:2011



Profondeur

0.00 ml

Compteur

00:00:00

(DDB) NON VISIBLE

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ —

Inspection : ■=Normal ■=Inverse


Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 191 / 201

SCHÉMA DU REGARD 8279a

Observations du regard

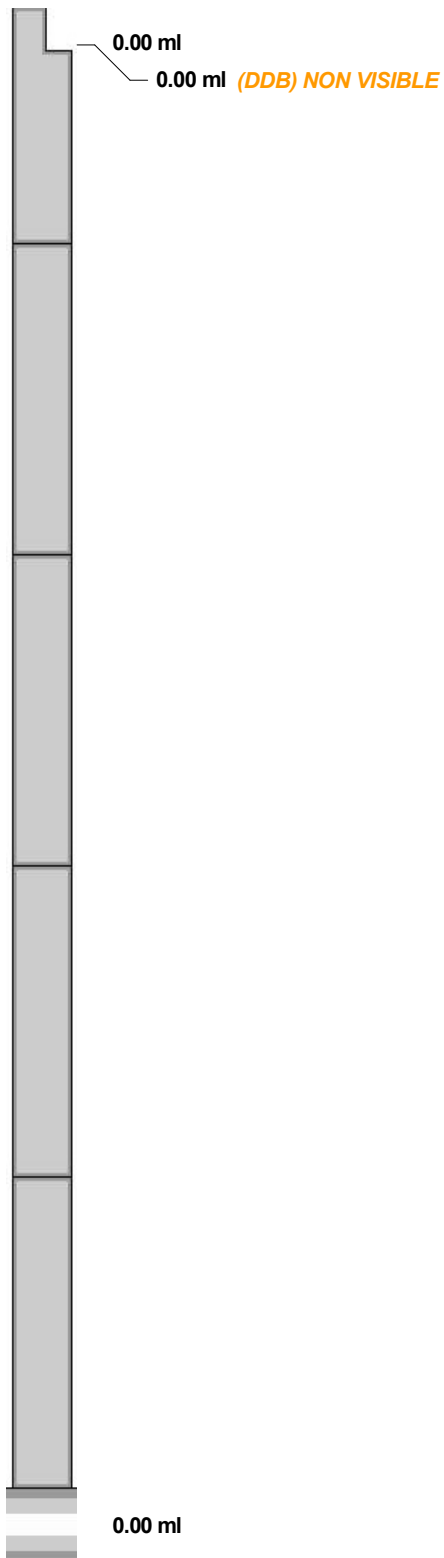

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ — Non inspecté : ■

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 192 / 201

REGARD 8310

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (CBP) : (C) Inspection de routine de l'état
Ville ou village (CAN) : SAINT MALO
Type d'emplacement (CAL) : (A) Sous une route
Propriété foncière (CAQ) : (A) Bien public
Date d'inspection (CBF) : 10/02/2025
Nom de l'inspecteur (CBH) : COROLLER BRYAN
Méthode d'inspection (CBE) : (C) Inspection à partir de la surface uniquement

Identification du Regard

Référence du noeud (CAA) : 8310
Type de noeud (CAR) : (A) Regard de visite
Utilisation du collecteur (CCK) : (C) Collecteur de type unitaire
Profondeur (m) : 0.97 ml
Point de référence circonférentiel (CBD) : (B) La conduite sortante la plus basse est en position 6 heures

Identification de la Canalisatation

Forme de l'accès (CCA) : (B) Circulaire
Dimension (CCB) : Ø1000
Matériau (CCD) : (AG) Béton
Forme du tampon (CCO) : (B) Circulaire
Largeur du tampon (CCQ) : Ø600
Matériau du tampon (CCP) : (AM) Fonte

Conditions d'Intervention

Nettoyage (CCM) : (B) Le regard de visite n'a pas été nettoyé avant l'inspection
Précipitations (CDA) : (B) Pluie
Température (CDB) : (A) Température au-dessus de zéro
Régulation de débit (CDC) : (A) Aucune mesure prise
Atmosphère (CDD) : (E) Pas d'atmosphère dangereuse
Voirie : Voirie existante
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas

Références et Supports

Norme (CBA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Point de référence vertical (CBC) : (B) Tampon



Profondeur

0.00 ml

Compteur

00:00:00

(DDB) DEBUT D'INSPECTION

Emplacement : Tampon et cadre



P(8310)D0001

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ - Inspection : ■=Normal ■=Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 194 / 201

REGARD 8310

	Profondeur	Compteur
	0.82 ml	00:00:00
(DCG.A.A) Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures Hauteur du raccordement = 300mm (DCG.A.A) Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 02 heures Hauteur du raccordement = 300mm (DCG.A.B) Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures Hauteur du raccordement = 300mm		



P(8310)D0002

	Profondeur	Compteur
	0.97 ml	00:00:00
(DDB) FIN D'INSPECTION		



P(8310)D0003

Gravité :        Inspection : =Normal =Inverse


Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 195 / 201

SCHÉMA DU REGARD 8310

Observations du regard

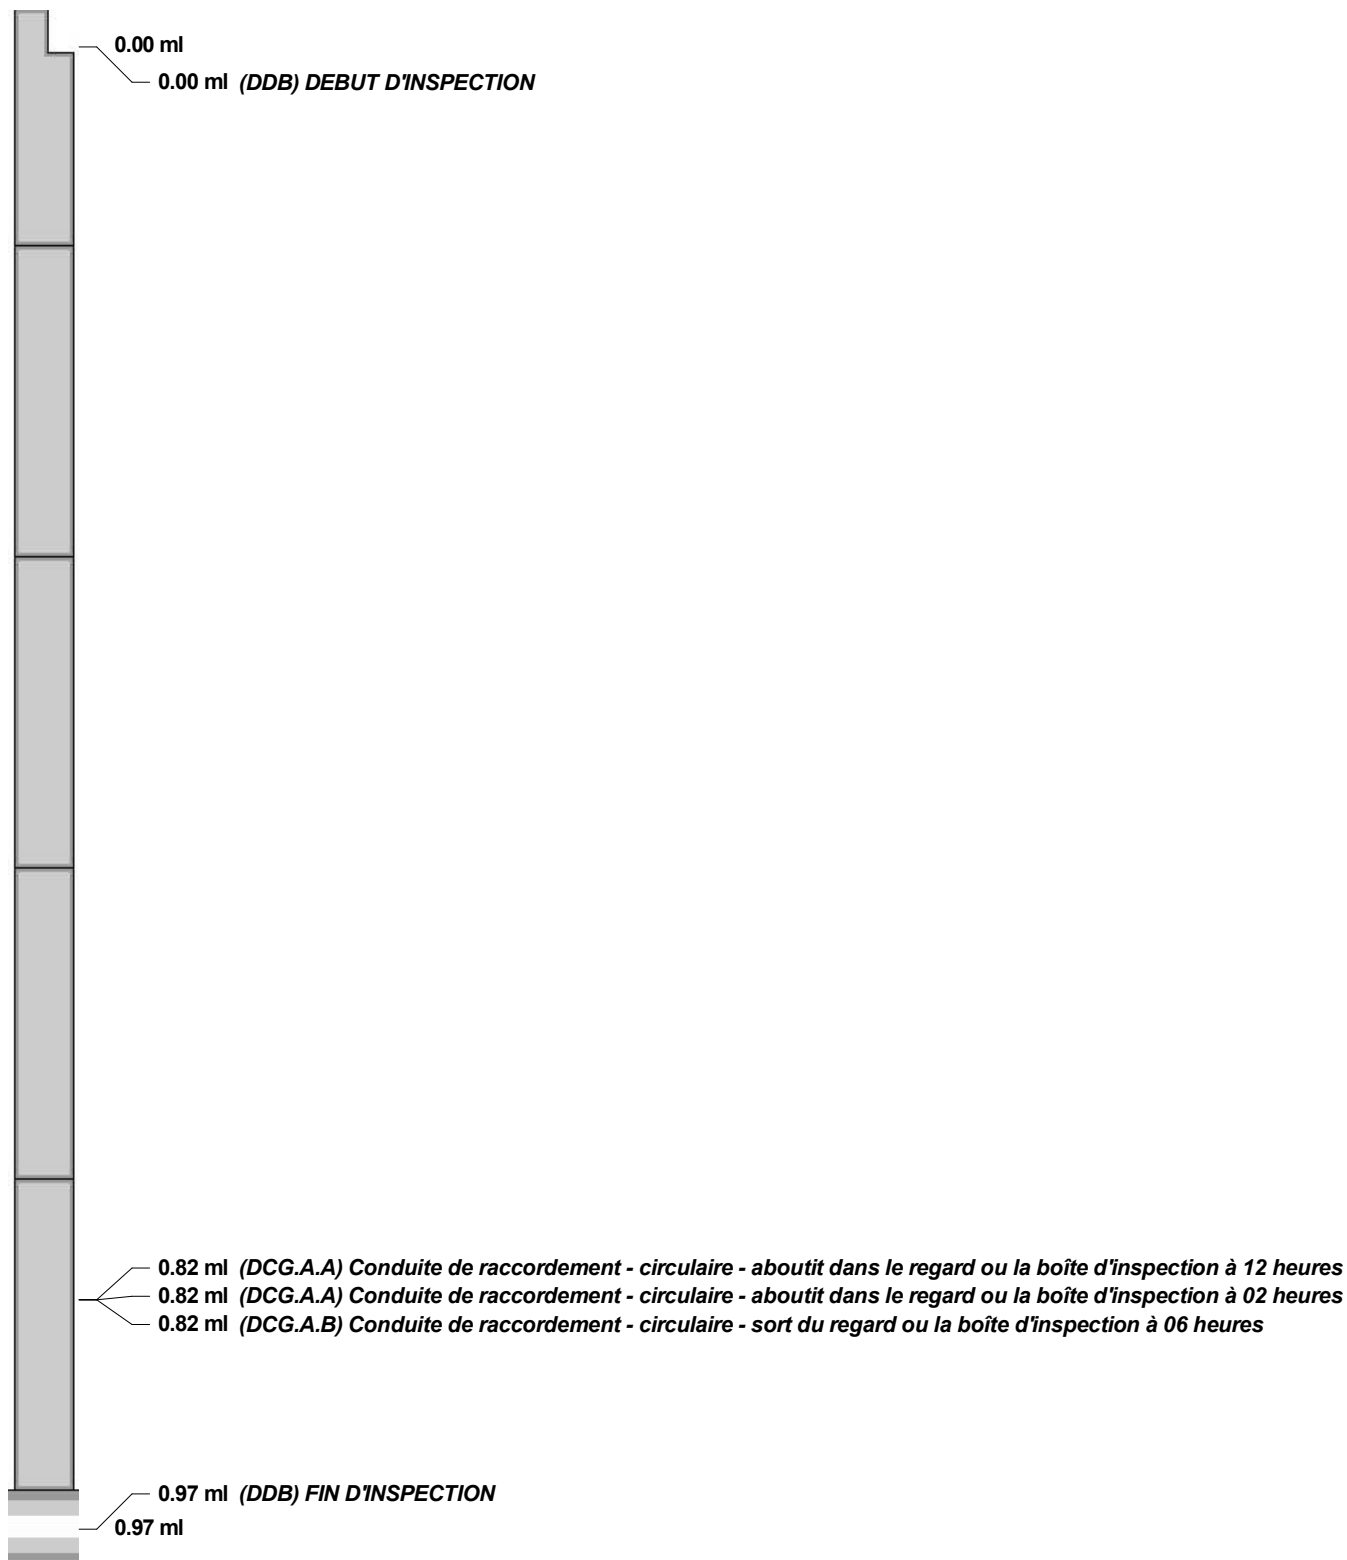

Gravité : **+** ■ ■ ■ ■ ■ ■ — Non inspecté : ■

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 196 / 201

SYNTHÈSE DU REGARD 8310

Regard : 8310 Profondeur (m) = 0.97		Dimension = Ø1000 Collecteur de type unitaire		Béton Regard de visite
Distance	Regard	Code	Observations	
0.00	8310	DDB	DEBUT D'INSPECTION	
0.82	8310	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures : Hauteur du raccordement=300mm	
0.82	8310	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 02 heures : Hauteur du raccordement=300mm	
0.82	8310	DCG.A.B	Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures : Hauteur du raccordement=300mm	
0.97	8310	DDB	FIN D'INSPECTION	

Branchement : ☐ Regard : ☒

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 197 / 201

REGARD 15442

Identification de l'Inspection

Objet de l'inspection (CBP) : (C) Inspection de routine de l'état
Ville ou village (CAN) : SAINT MALO
Type d'emplacement (CAL) : (A) Sous une route
Propriété foncière (CAQ) : (A) Bien public
Date d'inspection (CBF) : 10/02/2025
Nom de l'inspecteur (CBH) : COROLLER BRYAN
Méthode d'inspection (CBE) : (C) Inspection à partir de la surface uniquement

Identification du Regard

Référence du noeud (CAA) : 15442
Type de noeud (CAR) : (A) Regard de visite
Utilisation du collecteur (CCK) : (C) Collecteur de type unitaire
Profondeur (m) : 1.51 ml
Point de référence circonférentiel (CBD) : (B) La conduite sortante la plus basse est en position 6 heures

Identification de la Canalisation

Forme de l'accès (CCA) : (B) Circulaire
Dimension (CCB) : Ø1000
Matériau (CCD) : (AG) Béton
Forme du tampon (CCO) : (B) Circulaire
Largeur du tampon (CCQ) : Ø600
Matériau du tampon (CCP) : (AM) Fonte
Types de système de descente (CCS) : (B) Echelons doubles (marches suffisamment larges pour poser deux pieds)
Matériau des échelons (CCT) : (C) Acier inoxydable

Conditions d'Intervention

Nettoyage (CCM) : (B) Le regard de visite n'a pas été nettoyé avant l'inspection
Précipitations (CDA) : (B) Pluie
Température (CDB) : (A) Température au-dessus de zéro
Régulation de débit (CDC) : (A) Aucune mesure prise
Atmosphère (CDD) : (E) Pas d'atmosphère dangereuse
Voirie : Voirie existante
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas

Références et Supports

Norme (CBA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Point de référence vertical (CBC) : (B) Tampon



Profondeur


0.00 ml

Compteur

00:00:00

(DDB) DEBUT D'INSPECTION

Emplacement : Tampon et cadre

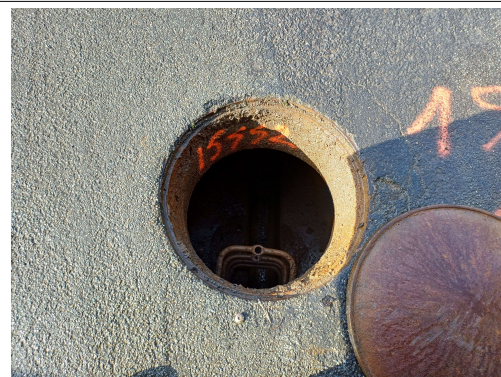

P(15442)D0001

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ — Inspection : ■=Normal ■=Inverse

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 198 / 201

REGARD 15442

	Profondeur	Compteur
	1.41 ml	00:00:00
(DCG.A.A) Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures Hauteur du raccordement = 200mm (DCG.A.B) Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures Hauteur du raccordement = 200mm		



P(15442)D0002

	Profondeur	Compteur
	1.51 ml	00:00:00
(DDB) FIN D'INSPECTION		



P(15442)D0003

Gravité :        Inspection : =Normal =Inverse


Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
 Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
 DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
 35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 199 / 201

SCHÉMA DU REGARD 15442

Observations du regard

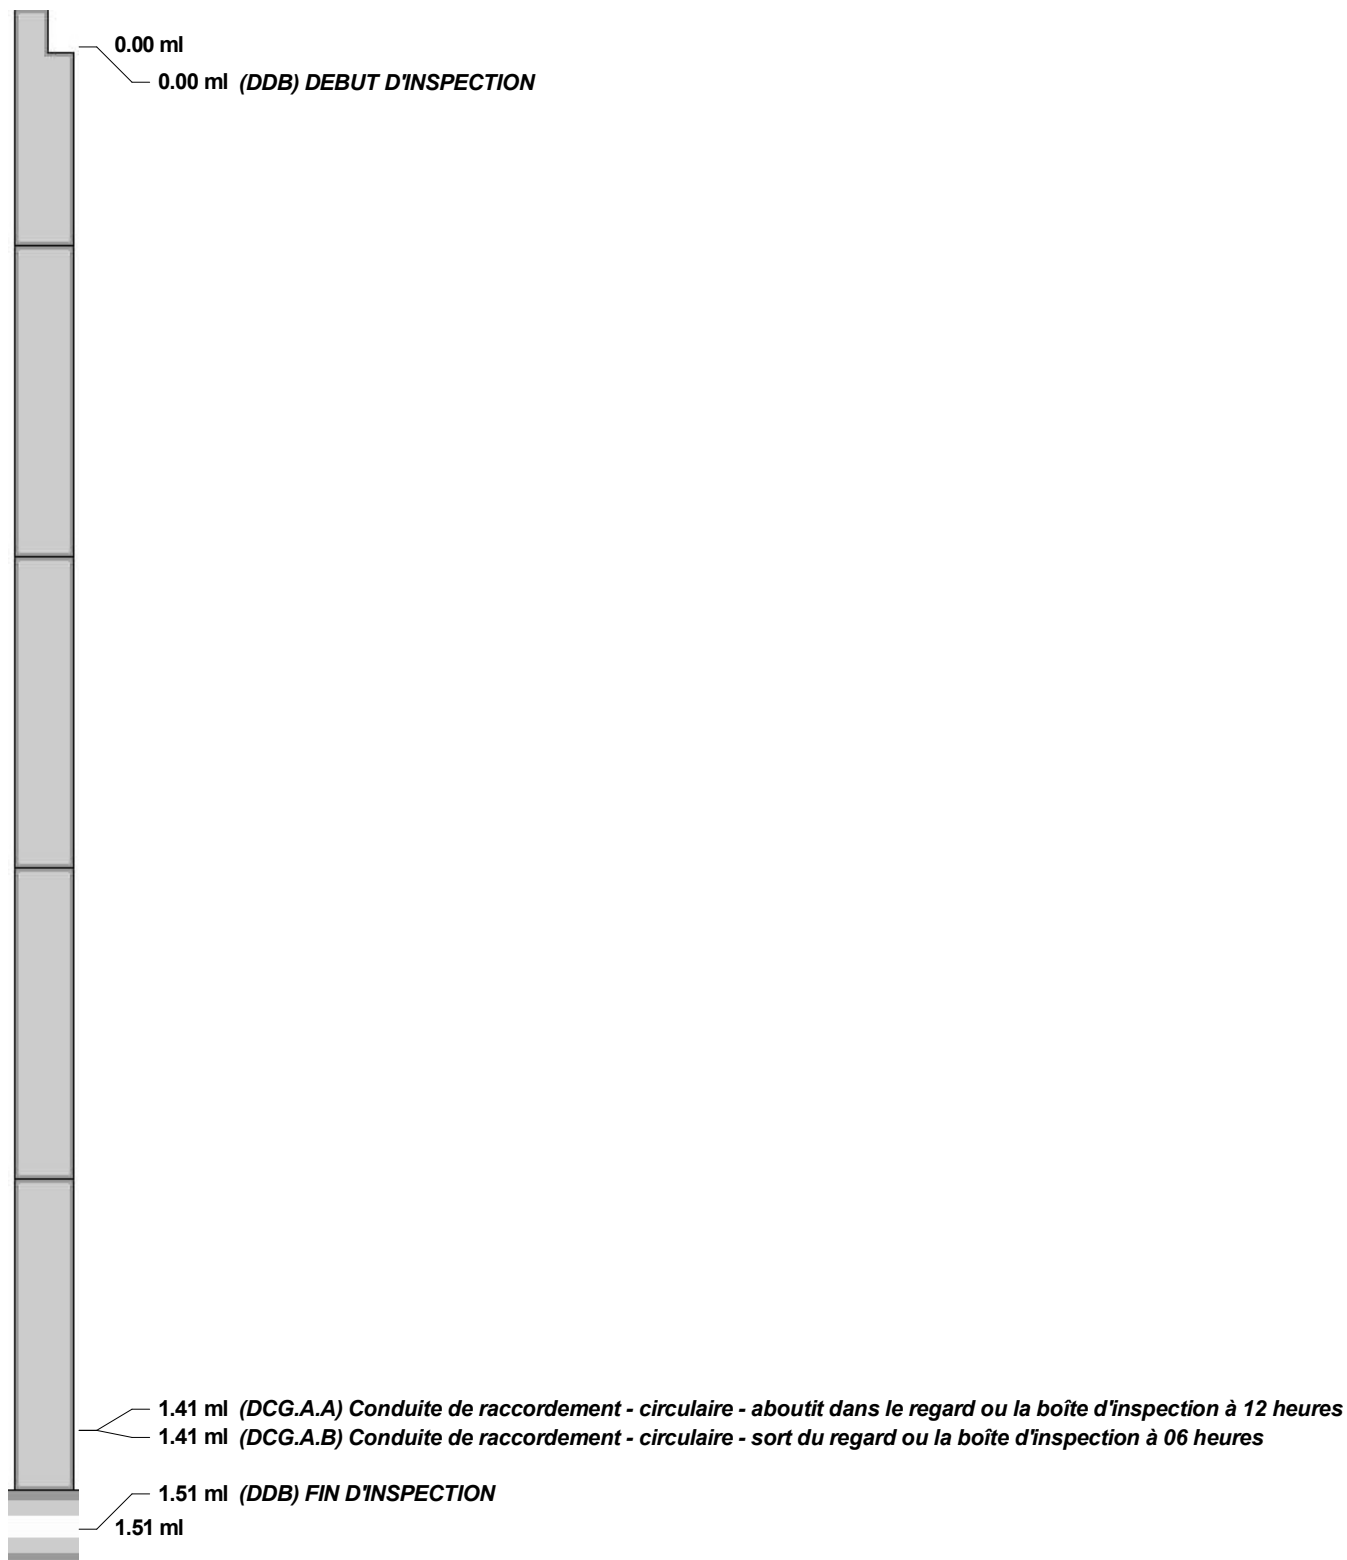

Gravité : + ■ ■ ■ ■ ■ ■ — Non inspecté : ■

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE
DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 200 / 201

SYNTHÈSE DU REGARD 15442

Regard : 15442 Profondeur (m) = 1.51		Dimension = Ø1000 Collecteur de type unitaire		Béton Regard de visite
Distance	Regard	Code	Observations	
0.00	15442	DDB	DEBUT D'INSPECTION	
1.41	15442	DCG.A.A	Conduite de raccordement - circulaire - aboutit dans le regard ou la boîte d'inspection à 12 heures : Hauteur du raccordement=200mm	
1.41	15442	DCG.A.B	Conduite de raccordement - circulaire - sort du regard ou la boîte d'inspection à 06 heures : Hauteur du raccordement=200mm	
1.51	15442	DDB	FIN D'INSPECTION	

Branchement : ☐ Regard : ☒

Client : SAINT MALO AGGLOMERATION
Chantier : DIVERSES RUES (DES MOUSSES, DU MINIHIC, DE L'ABBAYE DES PETITS PORTS & DE LA TOUR BONHEUR)
35400 SAINT MALO

Référence du dossier : 20250210-061

N° de Page : 201 / 201