



ENVIRONNEMENT

AGENCE ILLE ET VILAINE

1 Rue d'Ouessant
35760 SAINT GREGOIRE
Tel : 0223488244
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

COMMUNE DE CHAMPEAUX
1 Pl. du Cloître
35500 CHAMPEAUX

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EX446345

A communiquer pour toute correspondance

Réalisé le : 04/08/2026

Référence mandataire : Logements et annexes

DÉSIGNATION DU BIEN

Logements et annexes
8 Place du Cloître
35500 CHAMPEAUX

PROPRIÉTAIRE

COMMUNE DE CHAMPEAUX
1 Pl. du Cloître
35500 CHAMPEAUX

Diagnostics



AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : -
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Présence



Diagnostic Plomb avant Démolition

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb



ENVIRONNEMENT

AGENCE ILLE ET VILAINE

1 Rue d'Ouessant
35760 SAINT GREGOIRE
Tel : 0223488244
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

COMMUNE DE CHAMPEAUX
1 Pl. du Cloître
35500 CHAMPEAUX

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EX446345

A communiquer pour toute correspondance

Réalisé le : 04/08/2026

Référence mandataire : Logements et annexes

DÉSIGNATION DU BIEN

Logements et annexes
8 Place du Cloître
35500 CHAMPEAUX

PROPRIÉTAIRE

COMMUNE DE CHAMPEAUX
1 Pl. du Cloître
35500 CHAMPEAUX

Diagnostics



AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : -
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Présence



Diagnostic Plomb avant Démolition

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Mission de repérage réalisée selon les dispositions des articles R1334-19 et R1334-22 du Code de la santé publique, et conformément à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à l'arrêté du 24 Décembre 2021, l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, modifié par l'arrêté du 23 janvier 2020, ainsi qu'à la norme NF X46 - 020 d'août 2017(2ème tirage).

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 8 Place du Cloître 35500 CHAMPEAUX

Référence client : Logements et annexes

Désignation : Logements et annexes

Date de construction : Avant 1949

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : OPOUGUI OMBANGOU KEN HANDY CLAK

Accompagnateur : HALE JOHAN (0800400100)

Date de repérage : 04/08/2026

Numéro attestation : CPDI5508

Délivré le : 14/09/2021

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
COMMUNE DE CHAMPEAUX
1 Pl. du Cloître
35500 CHAMPEAUX

Donneur d'ordre :
COMMUNE DE CHAMPEAUX
1 Pl. du Cloître
35500 CHAMPEAUX

A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 26/08/2026

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 26/08/2026

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Place du Cloître - Sous sol - Vol 1 (Sous-sol)	Place du Cloître - RDC - Parking - Vol 2 (Cabanon)
Place du Cloître - RDC - Parking - Vol 3 (Garage)	Place du Cloître - RDC - Vol 4 (Dégagement 1)
Place du Cloître - RDC - Vol 5 (Accès grenier 1)	Place du Cloître - RDC - Vol 6 (W.c 1)
Place du Cloître - RDC - Vol 7 (SAS)	Place du Cloître - RDC - Vol 8 (Cuisine)
Place du Cloître - RDC - Vol 9 (Arrière cuisine)	Place du Cloître - RDC - Vol 10 (Cellier)
Place du Cloître - RDC - Vol 11 (Puits)	Place du Cloître - RDC - Vol 12 (Séjour/Salon)
Place du Cloître - R+1 - Vol 13 (Dégagement 2)	Place du Cloître - R+1 - Vol 14 (W.c 2)
Place du Cloître - R+1 - Vol 15 (SDB)	Place du Cloître - R+1 - Vol 16 (Accès grenier 2)
Place du Cloître - R+1 - Vol 17 (SDB/WC)	Place du Cloître - R+1 - Vol 18 (Chambre 1)
Place du Cloître - R+1 - Vol 19 (Chambre 2)	Place du Cloître - R+1 - Vol 20 (Dégagement 3)
Place du Cloître - R+1 - Vol 21 (Chambre 3)	Place du Cloître - R+1 - Vol 22 (Chambre 4)
Place du Cloître - R+1 - Vol 23 (Chambre 5)	Place du Cloître - R+1 - Vol 24 (Débarras)
Place du Cloître - R+1 - Vol 25 (Accès étage)	Place du Cloître - R+1 - Vol 26 (Chambre 6)
Place du Cloître - R+1 - Vol 27 (W.c 3)	Place du Cloître - R+1 - Vol 28 (Chambre 7)



Place du Cloître - R+1 - Vol 29 (Placard)

Place du Cloître - Comble - Vol 30 (Combles)

Place du Cloître - Toitures - Vol 31 (Toiture 1)

Place du Cloître - Toitures - Vol 32 (Toiture 2)

Place du Cloître - Toitures - Vol 33 (Toiture 3)

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S)
DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Selon plan projet (DCE):
Réhabilitation du sous-sol, RDC, R+1

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Selon emplacement défini par le donneur d'ordres.

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux de démolition sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

DCE - CHAMPEAUX_REHAB_LOGEMENTS_DCE_JUILLET_2026.pdf - CLARC -
01/07/2026

D-5 PROGRAMME DE REPÉRAGE REGLEMENTAIRE

Conformément au programme des travaux de démolition défini par le donneur d'ordre, nous avons recherché l'ensemble des Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) concernés par les travaux de démolition définis par le donneur d'ordre, sur la base des composants et parties de composant de la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique, ainsi que les MPSCA qui n'y figurant pas, cette liste étant indicative.

Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
1. Toiture et étanchéité	
Plaques ondulées.	Plaques en fibres-ciment.
Ardoises.	Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment.
Eléments ponctuels.	Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume ("shingle"), pare-vapeur, revêtements et colles.
Revêtements bitumineux d'étanchéité.	Rivets, faîtages, closoirs...
Accessoires de toitures.	
2. Façades	
Panneaux-sandwichs.	Plaques, joints d'assemblage, tresses....
Bardages.	Plaques et "bacs" en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage.
Appuis de fenêtres.	Eléments en fibres-ciment.
3. Parois verticales intérieures et enduits	

Murs et cloisons.	Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joints de dilatation.
Poteaux (périphériques et intérieurs).	Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), peintures intumescentes, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment.
Cloisons légères ou préfabriquées.	
Gaines et coffres verticaux.	Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux.
Portes coupe-feu, portes pare-flammes.	
	Vantaux et joints.
4. Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite).
Poutres et charpentes (périphériques et intérieures).	Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes.
Interfaces entre structures.	Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutremments, joints de dilatation.
Gaines et coffres horizontaux.	Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux.
Faux plafonds.	Panneaux et plaques.
5. Revêtements de sol et de murs	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement).	Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations.
Revêtement de murs	Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages.
6. Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides).	Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment.
Conduits de vapeur, fumée, échappement.	Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons.
Clapets/ volets coupe-feu.	Clapet, volet, rebouchage.
Vide-ordures.	Conduit en fibres-ciment.
7. Ascenseurs et monte-charge	
Portes palières.	Portes et cloisons palières.
Trémie, machinerie.	Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.



8. Equipements divers

Chaudières, tuyauteries, étuves,
groupes électrogènes,
convecteurs et radiateurs,
aérothermes...

Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture
anticondensation, plaques isolantes (internes et externes),
tissu amiante.

9. Installations industrielles

Fours, étuves, tuyauteries...

Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture
anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante,
freins et embrayages.

10. Coffrages perdus

Coffrages et fonds de coffrages perdus.

Eléments en fibres-ciment.

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Aucun(s)

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Aucune(s)

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Aucun(s)

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante et qui correspondent aux composants ou parties de composants de la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme NF X46-020 d'août 2017, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité par le COFRAC.

Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 01/10/2019 : « Chaque couche dissociable d'un échantillon, dont la quantité de la prise d'essai est suffisante, fait l'objet d'une analyse propre ». Afin de pouvoir respecter cette exigence réglementaire qui s'impose au donneur d'ordre, à l'opérateur de repérage et au laboratoire d'analyse, l'opérateur procédera systématiquement lors de son intervention et dans la mesure du possible, à la séparation des couches constitutives de l'ouvrage prélevé. Si le donneur d'ordre souhaite malgré tout une analyse globale des couches constituant l'échantillon, il est porté à son attention que les résultats d'analyse ne seraient pas rendus sous couvert d'accréditation COFRAC ni sous couvert de la réglementation en vigueur si les couches constituant l'échantillon étaient séparables soit lors du prélèvement soit lors de la préparation de l'échantillon par le laboratoire.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux de démolition ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition. Une nouvelle intervention de repérage complémentaire pourra être organisée, selon nos conditions tarifaires en vigueur ou conditions prévues au contrat.

Dans certains cas, la présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante au cœur d'un ouvrage peut être impossible à identifier avant le début des travaux de démolition (exemples : écarteurs de banches noyés dans le béton, calles de ferrailage des dalles béton, ancienne colle de revêtement de sol noyée dans une nouvelle dalle béton pour rehaussement d'un plancher, conduit noyé dans un mur en béton, etc.). Dans de tels cas, la responsabilité de l'opérateur ne pourra pas être recherchée en cas de défaut de conclusion dans son rapport. Une nouvelle intervention de repérage complémentaire pourra être organisée, selon nos conditions tarifaires en vigueur ou conditions prévues au contrat.

Enfin, il est rappelé au donneur d'ordre que le repérage doit se faire en site vide d'occupant et d'équipement ou mobilier. La présence d'occupant, d'équipement ou de mobilier peut limiter fortement la réalisation d'investigations et de sondages destructifs, et donc l'exhaustivité des conclusions du présent rapport de repérage. Le donneur d'ordre est présumé informé de nos exigences d'intervention dès la commande de notre intervention et ne pourra se prévaloir ultérieurement de défaut de conclusion ayant pour cause la présence d'occupant, d'équipements ou de mobiliers lors de notre intervention.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Conformément à l'article R1334-29-6 du Code de la santé publique, le rapport du repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante avant démolition est communiqué par le propriétaire du bâtiment à toute personne physique ou morale appelée à organiser ou effectuer des travaux de démolition dans l'immeuble.

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 5 (Accès grenier 1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	P13
Vol 16 (Accès grenier 2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	P13
Vol 8 (Cuisine)	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux	P23
Vol 9 (Arrière cuisine)	Equipements divers et accessoires	Evier	Peinture bitumineuse	P28
Vol 9 (Arrière cuisine)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P31
Vol 12 (Séjour/Salon)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	P48
Vol 19 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	P48
Vol 18 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	P48
Vol 21 (Chambre 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	P48
Vol 31 (Toiture 1)	Toiture et étanchéité	Ardoises	Ardoises composites	P69

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Néants

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

- 1 - Toiture et étanchéité**
- 2 - Façades**
- 3 - Parois verticales intérieures et enduits**
- 4 - Plafond et faux-plafonds**
- 5 - Revêtement de sol**
- 6 - Revêtement de mur**
- 7 - Conduits, canalisations et équipements**
- 8 - Equipements divers et accessoires**

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Place du Cloître - Sous sol	Vol 1 (Sous-sol)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	P3	Réalisation d'un prélèvement	Iso	002EX 44634 5 n°3 - 1 - 002EX 44634 5 n°3 - 2	P3	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - Toitures	Vol 31 (Toiture 1)	Ardoises	Ardoises naturelles	P67	Réalisation d'un prélèvement		002EX 44634 5 n°67 - 1	P67	Ardoise - Dur - Gris Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - Toitures	Vol 33 (Toiture 3)	Ardoises	Ardoises naturelles	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002EX 44634 5 n°67 - 1	P67	Ardoise - Dur - Gris Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - Toitures	Vol 31 (Toiture 1)	Ardoises	Ardoises naturelles	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002EX 44634 5 n°67 - 1	P67	Ardoise - Dur - Gris Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - Toitures	Vol 33 (Toiture 3) - Vol 31 (Toiture 1)	Ardoises	Ardoises naturelles	S46 - S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002EX 44634 5 n°67 - 1	P67	Ardoise - Dur - Gris Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - Toitures	Vol 32 (Toiture 2)	Ardoises	Ardoises naturelles	P68	Réalisation d'un prélèvement		002EX 44634 5 n°68 - 1	P68	Ardoise - Dur - Gris Noir	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Place du Cloître - Toitures	Vol 31 (Toiture 1)	Ardoises	Ardoises composites	P69	Réalisation d'un prélèvement	Pent arrière cabanon	002EX 44634 5 n°69 - 1 - 002EX 44634 5 n°69 - 2	P69	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Beige Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Place du Cloître - RDC - Parking	Vol 2 (Cabanon)	Bardages	Revêtement extérieur bois	S3	Réalisation d'un sondage		S3 - 1				Négatif sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Place du Cloître - RDC - Parking	Vol 2 (Cabanon)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P4	Réalisation d'un prélèvement		002EX 44634 5 n°4 - 1	P4	Matériau - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - RDC - Parking	Vol 2 (Cabanon)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits ciment	P5	Réalisation d'un prélèvement		002EX 44634 5 n°5 - 1	P5	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - RDC - Parking	Vol 3 (Garage)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P6	Réalisation d'un prélèvement	Mi hauteur	002EX 44634 5 n°6 - 1	P6	Matériau - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Place du Cloître - RDC - Parking	Vol 3 (Garage)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Mi hauteur	002EX 44634 5 n°6 - 1	P6	Matériau - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - RDC - Parking	Vol 3 (Garage)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Mi hauteur	002EX 44634 5 n°6 - 1	P6	Matériau - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - RDC - Parking	Vol 3 (Garage)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Mi hauteur	002EX 44634 5 n°6 - 1	P6	Matériau - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - RDC	Vol 11 (Puits)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Mi hauteur	002EX 44634 5 n°6 - 1	P6	Matériau - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - RDC - Parking	Vol 3 (Garage)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S4 - S5 - S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Mi hauteur	002EX 44634 5 n°6 - 1	P6	Matériau - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - RDC	Vol 4 (Dégagement 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P10	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces sèches - Distribution	002EX 44634 5 n°10 - 1	P10	Peinture / Plâtre - Effritable - Bleu / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - RDC	Vol 4 (Dégagement 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P11	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons pièces sèches - Distribution	002EX 44634 5 n°11 - 1	P11	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Place du Cloître - RDC	Vol 4 (Dégagement 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Cloisons pièces sèches - Distribution	002EX 44634 5 n°11 - 1	P11	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - RDC	Vol 5 (Accès grenier 1)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P14	Réalisation d'un prélèvement		002EX 44634 5 n°14 - 1	P14	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - RDC	Vol 10 (Cellier)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EX 44634 5 n°14 - 1	P14	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - RDC	Vol 8 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P19	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces humides	002EX 44634 5 n°19 - 1	P19	Peinture / Enduit / Papier / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Blanc / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Place du Cloître - RDC	Vol 6 (W.c 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Porteur pièces humides	002EX 44634 5 n°19 - 1	P19	Peinture / Enduit / Papier / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Blanc / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - RDC	Vol 9 (Arrière cuisine)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Porteur pièces humides	002EX 44634 5 n°19 - 1	P19	Peinture / Enduit / Papier / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Blanc / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Place du Cloître - RDC	Vol 6 (W.c 1) -	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S10 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Porteur pièces humides	002EX	P19	Peinture /	Négatif	Négatif sur analyse
	Vol 9 (Arrière cuisine)			S15			44634 5 n°19 - 1		Enduit / Papier / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Blanc / Beige / Marron / Blanc		
Place du Cloître - RDC	Vol 8 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P20	Réalisation d'un prélèvement	Cloison pièces humides	002EX	P20	Peinture /	Négatif	Négatif sur analyse
							44634 5 n°20 - 1		Toile / Peinture / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc		

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Place du Cloître - RDC	Vol 6 (W.c 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Cloison pièces humides	002EX 44634 5 n°20 - 1	P20	Peinture / Toile / Peinture / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - RDC	Vol 9 (Arrière cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Cloison pièces humides	002EX 44634 5 n°20 - 1	P20	Peinture / Toile / Peinture / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Place du Cloître - RDC	Vol 6 (W.c 1) - Vol 9 (Arrière cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S11 - S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Cloison pièces humides	002EX 44634 5 n°20 - 1	P20	Peinture / Toile / Peinture / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - RDC	Vol 8 (Cuisine)	Menuiseries	Mastic vitrier	P29	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002EX 44634 5 n°29 - 1	P29	Mastic - Dur - Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - RDC	Vol 12 (Séjour/Salon)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	P32	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces sèches	002EX 44634 5 n°32 - 1	P32	Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - R+1	Vol 19 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P33	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces sèches	002EX 44634 5 n°33 - 1	P33	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - R+1	Vol 20 (Dégagement 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Porteur pièces sèches	002EX 44634 5 n°33 - 1	P33	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - R+1	Vol 18 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Porteur pièces sèches	002EX 44634 5 n°33 - 1	P33	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Place du Cloître - R+1	Vol 20 (Dégagement 3) - Vol 18 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S21 - S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Porteur pièces sèches	002EX 44634 5 n°33 - 1	P33	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - R+1	Vol 18 (Chambre 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P34	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons pièces sèches	002EX 44634 5 n°34 - 1	P34	Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - R+1	Vol 19 (Chambre 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34	Cloisons pièces sèches	002EX 44634 5 n°34 - 1	P34	Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - R+1	Vol 20 (Dégagement 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34	Cloisons pièces sèches	002EX 44634 5 n°34 - 1	P34	Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - R+1	Vol 19 (Chambre 2) - Vol 20 (Dégagement 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S23 - S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34	Cloisons pièces sèches	002EX 44634 5 n°34 - 1	P34	Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - R+1	Vol 17 (SDB/WC)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P37	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces humides	002EX 44634 5 n°37 - 1	P37	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Place du Cloître - R+1	Vol 17 (SDB/WC)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37	Porteur pièces humides	002EX 44634 5 n°37 - 1	P37	Peinture / Plâtre - Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - R+1	Vol 17 (SDB/WC)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P38	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons pièces humides	002EX 44634 5 n°38 - 1 - 002EX 44634 5 n°38 - 2	P38	Peinture / Plâtre - Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - R+1	Vol 21 (Chambre 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P42	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces sèches	002EX 44634 5 n°42 - 1	P42	Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - R+1	Vol 21 (Chambre 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P43	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons pièces sèches	002EX 44634 5 n°43 - 1	P43	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - R+1	Vol 21 (Chambre 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Cloisons pièces sèches	002EX 44634 5 n°43 - 1	P43	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - R+1	Vol 21 (Chambre 3)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S30	Réalisation d'un sondage		S30 - 1				Négatif sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Place du Cloître - RDC	Vol 12 (Séjour/Salon)	Menuiseries	Mastic vitrier	P48	Réalisation d'un prélèvement	Pâteux	002EX 44634 5 n°48 - 1	P48	Matériau - Bitumineux - Noir	Positif	Présence sur analyse
Place du Cloître - R+1	Vol 19 (Chambre 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	S51 (P48)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48	Pâteux	002EX 44634 5 n°48 - 1	P48	Matériau - Bitumineux - Noir	Positif	Présence sur analyse
Place du Cloître - R+1	Vol 18 (Chambre 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	S52 (P48)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48	Pâteux	002EX 44634 5 n°48 - 1	P48	Matériau - Bitumineux - Noir	Positif	Présence sur analyse
Place du Cloître - R+1	Vol 21 (Chambre 3)	Menuiseries	Mastic vitrier	S53 (P48)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48	Pâteux	002EX 44634 5 n°48 - 1	P48	Matériau - Bitumineux - Noir	Positif	Présence sur analyse
Place du Cloître - R+1	Vol 13 (Dégagement 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P49	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces sèches - Distribution	002EX 44634 5 n°49 - 1	P49	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Orange / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - R+1	Vol 28 (Chambre 7)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49	Porteur pièces sèches - Distribution	002EX 44634 5 n°49 - 1	P49	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Orange / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Place du Cloître - R+1	Vol 28 (Chambre 7)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P50	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons pièces sèches - Distribution	002EX 44634 5 n°50 - 1	P50	Papier / Peinture / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Orange / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - R+1	Vol 26 (Chambre 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50	Cloisons pièces sèches - Distribution	002EX 44634 5 n°50 - 1	P50	Papier / Peinture / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Orange / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - R+1	Vol 15 (SDB)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P51	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces humides	002EX 44634 5 n°51 - 1	P51	Enduit - Effritable - Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - R+1	Vol 14 (W.c 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51	Porteur pièces humides	002EX 44634 5 n°51 - 1	P51	Enduit - Effritable - Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - R+1	Vol 27 (W.c 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51	Porteur pièces humides	002EX 44634 5 n°51 - 1	P51	Enduit - Effritable - Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Place du Cloître - R+1	Vol 14 (W.c 2) - Vol 27 (W.c 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S31 - S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51	Porteur pièces humides	002EX 44634 5 n°51 - 1	P51	Enduit - Effritable - Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - R+1	Vol 14 (W.c 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P52	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons pièces humides	002EX 44634 5 n°52 - 1	P52	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Violet / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - R+1	Vol 15 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	Cloisons pièces humides	002EX 44634 5 n°52 - 1	P52	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Violet / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - R+1	Vol 27 (W.c 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	Cloisons pièces humides	002EX 44634 5 n°52 - 1	P52	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Violet / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Place du Cloître - R+1	Vol 15 (SDB) - Vol 27 (W.c 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S32 - S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	Cloisons pièces humides	002EX 44634 5 n°52 - 1	P52	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Violet / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - R+1	Vol 14 (W.c 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	P55	Réalisation d'un prélèvement		002EX 44634 5 n°55 - 1	P55	Peinture / Joint - Effritable / Souple - Gris / Translucide	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - R+1	Vol 14 (W.c 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	P55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EX 44634 5 n°55 - 1	P55	Peinture / Joint - Effritable / Souple - Gris / Translucide	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - R+1	Vol 22 (Chambre 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P59	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons pièces sèches - Distribution	002EX 44634 5 n°59 - 1	P59	Papier peint / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Rose / Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - R+1	Vol 23 (Chambre 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Cloisons pièces sèches - Distribution	002EX 44634 5 n°59 - 1	P59	Papier peint / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Rose / Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Place du Cloître - R+1	Vol 25 (Accès étage)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Cloisons pièces sèches - Distribution	002EX 44634 5 n°59 - 1	P59	Papier peint / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Rose / Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - R+1	Vol 26 (Chambre 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Cloisons pièces sèches - Distribution	002EX 44634 5 n°59 - 1	P59	Papier peint / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Rose / Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - R+1	Vol 24 (Débaras)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Cloisons pièces sèches - Distribution	002EX 44634 5 n°59 - 1	P59	Papier peint / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Rose / Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - R+1	Vol 29 (Placard)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Cloisons pièces sèches - Distribution	002EX 44634 5 n°59 - 1	P59	Papier peint / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Rose / Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Place du Cloître - R+1	Vol 23 (Chambre 5) - Vol 25 (Accès étage) - Vol 26 (Chambre 6) - Vol 24 (Débaras) - Vol 29 (Placard)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S34 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Cloisons pièces sèches - Distribution	002EX	P59	Papier peint / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Rose / Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
				S35 -			44634				
				S36 -			5 n°59				
				S39 -			- 1				
				S40							
Place du Cloître - R+1	Vol 22 (Chambre 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P60	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces sèches - Distribution	002EX	P60	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
							44634				
							5 n°60				
							- 1				
Place du Cloître - Comble	Vol 30 (Combles)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P65	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces sèches torchis	002EX	P65	Matériau - Dur - Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse
							44634				
							5 n°65				
							- 1				
Place du Cloître - Comble	Vol 30 (Combles)	Menuiseries	Mastic vitrier	P66	Réalisation d'un prélèvement		002EX	P66	Mastic - Effritable - Beige Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
							44634				
							5 n°66				
							- 1				
Place du Cloître - Toitures	Vol 31 (Toiture 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	P70	Réalisation d'un prélèvement	Mastic	002EX	P70	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
							44634				
							5 n°70				
							- 1				



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Place du Cloître - Toitures	Vol 31 (Toiture 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70	Mastic	002EX 44634 5 n°70 - 1	P70	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - Toitures	Vol 32 (Toiture 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70	Mastic	002EX 44634 5 n°70 - 1	P70	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - Toitures	Vol 32 (Toiture 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70	Mastic	002EX 44634 5 n°70 - 1	P70	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - Toitures	Vol 31 (Toiture 1) - Vol 32 (Toiture 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	S48 - S49 - S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70	Mastic	002EX 44634 5 n°70 - 1	P70	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Place du Cloître - RDC	Vol 4 (Dégagement 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P12	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces sèches	002EX 44634 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Place du Cloître - RDC	Vol 7 (SAS)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Plafond pièces sèches	002EX 44634 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - RDC	Vol 8 (Cuisine)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P21	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces humides	002EX 44634 5 n°21 - 1 - 002EX 44634 5 n°21 - 2	P21	Peinture / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - RDC	Vol 6 (W.c 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Plafond pièces humides	002EX 44634 5 n°21 - 1 - 002EX 44634 5 n°21 - 2	P21	Peinture / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Place du Cloître - RDC	Vol 9 (Arrière cuisine)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Plafond pièces humides	002EX 44634 5 n°21 - 1 - 002EX 44634 5 n°21 - 2	P21	Peinture / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - RDC	Vol 6 (W.c 1) - Vol 9 (Arrière cuisine)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S12 - S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Plafond pièces humides	002EX 44634 5 n°21 - 1 - 002EX 44634 5 n°21 - 2	P21	Peinture / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - RDC	Vol 12 (Séjour/Salon)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S19	Réalisation d'un sondage		S19 - 1				Négatif sur document
Place du Cloître - R+1	Vol 20 (Dégagement 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P35	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces sèches	002EX 44634 5 n°35 - 1	P35	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - R+1	Vol 19 (Chambre 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Plafond pièces sèches	002EX 44634 5 n°35 - 1	P35	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Place du Cloître - R+1	Vol 18 (Chambre 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Plafond pièces sèches	002EX 44634 5 n°35 - 1	P35	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - R+1	Vol 19 (Chambre 2) - Vol 18 (Chambre 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S25 - S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Plafond pièces sèches	002EX 44634 5 n°35 - 1	P35	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - R+1	Vol 17 (SDB/WC)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P39	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces humides	002EX 44634 5 n°39 - 1	P39	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - R+1	Vol 21 (Chambre 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P46	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces sèches	002EX 44634 5 n°46 - 1	P46	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - R+1	Vol 15 (SDB)	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	P57	Réalisation d'un prélèvement	Moquette	002EX 44634 5 n°57 - 1	P57	Moquette - Souple Fibreux - Marron	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Place du Cloître - R+1	Vol 15 (SDB)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P58	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces humides	002EX 44634 5 n°58 - 1	P58	Papier peint / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Vert Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - R+1	Vol 22 (Chambre 4)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P61	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces sèches	002EX 44634 5 n°61 - 1	P61	Peinture / Enduit - Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - R+1	Vol 28 (Chambre 7)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Plafond pièces sèches	002EX 44634 5 n°61 - 1	P61	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - R+1	Vol 13 (Dégagement 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S44	Réalisation d'un sondage		S44 - 1				Négatif sur document
Place du Cloître - R+1	Vol 29 (Placard)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S44	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S44		S44 - 1				Négatif sur document
Place du Cloître - R+1	Vol 24 (Débaras)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S44	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S44		S44 - 1				Négatif sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Place du Cloître - R+1	Vol 14 (W.c 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S44	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S44		S44 - 1				Négatif sur document
Place du Cloître - R+1	Vol 26 (Chambre 6)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S44	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S44		S44 - 1				Négatif sur document
Place du Cloître - R+1	Vol 27 (W.c 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S44	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S44		S44 - 1				Négatif sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Place du Cloître - RDC	Vol 4 (Dégagement 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P7	Réalisation d'un prélèvement	Carrelage beige noir 1X1	002EX 44634 5 n°7 - 1	P7	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - RDC	Vol 7 (SAS)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P15	Réalisation d'un prélèvement	Carrelage gris beige 40X40	002EX 44634 5 n°15 - 1	P15	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - RDC	Vol 6 (W.c 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Carrelage gris beige 40X40	002EX 44634 5 n°15 - 1	P15	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Place du Cloître - RDC	Vol 12 (Séjour/Salon)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Carrelage gris beige 40X40	002EX 44634 5 n°15 - 1	P15	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - RDC	Vol 6 (W.c 1) - Vol 12 (Séjour/Salon)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S8 - S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Carrelage gris beige 40X40	002EX 44634 5 n°15 - 1	P15	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - RDC	Vol 7 (SAS)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P16	Réalisation d'un prélèvement	Lino+colle	002EX 44634 5 n°16 - 1	P16	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - RDC	Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P17	Réalisation d'un prélèvement	Carrelage marbre beige 40X40	002EX 44634 5 n°17 - 1	P17	Colle / Ciment - Dur / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - RDC	Vol 9 (Arrière cuisine)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P24	Réalisation d'un prélèvement	Carrelage beige noir 1X1	002EX 44634 5 n°24 - 1	P24	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - R+1	Vol 18 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	P36	Réalisation d'un prélèvement		002EX 44634 5 n°36 - 1	P36	Ragréage - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - R+1	Vol 19 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002EX 44634 5 n°36 - 1	P36	Ragréage - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Place du Cloître - R+1	Vol 20 (Dégagement 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002EX 44634 5 n°36 - 1	P36	Ragréage - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - R+1	Vol 19 (Chambre 2) - Vol 20 (Dégagement 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S27 - S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002EX 44634 5 n°36 - 1	P36	Ragréage - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - R+1	Vol 17 (SDB/WC)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P41	Réalisation d'un prélèvement	Carrelage beige gris 20X20	002EX 44634 5 n°41 - 1	P41	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - R+1	Vol 21 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P44	Réalisation d'un prélèvement	Lino+colle	002EX 44634 5 n°44 - 1	P44 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - R+1	Vol 21 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P44	Réalisation d'un prélèvement	Lino+colle	002EX 44634 5 n°44 - 1	P44 Phase 2	Colle / Bois aggloméré - Souple / Fibreux - Jaune / Marron Vert	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - R+1	Vol 21 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Plancher	P45	Réalisation d'un prélèvement	Isolation plancher	002EX 44634 5 n°45 - 1	P45	Bois aggloméré / Laine - Fibreux / Souple Fibreux - Vert Marron / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Place du Cloître - R+1	Vol 19 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P47	Réalisation d'un prélèvement	Bleue	002EX 44634 5 n°47 - 1	P47	Moquette - Fibreux - Beige Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - R+1	Vol 15 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	P53	Réalisation d'un prélèvement		002EX 44634 5 n°53 - 1	P53	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - R+1	Vol 15 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P56	Réalisation d'un prélèvement	Lino+colle	002EX 44634 5 n°56 - 1	P56	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Translucide	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - R+1	Vol 26 (Chambre 6)	Revêtement de sol	Plancher	S43	Réalisation d'un sondage		S43 - 1				Négatif sur document
Place du Cloître - R+1	Vol 25 (Accès étage)	Revêtement de sol	Plancher	S43	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S43		S43 - 1				Négatif sur document
Place du Cloître - R+1	Vol 13 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Plancher	S43	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S43		S43 - 1				Négatif sur document
Place du Cloître - R+1	Vol 28 (Chambre 7)	Revêtement de sol	Plancher	S43	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S43		S43 - 1				Négatif sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Place du Cloître - R+1	Vol 29 (Placard)	Revêtement de sol	Plancher	S43	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S43		S43 - 1				Négatif sur document
Place du Cloître - R+1	Vol 23 (Chambre 5)	Revêtement de sol	Plancher	S43	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S43		S43 - 1				Négatif sur document
Place du Cloître - R+1	Vol 24 (Débaras)	Revêtement de sol	Plancher	S43	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S43		S43 - 1				Négatif sur document
Place du Cloître - R+1	Vol 27 (W.c 3)	Revêtement de sol	Plancher	S43	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S43		S43 - 1				Négatif sur document
Place du Cloître - R+1	Vol 22 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Plancher	S43	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S43		S43 - 1				Négatif sur document
Place du Cloître - R+1	Vol 22 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P62	Réalisation d'un prélèvement		002EX 44634 5 n°62 - 1	P62	Moquette - Souple Fibreux - Beige Vert	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - R+1	Vol 22 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Fibreux	P63	Réalisation d'un prélèvement	Isolant	002EX 44634 5 n°63 - 1	P63	Laine - Souple Fibreux - Beige Vert	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Place du Cloître - Comble	Vol 30 (Combles)	Revêtement de sol	Plancher	P64	Réalisation d'un prélèvement	Tout venant	002EX 44634 5 n°64 - 1	P64	Matériau - Dur - Beige Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Place du Cloître - RDC	Vol 4 (Dégagement 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P8	Réalisation d'un prélèvement	Carrelage noir 10X20	002EX 44634 5 n°8 - 1	P8	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - RDC	Vol 4 (Dégagement 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Carrelage noir 10X20	002EX 44634 5 n°8 - 1	P8	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - RDC	Vol 4 (Dégagement 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P9	Réalisation d'un prélèvement	Carrelage bleu 10X10	002EX 44634 5 n°9 - 1	P9	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - RDC	Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P18	Réalisation d'un prélèvement	Carrelage marbre beige 40X10	002EX 44634 5 n°18 - 1	P18	Matériau / Colle / Plâtre - Dur / Dur / Effritable - Beige / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - RDC	Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P22	Réalisation d'un prélèvement	Carrelage blanc 10X10	002EX 44634 5 n°22 - 1	P22 Phase 1	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - RDC	Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P22	Réalisation d'un prélèvement	Carrelage blanc 10X10	002EX 44634 5 n°22 - 1	P22 Phase 2	Joint - Dur - Rouge	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Place du Cloître - RDC	Vol 9 (Arrière cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P25	Réalisation d'un prélèvement	Carrelage motifs 10X10	002EX 44634 5 n°25 - 1	P25 Phase 1	Mousse / Colle - Souple / Souple - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - RDC	Vol 9 (Arrière cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P25	Réalisation d'un prélèvement	Carrelage motifs 10X10	002EX 44634 5 n°25 - 1	P25 Phase 2	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - RDC	Vol 9 (Arrière cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P25	Réalisation d'un prélèvement	Carrelage motifs 10X10	002EX 44634 5 n°25 - 1	P25 Phase 3	Joint - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - RDC	Vol 9 (Arrière cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P26	Réalisation d'un prélèvement	Carrelage marron 5X7	002EX 44634 5 n°26 - 1	P26	Colle / Plâtre / Joint - Dur / Effritable / Dur - Gris / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - RDC	Vol 9 (Arrière cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P27	Réalisation d'un prélèvement	Carrelage marron 1X1	002EX 44634 5 n°27 - 1	P27 Phase 1	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - RDC	Vol 9 (Arrière cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P27	Réalisation d'un prélèvement	Carrelage marron 1X1	002EX 44634 5 n°27 - 1	P27 Phase 2	Joint - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - RDC	Vol 6 (W.c 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P30	Réalisation d'un prélèvement	Carrelage beige 40X10	002EX 44634 5 n°30 - 1	P30	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Place du Cloître - RDC	Vol 7 (SAS)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Carrelage beige 40X10	002EX 44634 5 n°30 - 1	P30	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - RDC	Vol 12 (Séjour/Salon)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Carrelage beige 40X10	002EX 44634 5 n°30 - 1	P30	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - RDC	Vol 7 (SAS) - Vol 12 (Séjour/Salon)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S16 - S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Carrelage beige 40X10	002EX 44634 5 n°30 - 1	P30	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - RDC	Vol 9 (Arrière cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P31	Réalisation d'un prélèvement	Carrelage noir 20X10	002EX 44634 5 n°31 - 1	P31	Colle - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
Place du Cloître - RDC	Vol 9 (Arrière cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	Carrelage noir 20X10	002EX 44634 5 n°31 - 1	P31	Colle - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
Place du Cloître - R+1	Vol 17 (SDB/WC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P40	Réalisation d'un prélèvement	Carrelage rose 20X20	002EX 44634 5 n°40 - 1	P40	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - R+1	Vol 15 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P54	Réalisation d'un prélèvement	Carrelage rose 20X20 motif	002EX 44634 5 n°54 - 1	P54	Colle - Dur - Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Place du Cloître - R+1	Vol 15 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	Carrelage rose 20X20 motif	002EX 44634 5 n°54 - 1	P54	Colle - Dur - Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Place du Cloître - Sous sol	Vol 1 (Sous-sol)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P2	Réalisation d'un prélèvement		002EX 44634 5 n°2 - 1	P2	Laine / Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - Sous sol	Vol 1 (Sous-sol)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX 44634 5 n°2 - 1	P2	Laine / Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - RDC	Vol 5 (Accès grenier 1)	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	P13	Réalisation d'un prélèvement	Toute hauteur	002EX 44634 5 n°13 - 1	P13	Fibres-ciment / Matériau - Fibreux Dur / Effritable - Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Place du Cloître - R+1	Vol 16 (Accès grenier 2)	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S33 (P13)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Toute hauteur	002EX 44634 5 n°13 - 1	P13	Fibres-ciment / Matériau - Fibreux Dur / Effrifiable - Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Place du Cloître - Sous sol	Vol 1 (Sous-sol)	Chaudières	Isolant	P1	Réalisation d'un prélèvement		002EX 44634 5 n°1 - 1	P1	Matériau - Effrifiable Fibreux - Jaune Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Place du Cloître - Sous sol	Vol 1 (Sous-sol)	Cuve fuel	Métal	S2	Réalisation d'un sondage		S2 - 1				Négatif sur document
Place du Cloître - RDC	Vol 8 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P23	Réalisation d'un prélèvement		002EX 44634 5 n°23 - 1	P23	Tampon - Bitumineux - Noir	Positif	Présence sur analyse
Place du Cloître - RDC	Vol 9 (Arrière cuisine)	Evier	Peinture bitumineuse	P28	Réalisation d'un prélèvement		002EX 44634 5 n°28 - 1	P28	Peinture - Bitumineux - Marron	Positif	Présence sur analyse


ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés à titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage linéaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
Place du Cloître - RDC							
P13	Conduit fluide non identifié	Fibres-ciment / Matériau - Fibreux Dur / Effritable - Gris / Blanc	Vol 5 (Accès grenier 1) - Vol 16 (Accès grenier 2)	,5 m			1 unité(s)
P23	Evier	Tampon - Bitumineux - Noir	Vol 8 (Cuisine)				2 unité(s)
P28	Evier	Peinture - Bitumineux - Marron	Vol 9 (Arrière cuisine)				1 unité(s)
P31	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris	Vol 9 (Arrière cuisine) - Vol 9 (Arrière cuisine)	6 m			1 unité(s)
P48	Menuiseries	Matériau - Bitumineux - Noir	Vol 12 (Séjour/Salon) - Vol 19 (Chambre 2) - Vol 18 (Chambre 1) - Vol 21 (Chambre 3)				4 unité(s)
Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage linéaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
Place du Cloître - Toitures							
P69	Ardoises	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Beige Gris	Vol 31 (Toiture 1)			10 m²	


ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Place du Cloître - Sous sol	Place du Cloître - Sous sol - Plan de repérage - Actions menées
	Place du Cloître - RDC - Parking	Place du Cloître - RDC - Parking - Plan de repérage - Actions menées
	Place du Cloître - RDC	Place du Cloître - RDC - Plan de repérage - Actions menées
	Place du Cloître - RDC	Place du Cloître - RDC - MPCA Toutes catégories confondues
	Place du Cloître - RDC	Place du Cloître - RDC - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	Place du Cloître - RDC	Place du Cloître - RDC - MPCA Revêtement de mur
	Place du Cloître - RDC	Place du Cloître - RDC - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Place du Cloître - RDC	Place du Cloître - RDC - MPCA Equipements divers et accessoires
	Place du Cloître - R+1	Place du Cloître - R+1 - Plan de repérage - Actions menées
	Place du Cloître - R+1	Place du Cloître - R+1 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	Place du Cloître - R+1	Place du Cloître - R+1 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Place du Cloître - Comble	Place du Cloître - Comble - Plan de repérage - Actions menées
	Place du Cloître - Toitures	Place du Cloître - Toitures - Plan de repérage - Actions menées
	Place du Cloître - Toitures	Place du Cloître - Toitures - MPCA Toiture et étanchéité

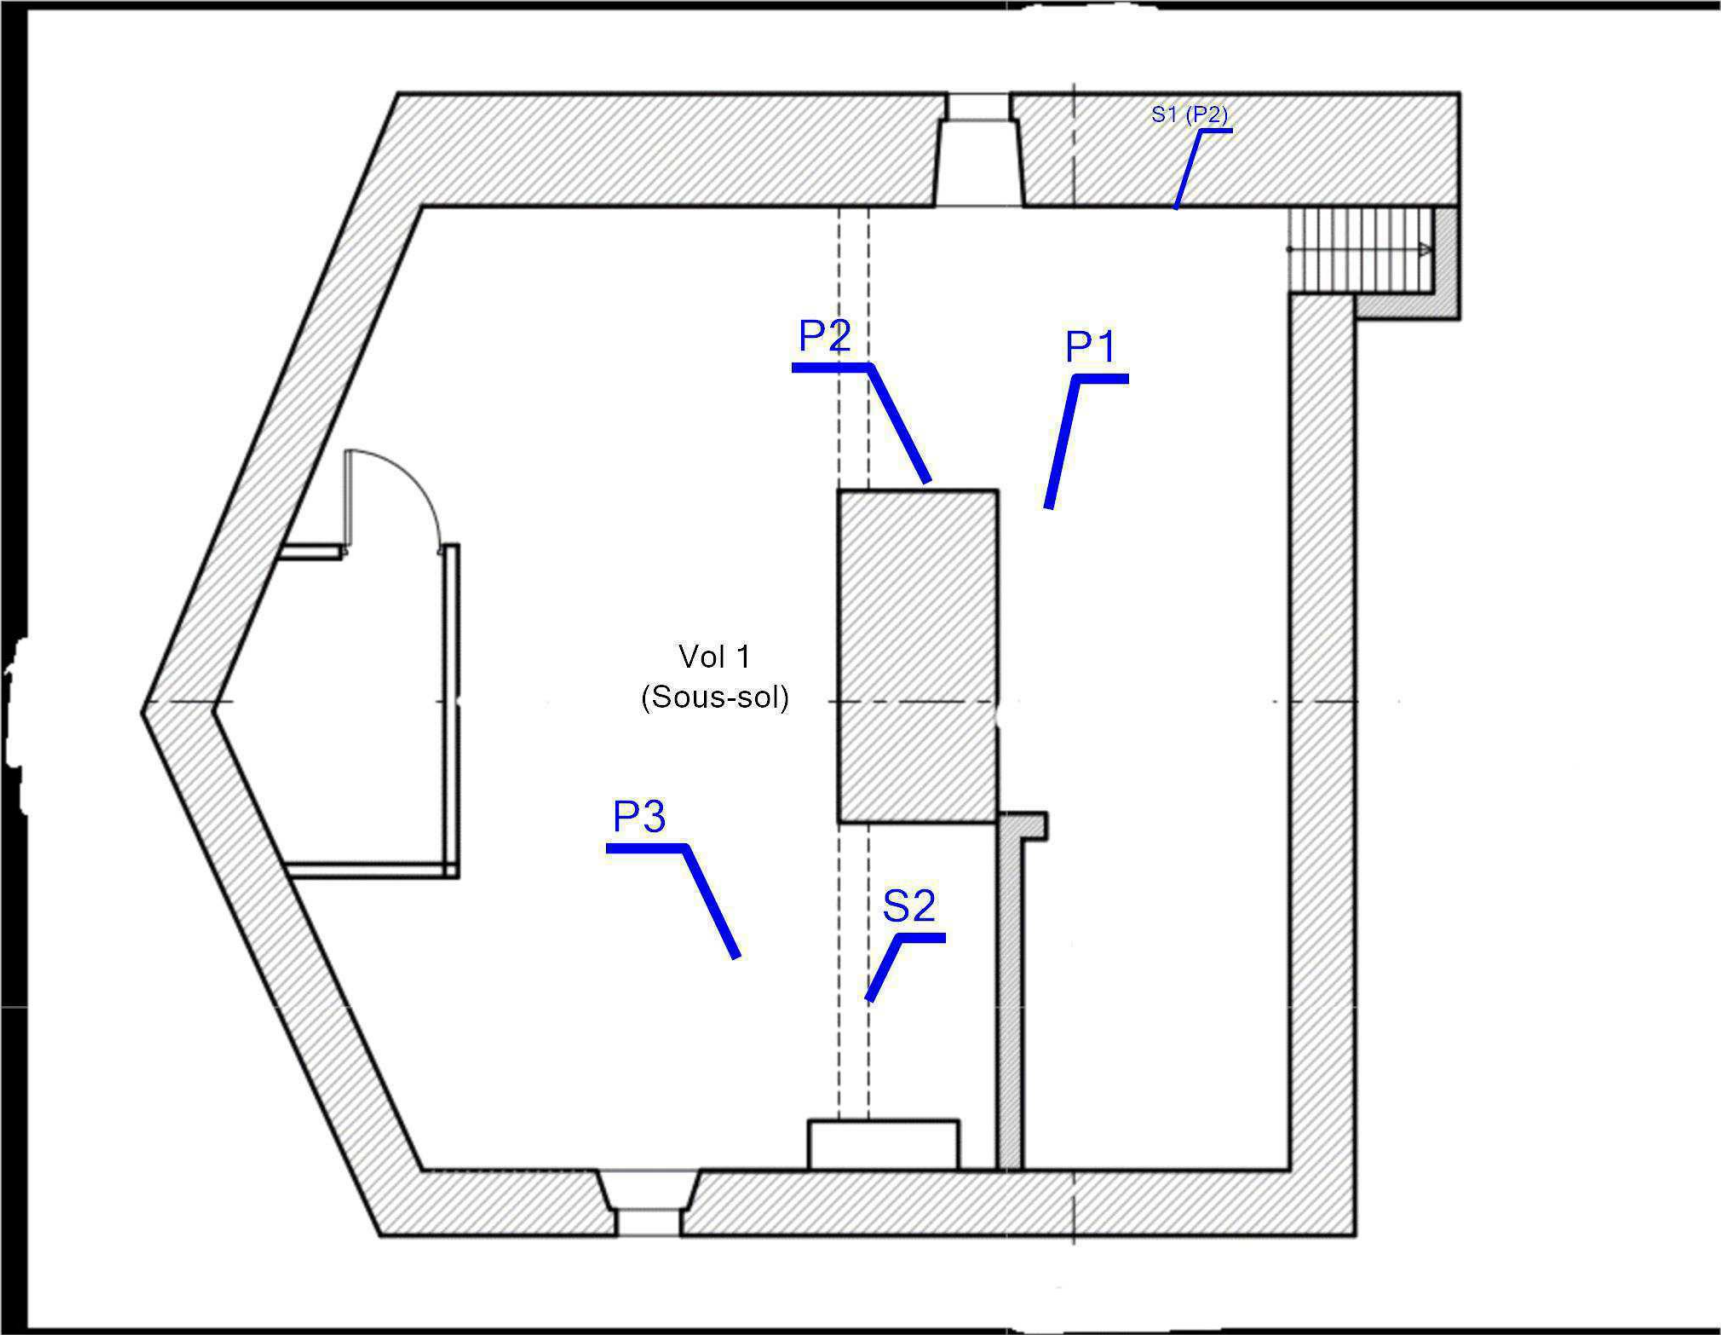

Légende	
	Localisation d'un prélèvement négatif
	Localisation d'un sondage négatif

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	8 Place du Cloître 35500 CHAMPEAUX	Logements et annexes	04/08/2026	OPOUGUI OMBANGOU KEN HANDY CLAK

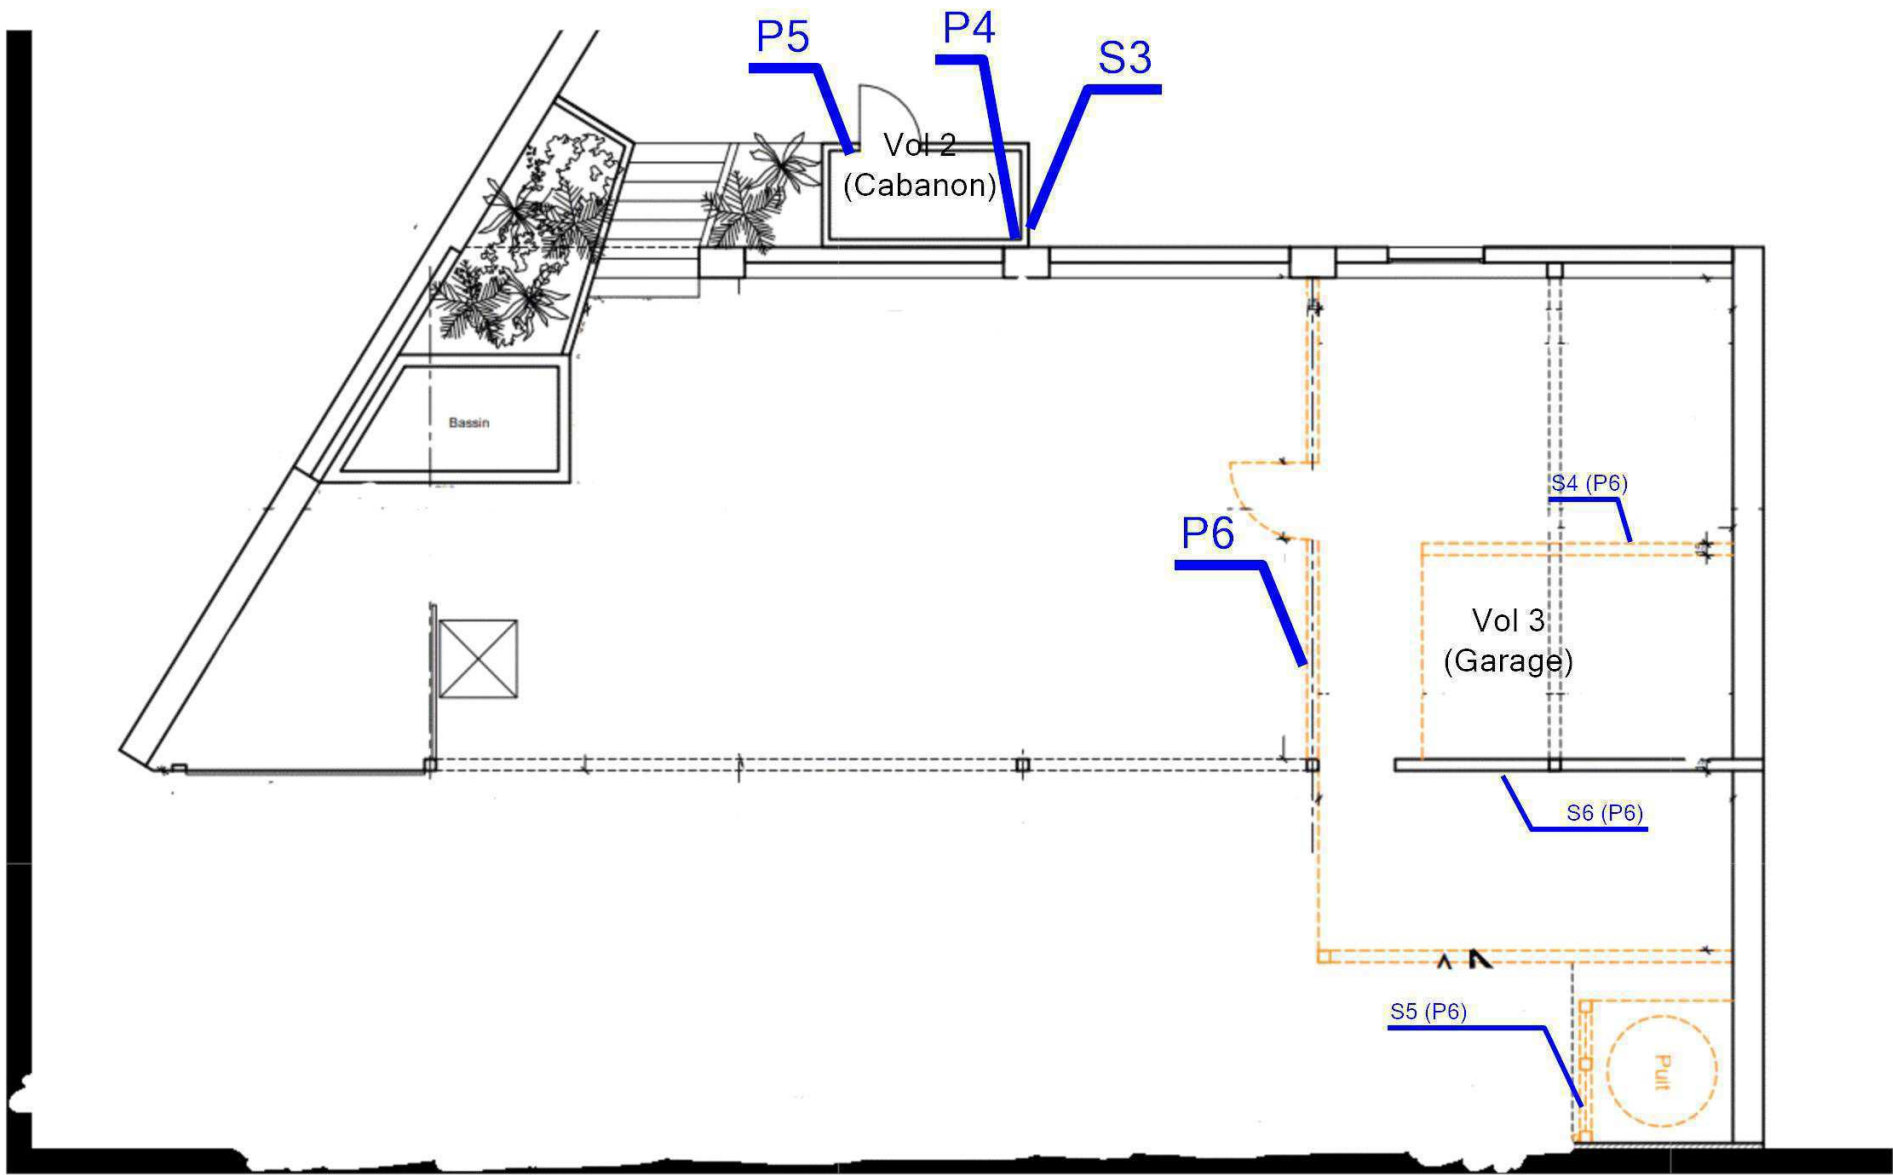

Légende	
	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif



AC
ENVIRONNEMENT

Adresse du bien
8 Place du Cloître 35500 CHAMPEAUX


Désignation
Logements et annexes

Date intervention
04/08/2026

Technicien intervenant
OPOUGUI OMBANGOU KEN HANDY CLAK

Légende

	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif

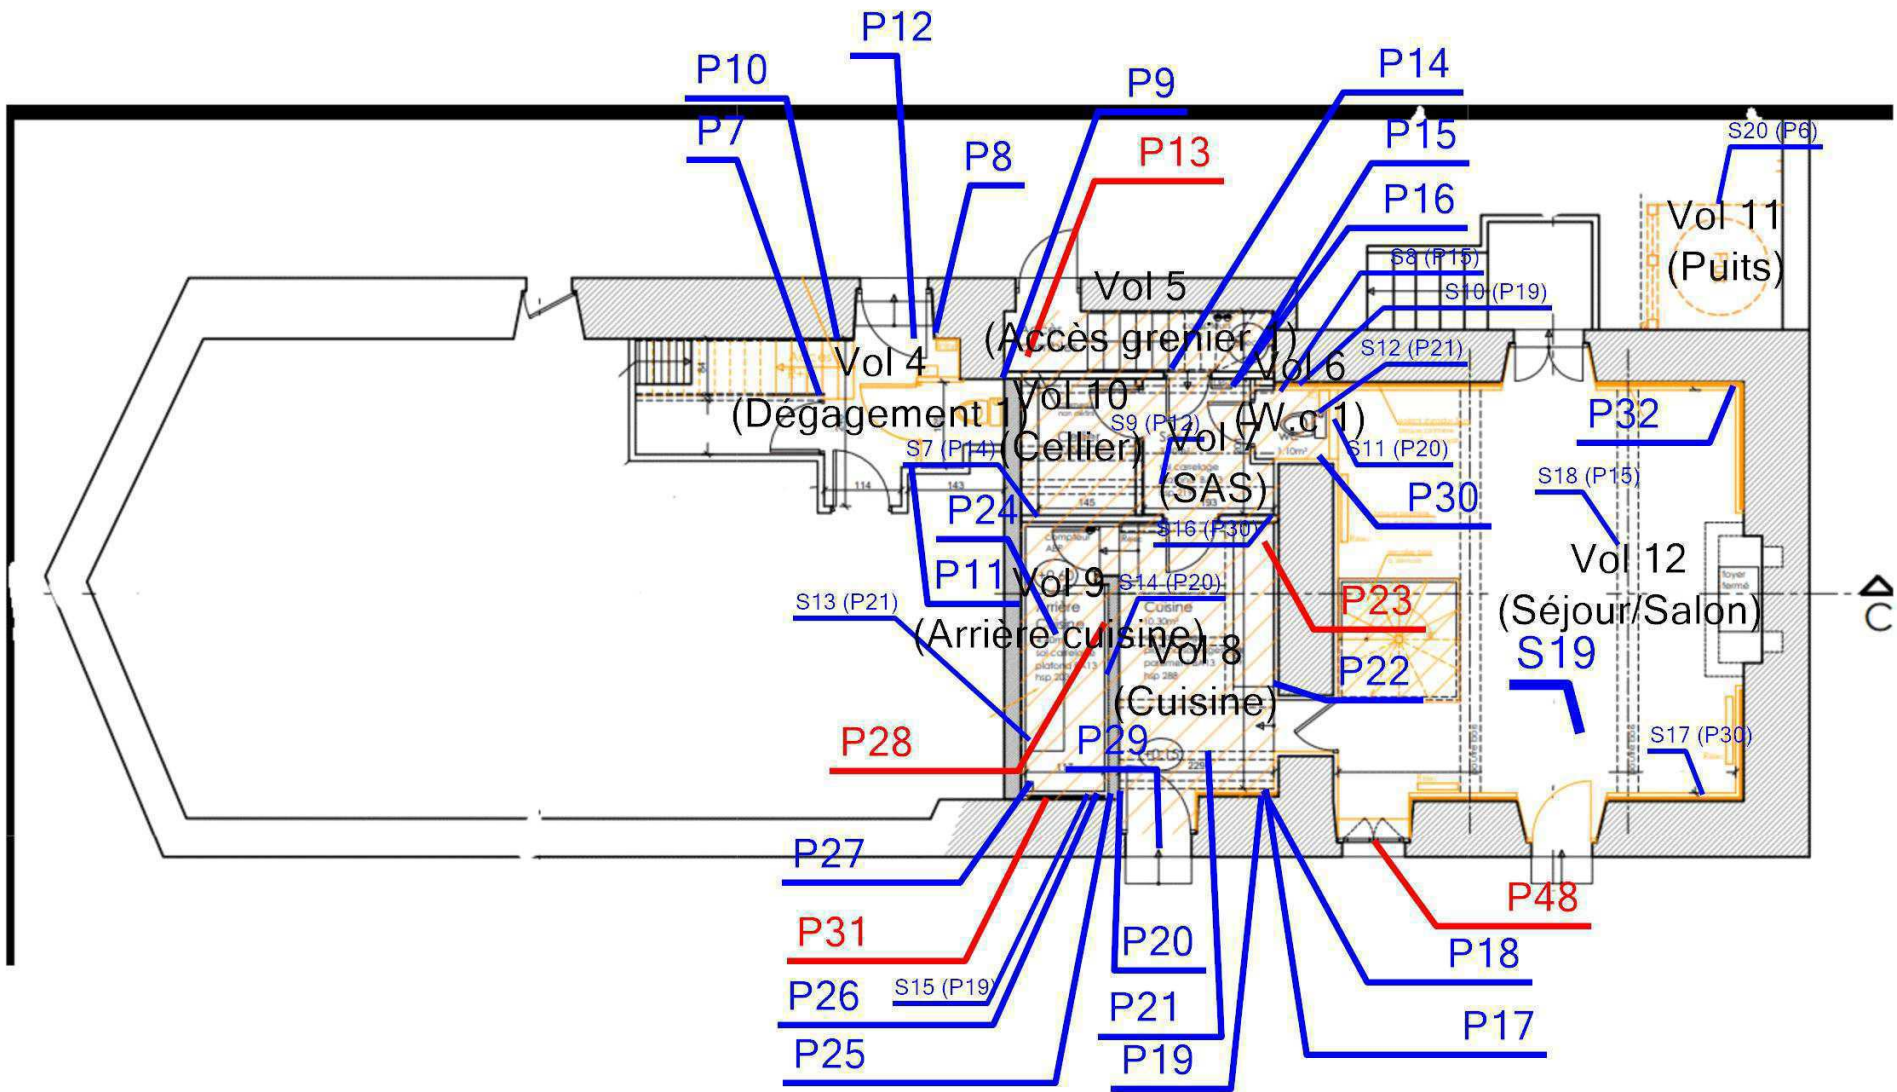

Légende



P28 : Peinture bitumineuse



P13 : Conduit en fibres-ciment




P31 : Colle de carrelage (plinthe)



P48 : Mastic vitrier



P23 : Tampon bitumineux

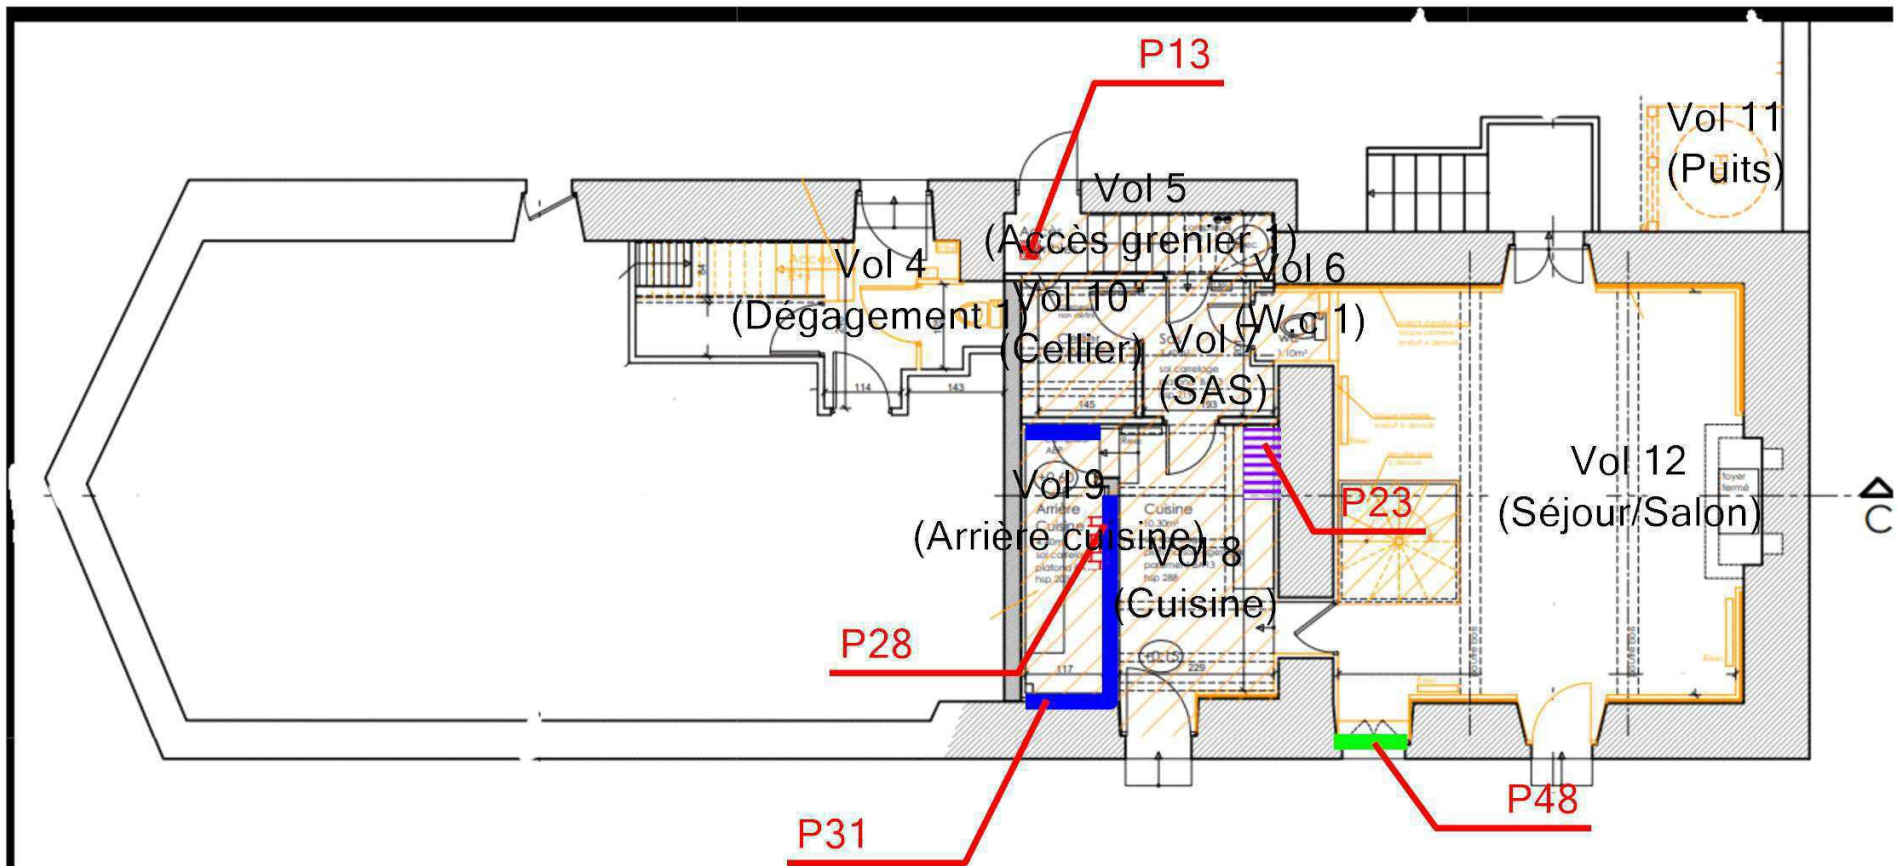

Adresse du bien

8 Place du Cloître
35500 CHAMPEAUX

Désignation

Logements et annexes

Date intervention

04/08/2026

Technicien intervenant


OPOUGUI OMBANGOU KEN HANDY
CLAK

PLACE DU CLOÎTRE - RDC - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002EX446345

Légende

	P48 : Mastic vitrier
---	----------------------

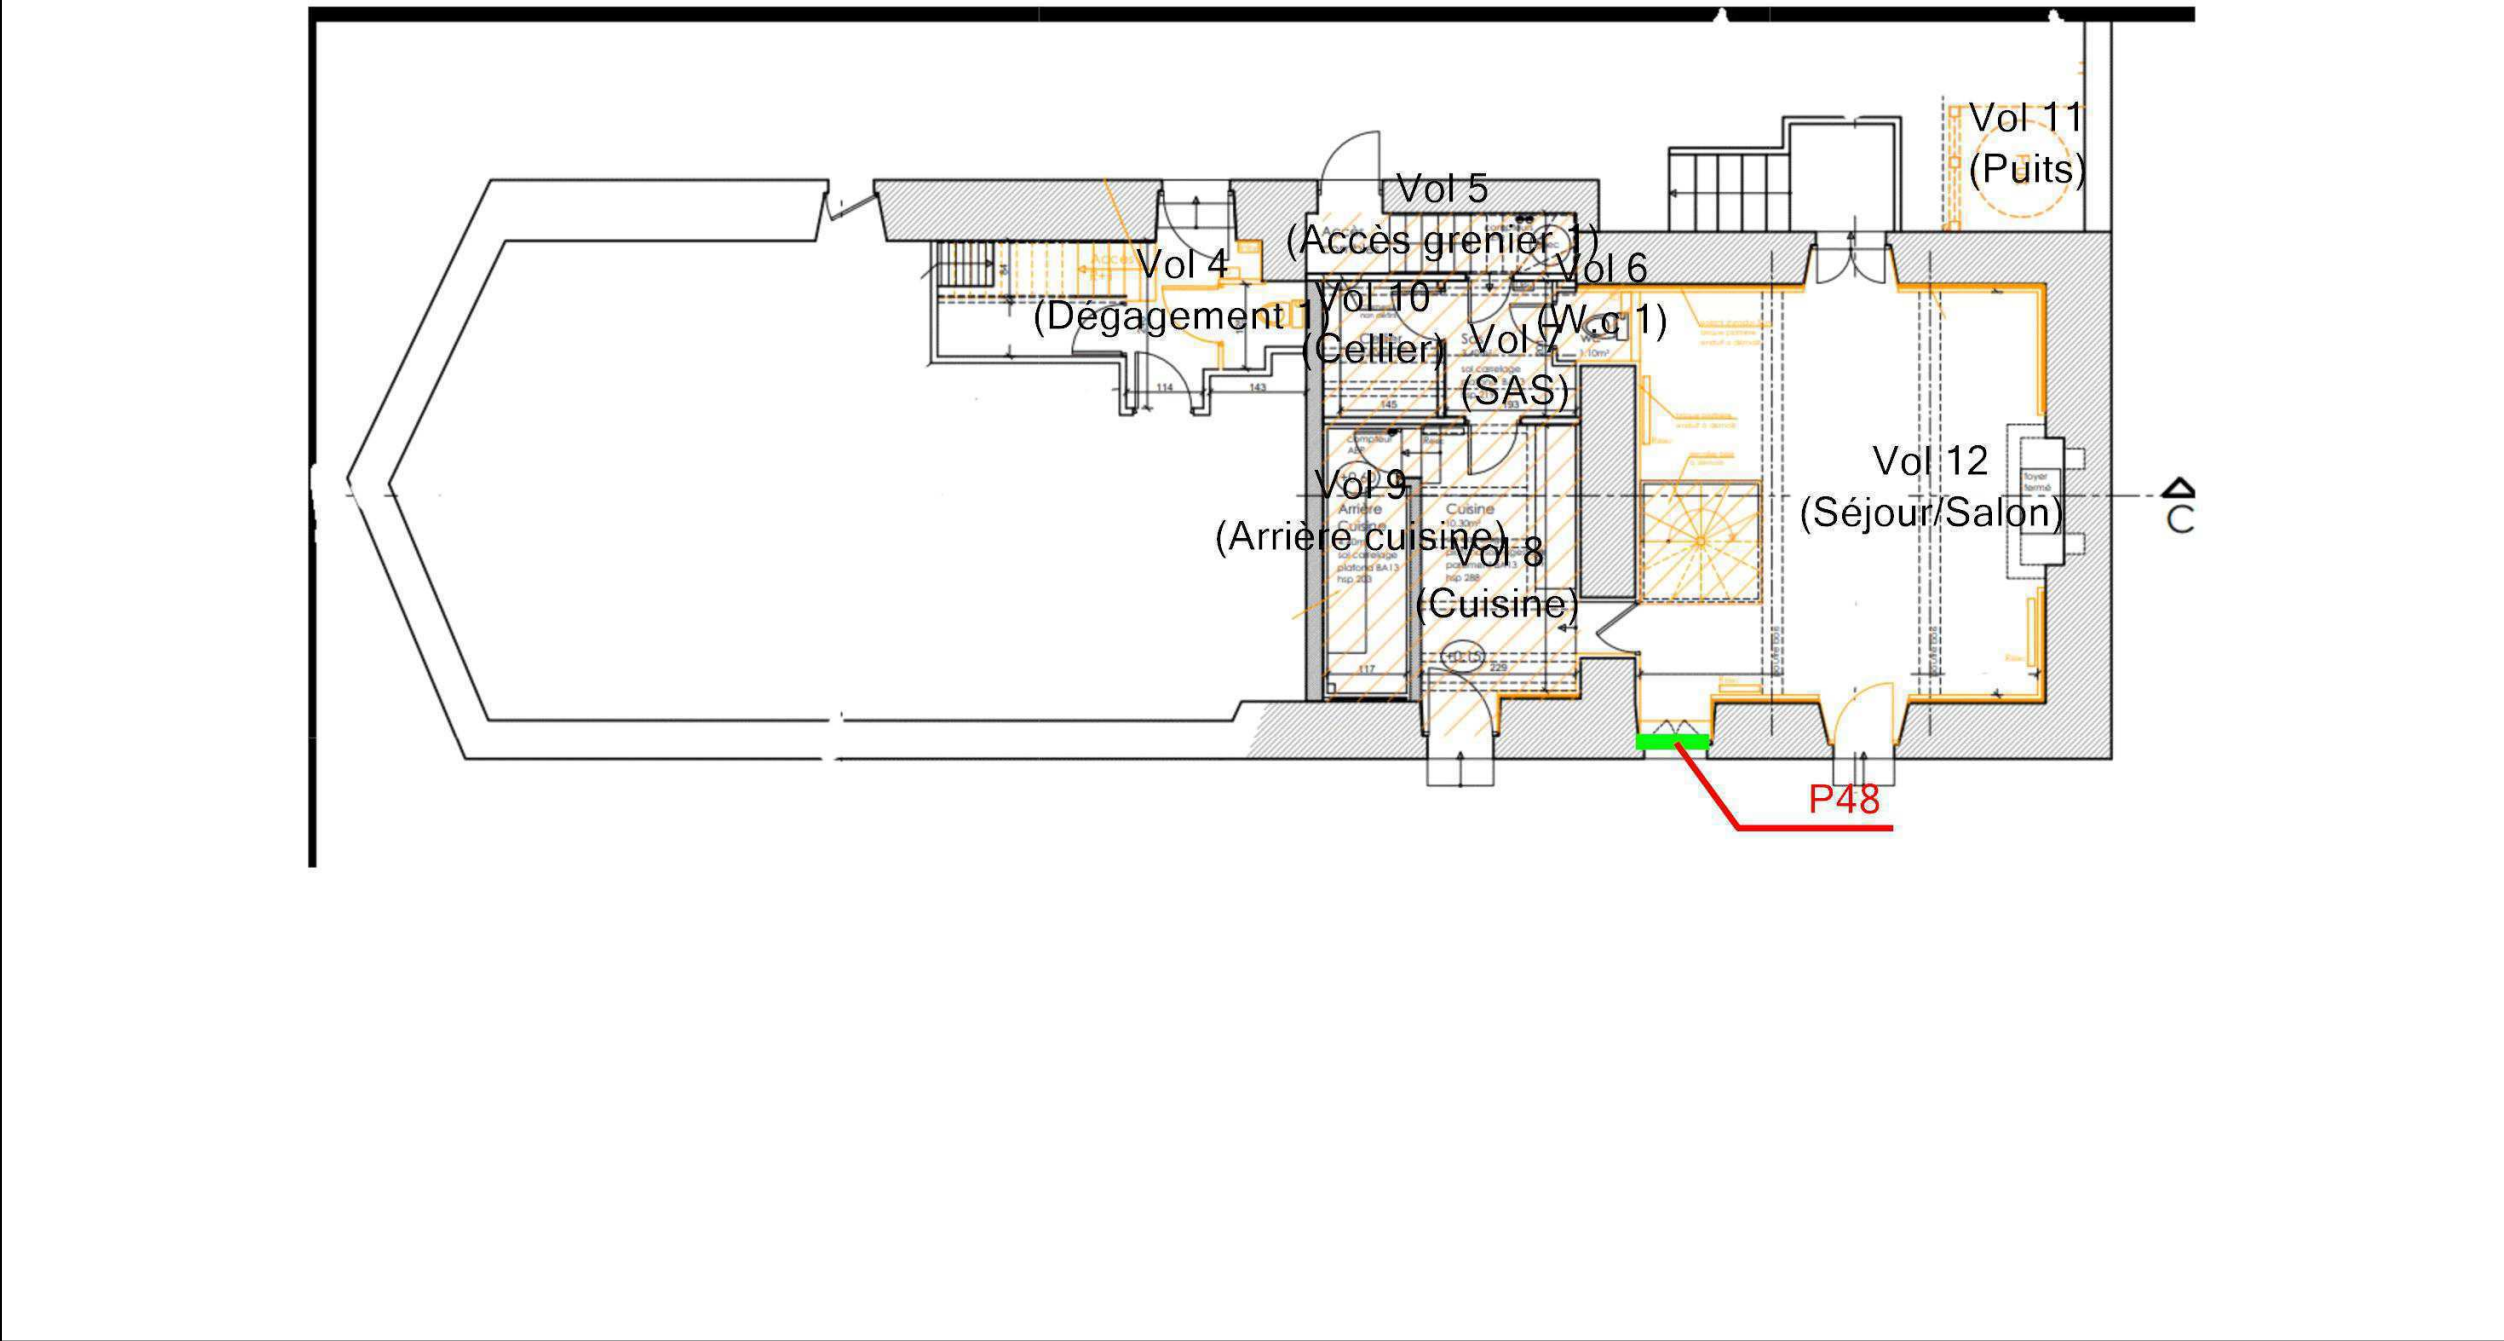

Adresse du bien

8 Place du Cloître
35500 CHAMPEAUX

Désignation

Logements et annexes

Date intervention

04/08/2026


Techniciens intervenant

OPOUGUI OMBANGOU KEN HANDY
CLAK

Légende



P31 : Colle de carrelage (plinthe)

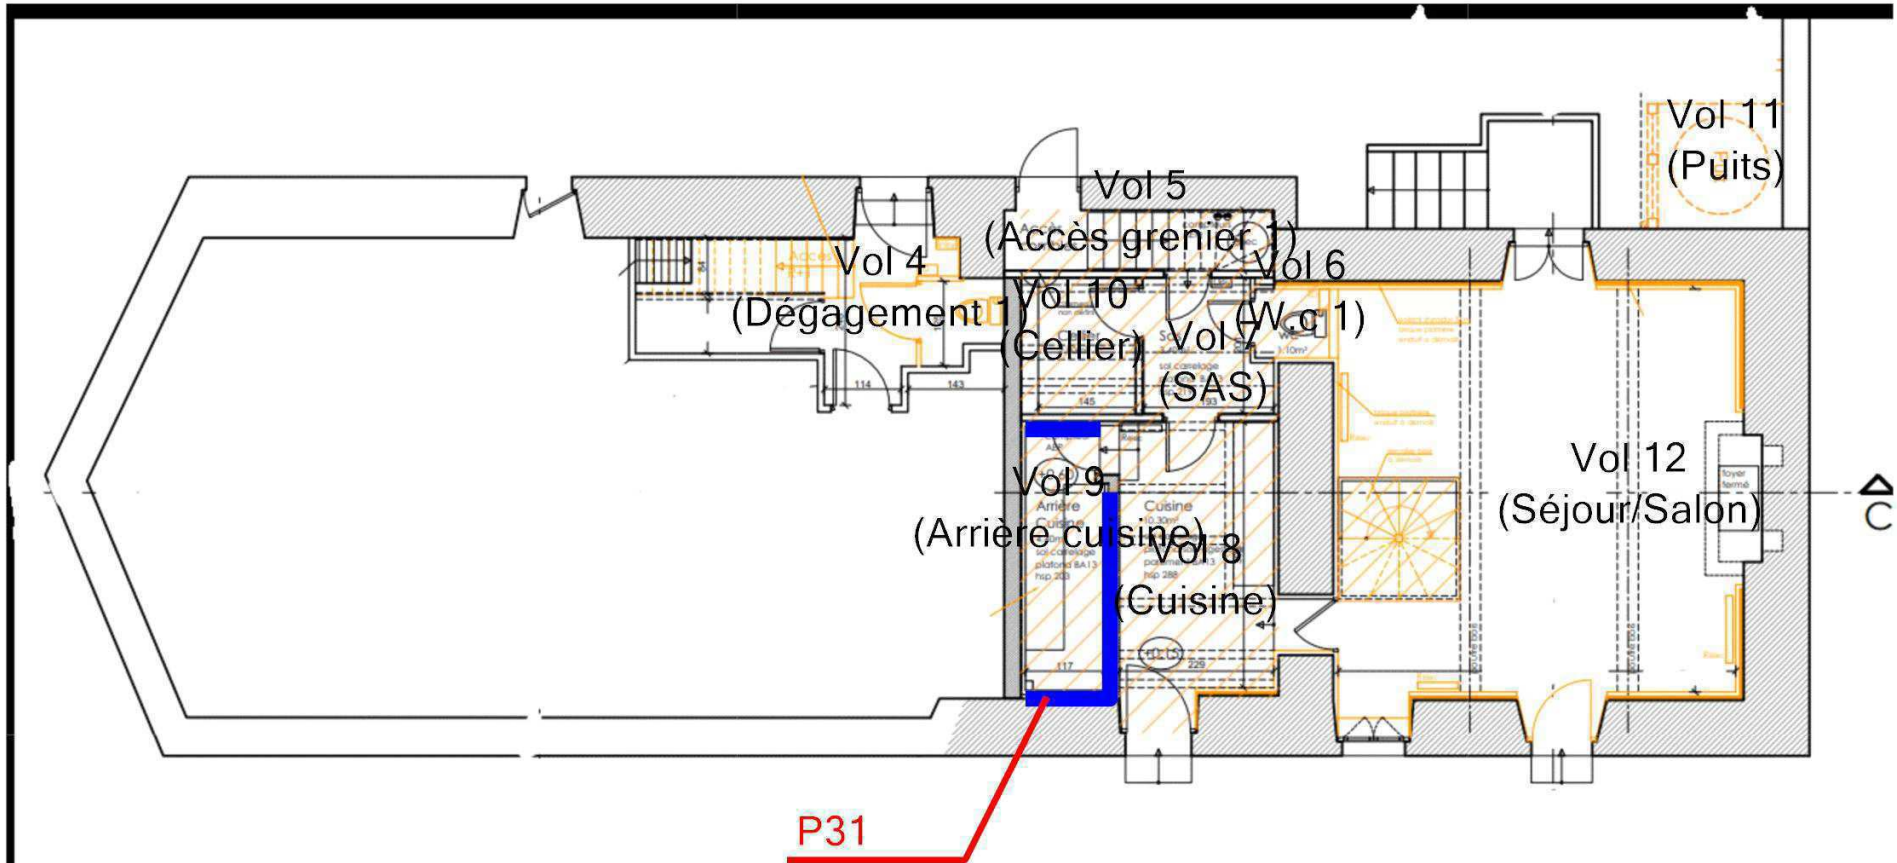

Adresse du bien

8 Place du Cloître
35500 CHAMPEAUX

Désignation

Logements et annexes

Date intervention

04/08/2026

Technicien intervenant


OPOUGUI OMBANGOU KEN HANDY
CLAK

PLACE DU CLOÎTRE - RDC - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002EX446345

Légende

	P13 : Conduit en fibres-ciment
---	---------------------------------------

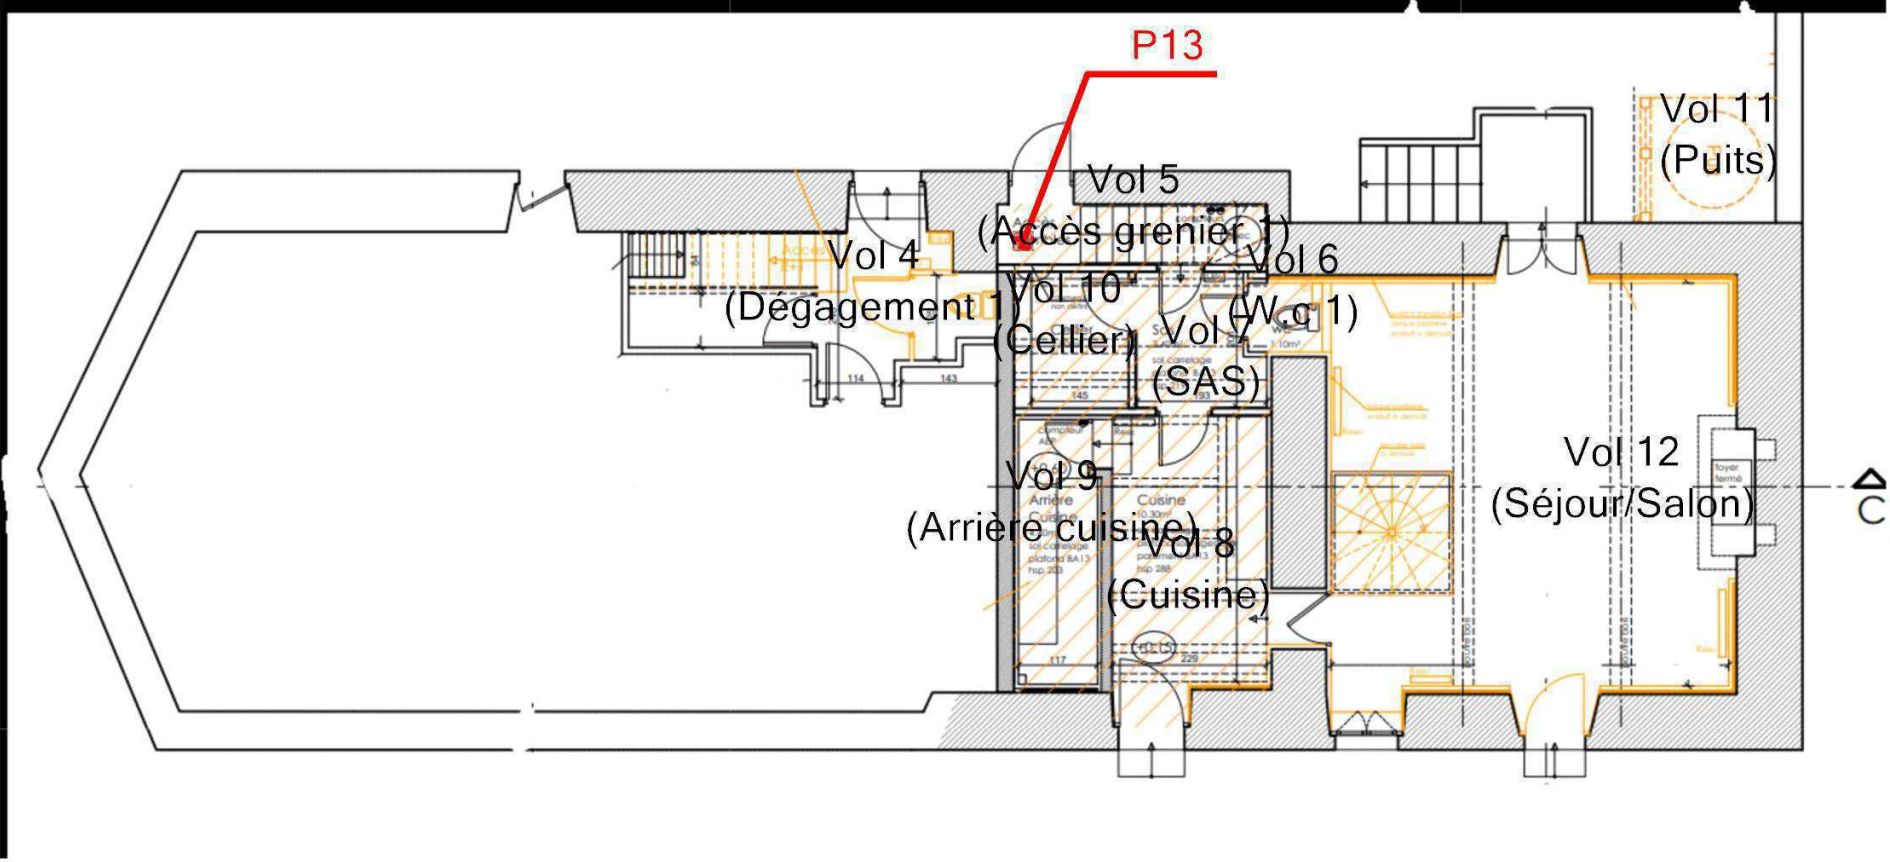

Adresse du bien	

8 Place du Cloître
35500 CHAMPEAUX

Désignation



Logements et annexes

Date intervention

04/08/2026

Techniciens intervenant

OPOUGUI OMBANGOU KEN HANDY
CLAK

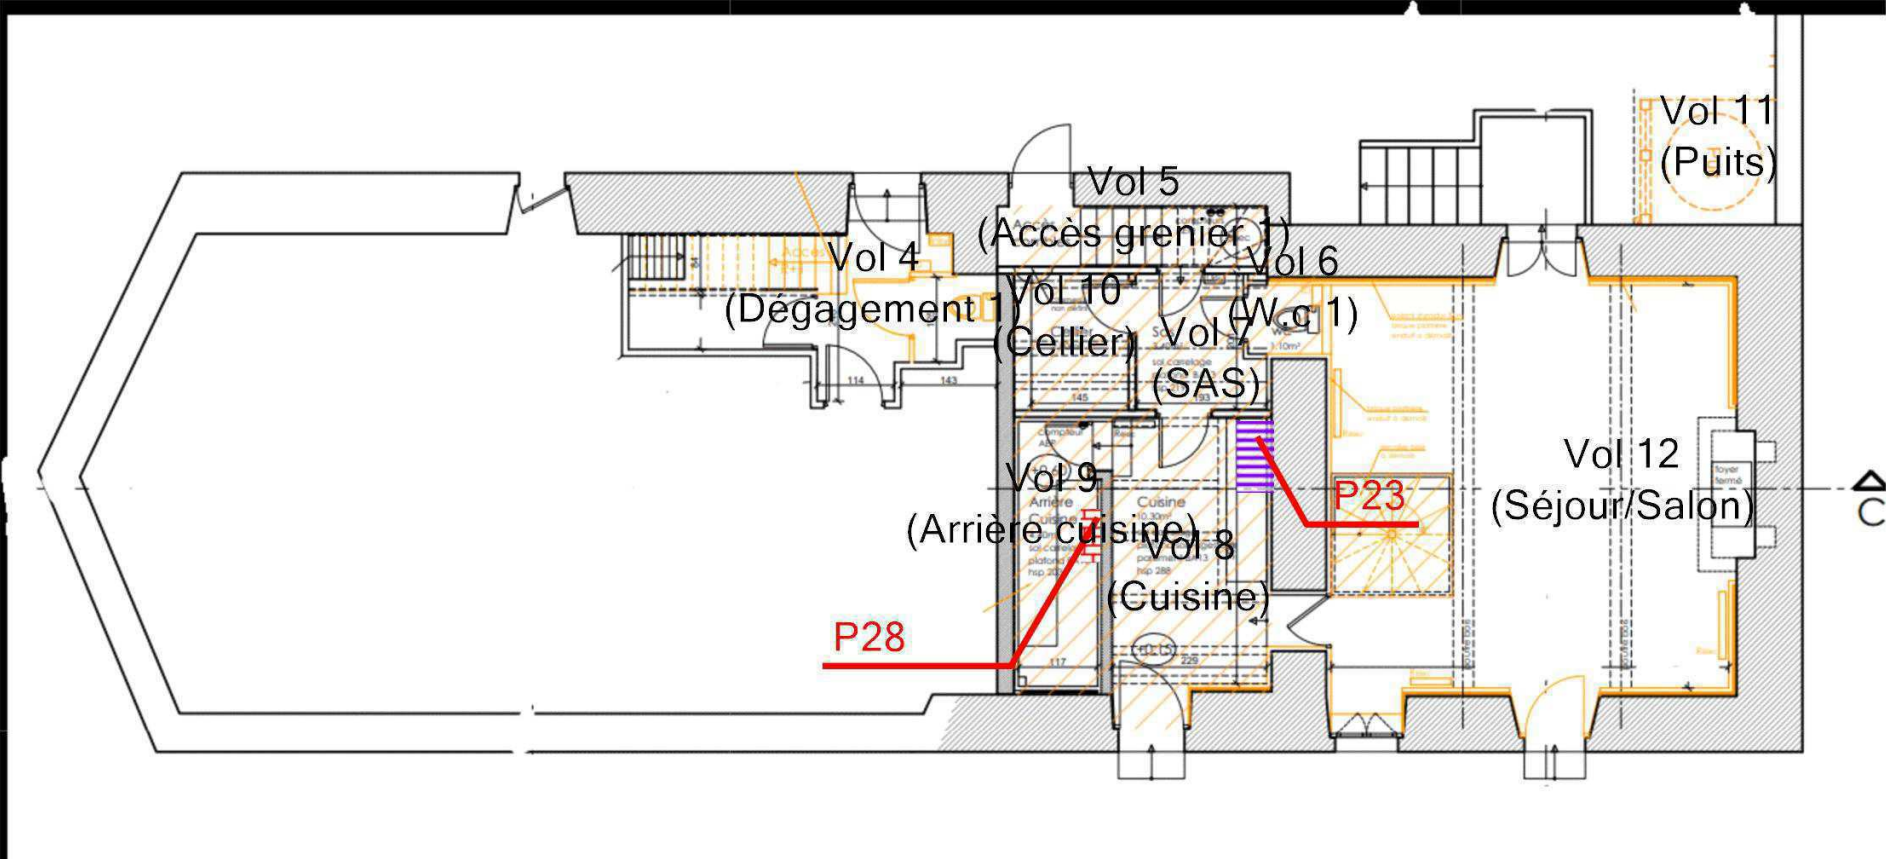PLACE DU CLOÎTRE - RDC - MPCA EQUIPEMENTS DIVERS ET ACCESSOIRES				Référence: 002EX446345
				Légende
				 P28 : Peinture bitumineuse
				 P23 : Tampon bitumineux
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	8 Place du Cloître 35500 CHAMPEAUX	Logements et annexes	04/08/2026	OPOUGUI OMBANGOU KEN HANDY CLAK

PLACE DU CLOÎTRE - R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES


Référence:
002EX446345

Légende

Localisation dun prélèvement négatif

Localisation dun sondage négatif

Localisation dun sondage positif

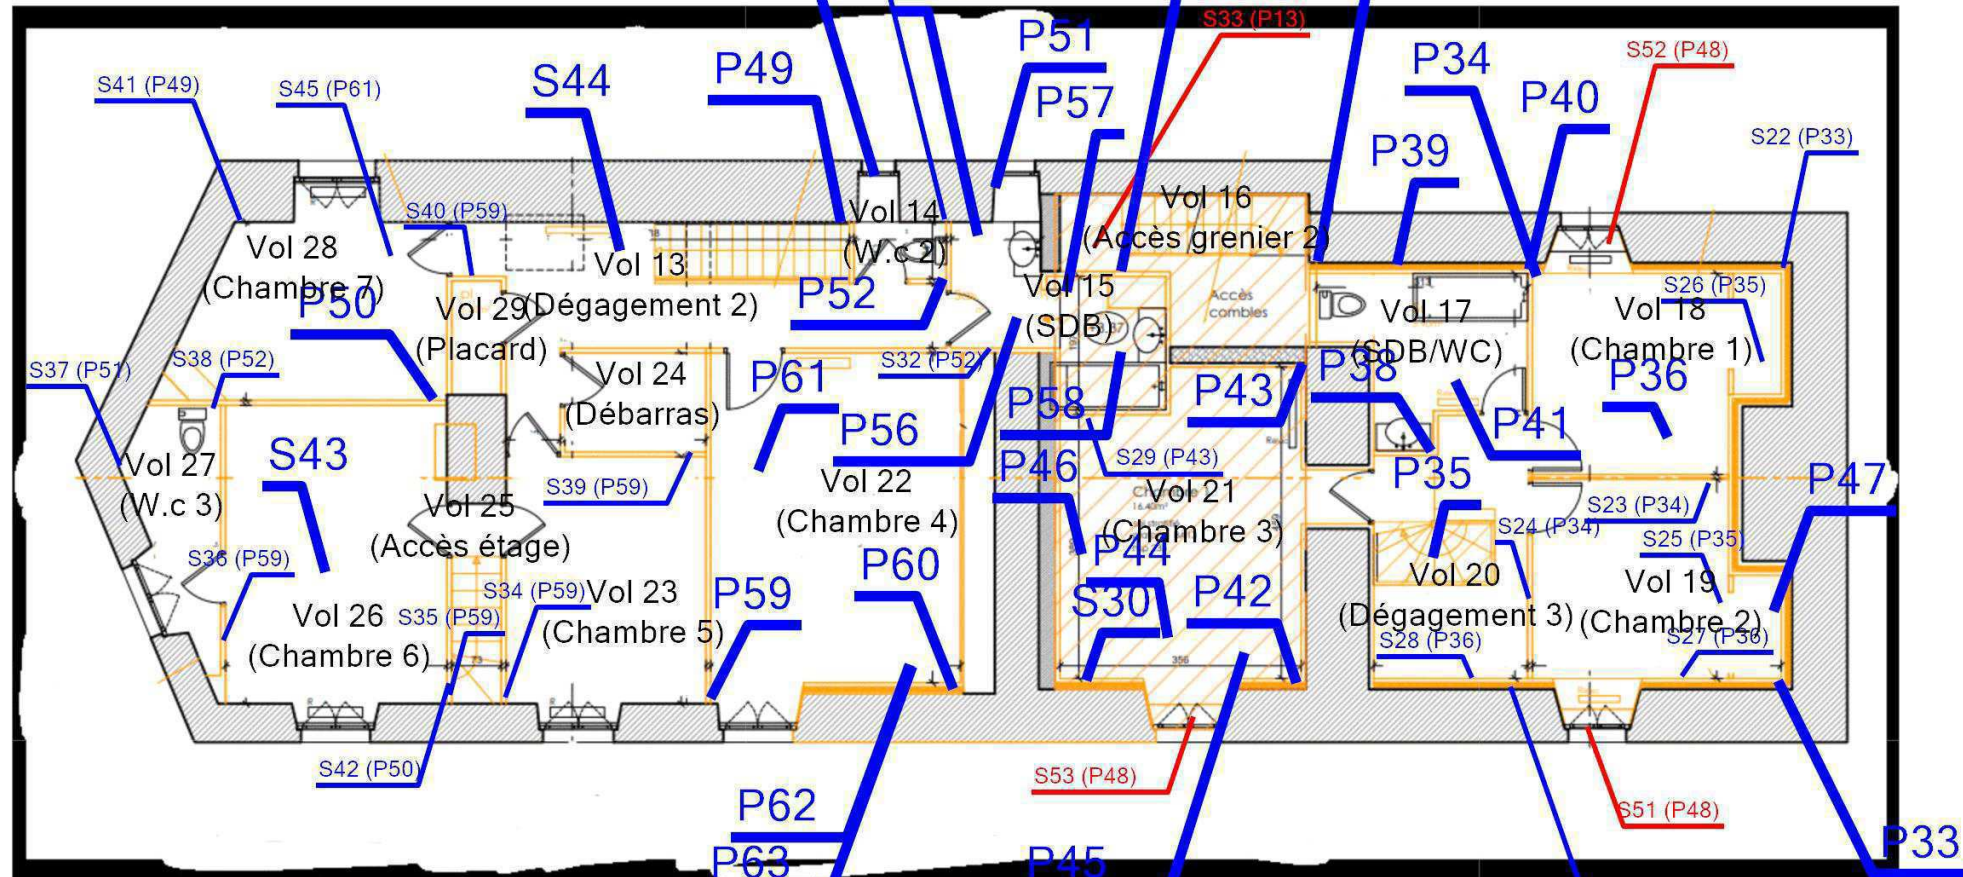

Adresse du bien	

8 Place du Cloître
35500 CHAMPEAUX

Désignation

Logements et annexes


Date intervention

04/08/2026

Techniciens intervenant


OPOUGUI OMBANGOU KEN HANDY
CLAK

P48 : Mastic vitrier

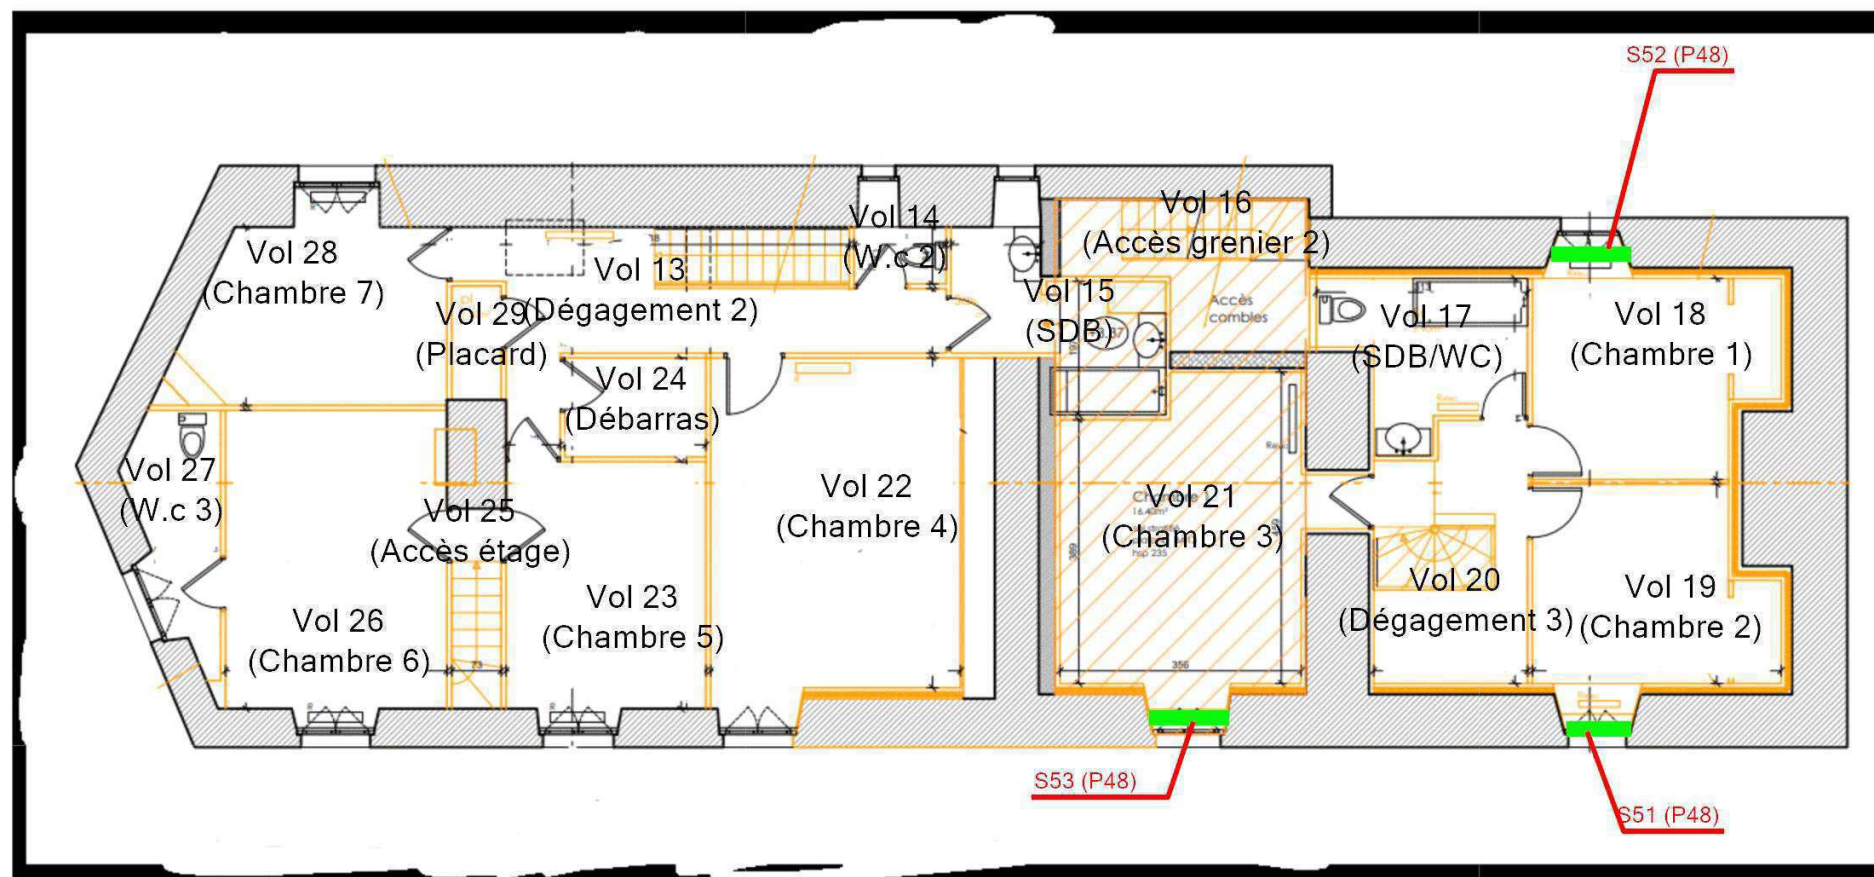


Légende


P13 : Conduit en fibres-ciment

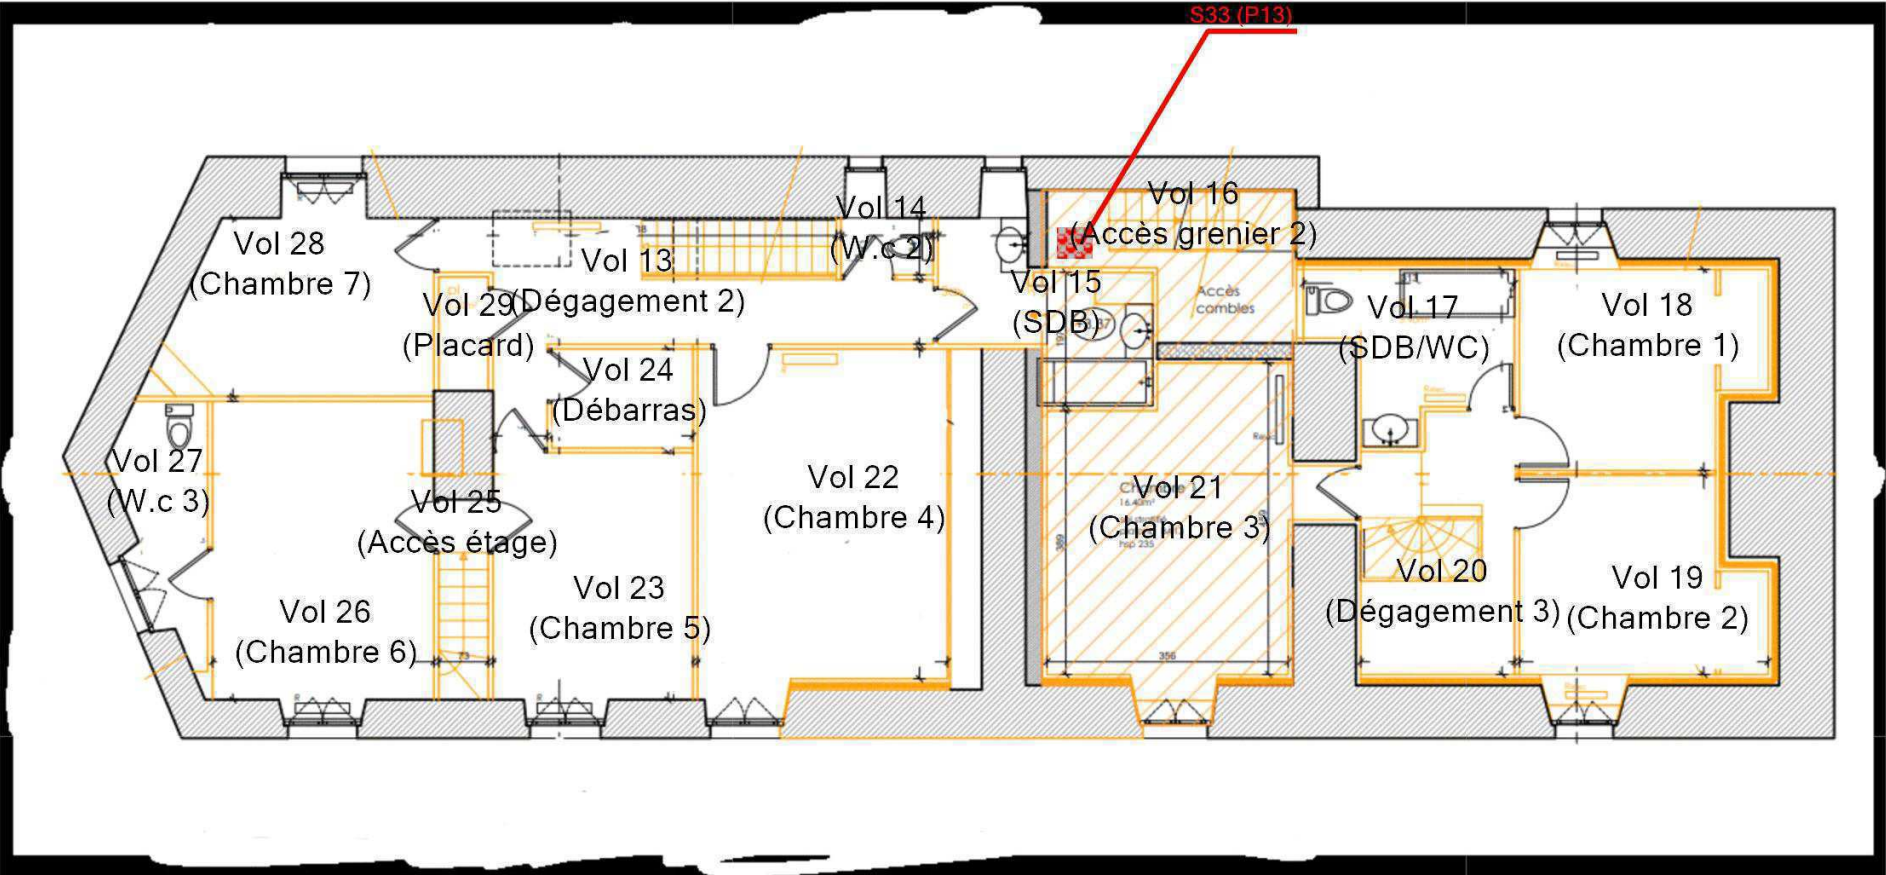

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	8 Place du Cloître 35500 CHAMPEAUX	Logements et annexes	04/08/2026	OPOUGUI OMBANGOU KEN HANDY CLAK

Légende

 Localisation d'un prélèvement négatif

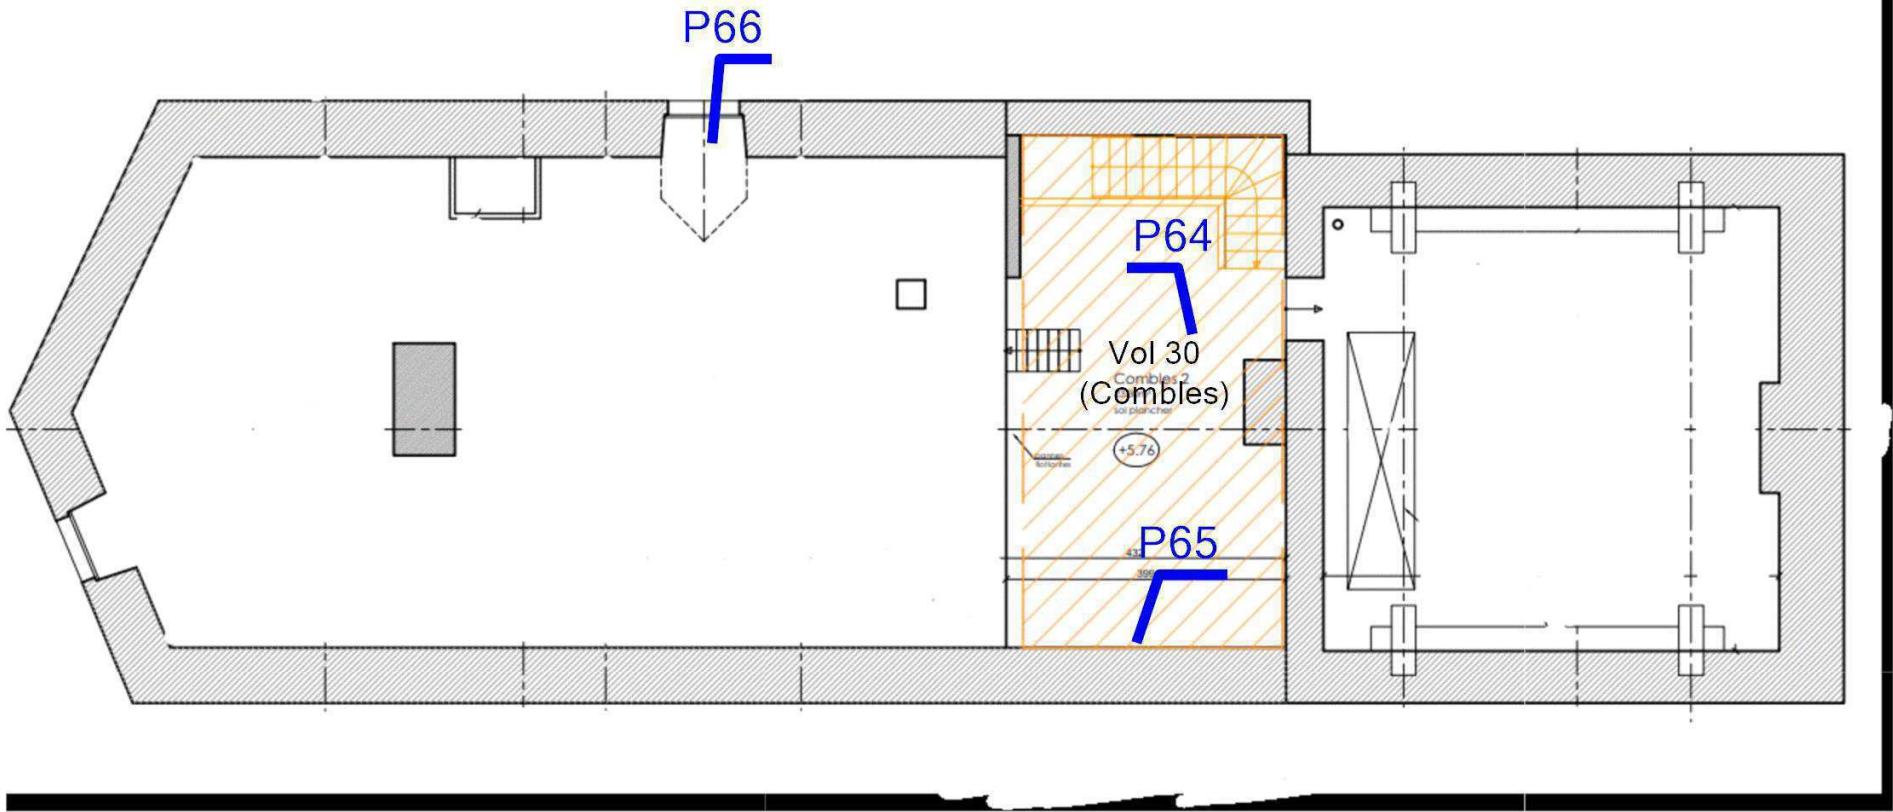

Adresse du bien
8 Place du Cloître
35500 CHAMPEAUX

Désignation
Logements et annexes




Date intervention
04/08/2026

Technicien intervenant
OPOUGUI OMBANGOU KEN HANDY
CLAK

PLACE DU CLOÎTRE - TOITURES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX446345

Légende

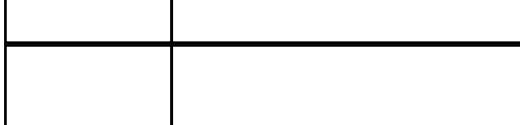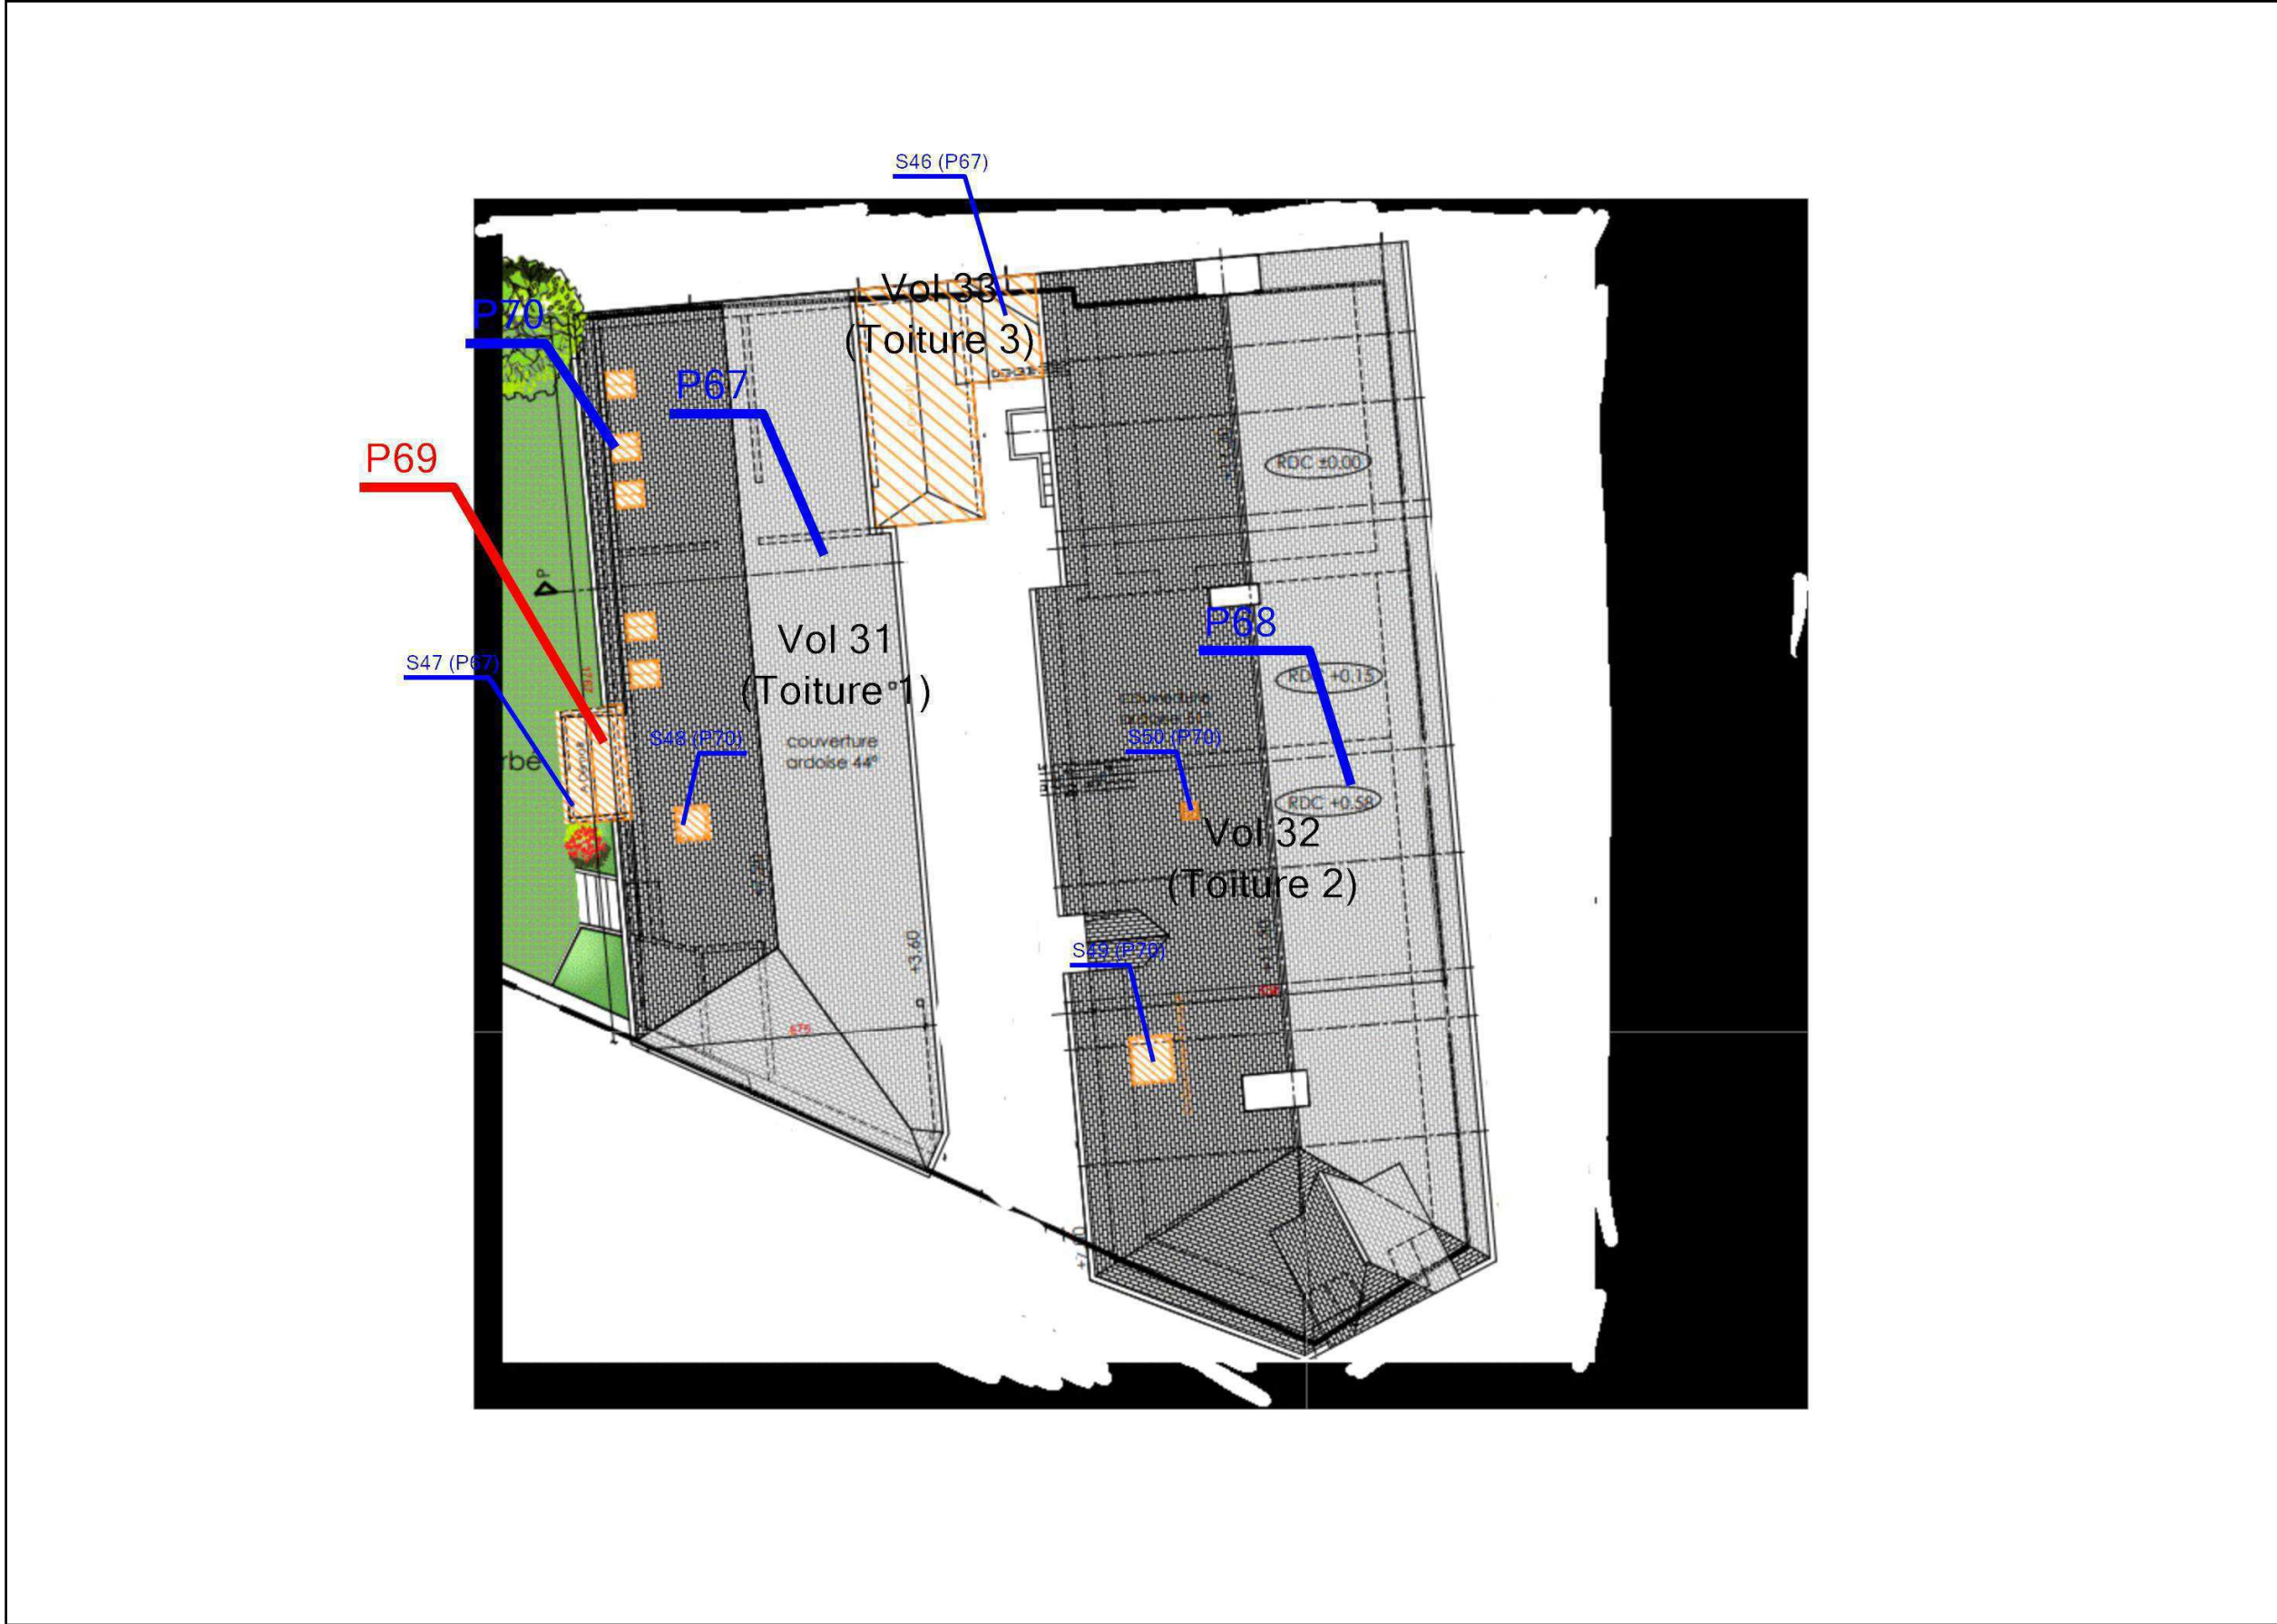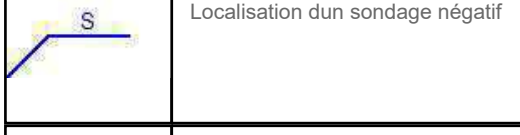

Adresse du bien

8 Place du Cloître
35500 CHAMPEAUX

Désignation

Logements et annexes

Date intervention

	04/08/2026
--	------------


Techniciens intervenant

OPOUGUI OMBANGOU KEN HANDY
CLAK

Légende



P69 : Ardoises composites

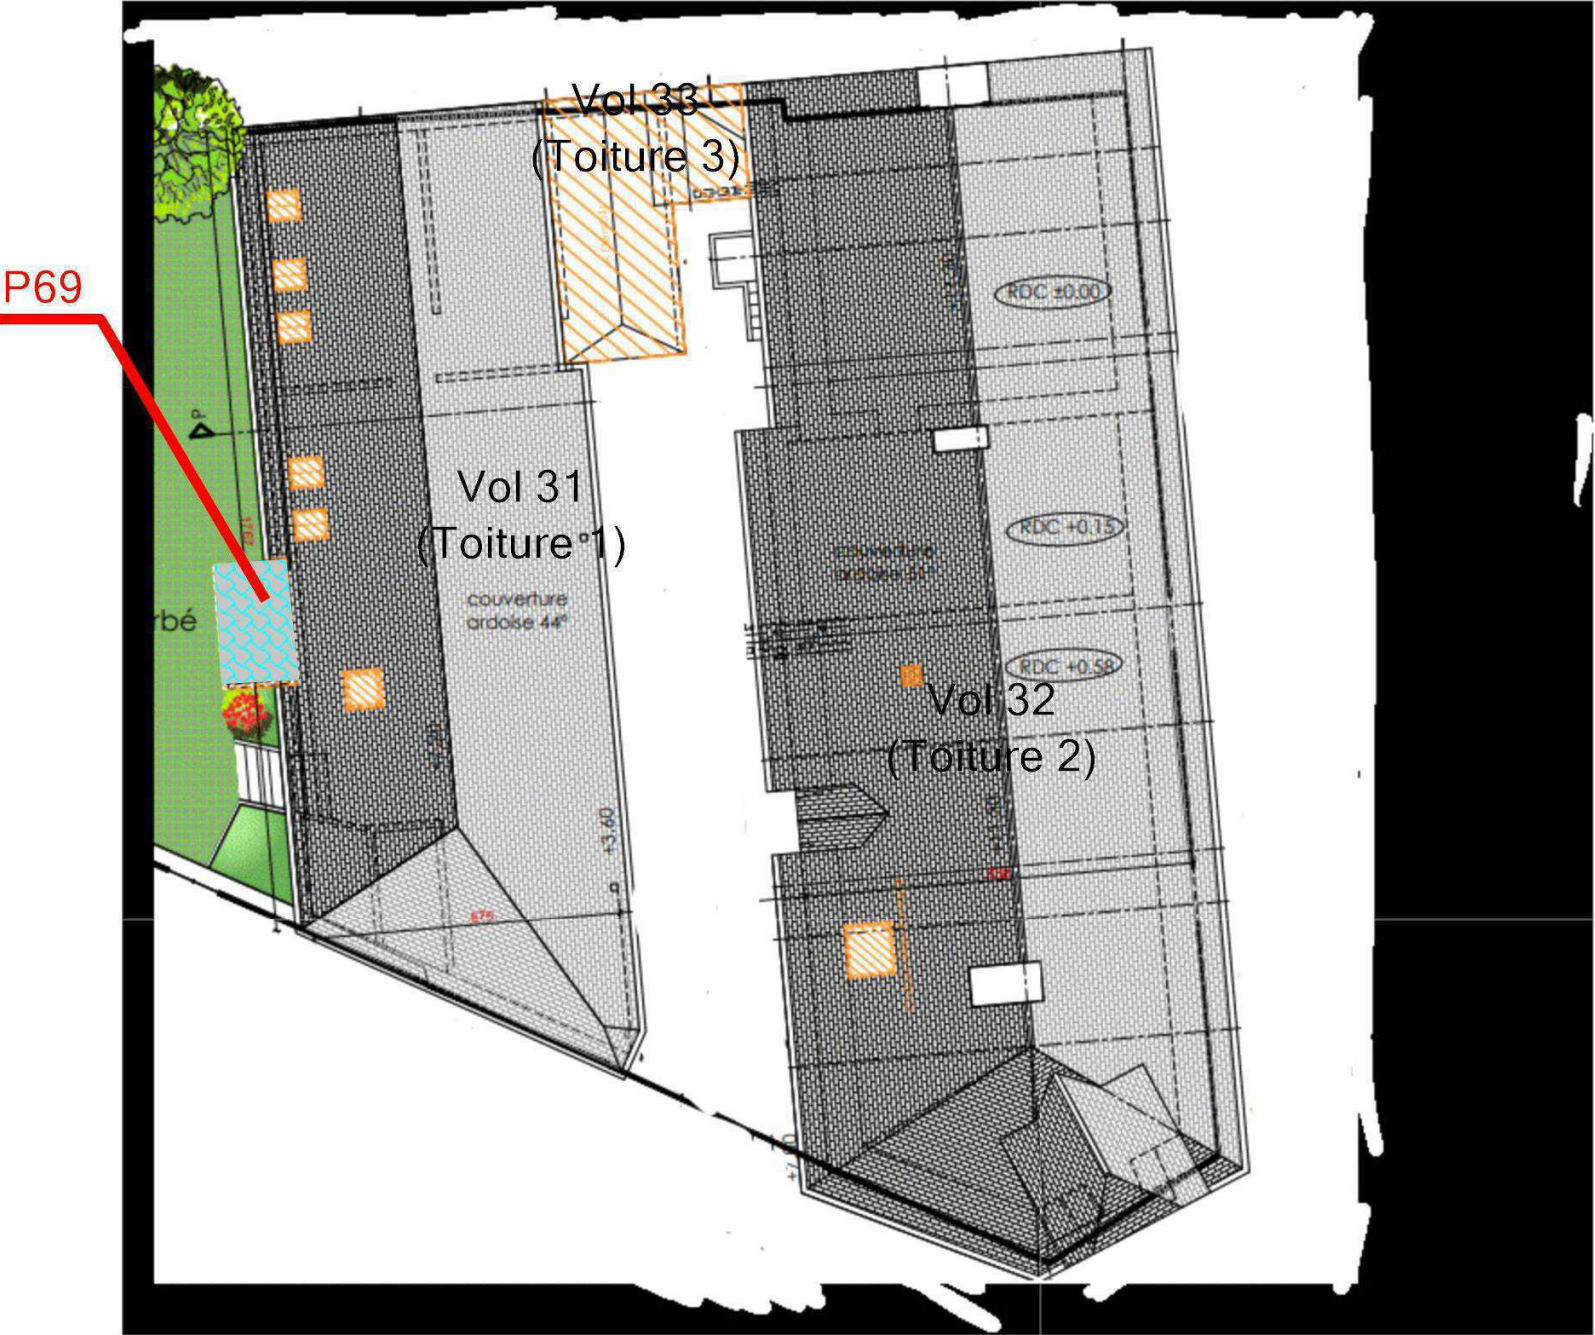

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EX446345 n°64 - 1 (P64)	Place du Cloître - Comble - Vol 30 (Combles)	Prélèvement négatif
002EX446345 n°65 - 1 (P65)	Place du Cloître - Comble - Vol 30 (Combles)	Prélèvement négatif
002EX446345 n°66 - 1 (P66)	Place du Cloître - Comble - Vol 30 (Combles)	Prélèvement négatif
002EX446345 n°33 - 1 (P33)	Place du Cloître - R+1 - Vol 19 (Chambre 2)	Prélèvement négatif
002EX446345 n°34 - 1 (P34)	Place du Cloître - R+1 - Vol 18 (Chambre 1)	Prélèvement négatif
002EX446345 n°35 - 1 (P35)	Place du Cloître - R+1 - Vol 20 (Dégagement 3)	Prélèvement négatif
002EX446345 n°36 - 1 (P36)	Place du Cloître - R+1 - Vol 18 (Chambre 1)	Prélèvement négatif
002EX446345 n°37 - 1 (P37)	Place du Cloître - R+1 - Vol 17 (SDB/WC)	Prélèvement négatif
002EX446345 n°38 - 2 (P38)	Place du Cloître - R+1 - Vol 17 (SDB/WC)	Prélèvement négatif
002EX446345 n°38 - 1 (P38)	Place du Cloître - R+1 - Vol 17 (SDB/WC)	Prélèvement négatif
002EX446345 n°39 - 1 (P39)	Place du Cloître - R+1 - Vol 17 (SDB/WC)	Prélèvement négatif
002EX446345 n°40 - 1 (P40)	Place du Cloître - R+1 - Vol 17 (SDB/WC)	Prélèvement négatif
002EX446345 n°41 - 1 (P41)	Place du Cloître - R+1 - Vol 17 (SDB/WC)	Prélèvement négatif
002EX446345 n°42 - 1 (P42)	Place du Cloître - R+1 - Vol 21 (Chambre 3)	Prélèvement négatif
002EX446345 n°43 - 1 (P43)	Place du Cloître - R+1 - Vol 21 (Chambre 3)	Prélèvement négatif
002EX446345 n°44 - 1 (P44)	Place du Cloître - R+1 - Vol 21 (Chambre 3)	Prélèvement négatif
002EX446345 n°45 - 1 (P45)	Place du Cloître - R+1 - Vol 21 (Chambre 3)	Prélèvement négatif
002EX446345 n°46 - 1 (P46)	Place du Cloître - R+1 - Vol 21 (Chambre 3)	Prélèvement négatif
002EX446345 n°47 - 1 (P47)	Place du Cloître - R+1 - Vol 19 (Chambre 2)	Prélèvement négatif
002EX446345 n°49 - 1 (P49)	Place du Cloître - R+1 - Vol 13 (Dégagement 2)	Prélèvement négatif
002EX446345 n°50 - 1 (P50)	Place du Cloître - R+1 - Vol 28 (Chambre 7)	Prélèvement négatif
002EX446345 n°51 - 1 (P51)	Place du Cloître - R+1 - Vol 15 (SDB)	Prélèvement négatif
002EX446345 n°52 - 1 (P52)	Place du Cloître - R+1 - Vol 14 (W.c 2)	Prélèvement négatif
002EX446345 n°53 - 1 (P53)	Place du Cloître - R+1 - Vol 15 (SDB)	Prélèvement négatif
002EX446345 n°54 - 1 (P54)	Place du Cloître - R+1 - Vol 15 (SDB)	Prélèvement négatif
002EX446345 n°55 - 1 (P55)	Place du Cloître - R+1 - Vol 14 (W.c 2)	Prélèvement négatif
002EX446345 n°56 - 1 (P56)	Place du Cloître - R+1 - Vol 15 (SDB)	Prélèvement négatif

002EX446345 n°57 - 1 (P57)	Place du Cloître - R+1 - Vol 15 (SDB)	Prélevement négatif
002EX446345 n°58 - 1 (P58)	Place du Cloître - R+1 - Vol 15 (SDB)	Prélevement négatif
002EX446345 n°59 - 1 (P59)	Place du Cloître - R+1 - Vol 22 (Chambre 4)	Prélevement négatif
002EX446345 n°60 - 1 (P60)	Place du Cloître - R+1 - Vol 22 (Chambre 4)	Prélevement négatif
002EX446345 n°61 - 1 (P61)	Place du Cloître - R+1 - Vol 22 (Chambre 4)	Prélevement négatif
002EX446345 n°62 - 1 (P62)	Place du Cloître - R+1 - Vol 22 (Chambre 4)	Prélevement négatif
002EX446345 n°63 - 1 (P63)	Place du Cloître - R+1 - Vol 22 (Chambre 4)	Prélevement négatif
S30 - 1 (S30)	Place du Cloître - R+1 - Vol 21 (Chambre 3)	Absence sur présentation de documents
S43 - 1 (S43)	Place du Cloître - R+1 - Vol 26 (Chambre 6)	Absence sur présentation de documents
S44 - 1 (S44)	Place du Cloître - R+1 - Vol 13 (Dégagement 2)	Absence sur présentation de documents
002EX446345 n°7 - 1 (P7)	Place du Cloître - RDC - Vol 4 (Dégagement 1)	Prélevement négatif
002EX446345 n°8 - 1 (P8)	Place du Cloître - RDC - Vol 4 (Dégagement 1)	Prélevement négatif
002EX446345 n°9 - 1 (P9)	Place du Cloître - RDC - Vol 4 (Dégagement 1)	Prélevement négatif
002EX446345 n°10 - 1 (P10)	Place du Cloître - RDC - Vol 4 (Dégagement 1)	Prélevement négatif
002EX446345 n°11 - 1 (P11)	Place du Cloître - RDC - Vol 4 (Dégagement 1)	Prélevement négatif
002EX446345 n°12 - 1 (P12)	Place du Cloître - RDC - Vol 4 (Dégagement 1)	Prélevement négatif
002EX446345 n°13 - 1 (P13)	Place du Cloître - RDC - Vol 5 (Accès grenier 1)	Prélevement positif
002EX446345 n°14 - 1 (P14)	Place du Cloître - RDC - Vol 5 (Accès grenier 1)	Prélevement négatif
002EX446345 n°15 - 1 (P15)	Place du Cloître - RDC - Vol 7 (SAS)	Prélevement négatif
002EX446345 n°16 - 1 (P16)	Place du Cloître - RDC - Vol 7 (SAS)	Prélevement négatif
002EX446345 n°17 - 1 (P17)	Place du Cloître - RDC - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EX446345 n°18 - 1 (P18)	Place du Cloître - RDC - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EX446345 n°19 - 1 (P19)	Place du Cloître - RDC - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EX446345 n°20 - 1 (P20)	Place du Cloître - RDC - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EX446345 n°21 - 2 (P21)	Place du Cloître - RDC - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EX446345 n°21 - 1 (P21)	Place du Cloître - RDC - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EX446345 n°22 - 1 (P22)	Place du Cloître - RDC - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EX446345 n°23 - 1 (P23)	Place du Cloître - RDC - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement positif
002EX446345 n°24 - 1 (P24)	Place du Cloître - RDC - Vol 9 (Arrière cuisine)	Prélevement négatif
002EX446345 n°25 - 1 (P25)	Place du Cloître - RDC - Vol 9 (Arrière cuisine)	Prélevement négatif

002EX446345 n°26 - 1 (P26)	Place du Cloître - RDC - Vol 9 (Arrière cuisine)	Prélevement négatif
002EX446345 n°27 - 1 (P27)	Place du Cloître - RDC - Vol 9 (Arrière cuisine)	Prélevement négatif
002EX446345 n°28 - 1 (P28)	Place du Cloître - RDC - Vol 9 (Arrière cuisine)	Prélevement positif
002EX446345 n°29 - 1 (P29)	Place du Cloître - RDC - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EX446345 n°30 - 1 (P30)	Place du Cloître - RDC - Vol 6 (W.c 1)	Prélevement négatif
002EX446345 n°31 - 1 (P31)	Place du Cloître - RDC - Vol 9 (Arrière cuisine)	Prélevement positif
002EX446345 n°32 - 1 (P32)	Place du Cloître - RDC - Vol 12 (Séjour/Salon)	Prélevement négatif
002EX446345 n°48 - 1 (P48)	Place du Cloître - RDC - Vol 12 (Séjour/Salon)	Prélevement positif
S19 - 1 (S19)	Place du Cloître - RDC - Vol 12 (Séjour/Salon)	Absence sur présentation de documents
002EX446345 n°4 - 1 (P4)	Place du Cloître - RDC - Parking - Vol 2 (Cabanon)	Prélevement négatif
002EX446345 n°5 - 1 (P5)	Place du Cloître - RDC - Parking - Vol 2 (Cabanon)	Prélevement négatif
002EX446345 n°6 - 1 (P6)	Place du Cloître - RDC - Parking - Vol 3 (Garage)	Prélevement négatif
S3 - 1 (S3)	Place du Cloître - RDC - Parking - Vol 2 (Cabanon)	Absence sur présentation de documents
002EX446345 n°1 - 1 (P1)	Place du Cloître - Sous sol - Vol 1 (Sous-sol)	Prélevement négatif
002EX446345 n°2 - 1 (P2)	Place du Cloître - Sous sol - Vol 1 (Sous-sol)	Prélevement négatif
002EX446345 n°3 - 1 (P3)	Place du Cloître - Sous sol - Vol 1 (Sous-sol)	Prélevement négatif
002EX446345 n°3 - 2 (P3)	Place du Cloître - Sous sol - Vol 1 (Sous-sol)	Prélevement négatif
S2 - 1 (S2)	Place du Cloître - Sous sol - Vol 1 (Sous-sol)	Absence sur présentation de documents
002EX446345 n°67 - 1 (P67)	Place du Cloître - Toitures - Vol 31 (Toiture 1)	Prélevement négatif
002EX446345 n°68 - 1 (P68)	Place du Cloître - Toitures - Vol 32 (Toiture 2)	Prélevement négatif
002EX446345 n°69 - 1 (P69)	Place du Cloître - Toitures - Vol 31 (Toiture 1)	Prélevement positif
002EX446345 n°69 - 2 (P69)	Place du Cloître - Toitures - Vol 31 (Toiture 1)	Prélevement positif
002EX446345 n°70 - 1 (P70)	Place du Cloître - Toitures - Vol 31 (Toiture 1)	Prélevement négatif



002EX446345 n°1 - 1 (P1) - Place du Cloître - Sous sol - Vol 1 (Sous-sol)



002EX446345 n°2 - 1 (P2) - Place du Cloître - Sous sol - Vol 1 (Sous-sol)



002EX446345 n°3 - 1 (P3) - Place du Cloître - Sous sol - Vol 1 (Sous-sol)



002EX446345 n°3 - 2 (P3) - Place du Cloître - Sous sol - Vol 1 (Sous-sol)



002EX446345 n°4 - 1 (P4) - Place du Cloître - RDC - Parking - Vol 2 (Cabanon)



002EX446345 n°5 - 1 (P5) - Place du Cloître - RDC - Parking - Vol 2 (Cabanon)



002EX446345 n°6 - 1 (P6) - Place du Cloître - RDC -
Parking - Vol 3 (Garage)



002EX446345 n°7 - 1 (P7) - Place du Cloître - RDC -
Vol 4 (Dépagement 1)



002EX446345 n°8 - 1 (P8) - Place du Cloître - RDC - Vol
4 (Dépagement 1)



002EX446345 n°9 - 1 (P9) - Place du Cloître - RDC -
Vol 4 (Dépagement 1)



002EX446345 n°10 - 1 (P10) - Place du Cloître - RDC -
Vol 4 (Dépagement 1)



002EX446345 n°11 - 1 (P11) - Place du Cloître - RDC -
Vol 4 (Dépagement 1)



002EX446345 n°12 - 1 (P12) - Place du Cloître - RDC -
Vol 4 (Dégagement 1)



002EX446345 n°13 - 1 (P13) - Place du Cloître - RDC -
Vol 5 (Accès grenier 1)



002EX446345 n°14 - 1 (P14) - Place du Cloître - RDC -
Vol 5 (Accès grenier 1)



002EX446345 n°15 - 1 (P15) - Place du Cloître - RDC -
Vol 7 (SAS)



002EX446345 n°16 - 1 (P16) - Place du Cloître - RDC -
Vol 7 (SAS)



002EX446345 n°17 - 1 (P17) - Place du Cloître - RDC -
Vol 8 (Cuisine)



002EX446345 n°18 - 1 (P18) - Place du Cloître - RDC -
Vol 8 (Cuisine)



002EX446345 n°19 - 1 (P19) - Place du Cloître - RDC -
Vol 8 (Cuisine)



002EX446345 n°20 - 1 (P20) - Place du Cloître - RDC -
Vol 8 (Cuisine)



002EX446345 n°21 - 2 (P21) - Place du Cloître - RDC -
Vol 8 (Cuisine)




002EX446345 n°21 - 1 (P21) - Place du Cloître - RDC -
Vol 8 (Cuisine)



002EX446345 n°22 - 1 (P22) - Place du Cloître - RDC -
Vol 8 (Cuisine)



002EX446345 n°23 - 1 (P23) - Place du Cloître - RDC - Vol 8 (Cuisine)

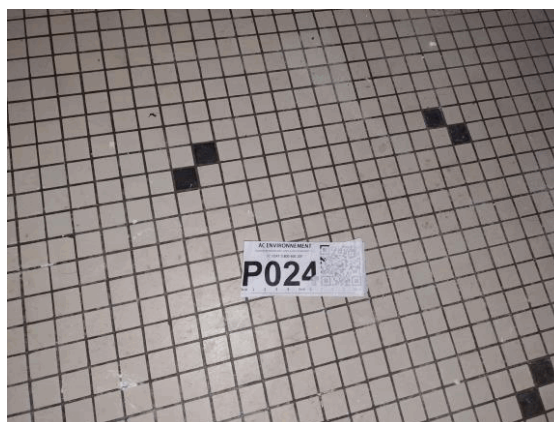

002EX446345 n°24 - 1 (P24) - Place du Cloître - RDC - Vol 9 (Arrière cuisine)



002EX446345 n°25 - 1 (P25) - Place du Cloître - RDC - Vol 9 (Arrière cuisine)



002EX446345 n°26 - 1 (P26) - Place du Cloître - RDC - Vol 9 (Arrière cuisine)



002EX446345 n°27 - 1 (P27) - Place du Cloître - RDC - Vol 9 (Arrière cuisine)



002EX446345 n°28 - 1 (P28) - Place du Cloître - RDC - Vol 9 (Arrière cuisine)



002EX446345 n°29 - 1 (P29) - Place du Cloître - RDC - Vol 8 (Cuisine)




002EX446345 n°30 - 1 (P30) - Place du Cloître - RDC - Vol 6 (W.c 1)



002EX446345 n°31 - 1 (P31) - Place du Cloître - RDC - Vol 9 (Arrière cuisine)




002EX446345 n°32 - 1 (P32) - Place du Cloître - RDC - Vol 12 (Séjour/Salon)

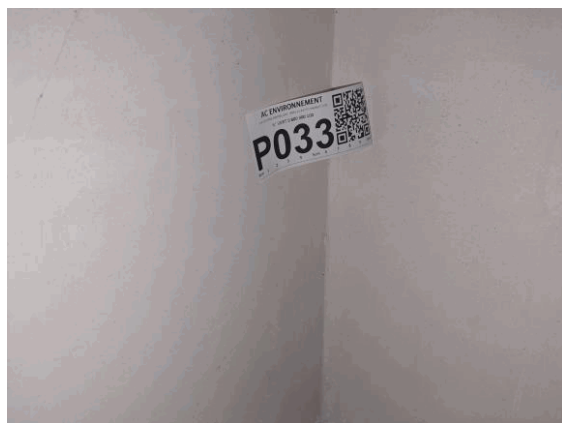

002EX446345 n°33 - 1 (P33) - Place du Cloître - R+1 - Vol 19 (Chambre 2)




002EX446345 n°34 - 1 (P34) - Place du Cloître - R+1 - Vol 18 (Chambre 1)

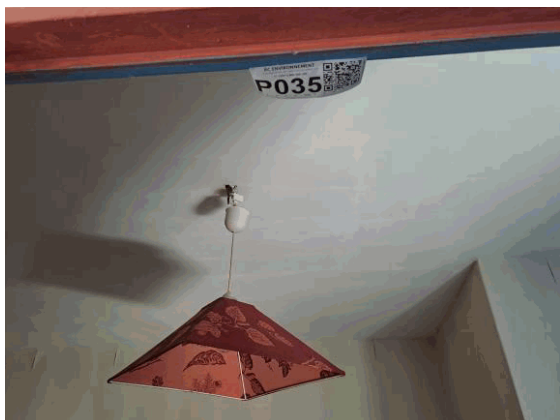

002EX446345 n°35 - 1 (P35) - Place du Cloître - R+1 -
Vol 20 (Dégagement 3)



002EX446345 n°36 - 1 (P36) - Place du Cloître - R+1 -
Vol 18 (Chambre 1)

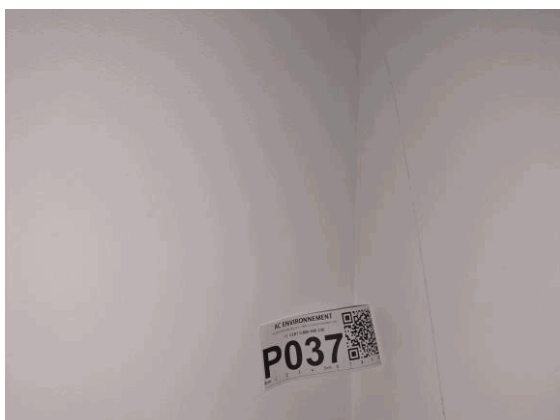


002EX446345 n°37 - 1 (P37) - Place du Cloître - R+1 -
Vol 17 (SDB/WC)



002EX446345 n°38 - 2 (P38) - Place du Cloître - R+1 -
Vol 17 (SDB/WC)



002EX446345 n°38 - 1 (P38) - Place du Cloître - R+1 -
Vol 17 (SDB/WC)

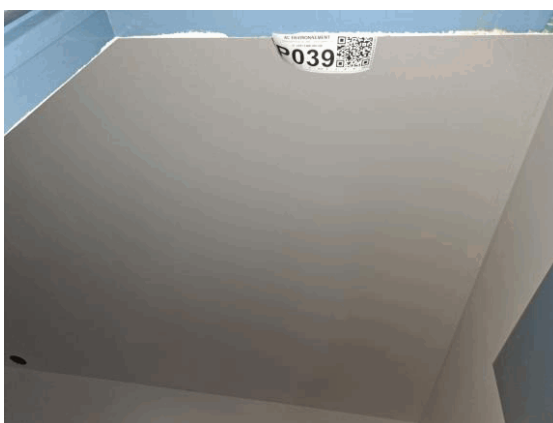

002EX446345 n°39 - 1 (P39) - Place du Cloître - R+1 -
Vol 17 (SDB/WC)



002EX446345 n°40 - 1 (P40) - Place du Cloître - R+1 -
Vol 17 (SDB/WC)



002EX446345 n°41 - 1 (P41) - Place du Cloître - R+1 -
Vol 17 (SDB/WC)



002EX446345 n°42 - 1 (P42) - Place du Cloître - R+1 -
Vol 21 (Chambre 3)



002EX446345 n°43 - 1 (P43) - Place du Cloître - R+1 -
Vol 21 (Chambre 3)



002EX446345 n°44 - 1 (P44) - Place du Cloître - R+1 -
Vol 21 (Chambre 3)



002EX446345 n°45 - 1 (P45) - Place du Cloître - R+1 -
Vol 21 (Chambre 3)



002EX446345 n°46 - 1 (P46) - Place du Cloître - R+1 - Vol 21 (Chambre 3)



002EX446345 n°47 - 1 (P47) - Place du Cloître - R+1 - Vol 19 (Chambre 2)



002EX446345 n°48 - 1 (P48) - Place du Cloître - RDC - Vol 12 (Séjour/Salon)



002EX446345 n°49 - 1 (P49) - Place du Cloître - R+1 - Vol 13 (Dégagement 2)



002EX446345 n°50 - 1 (P50) - Place du Cloître - R+1 - Vol 28 (Chambre 7)



002EX446345 n°51 - 1 (P51) - Place du Cloître - R+1 - Vol 15 (SDB)



002EX446345 n°52 - 1 (P52) - Place du Cloître - R+1 - Vol 14 (W.c 2)



002EX446345 n°53 - 1 (P53) - Place du Cloître - R+1 - Vol 15 (SDB)



002EX446345 n°54 - 1 (P54) - Place du Cloître - R+1 - Vol 15 (SDB)



002EX446345 n°55 - 1 (P55) - Place du Cloître - R+1 - Vol 14 (W.c 2)



002EX446345 n°56 - 1 (P56) - Place du Cloître - R+1 - Vol 15 (SDB)



002EX446345 n°57 - 1 (P57) - Place du Cloître - R+1 - Vol 15 (SDB)



002EX446345 n°58 - 1 (P58) - Place du Cloître - R+1 - Vol 15 (SDB)



002EX446345 n°59 - 1 (P59) - Place du Cloître - R+1 - Vol 22 (Chambre 4)



002EX446345 n°60 - 1 (P60) - Place du Cloître - R+1 - Vol 22 (Chambre 4)



002EX446345 n°61 - 1 (P61) - Place du Cloître - R+1 - Vol 22 (Chambre 4)



002EX446345 n°62 - 1 (P62) - Place du Cloître - R+1 - Vol 22 (Chambre 4)



002EX446345 n°63 - 1 (P63) - Place du Cloître - R+1 - Vol 22 (Chambre 4)



002EX446345 n°64 - 1 (P64) - Place du Cloître - Comble
- Vol 30 (Combles)



002EX446345 n°65 - 1 (P65) - Place du Cloître -
Comble - Vol 30 (Combles)



002EX446345 n°66 - 1 (P66) - Place du Cloître - Comble
- Vol 30 (Combles)



002EX446345 n°67 - 1 (P67) - Place du Cloître -
Toitures - Vol 31 (Toiture 1)




002EX446345 n°68 - 1 (P68) - Place du Cloître - Toitures
- Vol 32 (Toiture 2)



002EX446345 n°69 - 1 (P69) - Place du Cloître -
Toitures - Vol 31 (Toiture 1)



002EX446345 n°69 - 2 (P69) - Place du Cloître - Toitures
- Vol 31 (Toiture 1)

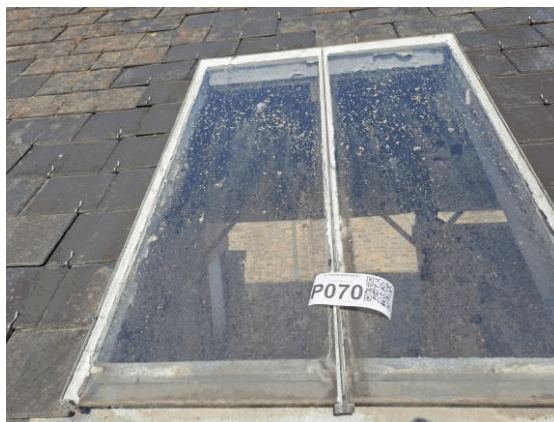

002EX446345 n°70 - 1 (P70) - Place du Cloître -
Toitures - Vol 31 (Toiture 1)



S2 - 1 (S2) - Place du Cloître - Sous sol - Vol 1
(Sous-sol)



S3 - 1 (S3) - Place du Cloître - RDC - Parking - Vol 2
(Cabanon)



S19 - 1 (S19) - Place du Cloître - RDC - Vol 12
(Séjour/Salon)



S30 - 1 (S30) - Place du Cloître - R+1 - Vol 21
(Chambre 3)



S43 - 1 (S43) - Place du Cloître - R+1 - Vol 26 (Chambre 6)



S44 - 1 (S44) - Place du Cloître - R+1 - Vol 13 (Dégagement 2)

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Equipements divers et accessoires	Chaudières	Matériau - Effritable Fibreux - Jaune Noir	Place du Cloître - Sous sol - Vol 1 (Sous-sol)	
P2	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Laine / Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Blanc / Blanc	Place du Cloître - Sous sol - Vol 1 (Sous-sol)	
P3	Toiture et étanchéité	Elément sous toiture	Laine - Souple Fibreux - Jaune - Iso	Place du Cloître - Sous sol - Vol 1 (Sous-sol)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau - Effritable - Beige	Place du Cloître - RDC - Parking - Vol 2 (Cabanon)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Place du Cloître - RDC - Parking - Vol 2 (Cabanon)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau - Effritable - Gris - Mi hauteur	Place du Cloître - RDC - Parking - Vol 3 (Garage)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Beige - Carrelage beige noir 1X1	Place du Cloître - RDC - Vol 4 (Dégagement 1)	
P8	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc - Carrelage noir 10X20	Place du Cloître - RDC - Vol 4 (Dégagement 1)	
P9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc - Carrelage bleu 10X10	Place du Cloître - RDC - Vol 4 (Dégagement 1)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu / Blanc - Porteur pièces sèches	Place du Cloître - RDC - Vol 4 (Dégagement 1)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - Cloisons pièces sèches	Place du Cloître - RDC - Vol 4 (Dégagement 1)	
P12	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc - Plafond pièces sèches	Place du Cloître - RDC - Vol 4 (Dégagement 1)	
P13	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Fibres-ciment / Matériau - Fibreux Dur / Effritable - Gris / Blanc - Toute hauteur	Place du Cloître - RDC - Vol 5 (Accès grenier 1)	

P14	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mortier - Dur - Gris	Place du Cloître - RDC - Vol 5 (Accès grenier 1)
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris - Carrelage gris beige 40X40	Place du Cloître - RDC - Vol 7 (SAS)
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune - Lino+colle	Place du Cloître - RDC - Vol 7 (SAS)
P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ciment - Dur / Dur - Beige / Gris - Carrelage marbre beige 40X40	Place du Cloître - RDC - Vol 8 (Cuisine)
P18	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau / Colle / Plâtre - Dur / Dur / Effritable - Beige / Gris / Blanc - Carrelage marbre beige 40X10	Place du Cloître - RDC - Vol 8 (Cuisine)
P19	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Papier / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Blanc / Beige / Marron / Blanc - Porteur pièces humides	Place du Cloître - RDC - Vol 8 (Cuisine)
P20	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Toile / Peinture / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc - Cloison pièces humides	Place du Cloître - RDC - Vol 8 (Cuisine)
P21	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Marron / Blanc - Plafond pièces humides	Place du Cloître - RDC - Vol 8 (Cuisine)
P22 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Beige - Carrelage blanc 10X10	Place du Cloître - RDC - Vol 8 (Cuisine)
P22 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint - Dur - Rouge - Carrelage blanc 10X10	Place du Cloître - RDC - Vol 8 (Cuisine)
P23	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon - Bitumineux - Noir	Place du Cloître - RDC - Vol 8 (Cuisine)
P24	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris - Carrelage beige noir 1X1	Place du Cloître - RDC - Vol 9 (Arrière cuisine)

P25 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Mousse / Colle - Souple / Souple - Blanc / Jaune - Carrelage motifs 10X10	Place du Cloître - RDC - Vol 9 (Arrière cuisine)
P25 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Plâtre - Dur / Effratable - Gris / Blanc - Carrelage motifs 10X10	Place du Cloître - RDC - Vol 9 (Arrière cuisine)
P25 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint - Dur - Blanc - Carrelage motifs 10X10	Place du Cloître - RDC - Vol 9 (Arrière cuisine)
P26	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Plâtre / Joint - Dur / Effratable / Dur - Gris / Blanc / Marron - Carrelage marron 5X7	Place du Cloître - RDC - Vol 9 (Arrière cuisine)
P27 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - Carrelage marron 1X1	Place du Cloître - RDC - Vol 9 (Arrière cuisine)
P27 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint - Dur - Blanc - Carrelage marron 1X1	Place du Cloître - RDC - Vol 9 (Arrière cuisine)
P28	Equipements divers et accessoires	Evier	Peinture - Bitumineux - Marron	Place du Cloître - RDC - Vol 9 (Arrière cuisine)
P29	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic - Dur - Beige Gris - Beige	Place du Cloître - RDC - Vol 8 (Cuisine)
P30	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Beige - Carrelage beige 40X10	Place du Cloître - RDC - Vol 6 (W.c 1)
P31	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - Carrelage noir 20X10	Place du Cloître - RDC - Vol 9 (Arrière cuisine)
P32	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre / Ciment - Effratable / Effratable - Blanc / Gris - Porteur pièces sèches	Place du Cloître - RDC - Vol 12 (Séjour/Salon)
P33	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effratable - Blanc - Porteur pièces sèches	Place du Cloître - R+1 - Vol 19 (Chambre 2)
P34	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effratable - Bleu / Blanc - Cloisons pièces sèches	Place du Cloître - R+1 - Vol 18 (Chambre 1)
P35	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Plâtre - Effratable / Effratable - Blanc / Blanc - Plafond pièces sèches	Place du Cloître - R+1 - Vol 20 (Dégagement 3)
P36	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Dur - Gris	Place du Cloître - R+1 - Vol 18 (Chambre 1)

P37	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - Porteur pièces humides	Place du Cloître - R+1 - Vol 17 (SDB/WC)
P38	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - Cloisons pièces humides	Place du Cloître - R+1 - Vol 17 (SDB/WC)
P39	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - Plafond pièces humides	Place du Cloître - R+1 - Vol 17 (SDB/WC)
P40	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc - Carrelage rose 20X20	Place du Cloître - R+1 - Vol 17 (SDB/WC)
P41	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris - Carrelage beige gris 20X20	Place du Cloître - R+1 - Vol 17 (SDB/WC)
P42	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Papier / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc - Porteur pièces sèches	Place du Cloître - R+1 - Vol 21 (Chambre 3)
P43	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - Effritable - Blanc - Cloisons pièces sèches	Place du Cloître - R+1 - Vol 21 (Chambre 3)
P44 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Gris - Lino+colle	Place du Cloître - R+1 - Vol 21 (Chambre 3)
P44 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Bois aggloméré - Souple / Fibreux - Jaune / Marron Vert - Lino+colle	Place du Cloître - R+1 - Vol 21 (Chambre 3)
P45	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Bois aggloméré / Laine - Fibreux / Souple Fibreux - Vert Marron / Jaune - Isolation plancher	Place du Cloître - R+1 - Vol 21 (Chambre 3)
P46	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc - Plafond pièces sèches	Place du Cloître - R+1 - Vol 21 (Chambre 3)
P47	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette - Fibreux - Beige Bleu - Bleue	Place du Cloître - R+1 - Vol 19 (Chambre 2)
P48	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau - Bitumineux - Noir - Pâteux	Place du Cloître - RDC - Vol 12 (Séjour/Salon)

P49	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Orange / Blanc / Blanc - Porteur pièces sèches	Place du Cloître - R+1 - Vol 13 (Dégagement 2)
P50	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Papier / Peinture / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Orange / Blanc - Cloisons pièces sèches	Place du Cloître - R+1 - Vol 28 (Chambre 7)
P51	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit - Effritable - Blanc Beige - Porteur pièces humides	Place du Cloître - R+1 - Vol 15 (SDB)
P52	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Violet / Blanc / Blanc - Cloisons pièces humides	Place du Cloître - R+1 - Vol 14 (W.c 2)
P53	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Place du Cloître - R+1 - Vol 15 (SDB)
P54	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc Beige - Carrelage rose 20X20 motif	Place du Cloître - R+1 - Vol 15 (SDB)
P55	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peinture / Joint - Effritable / Souple - Gris / Translucide	Place du Cloître - R+1 - Vol 14 (W.c 2)
P56	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Translucide - Lino+colle	Place du Cloître - R+1 - Vol 15 (SDB)
P57	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Moquette - Souple Fibreux - Marron - Moquette	Place du Cloître - R+1 - Vol 15 (SDB)
P58	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Papier peint / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Vert Beige / Beige - Plafond pièces humides	Place du Cloître - R+1 - Vol 15 (SDB)
P59	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Papier peint / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Rose / Blanc Beige - Cloisons pièces sèches	Place du Cloître - R+1 - Vol 22 (Chambre 4)
P60	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc Beige / Beige - Porteur pièces sèches	Place du Cloître - R+1 - Vol 22 (Chambre 4)

P61	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Beige - Plafond pièces sèches	Place du Cloître - R+1 - Vol 22 (Chambre 4)
P62	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette - Souple Fibreux - Beige Vert	Place du Cloître - R+1 - Vol 22 (Chambre 4)
P63	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Laine - Souple Fibreux - Beige Vert - Isolant	Place du Cloître - R+1 - Vol 22 (Chambre 4)
P64	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau - Dur - Beige Marron - Tout venant	Place du Cloître - Comble - Vol 30 (Combles)
P65	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau - Dur - Beige Gris - Porteur pièces sèches torchis	Place du Cloître - Comble - Vol 30 (Combles)
P66	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic - Effritable - Beige Jaune	Place du Cloître - Comble - Vol 30 (Combles)
P67	Toiture et étanchéité	Ardoises	Ardoise - Dur - Gris Noir	Place du Cloître - Toitures - Vol 31 (Toiture 1)
P68	Toiture et étanchéité	Ardoises	Ardoise - Dur - Gris Noir	Place du Cloître - Toitures - Vol 32 (Toiture 2)
P69	Toiture et étanchéité	Ardoises	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Beige Gris	Place du Cloître - Toitures - Vol 31 (Toiture 1)
P70	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Beige - Mastic	Place du Cloître - Toitures - Vol 31 (Toiture 1)



CHANTIER	COORDONNÉES DESTINATAIRE
Référence Adresse C012026867608 Commande : 002EX446345 Affaire : Logements et annexes 8 Place du Cloître 35500 CHAMPEAUX	AC Environnement 64, rue Clément Ader 42153 RIORGES

Arcueil, le 26/08/2026

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012026867608
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	ITGA Analytics Arcueil
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques <i>La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i> Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EX446345_001

Référence labo	PM08044081	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Chaudières - Isolant		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 1 (Sous-sol)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET			Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Fibreux Jaune Noir	2	2	HRC	Acétone	1	1	HIH	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET				
Remarque concernant l'analyse		RAS								

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012026867608

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX446345_002

Référence labo	PM08044082	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 1 (Sous-sol)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Laine Souple Fibreux Jaune	-	-	-	1	1	FSD	Non détecté
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	-	-	-				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX446345_003

Référence labo	PM08044083	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Élément sous toiture - Isolant sous toiture		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 1 (Sous-sol)		
Remarque concernant le prélèvement	Iso		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Laine Souple Fibreux Jaune	2	2	HRC	-	-	-	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			0 MET			

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX446345_004

Référence labo	PM08044084	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 2 (Cabanon)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Beige	-	-	-	1	1	FSD	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012026867608

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX446345_005

Référence labo	PM08044085	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 2 (Cabanon)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description		MOLP	MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Gris	- - -	Acétone	1 1	FSD
	2	Mortier Dur Gris	- - -			
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP	1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX446345_006

Référence labo	PM08044086	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 3 (Garage)		
Remarque concernant le prélèvement	Mi hauteur		

Description		MOLP	MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Gris	- - -	Acétone	1 1	FSD
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP	1 MET			

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX446345_007

Référence labo	PM08044087	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 4 (Dégagement 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Carrelage beige noir 1X1		
	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Semi-dur Beige Gris		

Description		MOLP	MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	- - -	Acétone	1 1	FSD
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP	1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012026867608

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX446345_008

Référence labo	PM08044088	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	26/08/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 4 (Dégagement 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Carrelage noir 10X20 Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Semi-dur Beige Gris		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyse	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyse	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	3	3	IDS	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Plinthe Dur Noir

Référence échantillon : 002EX446345_009

Référence labo	PM08044089	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 4 (Dégagement 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Carrelage bleu 10X10 Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Semi-dur Blanc Beige Gris		

Description			MOLP	MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**) Analyse	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**) Analyse	Présence d'amiante		
1	1	Colle Dur Gris	- - -	Acétone	1	1	FSD	
	2	Plâtre Effrifiable Blanc	- - -					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Faïence Dur Bleu

Référence échantillon : 002EX446345_010

Référence labo	PM08044090	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 4 (Dégagement 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Porteur pièces sèches		

Description			MOLP	MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**) Analyse	Attaque chimique			Nb de préparations Grilles explorées(**) Analyse	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Bleu	- - -	Acétone			1 1 FSD	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	- - -					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012026867608

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES AMIANTE

Référence échantillon : 002EX446345_011

Référence labo	PM08044091	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 4 (Dégagement 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons pièces sèches		

Description			MOLP		MET				Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone		1	1	FSD	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET						

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX446345_012

Référence labo	PM08044092	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 4 (Dégagement 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Plafond pièces sèches		

Description			MOLP		MET				Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone		1	1	FSD	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-						
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET						

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX446345_013

Référence labo	PM08044093	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Conduit en fibres-ciment		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 5 (Accès grenier 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Toute hauteur		

Description			MOLP			MET			Résultat			
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique			Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Fibres-ciment Fibreux Dur Gris	2	2	HRC	-			-	-	-	Chrysotile Riébeckite-amiante (Crocidolite)
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	-			-	-	-	-
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			0 MET						

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012026867608
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX446345_014

Référence labo	PM08044094	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 5 (Accès grenier 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	Acétone	1	1	FSD	●	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EX446345_015

Référence labo	PM08044095	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 7 (SAS)		
Remarque concernant le prélèvement	Carrelage gris beige 40X40 Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Semi-dur Beige Gris		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Colle Dur Gris	-	-	Acétone	1	1	FSD	●	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Carrelage Dur Blanc

Référence échantillon : 002EX446345_016

Référence labo	PM08044096	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 7 (SAS)		
Remarque concernant le prélèvement	Lino+colle		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Revêtement Souple Beige	-	-	Acétone	1	1	FSD	Non détecté	
	2	Colle Souple Jaune	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012026867608

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX446345_017

Référence labo	PM08044097	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 8 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	Carrelage marbre beige 40X40 Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Semi-dur Beige Gris		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	1	FSD
	2	Ciment Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX446345_018

Référence labo	PM08044098	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	26/08/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 8 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	Carrelage marbre beige 40X10 Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Semi-dur Beige Gris		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Matériau Dur Beige	-	-	-	Acétone	3	3	IDS
	2	Colle Dur Gris	-	-	-				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.
Fraction 1 : D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes. Elles ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification : la morphologie, la diffraction électronique, la composition chimique.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012026867608
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX446345_019

Référence labo	PM08044099	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 8 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	Porteur pièces humides Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Plâtre Pulvérulent Semi-dur Blanc Beige		

Description			MOLP		MET				Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante			
1	1	Peinture Effritable Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	FSD	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-						
	4	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-						
	5	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET						

Remarque concernant l'analyse : La couche Papier / Souple Fibreux / Beige est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX446345_020

Référence labo	PM08044100	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 8 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloison pièces humides		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	Acétone	1	1	FSD	Non détecté	
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	-	-		-				
	3	Peinture Effritable Marron	-	-		-				
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-		-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012026867608

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX446345_021

Référence labo	PM08044101	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 8 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	Plafond pièces humides		

Description			MOLP	MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Jaune	-	-	Acétone	1	1	FSD
	2	Carton Souple Fibreux Marron	-	-		-		
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-		-		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX446345_022

Référence labo	PM08044102	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 8 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	Carrelage blanc 10X10 Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Semi-dur Blanc Beige Gris		

Description			MOLP	MET				Résultat				
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique			Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone			1	1	FSD	Non détecté
2	2	Joint Dur Rouge	-	-	-	Acétone			1	1	FSD	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		2 MET							

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002EX446345_023

Référence labo	PM08044103	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Evier - Tampon bitumineux		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 8 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP	MET			Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**) Analyste		Présence d'amiante	
1	1	Tampon Bitumineux Noir	- - -	Chloroforme	1	1	FSD	Chrysotile
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012026867608
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX446345_024

Référence labo	PM08044104	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 9 (Arrière cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	Carrelage beige noir 1X1 Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Semi-dur Beige Gris		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées (**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées (**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	FSD	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige

Référence échantillon : 002EX446345_025

Référence labo	PM08044105	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 9 (Arrière cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	Carrelage motifs 10X10 Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Semi-dur Blanc Beige Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mousse Souple Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	FSD	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
2	3	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	FSD	Non détecté	●
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
3	6	Joint Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	FSD	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			3 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche 4 non dissociable(***) analysée avec la couche 3.
Couche non-analysée : Carrelage Dur Blanc

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012026867608

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX446345_026

Référence labo	PM08044106	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 9 (Arrière cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	Carrelage marron 5X7 Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Semi-dur Blanc Beige Gris		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	FSD	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Joint Dur Marron	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Joint / Dur / Marron est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse. Couche non-analysée : Faïence Dur Beige

Référence échantillon : 002EX446345_027

Référence labo	PM08044107	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 9 (Arrière cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	Carrelage marron 1X1 Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Semi-dur Blanc Beige Gris		

Description			MOLP	MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**) Analyse	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**) Analyse			Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	- - -	Acétone	1	1	FSD	Non détecté	●
2	2	Joint Dur Blanc	- - -	Acétone	1	1	FSD	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige

Référence échantillon : 002EX446345_028

Référence labo	PM08044108	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Evier - Peinture bitumineuse		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 9 (Arrière cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP	MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb.de préparations Lames explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb.de préparations Grilles explorées(**) Analyste		Présence d'amiante	
1	1	Peinture Bitumineux Marron	- - -	Chloroforme	1	1	FSD	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012026867608

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX446345_029

Référence labo	PM08044109	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 8 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	Beige		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Mastic Dur Beige Gris	-	-	-	Acétone	1	1	FSD	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EX446345_030

Référence labo	PM08044110	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 6 (W.c 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Carrelage beige 40X10 Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Semi-dur Beige Gris		

Description			MOLP	MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	Acétone	2	2	SJA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Carrelage Dur Gris Marron

Référence échantillon : 002EX446345_031

Référence labo	PM08044111	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 9 (Arrière cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	Carrelage noir 20X10 Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Semi-dur Beige Gris		

Description			MOLP	MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	Acétone	2	2	JNF
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Carrelage Dur Noir

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012026867608

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX446345_032

Référence labo	PM08044112	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits projetés (ciment)		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 12 (Séjour/Salon)		
Remarque concernant le prélèvement	Porteur pièces sèches		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	HIH	●
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
 Fraction 1 : D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes. Elles ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification : la morphologie.

Référence échantillon : 002EX446345_033

Référence labo	PM08044113	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 19 (Chambre 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Porteur pièces sèches		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Plâtre Effrifiable Blanc	-	-	Acétone	1	1	HIH	●	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX446345_034

Référence labo	PM08044114	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 18 (Chambre 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons pièces sèches		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Papier Souple Fibreux Bleu	-	-	Acétone	1	1	HIH	Non détecté	
	2	Plâtre Effrifiable Blanc	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012026867608

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX446345_035

Référence labo	PM08044115	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 20 (Dégagement 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Plafond pièces sèches		

Description			MOLP	MET				Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	HIH	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX446345_036

Référence labo	PM08044116	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 18 (Chambre 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Ragréage Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	HIH	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX446345_037

Référence labo	PM08044117	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 17 (SDB/WC)		
Remarque concernant le prélèvement	Porteur pièces humides		

Description			MOLP	MET				Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	HIH	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
 Fraction 1 : D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes. Elles ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification : la morphologie.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012026867608
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX446345_038

Référence labo	PM08044118	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 17 (SDB/WC)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons pièces humides		

Description			MOLP			MET			Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	HIH	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
 Fraction 1 : D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes. Elles ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification : la morphologie.

Référence échantillon : 002EX446345_039

Référence labo	PM08044119	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 17 (SDB/WC)		
Remarque concernant le prélèvement	Plafond pièces humides		

Description			MOLP			MET			Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	HIH	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
 Fraction 1 : D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes. Elles ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification : la morphologie.

Référence échantillon : 002EX446345_040

Référence labo	PM08044120	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 17 (SDB/WC)		
Remarque concernant le prélèvement	Carrelage rose 20X20		

Description			MOLP	MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	Acétone	1	1	HIH
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Rose
 Fraction 1 : D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes. Elles ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification : la morphologie.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012026867608
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX446345_041

Référence labo	PM08044121	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 17 (SDB/WC)		
Remarque concernant le prélèvement	Carrelage beige gris 20X20 Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Semi-dur Beige Gris		

Description		MOLP		MET		Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**) Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	- - -	Acétone	1 1 HIH	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP		1 MET		

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige

Référence échantillon : 002EX446345_042

Référence labo	PM08044122	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 21 (Chambre 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Porteur pièces sèches		

Description		MOLP		MET		Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**) Analyste	Présence d'amiante
1	1	Papier Souple Fibreux Beige	- - -	Acétone	1 1 HIH	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	- - -			
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP		1 MET		

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
 Fraction 1 : D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes. Elles ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification : la morphologie.

Référence échantillon : 002EX446345_043

Référence labo	PM08044123	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 21 (Chambre 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons pièces sèches		

Description		MOLP		MET		Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**) Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	- - -	Acétone	1 1 HIH	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP		1 MET		

Remarque concernant l'analyse : Fraction 1 : D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes. Elles ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification : la morphologie.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012026867608
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX446345_044

Référence labo	PM08044124	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 21 (Chambre 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Lino+colle		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	1	HIH
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	HIH
	3	Bois aggloméré Fibreux Marron Vert	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002EX446345_045

Référence labo	PM08044125	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Plancher		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 21 (Chambre 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Isolation plancher		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Bois aggloméré Fibreux Vert Marron	-	-	-	Acétone	1	1	HIH
	2	Laine Souple Fibreux Jaune	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012026867608
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX446345_046

Référence labo	PM08044126	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 21 (Chambre 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Plafond pièces sèches		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	1	1	HIH	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-					
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
 Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.
 Fraction 1 : D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes. Elles ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification : la morphologie.

Référence échantillon : 002EX446345_047

Référence labo	PM08044127	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	24/08/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Moquettes avec sous-couche		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 19 (Chambre 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Bleue		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)		Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)		Analyste	Présence d'amiante
1	1	Moquette Fibreux Beige Bleu	2	2	WSN	-	-	-	-	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP		0 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX446345_048

Référence labo	PM08044128	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 12 (Séjour/Salon)		
Remarque concernant le prélèvement	Pâteux		

Description			MOLP	MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-	1	1	HIH
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET			
Chrysotile								

Remarque concernant l'analyse : RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012026867608

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX446345_049

Référence labo	PM08044129	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 13 (Dégagement 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Porteur pièces sèches		

Description			MOLP		MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Orange	-	-	Acétone	1	1	Non détecté	
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX446345_050

Référence labo	PM08044130	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 28 (Chambre 7)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons pièces sèches		

Description			MOLP	MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	Acétone	1	1	Non détecté
	2	Peinture Effritable Orange	-	-				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.
Fraction 1 : D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes. Elles ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification : la morphologie.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012026867608

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX446345_051

Référence labo	PM08044131	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 15 (SDB)		
Remarque concernant le prélèvement	Porteur pièces humides		

Description		MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Nb de préparations Lames explorées(**) Analyste			Nb de préparations Grilles explorées(**) Analyste			Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc Beige			Acétone			Non détecté
		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EX446345_052

Référence labo	PM08044132	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 14 (W.c 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons pièces humides		

Description		MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Nb de préparations Lames explorées(**) Analyste			Nb de préparations Grilles explorées(**) Analyste			Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Violet			Acétone			Non détecté
	2	Toile Souple Fibreux Blanc						
	3	Plâtre Effritable Blanc						
		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX446345_053

Référence labo	PM08044133	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 15 (SDB)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description		MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Nb de préparations Lames explorées(**) Analyste			Nb de préparations Grilles explorées(**) Analyste			Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune			Acétone			Non détecté
	2	Ragréage Dur Gris						
		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012026867608
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX446345_054

Référence labo	PM08044134	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 15 (SDB)		
Remarque concernant le prélèvement	Carrelage rose 20X20 motif Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Semi-dur Blanc Beige Gris		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Colle Dur Blanc Beige	-	-	Acétone	1	1	JNF	Non détecté	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige

Référence échantillon : 002EX446345_055

Référence labo	PM08044135	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 14 (W.c 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb.de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	FSD	Non détecté
	2	Joint Souple Translucide	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX446345_056

Référence labo	PM08044136	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 15 (SDB)		
Remarque concernant le prélèvement	Lino+colle		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Revêtement Souple Beige	-	-	Acétone	1	1	FSD	Non détecté	
	2	Colle Souple Translucide	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012026867608
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX446345_057

Référence labo	PM08044137	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	24/08/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Isolant de faux-plafond		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 15 (SDB)		
Remarque concernant le prélèvement	Moquette		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Moquette Souple Fibreux Marron	2	2	WSN	-	-	-	-	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP		0 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EX446345_058

Référence labo	PM08044138	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 15 (SDB)		
Remarque concernant le prélèvement	Plafond pièces humides		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb.de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb.de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Papier peint Souple Fibreux Vert Beige	-	-	Acétone	1	1	SJA	Non détecté	
	2	Plâtre Effrifiable Beige	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX446345_059

Référence labo	PM08044139	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 22 (Chambre 4)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons pièces sèches		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Papier peint Souple Fibreux Rose	-	-	-	Acétone	1	1	SJA	Non détecté
	2	Enduit Effrifiable Blanc Beige	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012026867608
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX446345_060

Référence labo	PM08044140	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 22 (Chambre 4)		
Remarque concernant le prélèvement	Porteur pièces sèches		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	FSD
	2	Enduit Effritable Blanc Beige	-	-	-				
	3	Plâtre Effritable Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX446345_061

Référence labo	PM08044141	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 22 (Chambre 4)		
Remarque concernant le prélèvement	Plafond pièces sèches		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	SJA
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX446345_062

Référence labo	PM08044142	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	24/08/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Moquettes avec sous-couche		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 22 (Chambre 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Moquette Souple Fibreux Beige Vert	2	2	WSN	-	-	-	-
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			0 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse : RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012026867608 **RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE**

Référence échantillon : 002EX446345_063

Référence labo	PM08044143	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	24/08/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Fibreux		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 22 (Chambre 4)		
Remarque concernant le prélèvement	Isolant		

Description		MOLP		MET		Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées (**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées (**) Analyste	Présence d'amiante
1	1	Laine Souple Fibreux Beige Vert	2 2 WSN	-	- - -	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		1 MOLP		0 MET		

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EX446345_064

Référence labo	PM08044144	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Plancher		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 30 (Combles)		
Remarque concernant le prélèvement	Tout venant		

Description		MOLP		MET		Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées (**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées (**) Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Dur Beige Marron	- - -	Acétone	1 1 SJA	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP		1 MET		

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EX446345_065

Référence labo	PM08044145	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 30 (Combles)		
Remarque concernant le prélèvement	Porteur pièces sèches torchis		

Description		MOLP		MET		Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées (**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées (**) Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Dur Beige Gris	- - -	Acétone	1 1 SJA	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP		1 MET		

Remarque concernant l'analyse RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012026867608
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX446345_066

Référence labo	PM08044146	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 30 (Combles)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET			Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mastic Effritable Beige Jaune	-	-	Acétone	1	1	SJA	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse

RAS

Référence échantillon : 002EX446345_067

Référence labo	PM08044147	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Ardoises - Ardoises naturelles		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 31 (Toiture 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET			Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ardoise Dur Gris Noir	-	-	Acétone	1	1	SJA	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				
●									

Remarque concernant l'analyse

RAS

Référence échantillon : 002EX446345_068

Référence labo	PM08044148	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Ardoises - Ardoises naturelles		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 32 (Toiture 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET			Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Ardoise Dur Gris Noir	-	-	-	Acétone	1	1	SJA	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse

RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012026867608

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES AMIANTE

Référence échantillon : 002EX446345_069

Référence labo	PM08044149	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	24/08/2026
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Ardoises - Ardoises composites		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 31 (Toiture 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées (**)		Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations Grilles explorées (**)		Analyste	Présence d'amiante
1	1	Fibres-ciment Dur Fibreux Beige Gris	1	1	WSN	-		-	-	-	Chrysotile
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			0 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EX446345_070

Référence labo	PM08044150	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	KEN HANDY CLAK OPOUGUI OMBANGOU	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Logements et annexes - Vol 31 (Toiture 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic		

Description			MOLP	MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	1	1	FSD	Non détecté
	2	Mastic Dur Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence dossier: RSC012026867608

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 8 MOLP et 68 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 75/75

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm

(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder à la lecture

(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Responsable Equipe
Jonathan MARCHAL



RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012026867608
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.

Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.

(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection

(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

Diagnostic Plomb avant Démolition

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse : 8 Place du Cloître 35500 CHAMPEAUX

Batiment : NC

Etagé : NC

Références client : Logements et annexes

N° de lot : Non communiqué

Désignation : Logements et annexes

Date de construction ou permis de construire : Avant 1949

Fonction du bâtiment : Immeuble collectif en monopropriété

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :

COMMUNE DE CHAMPEAUX

1 Pl. du Cloître

35500 CHAMPEAUX

Donneur d'ordre :

COMMUNE DE CHAMPEAUX

1 Pl. du Cloître

35500 CHAMPEAUX

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série : Fondis FenX2 (24-1151)

Date de chargement de la source : 13/01/2025

Nature radionucléide : Cd-109

Activité initiale : 850 MBq

Date de fin de validité de la source : 13/01/2029

Adresse du laboratoire éventuel : Pas d'analyse effectuée

Accompagnateur : Sans objet

A-4 MISSION

Date de la mission : 04/08/2026

Date du rapport : 04/08/2026

Référence mission : 002EX446345

Circonstance du constat : Démolition

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret : AC Environnement - 44135591400298

Nom prénom : OPOUGUI OMBANGOU KEN HANDY CLAK

Certification n° : CPDI5508

Délivré le : 16/11/2021

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



Présence de locaux non visités

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission

- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures

- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission

- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb

- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :

- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.4).

Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.

Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location

Circonstance du présent constat : Démolition

C-3 COMMENTAIRES

Néant

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Ensemble des parties désignées

- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Démolition

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

Identification des locaux :

L'opérateur de repérage effectue une visite du bâtiment suivant le périmètre de repérage. Il dresse la liste détaillée :

¼ des locaux (bureaux, pièces d'habitation, sanitaires, espaces de stockage et de production, circulations, etc.) ;

¼ des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures, etc.).

Cas particuliers :

¼ dans une cage d'escalier : un palier ou une volée d'escalier, sont considérés comme des locaux distincts ;

¼ une gaine d'ascenseur est considérée comme un local.

L'opérateur de repérage doit respecter l'identification des bâtiments et locaux transmise par le donneur d'ordre, si elle existe. Chaque local et ouvrage extérieur est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.

L'opérateur de repérage dresse la liste des locaux ou parties de locaux non visités et en justifie la raison. Il désigne chaque local visité ou non sur le plan du bâtiment fourni par le donneur d'ordre.

Identification des zones :

L'opérateur de repérage divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le plan. Pour les locaux, ces zones correspondent généralement à leurs différentes faces.

Exemple :

À chaque zone peut être attribuée une lettre (A, B, C, ...), le sens de lecture étant celui des aiguilles d'une montre. Le mur d'entrée dans le local est ainsi noté A, le suivant à gauche B, etc.

L'opérateur de repérage peut décomposer une zone complexe en plusieurs parties (Ex. : AA, AB ou A1, A2, etc.).

Identification des unités de repérage :

Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants :

- le niveau (rez-de-chaussée, étage X...);
- le local ;
- la zone ;
- produit ou matériau ;
- le substrat ;
- le revêtement.

L'unité de repérage fait l'objet de mesures selon les dispositions du paragraphe 7.4 de la norme NF X 46-035.

L'opérateur dresse la liste des unités de repérage suivant le descriptif du programme des travaux :

- dans chaque local ;
- dans les parties communes intérieures et extérieures ;
- dans les escaliers ;
- au niveau de la couverture.

Cas particuliers :

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :

- l'ensemble des plinthes d'un même local (unité de repérage continue) ;
- l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des modénatures d'une façade (unité de repérage discontinue).

Chaque face d'éléments de construction communs à au moins deux zones de locaux différents (notamment portes, fenêtres, cloisons mobiles...) est une unité de repérage. En fonction du programme de travail, chaque unité de repérage doit être rattachée à un local.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.

Sont exclus du domaine d'application du présent document, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, ...), le polystyrène, les carrelages et faïences.

Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux

et produits susceptibles de contenir du plomb.

D-3 STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l'objet d'une mesure avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb. L'opérateur de repérage définit le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées, elles sont prises à des endroits différents et répartis de façon pertinente (par exemple : parties hautes et basses d'un même mur).

Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

Pour une unité de repérage définie (même historique et recouvrement) au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'opérateur décomposera l'unité de repérage définie initialement en plusieurs unités de repérage distinctes et complètera les mesures jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).

Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, l'opérateur réalisera des mesures complémentaires.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.

En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur -seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ...).

Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes. Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide /soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm² pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.

L'opérateur de repérage peut avoir recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g.

L'opérateur de repérage n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information.** Celle-ci vise à informer le donneur d'ordre et les entreprises de travaux du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Place du Cloître - Sous sol : Vol 1 (Sous-sol)	Place du Cloître - RDC - Parking : Vol 2 (Cabanon)
Place du Cloître - RDC - Parking : Vol 3 (Garage)	Place du Cloître - RDC : Vol 4 (Dégagement 1)
Place du Cloître - RDC : Vol 5 (Accès grenier 1)	Place du Cloître - RDC : Vol 6 (W.c 1)
Place du Cloître - RDC : Vol 7 (SAS)	Place du Cloître - RDC : Vol 8 (Cuisine)
Place du Cloître - RDC : Vol 9 (Arrière cuisine)	Place du Cloître - RDC : Vol 10 (Cellier)
Place du Cloître - RDC : Vol 11 (Puits)	Place du Cloître - RDC : Vol 12 (Séjour/Salon)
Place du Cloître - R+1 : Vol 13 (Dégagement 2)	Place du Cloître - R+1 : Vol 14 (W.c 2)
Place du Cloître - R+1 : Vol 15 (SDB)	Place du Cloître - R+1 : Vol 16 (Accès grenier 2)
Place du Cloître - R+1 : Vol 17 (SDB/WC)	Place du Cloître - R+1 : Vol 18 (Chambre 1)
Place du Cloître - R+1 : Vol 19 (Chambre 2)	Place du Cloître - R+1 : Vol 20 (Dégagement 3)
Place du Cloître - R+1 : Vol 21 (Chambre 3)	Place du Cloître - R+1 : Vol 22 (Chambre 4)
Place du Cloître - R+1 : Vol 23 (Chambre 5)	Place du Cloître - R+1 : Vol 24 (Débarras)
Place du Cloître - R+1 : Vol 25 (Accès étage)	Place du Cloître - R+1 : Vol 26 (Chambre 6)
Place du Cloître - R+1 : Vol 27 (W.c 3)	Place du Cloître - R+1 : Vol 28 (Chambre 7)
Place du Cloître - R+1 : Vol 29 (Placard)	Place du Cloître - Comble : Vol 30 (Combles)
Place du Cloître - Toitures : Vol 31 (Toiture 1)	Place du Cloître - Toitures : Vol 32 (Toiture 2)
Place du Cloître - Toitures : Vol 33 (Toiture 3)	:

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Néant	Néant	Néant

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Place du Cloître - Comble - Vol 30 (Combles)								
456	A	Mur enduit ciment brut (Mur)-Mcb1	Bas Centre	Béton	Brut	0,08 mg/cm²		Inconnu
457	A	Mur enduit ciment brut (Mur)-Mcb1	Haut Droite	Béton	Brut	0,03 mg/cm²		Inconnu
458	B	Mur en pierre brut - enduit ciment projeté (Mur)-Mpb1	Haut Centre	Pierre	Autre	0,02 mg/cm²		Inconnu
459	B	Mur en pierre brut - enduit ciment projeté (Mur)-Mpb1	Bas Gauche	Pierre	Autre	0,07 mg/cm²		Inconnu
460	C	Mur en pierre brut - enduit ciment projeté (Mur)-Mpb1	Bas Centre	Pierre	Autre	0,08 mg/cm²		Inconnu
461	C	Mur en pierre brut - enduit ciment projeté (Mur)-Mpb1	Bas Centre	Pierre	Autre	0,08 mg/cm²		Inconnu
462	D	Mur en pierre brut - enduit ciment projeté (Mur)-Mpb1	Bas Droite	Pierre	Autre	0,08 mg/cm²		Inconnu
463	D	Mur en pierre brut - enduit ciment projeté (Mur)-Mpb1	Haut Centre	Pierre	Autre	0,02 mg/cm²		Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Place du Cloître - R+1 - Vol 13 (Dégagement 2)								
368	A	Mur plâtre toile de verre (Mur)-Mptv1	Haut Centre	Plâtre	Autre	0,02 mg/cm²		Inconnu
369	A	Mur plâtre toile de verre (Mur)-Mptv1	Centre Centre	Plâtre	Autre	0,05 mg/cm²		Inconnu
370	E	Mur plâtre toile de verre (Mur)-Mptv1	Bas Centre	Plâtre	Autre	0,08 mg/cm²		Inconnu
371	E	Mur plâtre toile de verre (Mur)-Mptv1	Bas Gauche	Plâtre	Autre	0,07 mg/cm²		Inconnu
376	E	Mur plâtre toile de verre (Mur)-Mptv2	Haut Droite	Plâtre	Autre	0,04 mg/cm²		Inconnu
377	E	Mur plâtre toile de verre (Mur)-Mptv2	Bas Centre	Plâtre	Autre	0,08 mg/cm²		Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Place du Cloître - R+1 - Vol 13 (Dégagement 2)								
392	Plancher bas	Plafond bois + peinture (plafond)-Plaf b1	Bas Centre	Béton	Papier peint	0,08 mg/cm ²		Inconnu
393	Plancher bas	Plafond bois + peinture (plafond)-Plaf b1	Haut Gauche	Béton	Papier peint	0,02 mg/cm ²		Inconnu
412	C	Porte bois + peinture (Dormant)-pb1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²		Inconnu
413	C	Porte bois + peinture (Dormant)-pb1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²		Inconnu
414	C	Porte bois + peinture (Ouvrant)-pb1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²		Inconnu
415	C	Porte bois + peinture (Ouvrant)-pb1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²		Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 5								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Place du Cloître - R+1 - Vol 14 (W.c 2)								
372	D	Mur plâtre toile de verre (Mur)-Mptv1	Centre Droite	Plâtre	Autre	0,06 mg/cm ²		Inconnu
373	D	Mur plâtre toile de verre (Mur)-Mptv1	Haut Droite	Plâtre	Autre	0,03 mg/cm ²		Inconnu
374	B	Mur plâtre toile de verre (Mur)-Mptv1	Bas Droite	Plâtre	Autre	0,09 mg/cm ²		Inconnu
375	B	Mur plâtre toile de verre (Mur)-Mptv1	Centre Droite	Plâtre	Autre	0,06 mg/cm ²		Inconnu
396	Plancher bas	Plafond bois + peinture (plafond)-Plaf b1	Centre Centre	Béton	Papier peint	0,05 mg/cm ²		Inconnu
397	Plancher bas	Plafond bois + peinture (plafond)-Plaf b1	Centre Centre	Béton	Papier peint	0,05 mg/cm ²		Inconnu
436	A	Fenetre bois + peinture (Montant)-Fi1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²		Inconnu
437	A	Fenetre bois + peinture (Montant)-Fi1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²		Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Place du Cloître - R+1 - Vol 14 (W.c 2)								
438	A	Fenetre bois + peinture (ouvrant)-Fi1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²		Inconnu
439	A	Fenetre bois + peinture (ouvrant)-Fi1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²		Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Place du Cloître - R+1 - Vol 15 (SDB)								
378	I	Mur plâtre toile de verre (Mur)-Mptv1	Bas Gauche	Plâtre	Autre	0,06 mg/cm²		Inconnu
379	I	Mur plâtre toile de verre (Mur)-Mptv1	Centre Gauche	Plâtre	Autre	0,04 mg/cm²		Inconnu
398	Plancher bas	Plafond enduit platre + papier peint (plafond)-Plaf1	Haut Gauche	Platre	Papier peint	0,02 mg/cm²		Inconnu
399	Plancher bas	Plafond enduit platre + papier peint (plafond)-Plaf1	Centre Centre	Platre	Papier peint	0,05 mg/cm²		Inconnu
416	I	Porte bois + peinture (Dormant)-pb1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²		Inconnu
417	I	Porte bois + peinture (Dormant)-pb1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²		Inconnu
418	I	Porte bois + peinture (Ouvrant)-pb1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²		Inconnu
419	I	Porte bois + peinture (Ouvrant)-pb1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²		Inconnu
440	A	Fenetre bois + peinture (Montant)-Fi1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²		Inconnu
441	A	Fenetre bois + peinture (Montant)-Fi1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²		Inconnu
442	A	Fenetre bois + peinture (ouvrant)-Fi1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²		Inconnu
443	A	Fenetre bois + peinture (ouvrant)-Fi1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²		Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Place du Cloître - R+1 - Vol 16 (Accès grenier 2)								
300	A	Mur en pierre brut - enduit ciment projeté (Mur)-Mpb1	Haut Gauche	Pierre	Autre	0,02 mg/cm²		Inconnu
301	A	Mur en pierre brut - enduit ciment projeté (Mur)-Mpb1	Centre Centre	Pierre	Autre	0,05 mg/cm²		Inconnu
302	F	Mur en pierre brut - enduit ciment projeté (Mur)-Mpb1	Centre Droite	Pierre	Autre	0,06 mg/cm²		Inconnu
303	F	Mur en pierre brut - enduit ciment projeté (Mur)-Mpb1	Haut Gauche	Pierre	Autre	0,02 mg/cm²		Inconnu
304	B	Mur en pierre brut - enduit ciment projeté (Mur)-Mpb1	Centre Gauche	Pierre	Autre	0,04 mg/cm²		Inconnu
305	B	Mur en pierre brut - enduit ciment projeté (Mur)-Mpb1	Haut Centre	Pierre	Autre	0,02 mg/cm²		Inconnu
306	C	Mur en pierre brut - enduit ciment projeté (Mur)-Mpb1	Bas Droite	Pierre	Autre	0,09 mg/cm²		Inconnu
307	C	Mur en pierre brut - enduit ciment projeté (Mur)-Mpb1	Bas Centre	Pierre	Autre	0,08 mg/cm²		Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Place du Cloître - R+1 - Vol 17 (SDB/WC)								
232	A	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²		Inconnu
233	A	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²		Inconnu
234	B	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²		Inconnu
235	B	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²		Inconnu
236	C	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²		Inconnu
237	C	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²		Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Place du Cloître - R+1 - Vol 17 (SDB/WC)								
238	F	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²		Inconnu
239	F	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²		Inconnu
240	E	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²		Inconnu
241	E	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²		Inconnu
262	Plancher bas	Plafond enduit ciment + peinture (plafond)-Plaf c1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²		Inconnu
263	Plancher bas	Plafond enduit ciment + peinture (plafond)-Plaf c1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²		Inconnu
292	C	Porte bois + peinture (Dormant)-pb1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²		Inconnu
293	C	Porte bois + peinture (Dormant)-pb1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²		Inconnu
294	C	Porte bois + peinture (Ouvrant)-pb1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²		Inconnu
295	C	Porte bois + peinture (Ouvrant)-pb1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²		Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Place du Cloître - R+1 - Vol 18 (Chambre 1)								
206	E	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²		Inconnu
207	E	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²		Inconnu
208	D	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²		Inconnu
209	D	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²		Inconnu
210	C	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²		Inconnu
211	C	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²		Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Place du Cloître - R+1 - Vol 18 (Chambre 1)								
212	B	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²		Inconnu
213	B	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²		Inconnu
214	A	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²		Inconnu
215	A	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²		Inconnu
216	F	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²		Inconnu
217	F	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²		Inconnu
256	Plancher bas	Plafond enduit ciment + peinture (plafond)-Plaf c1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²		Inconnu
257	Plancher bas	Plafond enduit ciment + peinture (plafond)-Plaf c1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²		Inconnu
272	B	Fenetre bois + peinture (Montant)-Fi1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²		Inconnu
273	B	Fenetre bois + peinture (Montant)-Fi1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²		Inconnu
274	B	Fenetre bois + peinture (ouvrant)-Fi1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²		Inconnu
275	B	Fenetre bois + peinture (ouvrant)-Fi1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²		Inconnu
280	A	Porte bois + peinture (Dormant)-pb1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²		Inconnu
281	A	Porte bois + peinture (Dormant)-pb1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²		Inconnu
282	A	Porte bois + peinture (Ouvrant)-pb1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²		Inconnu
283	A	Porte bois + peinture (Ouvrant)-pb1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²		Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	------------	---------------------------	----------------------	-------------------

Place du Cloître - R+1 - Vol 19 (Chambre 2)

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Place du Cloître - R+1 - Vol 19 (Chambre 2)								
198	F	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²		Inconnu
199	F	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²		Inconnu
200	E	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²		Inconnu
201	E	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²		Inconnu
202	D	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²		Inconnu
203	D	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²		Inconnu
204	B	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²		Inconnu
205	B	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²		Inconnu
218	A	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²		Inconnu
219	A	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²		Inconnu
254	Plancher bas	Plafond enduit ciment + peinture (plafond)-Plaf c1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²		Inconnu
255	Plancher bas	Plafond enduit ciment + peinture (plafond)-Plaf c1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²		Inconnu
268	F	Fenetre bois + peinture (Montant)-Fi1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²		Inconnu
269	F	Fenetre bois + peinture (Montant)-Fi1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²		Inconnu
270	F	Fenetre bois + peinture (ouvrant)-Fi1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²		Inconnu
271	F	Fenetre bois + peinture (ouvrant)-Fi1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²		Inconnu
276	A	Porte bois + peinture (Dormant)-pb1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²		Inconnu
277	A	Porte bois + peinture (Dormant)-pb1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²		Inconnu
278	A	Porte bois + peinture (Ouvrant)-pb1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²		Inconnu
279	A	Porte bois + peinture (Ouvrant)-pb1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²		Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Place du Cloître - R+1 - Vol 20 (Dégagement 3)								
220	F	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²		Inconnu
221	F	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²		Inconnu
222	A	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²		Inconnu
223	A	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²		Inconnu
224	E	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²		Inconnu
225	E	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²		Inconnu
226	B	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²		Inconnu
227	B	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²		Inconnu
228	C	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²		Inconnu
229	C	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²		Inconnu
230	D	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²		Inconnu
231	D	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²		Inconnu
258	Plancher bas	Plafond enduit ciment + peinture (plafond)-Plaf c1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²		Inconnu
259	Plancher bas	Plafond enduit ciment + peinture (plafond)-Plaf c1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²		Inconnu
288	A	Porte bois + peinture (Dormant)-pb1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²		Inconnu
289	A	Porte bois + peinture (Dormant)-pb1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²		Inconnu
290	A	Porte bois + peinture (Ouvrant)-pb1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²		Inconnu
291	A	Porte bois + peinture (Ouvrant)-pb1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²		Inconnu
296	D	Porte bois + peinture (Dormant)-pb1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²		Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Place du Cloître - R+1 - Vol 20 (Dégagement 3)

297	D	Porte bois + peinture (Dormant)-pb1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²		Inconnu
298	D	Porte bois + peinture (Ouvrant)-pb1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²		Inconnu
299	D	Porte bois + peinture (Ouvrant)-pb1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²		Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Place du Cloître - R+1 - Vol 21 (Chambre 3)

242	F	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²		Inconnu
243	F	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²		Inconnu
244	A	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²		Inconnu
245	A	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²		Inconnu
246	B	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²		Inconnu
247	B	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²		Inconnu
248	C	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²		Inconnu
249	C	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²		Inconnu
250	D	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²		Inconnu
251	D	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm ²		Inconnu
252	E	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²		Inconnu
253	E	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²		Inconnu
260	Plancher bas	Plafond enduit ciment + peinture (plafond)-Plaf c1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²		Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Place du Cloître - R+1 - Vol 21 (Chambre 3)								
261	Plancher bas	Plafond enduit ciment + peinture (plafond)-Plaf c1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²		Inconnu
264	F	Fenetre bois + peinture (Montant)-Fi1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²		Inconnu
265	F	Fenetre bois + peinture (Montant)-Fi1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²		Inconnu
266	F	Fenetre bois + peinture (ouvrant)-Fi1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²		Inconnu
267	F	Fenetre bois + peinture (ouvrant)-Fi1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²		Inconnu
284	E	Porte bois + peinture (Dormant)-pb1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²		Inconnu
285	E	Porte bois + peinture (Dormant)-pb1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²		Inconnu
286	E	Porte bois + peinture (Ouvrant)-pb1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²		Inconnu
287	E	Porte bois + peinture (Ouvrant)-pb1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²		Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Place du Cloître - R+1 - Vol 22 (Chambre 4)								
308	D	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²		Inconnu
309	D	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²		Inconnu
310	C	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²		Inconnu
311	C	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²		Inconnu
312	A	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²		Inconnu
313	A	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²		Inconnu
314	B	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²		Inconnu
315	B	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²		Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Place du Cloître - R+1 - Vol 22 (Chambre 4)								
380	Plancher bas	Plafond enduit plâtre + peinture (plafond)-Plaf1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²		Inconnu
381	Plancher bas	Plafond enduit plâtre + peinture (plafond)-Plaf1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²		Inconnu
400	B	Porte bois + peinture (Dormant)-pb1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²		Inconnu
401	B	Porte bois + peinture (Dormant)-pb1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²		Inconnu
402	B	Porte bois + peinture (Ouvrant)-pb1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²		Inconnu
403	B	Porte bois + peinture (Ouvrant)-pb1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²		Inconnu
444	D	Fenetre bois + peinture (Montant)-Fi1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²		Inconnu
445	D	Fenetre bois + peinture (Montant)-Fi1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²		Inconnu
446	D	Fenetre bois + peinture (ouvrant)-Fi1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²		Inconnu
447	D	Fenetre bois + peinture (ouvrant)-Fi1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²		Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Place du Cloître - R+1 - Vol 23 (Chambre 5)								
316	D	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²		Inconnu
317	D	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²		Inconnu
318	C	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²		Inconnu
319	C	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²		Inconnu
320	B	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²		Inconnu
321	B	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²		Inconnu
322	A	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²		Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Place du Cloître - R+1 - Vol 23 (Chambre 5)								
323	A	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²		Inconnu
364	B	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp2	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²		Inconnu
365	B	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp2	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²		Inconnu
388	Plancher bas	Plafond bois + peinture (plafond)-Plaf b1	Haut Gauche	Béton	Papier peint	0,02 mg/cm²		Inconnu
389	Plancher bas	Plafond bois + peinture (plafond)-Plaf b1	Haut Droite	Béton	Papier peint	0,04 mg/cm²		Inconnu
448	D	Fenetre bois + peinture (Montant)-Fi1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²		Inconnu
449	D	Fenetre bois + peinture (Montant)-Fi1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²		Inconnu
450	D	Fenetre bois + peinture (ouvrant)-Fi1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²		Inconnu
451	D	Fenetre bois + peinture (ouvrant)-Fi1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²		Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Place du Cloître - R+1 - Vol 24 (Débaras)								
360	B	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²		Inconnu
361	B	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²		Inconnu
362	C	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²		Inconnu
363	C	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²		Inconnu
366	A	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²		Inconnu
367	A	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²		Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Place du Cloître - R+1 - Vol 24 (Débarras)								
394	Plancher bas	Plafond bois + peinture (plafond)-Plaf b1	Haut Centre	Béton	Papier peint	0,03 mg/cm²		Inconnu
395	Plancher bas	Plafond bois + peinture (plafond)-Plaf b1	Centre Gauche	Béton	Papier peint	0,04 mg/cm²		Inconnu
424	A	Porte bois + peinture (Dormant)-pb1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²		Inconnu
425	A	Porte bois + peinture (Dormant)-pb1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²		Inconnu
426	A	Porte bois + peinture (Ouvrant)-pb1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²		Inconnu
427	A	Porte bois + peinture (Ouvrant)-pb1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²		Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Place du Cloître - R+1 - Vol 25 (Accès étage)								
346	D	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²		Inconnu
347	D	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²		Inconnu
348	A	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²		Inconnu
349	A	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²		Inconnu
350	C	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²		Inconnu
351	C	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²		Inconnu
352	A	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp2	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²		Inconnu
353	A	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp2	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²		Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Place du Cloître - R+1 - Vol 26 (Chambre 6)								
324	D	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²		Inconnu
325	D	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²		Inconnu
326	C	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²		Inconnu
327	C	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²		Inconnu
328	B	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²		Inconnu
329	B	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²		Inconnu
330	A	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²		Inconnu
331	A	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²		Inconnu
384	Plancher bas	Plafond bois + peinture (plafond)-Plaf b1	Centre Droite	Béton	Papier peint	0,06 mg/cm ²		Inconnu
385	Plancher bas	Plafond bois + peinture (plafond)-Plaf b1	Centre Droite	Béton	Papier peint	0,06 mg/cm ²		Inconnu
452	D	Fenetre bois + peinture (Montant)-Fi1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²		Inconnu
453	D	Fenetre bois + peinture (Montant)-Fi1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²		Inconnu
454	D	Fenetre bois + peinture (ouvrant)-Fi1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²		Inconnu
455	D	Fenetre bois + peinture (ouvrant)-Fi1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²		Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Place du Cloître - R+1 - Vol 27 (W.c 3)								
332	C	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²		Inconnu
333	C	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm ²		Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Place du Cloître - R+1 - Vol 27 (W.c 3)								
334	B	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²		Inconnu
335	B	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²		Inconnu
336	A	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²		Inconnu
337	A	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²		Inconnu
338	E	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²		Inconnu
339	E	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²		Inconnu
340	D	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²		Inconnu
341	D	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²		Inconnu
386	Plancher bas	Plafond bois + peinture (plafond)-Plaf b1	Haut Droite	Béton	Papier peint	0,03 mg/cm²		Inconnu
387	Plancher bas	Plafond bois + peinture (plafond)-Plaf b1	Bas Gauche	Béton	Papier peint	0,07 mg/cm²		Inconnu
404	E	Porte bois + peinture (Dormant)-pb1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²		Inconnu
405	E	Porte bois + peinture (Dormant)-pb1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²		Inconnu
406	E	Porte bois + peinture (Ouvrant)-pb1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²		Inconnu
407	E	Porte bois + peinture (Ouvrant)-pb1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²		Inconnu
428	B	Fenetre bois + peinture (Montant)-Fi1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²		Inconnu
429	B	Fenetre bois + peinture (Montant)-Fi1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²		Inconnu
430	B	Fenetre bois + peinture (ouvrant)-Fi1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²		Inconnu
431	B	Fenetre bois + peinture (ouvrant)-Fi1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²		Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		8						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Place du Cloître - R+1 - Vol 28 (Chambre 7)								
342	A	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²		Inconnu
343	A	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²		Inconnu
344	D	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²		Inconnu
345	D	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²		Inconnu
382	Plancher bas	Plafond enduit plâtre + peinture (plafond)-Plaf1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²		Inconnu
383	Plancher bas	Plafond enduit plâtre + peinture (plafond)-Plaf1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²		Inconnu
408	C	Porte bois + peinture (Dormant)-pb1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²		Inconnu
409	C	Porte bois + peinture (Dormant)-pb1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²		Inconnu
410	C	Porte bois + peinture (Ouvrant)-pb1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²		Inconnu
411	C	Porte bois + peinture (Ouvrant)-pb1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²		Inconnu
432	B	Fenetre bois + peinture (Montant)-Fi1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²		Inconnu
433	B	Fenetre bois + peinture (Montant)-Fi1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²		Inconnu
434	B	Fenetre bois + peinture (ouvrant)-Fi1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²		Inconnu
435	B	Fenetre bois + peinture (ouvrant)-Fi1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²		Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Place du Cloître - R+1 - Vol 29 (Placard)								
354	A	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²		Inconnu
355	A	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²		Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Place du Cloître - R+1 - Vol 29 (Placard)								
356	D	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²		Inconnu
357	D	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²		Inconnu
358	C	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²		Inconnu
359	C	Mur enduit plâtre + papier peint (Mur)-Mpp1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²		Inconnu
390	Plancher bas	Plafond bois + peinture (plafond)-Plaf b1	Centre Droite	Béton	Papier peint	0,06 mg/cm²		Inconnu
391	Plancher bas	Plafond bois + peinture (plafond)-Plaf b1	Haut Centre	Béton	Papier peint	0,02 mg/cm²		Inconnu
420	C	Porte bois + peinture (Dormant)-pb1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²		Inconnu
421	C	Porte bois + peinture (Dormant)-pb1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²		Inconnu
422	C	Porte bois + peinture (Ouvrant)-pb1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²		Inconnu
423	C	Porte bois + peinture (Ouvrant)-pb1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²		Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Place du Cloître - RDC - Parking - Vol 2 (Cabanon)								
25	A	Mur enduit ciment brut (Mur)-Mcb1	Centre Centre	Béton	Brut	0,05 mg/cm²		Inconnu
26	A	Mur enduit ciment brut (Mur)-Mcb1	Centre Gauche	Béton	Brut	0,04 mg/cm²		Inconnu
27	B	Mur enduit ciment brut (Mur)-Mcb1	Centre Centre	Béton	Brut	0,05 mg/cm²		Inconnu
28	B	Mur enduit ciment brut (Mur)-Mcb1	Haut Droite	Béton	Brut	0,03 mg/cm²		Inconnu
29	C	Mur enduit ciment brut (Mur)-Mcb1	Centre Droite	Béton	Brut	0,06 mg/cm²		Inconnu
30	C	Mur enduit ciment brut (Mur)-Mcb1	Bas Centre	Béton	Brut	0,08 mg/cm²		Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Place du Cloître - RDC - Parking - Vol 2 (Cabanon)								
31	D	Mur enduit ciment brut (Mur)-Mcb1	Bas Gauche	Béton	Brut	0,06 mg/cm ²		Inconnu
32	D	Mur enduit ciment brut (Mur)-Mcb1	Haut Gauche	Béton	Brut	0,01 mg/cm ²		Inconnu
33	A	Porte bois + peinture (Dormant)-pb1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²		Inconnu
34	A	Porte bois + peinture (Dormant)-pb1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²		Inconnu
35	A	Porte bois + peinture (Ouvrant)-pb1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²		Inconnu
36	A	Porte bois + peinture (Ouvrant)-pb1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²		Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Place du Cloître - RDC - Parking - Vol 3 (Garage)								
37	A	Mur enduit ciment brut (Mur)-Mcb1	Haut Centre	Béton	Brut	0,02 mg/cm ²		Inconnu
38	A	Mur enduit ciment brut (Mur)-Mcb1	Centre Centre	Béton	Brut	0,05 mg/cm ²		Inconnu
39	B	Mur enduit ciment brut (Mur)-Mcb1	Centre Gauche	Béton	Brut	0,04 mg/cm ²		Inconnu
40	B	Mur enduit ciment brut (Mur)-Mcb1	Centre Centre	Béton	Brut	0,05 mg/cm ²		Inconnu
41	C	Mur enduit ciment brut (Mur)-Mcb1	Centre Gauche	Béton	Brut	0,05 mg/cm ²		Inconnu
42	C	Mur enduit ciment brut (Mur)-Mcb1	Haut Droite	Béton	Brut	0,03 mg/cm ²		Inconnu
43	E	Mur enduit ciment brut (Mur)-Mcb1	Haut Gauche	Béton	Brut	0,02 mg/cm ²		Inconnu
44	E	Mur enduit ciment brut (Mur)-Mcb1	Centre Centre	Béton	Brut	0,05 mg/cm ²		Inconnu
45	D	Mur enduit ciment brut (Mur)-Mcb1	Bas Gauche	Béton	Brut	0,07 mg/cm ²		Inconnu
46	D	Mur enduit ciment brut (Mur)-Mcb1	Centre Droite	Béton	Brut	0,06 mg/cm ²		Inconnu
47	F	Mur enduit ciment brut (Mur)-Mcb1	Bas Gauche	Béton	Brut	0,07 mg/cm ²		Inconnu
48	F	Mur enduit ciment brut (Mur)-Mcb1	Centre Centre	Béton	Brut	0,05 mg/cm ²		Inconnu
49	G	Mur enduit ciment brut (Mur)-Mcb1	Haut Gauche	Béton	Brut	0,01 mg/cm ²		Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Place du Cloître - RDC - Parking - Vol 3 (Garage)

50	G	Mur enduit ciment brut (Mur)-Mcb1	Bas Gauche	Béton	Brut	0,07 mg/cm ²		Inconnu
51	H	Mur paroi bois (Mur)-Mpb1	Bas Droite	Bois	Autre	0,08 mg/cm ²		Inconnu
52	H	Mur paroi bois (Mur)-Mpb1	Bas Droite	Bois	Autre	0,08 mg/cm ²		Inconnu
53	E	Mur paroi bois (Mur)-Mpb1	Centre Centre	Bois	Autre	0,05 mg/cm ²		Inconnu
54	E	Mur paroi bois (Mur)-Mpb1	Haut Centre	Bois	Autre	0,02 mg/cm ²		Inconnu
55	C	Mur paroi bois (Mur)-Mpb1	Centre Centre	Bois	Autre	0,05 mg/cm ²		Inconnu
56	C	Mur paroi bois (Mur)-Mpb1	Bas Gauche	Bois	Autre	0,07 mg/cm ²		Inconnu
57	D	Mur paroi bois (Mur)-Mpb1	Centre Centre	Bois	Autre	0,05 mg/cm ²		Inconnu
58	D	Mur paroi bois (Mur)-Mpb1	Bas Droite	Bois	Autre	0,08 mg/cm ²		Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Place du Cloître - RDC - Vol 10 (Cellier)

86	D	Mur enduit plâtre + peinture (Mur)-Mp1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²		Inconnu
87	D	Mur enduit plâtre + peinture (Mur)-Mp1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²		Inconnu
90	C	Mur enduit plâtre + peinture (Mur)-Mp1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²		Inconnu
91	C	Mur enduit plâtre + peinture (Mur)-Mp1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²		Inconnu
92	B	Mur enduit plâtre + peinture (Mur)-Mp1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²		Inconnu
93	B	Mur enduit plâtre + peinture (Mur)-Mp1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²		Inconnu
162	B	Porte bois + peinture (Dormant)-pb1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²		Inconnu
163	B	Porte bois + peinture (Dormant)-pb1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²		Inconnu
164	B	Porte bois + peinture (Ouvrant)-pb1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²		Inconnu
165	B	Porte bois + peinture (Ouvrant)-pb1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²		Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Place du Cloître - RDC - Vol 11 (Puits)								
132	C	Mur en pierre brut - enduit ciment projeté (Mur)-Mpb1	Bas Gauche	Pierre	Autre	0,07 mg/cm²		Inconnu
133	C	Mur en pierre brut - enduit ciment projeté (Mur)-Mpb1	Centre Centre	Pierre	Autre	0,05 mg/cm²		Inconnu
134	A	Mur paroi bois (Mur)-Mpb1	Centre Droite	Bois	Autre	0,06 mg/cm²		Inconnu
135	A	Mur paroi bois (Mur)-Mpb1	Centre Centre	Bois	Autre	0,05 mg/cm²		Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Place du Cloître - RDC - Vol 12 (Séjour/Salon)								
124	A	Mur enduit ciment projeté (Mur)-Mcp1	Centre Droite	Béton	Brut	0,06 mg/cm²		Inconnu
125	A	Mur enduit ciment projeté (Mur)-Mcp1	Haut Droite	Béton	Brut	0,03 mg/cm²		Inconnu
126	B	Mur enduit ciment projeté (Mur)-Mcp1	Bas Droite	Béton	Brut	0,09 mg/cm²		Inconnu
127	B	Mur enduit ciment projeté (Mur)-Mcp1	Bas Centre	Béton	Brut	0,08 mg/cm²		Inconnu
128	C	Mur enduit ciment projeté (Mur)-Mcp1	Bas Droite	Béton	Brut	0,09 mg/cm²		Inconnu
129	C	Mur enduit ciment projeté (Mur)-Mcp1	Centre Droite	Béton	Brut	0,05 mg/cm²		Inconnu
130	D	Mur enduit ciment projeté (Mur)-Mcp1	Centre Gauche	Béton	Brut	0,04 mg/cm²		Inconnu
131	D	Mur enduit ciment projeté (Mur)-Mcp1	Centre Centre	Béton	Brut	0,05 mg/cm²		Inconnu
136	Plancher bas	Plafond bois + peinture (plafond)-Plaf b1	Bas Centre	Béton	Papier peint	0,07 mg/cm²		Inconnu
137	Plancher bas	Plafond bois + peinture (plafond)-Plaf b1	Haut Droite	Béton	Papier peint	0,03 mg/cm²		Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Place du Cloître - RDC - Vol 12 (Séjour/Salon)								
186	A	Porte bois + peinture (Dormant)-pb1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²		Inconnu
187	A	Porte bois + peinture (Dormant)-pb1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²		Inconnu
188	A	Porte bois + peinture (Ouvrant)-pb1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²		Inconnu
189	A	Porte bois + peinture (Ouvrant)-pb1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²		Inconnu
190	C	Porte bois + peinture (Dormant)-pb1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²		Inconnu
191	C	Porte bois + peinture (Dormant)-pb1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²		Inconnu
192	C	Porte bois + peinture (Ouvrant)-pb1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²		Inconnu
193	C	Porte bois + peinture (Ouvrant)-pb1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²		Inconnu
194	C	Fenetre bois + peinture (Montant)-Fi1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²		Inconnu
195	C	Fenetre bois + peinture (Montant)-Fi1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²		Inconnu
196	C	Fenetre bois + peinture (ouvrant)-Fi1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²		Inconnu
197	C	Fenetre bois + peinture (ouvrant)-Fi1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²		Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Place du Cloître - RDC - Vol 4 (Dégagement 1)								
59	A	Plinthe bois + peinture (Plinthe)-Pp1	Haut Gauche	Bois	Peinture	5,19 mg/cm ²		Inconnu
60	L	Mur plâtre toile de verre (Mur)-Mptv1	Bas Droite	Plâtre	Autre	0,09 mg/cm ²		Inconnu
61	L	Mur plâtre toile de verre (Mur)-Mptv1	Haut Droite	Plâtre	Autre	0,03 mg/cm ²		Inconnu
62	M	Mur plâtre toile de verre (Mur)-Mptv1	Haut Gauche	Plâtre	Autre	0,01 mg/cm ²		Inconnu
63	M	Mur plâtre toile de verre (Mur)-Mptv1	Centre Gauche	Plâtre	Autre	0,04 mg/cm ²		Inconnu
64	J	Mur plâtre toile de verre (Mur)-Mptv1	Haut Centre	Plâtre	Autre	0,02 mg/cm ²		Inconnu
65	J	Mur plâtre toile de verre (Mur)-Mptv1	Bas Centre	Plâtre	Autre	0,08 mg/cm ²		Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Place du Cloître - RDC - Vol 4 (Dégagement 1)								
66	I	Mur plâtre toile de verre (Mur)-Mptv1	Centre Gauche	Plâtre	Autre	0,04 mg/cm²		Inconnu
67	I	Mur plâtre toile de verre (Mur)-Mptv1	Haut Gauche	Plâtre	Autre	0,02 mg/cm²		Inconnu
68	H	Mur plâtre toile de verre (Mur)-Mptv1	Centre Gauche	Plâtre	Autre	0,04 mg/cm²		Inconnu
69	H	Mur plâtre toile de verre (Mur)-Mptv1	Haut Droite	Plâtre	Autre	0,03 mg/cm²		Inconnu
70	G	Mur plâtre toile de verre (Mur)-Mptv1	Haut Droite	Plâtre	Autre	0,03 mg/cm²		Inconnu
71	G	Mur plâtre toile de verre (Mur)-Mptv1	Bas Centre	Plâtre	Autre	0,08 mg/cm²		Inconnu
72	A	Mur plâtre toile de verre (Mur)-Mptv1	Haut Gauche	Plâtre	Autre	0,02 mg/cm²		Inconnu
73	A	Mur plâtre toile de verre (Mur)-Mptv1	Centre Gauche	Plâtre	Autre	0,04 mg/cm²		Inconnu
74	C	Mur plâtre toile de verre (Mur)-Mptv1	Centre Gauche	Plâtre	Autre	0,04 mg/cm²		Inconnu
75	C	Mur plâtre toile de verre (Mur)-Mptv1	Bas Droite	Plâtre	Autre	0,08 mg/cm²		Inconnu
76	Plancher bas	Plafond enduit platre + peinture (plafond)-Plaf1	Centre Centre	Platre	Peinture	0,05 mg/cm²		Inconnu
77	Plancher bas	Plafond enduit platre + peinture (plafond)-Plaf1	Bas Centre	Platre	Peinture	0,07 mg/cm²		Inconnu
146	I	Porte bois + peinture (Dormant)-pb1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²		Inconnu
147	I	Porte bois + peinture (Dormant)-pb1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²		Inconnu
148	I	Porte bois + peinture (Ouvrant)-pb1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²		Inconnu
149	I	Porte bois + peinture (Ouvrant)-pb1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²		Inconnu
150	N	Porte bois + peinture (Dormant)-pb1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²		Inconnu
151	N	Porte bois + peinture (Dormant)-pb1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²		Inconnu
152	N	Porte bois + peinture (Ouvrant)-pb1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²		Inconnu
153	N	Porte bois + peinture (Ouvrant)-pb1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²		Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Place du Cloître - RDC - Vol 4 (Dégagement 1)								
154	G	Porte bois + peinture (Dormant)-pb1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²		Inconnu
155	G	Porte bois + peinture (Dormant)-pb1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²		Inconnu
156	G	Porte bois + peinture (Ouvrant)-pb1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²		Inconnu
157	G	Porte bois + peinture (Ouvrant)-pb1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²		Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 13								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Place du Cloître - RDC - Vol 5 (Accès grenier 1)								
78	A	Mur en pierre brut - enduit ciment projeté (Mur)-Mpb1	Centre Centre	Pierre	Autre	0,05 mg/cm ²		Inconnu
79	A	Mur en pierre brut - enduit ciment projeté (Mur)-Mpb1	Centre Centre	Pierre	Autre	0,05 mg/cm ²		Inconnu
80	B	Mur en pierre brut - enduit ciment projeté (Mur)-Mpb1	Haut Gauche	Pierre	Autre	0,02 mg/cm ²		Inconnu
81	B	Mur en pierre brut - enduit ciment projeté (Mur)-Mpb1	Centre Droite	Pierre	Autre	0,06 mg/cm ²		Inconnu
82	D	Mur en pierre brut - enduit ciment projeté (Mur)-Mpb1	Haut Gauche	Pierre	Autre	0,02 mg/cm ²		Inconnu
83	D	Mur en pierre brut - enduit ciment projeté (Mur)-Mpb1	Bas Droite	Pierre	Autre	0,09 mg/cm ²		Inconnu
84	C	Mur en pierre brut - enduit ciment projeté (Mur)-Mpb1	Centre Gauche	Pierre	Autre	0,04 mg/cm ²		Inconnu
85	C	Mur en pierre brut - enduit ciment projeté (Mur)-Mpb1	Haut Centre	Pierre	Autre	0,03 mg/cm ²		Inconnu
88	C	Mur enduit plâtre + peinture (Mur)-Mp1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²		Inconnu
89	C	Mur enduit plâtre + peinture (Mur)-Mp1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²		Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Place du Cloître - RDC - Vol 5 (Accès grenier 1)

108	C	Mur enduit plâtre + peinture (Mur)-Mp2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²		Inconnu
109	C	Mur enduit plâtre + peinture (Mur)-Mp2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²		Inconnu
158	A	Porte bois + peinture (Dormant)-pb1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²		Inconnu
159	A	Porte bois + peinture (Dormant)-pb1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²		Inconnu
160	A	Porte bois + peinture (Ouvrant)-pb1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²		Inconnu
161	A	Porte bois + peinture (Ouvrant)-pb1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²		Inconnu
166	C	Porte bois + peinture (Dormant)-pb1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²		Inconnu
167	C	Porte bois + peinture (Dormant)-pb1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²		Inconnu
168	C	Porte bois + peinture (Ouvrant)-pb1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²		Inconnu
169	C	Porte bois + peinture (Ouvrant)-pb1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²		Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Place du Cloître - RDC - Vol 6 (W.c 1)

118	A	Mur enduit plâtre + peinture (Mur)-Mp1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²		Inconnu
119	A	Mur enduit plâtre + peinture (Mur)-Mp1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²		Inconnu
120	B	Mur enduit plâtre + peinture (Mur)-Mp1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²		Inconnu
121	B	Mur enduit plâtre + peinture (Mur)-Mp1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²		Inconnu
122	C	Mur enduit plâtre + peinture (Mur)-Mp1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²		Inconnu
123	C	Mur enduit plâtre + peinture (Mur)-Mp1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²		Inconnu
144	Plancher haut	Plafond enduit plâtre + peinture (plafond)-Plaf1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²		Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Place du Cloître - RDC - Vol 6 (W.c 1)								
145	Plancher haut	Plafond enduit plâtre + peinture (plafond)-Plaf1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²		Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 4								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Place du Cloître - RDC - Vol 7 (SAS)								
110	F	Mur enduit plâtre + peinture (Mur)-Mp1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²		Inconnu
111	F	Mur enduit plâtre + peinture (Mur)-Mp1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²		Inconnu
112	E	Mur enduit plâtre + peinture (Mur)-Mp1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²		Inconnu
113	E	Mur enduit plâtre + peinture (Mur)-Mp1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²		Inconnu
114	D	Mur enduit plâtre + peinture (Mur)-Mp1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²		Inconnu
115	D	Mur enduit plâtre + peinture (Mur)-Mp1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²		Inconnu
116	B	Mur enduit plâtre + peinture (Mur)-Mp1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²		Inconnu
117	B	Mur enduit plâtre + peinture (Mur)-Mp1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²		Inconnu
142	Plancher haut	Plafond enduit plâtre + peinture (plafond)-Plaf1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²		Inconnu
143	Plancher haut	Plafond enduit plâtre + peinture (plafond)-Plaf1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²		Inconnu
170	B	Porte bois + peinture (Dormant)-pb1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²		Inconnu
171	B	Porte bois + peinture (Dormant)-pb1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²		Inconnu
172	B	Porte bois + peinture (Ouvrant)-pb1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²		Inconnu
173	B	Porte bois + peinture (Ouvrant)-pb1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²		Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Place du Cloître - RDC - Vol 8 (Cuisine)								
102	B	Mur enduit plâtre + peinture (Mur)-Mp1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²		Inconnu
103	B	Mur enduit plâtre + peinture (Mur)-Mp1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²		Inconnu
104	C	Mur enduit plâtre + peinture (Mur)-Mp1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²		Inconnu
105	C	Mur enduit plâtre + peinture (Mur)-Mp1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²		Inconnu
106	D	Mur enduit plâtre + peinture (Mur)-Mp1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²		Inconnu
107	D	Mur enduit plâtre + peinture (Mur)-Mp1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²		Inconnu
138	Plancher bas	Plafond enduit plâtre + peinture (plafond)-Plaf1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²		Inconnu
139	Plancher bas	Plafond enduit plâtre + peinture (plafond)-Plaf1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²		Inconnu
178	C	Porte bois + peinture (Dormant)-pb1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²		Inconnu
179	C	Porte bois + peinture (Dormant)-pb1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²		Inconnu
180	C	Porte bois + peinture (Ouvrant)-pb1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²		Inconnu
181	C	Porte bois + peinture (Ouvrant)-pb1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²		Inconnu
182	B	Porte bois + peinture (Dormant)-pb1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²		Inconnu
183	B	Porte bois + peinture (Dormant)-pb1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²		Inconnu
184	B	Porte bois + peinture (Ouvrant)-pb1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²		Inconnu
185	B	Porte bois + peinture (Ouvrant)-pb1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²		Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Place du Cloître - RDC - Vol 9 (Arrière cuisine)								
94	A	Mur enduit plâtre + peinture (Mur)-Mp1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²		Inconnu
95	A	Mur enduit plâtre + peinture (Mur)-Mp1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²		Inconnu
96	D	Mur enduit plâtre + peinture (Mur)-Mp1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²		Inconnu
97	D	Mur enduit plâtre + peinture (Mur)-Mp1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²		Inconnu
98	C	Mur enduit plâtre + peinture (Mur)-Mp1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²		Inconnu
99	C	Mur enduit plâtre + peinture (Mur)-Mp1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²		Inconnu
100	B	Mur enduit plâtre + peinture (Mur)-Mp1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²		Inconnu
101	B	Mur enduit plâtre + peinture (Mur)-Mp1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²		Inconnu
140	Plancher bas	Plafond enduit plâtre + peinture (plafond)-Plaf1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²		Inconnu
141	Plancher bas	Plafond enduit plâtre + peinture (plafond)-Plaf1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²		Inconnu
174	C	Porte bois + peinture (Dormant)-pb1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²		Inconnu
175	C	Porte bois + peinture (Dormant)-pb1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²		Inconnu
176	C	Porte bois + peinture (Ouvrant)-pb1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²		Inconnu
177	C	Porte bois + peinture (Ouvrant)-pb1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²		Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Place du Cloître - Sous sol - Vol 1 (Sous-sol)								
3	A	Mur enduit ciment brut (Mur)-Mcb1	Centre Centre	Béton	Brut	0,05 mg/cm²		Inconnu
4	A	Mur enduit ciment brut (Mur)-Mcb1	Haut Centre	Béton	Brut	0,02 mg/cm²		Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Place du Cloître - Sous sol - Vol 1 (Sous-sol)								
5	G	Mur enduit ciment brut (Mur)-Mcb1	Haut Centre	Béton	Brut	0,03 mg/cm ²		Inconnu
6	G	Mur enduit ciment brut (Mur)-Mcb1	Haut Centre	Béton	Brut	0,02 mg/cm ²		Inconnu
7	D	Mur enduit ciment brut (Mur)-Mcb1	Centre Centre	Béton	Brut	0,05 mg/cm ²		Inconnu
8	D	Mur enduit ciment brut (Mur)-Mcb1	Haut Gauche	Béton	Brut	0,01 mg/cm ²		Inconnu
9	E	Mur enduit ciment brut (Mur)-Mcb1	Bas Droite	Béton	Brut	0,09 mg/cm ²		Inconnu
10	E	Mur enduit ciment brut (Mur)-Mcb1	Centre Gauche	Béton	Brut	0,04 mg/cm ²		Inconnu
11	N	Mur enduit ciment brut (Mur)-Mcb1	Centre Droite	Béton	Brut	0,06 mg/cm ²		Inconnu
12	N	Mur enduit ciment brut (Mur)-Mcb1	Bas Gauche	Béton	Brut	0,07 mg/cm ²		Inconnu
13	M	Mur enduit ciment brut (Mur)-Mcb1	Bas Droite	Béton	Brut	0,09 mg/cm ²		Inconnu
14	M	Mur enduit ciment brut (Mur)-Mcb1	Bas Gauche	Béton	Brut	0,07 mg/cm ²		Inconnu
15	F	Mur enduit ciment brut (Mur)-Mcb1	Centre Centre	Béton	Brut	0,05 mg/cm ²		Inconnu
16	F	Mur enduit ciment brut (Mur)-Mcb1	Bas Centre	Béton	Brut	0,08 mg/cm ²		Inconnu
17	H	Mur enduit ciment brut (Mur)-Mcb1	Bas Centre	Béton	Brut	0,07 mg/cm ²		Inconnu
18	H	Mur enduit ciment brut (Mur)-Mcb1	Centre Gauche	Béton	Brut	0,04 mg/cm ²		Inconnu
19	I	Mur enduit ciment brut (Mur)-Mcb1	Centre Gauche	Béton	Brut	0,04 mg/cm ²		Inconnu
20	I	Mur enduit ciment brut (Mur)-Mcb1	Centre Droite	Béton	Brut	0,06 mg/cm ²		Inconnu
21	K	Mur enduit ciment brut (Mur)-Mcb1	Bas Gauche	Béton	Brut	0,07 mg/cm ²		Inconnu
22	K	Mur enduit ciment brut (Mur)-Mcb1	Haut Centre	Béton	Brut	0,02 mg/cm ²		Inconnu
23	J	Porte bois + peinture (Dormant)-pb1	Bas Droite	Bois	Peinture	4,85 mg/cm ²		Inconnu
24	J	Porte bois + peinture (Ouvrant)-pb1	Centre Gauche	Bois	Peinture	5,94 mg/cm ²		Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		11						

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÉGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenailage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
- Code de la Santé publique: Arrête du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...) : <http://www.sante.gouv.fr> (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : <http://www.logement.gouv.fr>
- OPPBTP : <http://www.preventionbtp.fr>
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : <http://www.anah.fr/> (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : <http://www.inrs.fr/>

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !

La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusqu'en 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présentent pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écailent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb


• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement



Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : <http://www.sante-sports.gouv.fr>

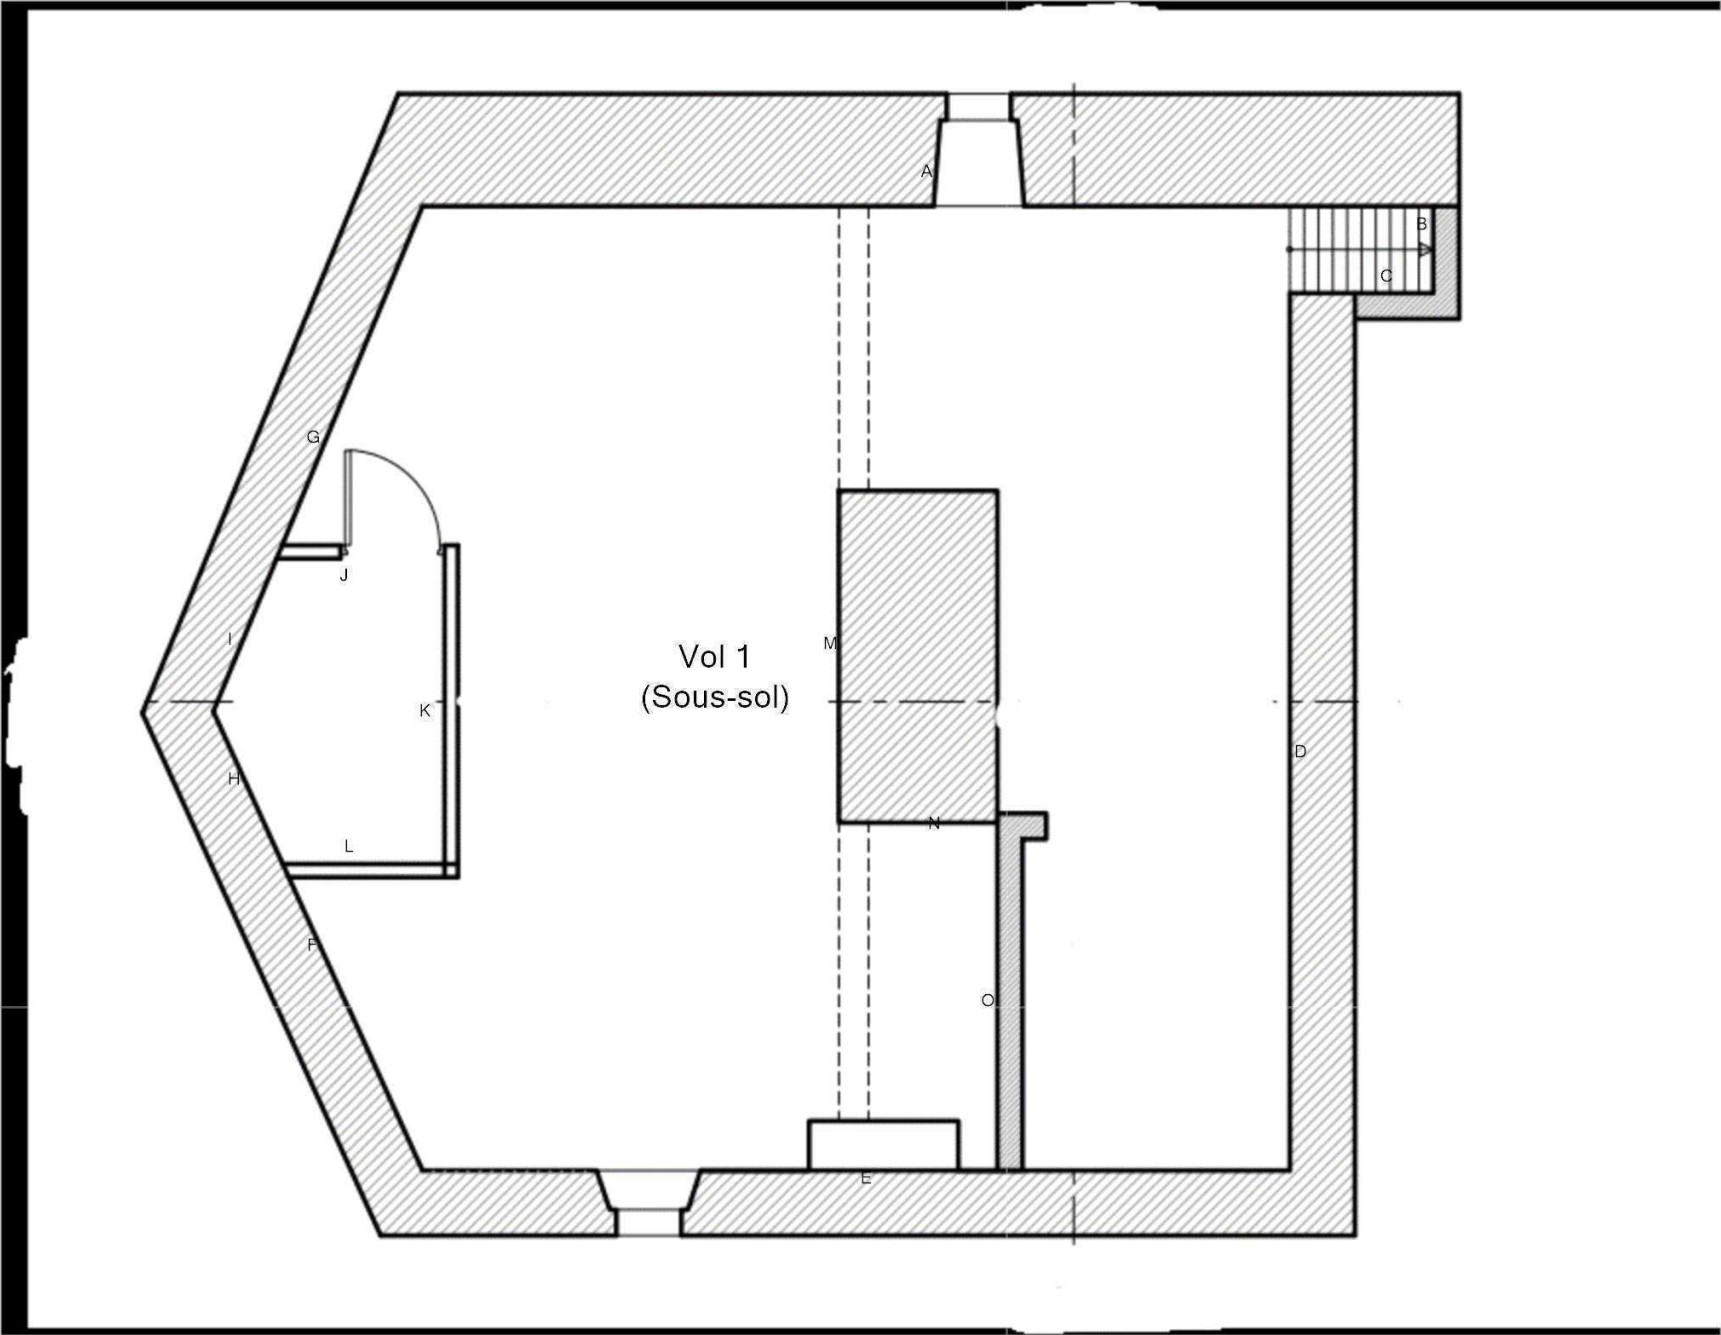
PLACE DU CLOÎTRE - SOUS SOL - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002EX446345
				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	8 Place du Cloître 35500 CHAMPEAUX	Logements et annexes	04/08/2026	OPOUGUI OMBANGOU KEN HANDY CLAK

PLACE DU CLOÎTRE - SOUS SOL - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EX446345

Légende

	Volume et élément contenant du plomb
--	--------------------------------------

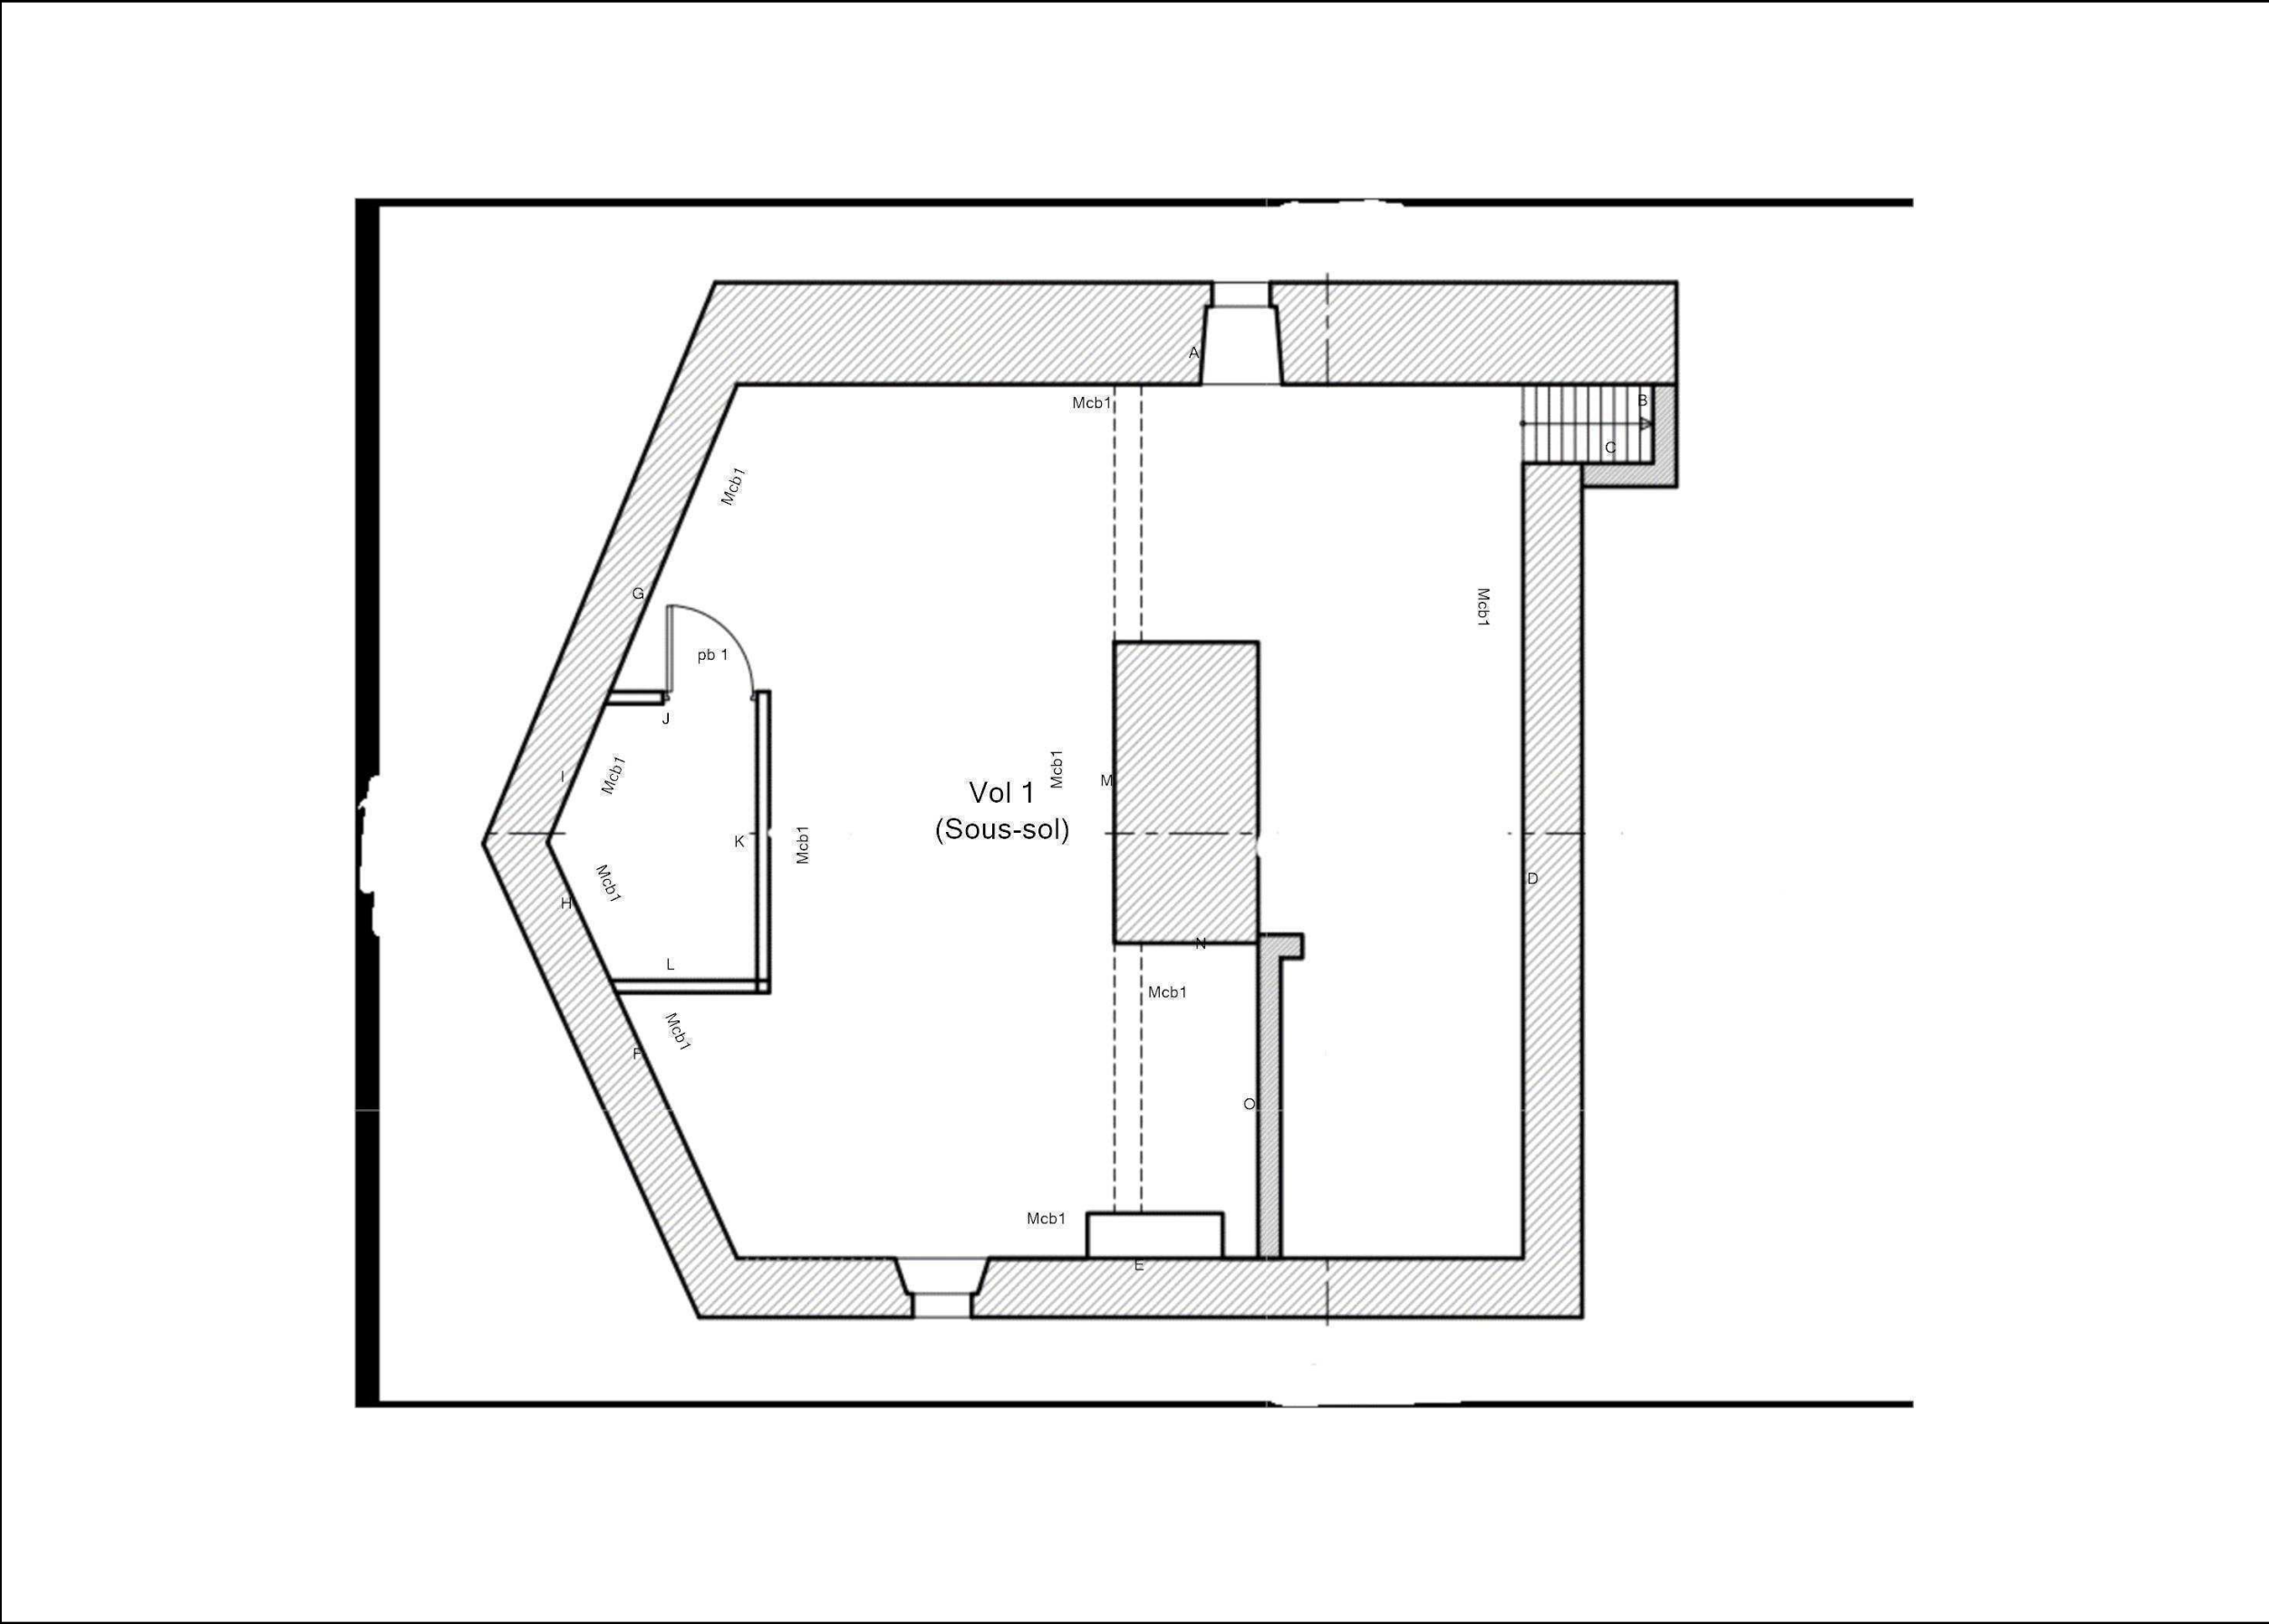

Adresse du bien

8 Place du Cloître
35500 CHAMPEAUX

Désignation

Logements et annexes


Date intervention

04/08/2026

Techniciens intervenant

OPOUGUI OMBANGOU KEN HANDY
CLAK

Légende

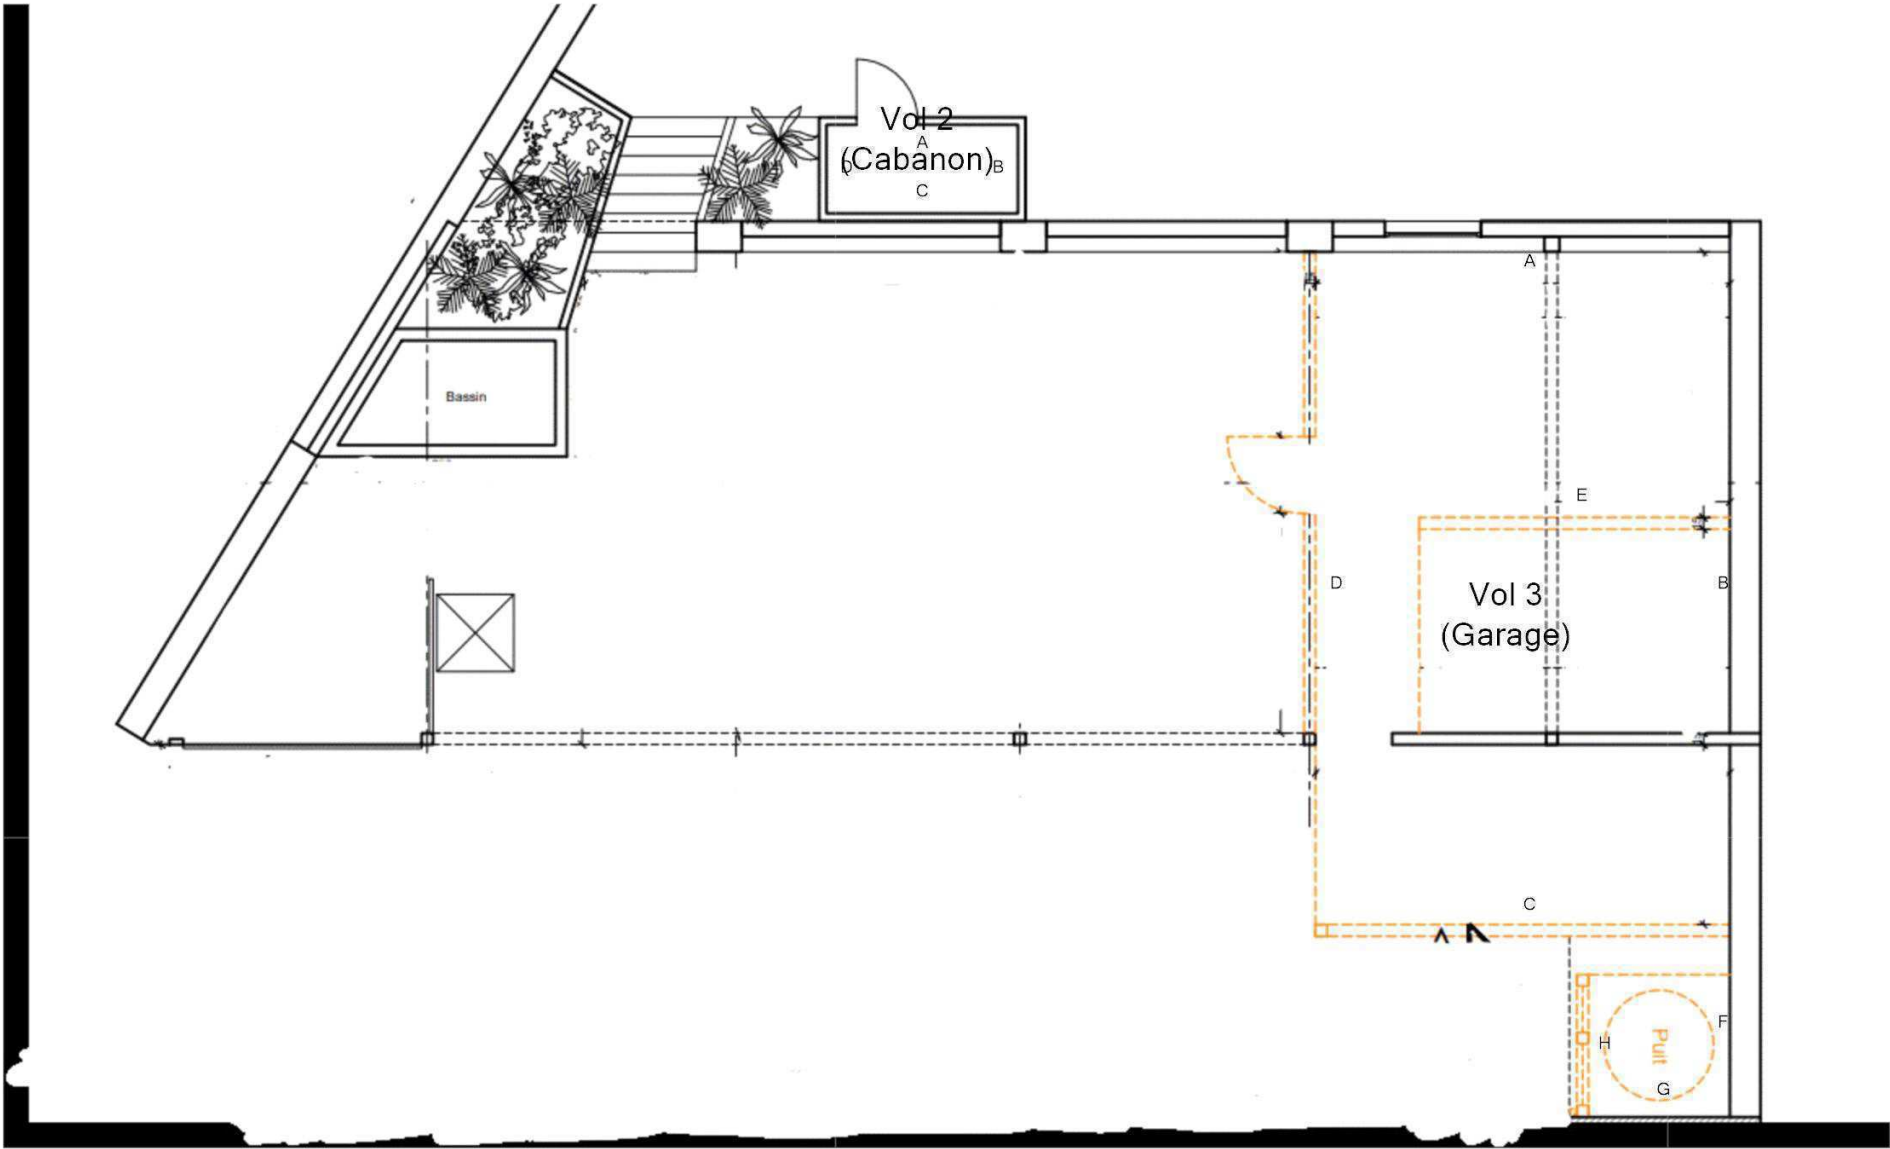


	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	8 Place du Cloître 35500 CHAMPEAUX	Logements et annexes	04/08/2026	OPOUGUI OMBANGOU KEN HANDY CLAK

PLACE DU CLOÎTRE - RDC - PARKING - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EX446345

Légende

	Volume et élément contenant du plomb
--	--------------------------------------

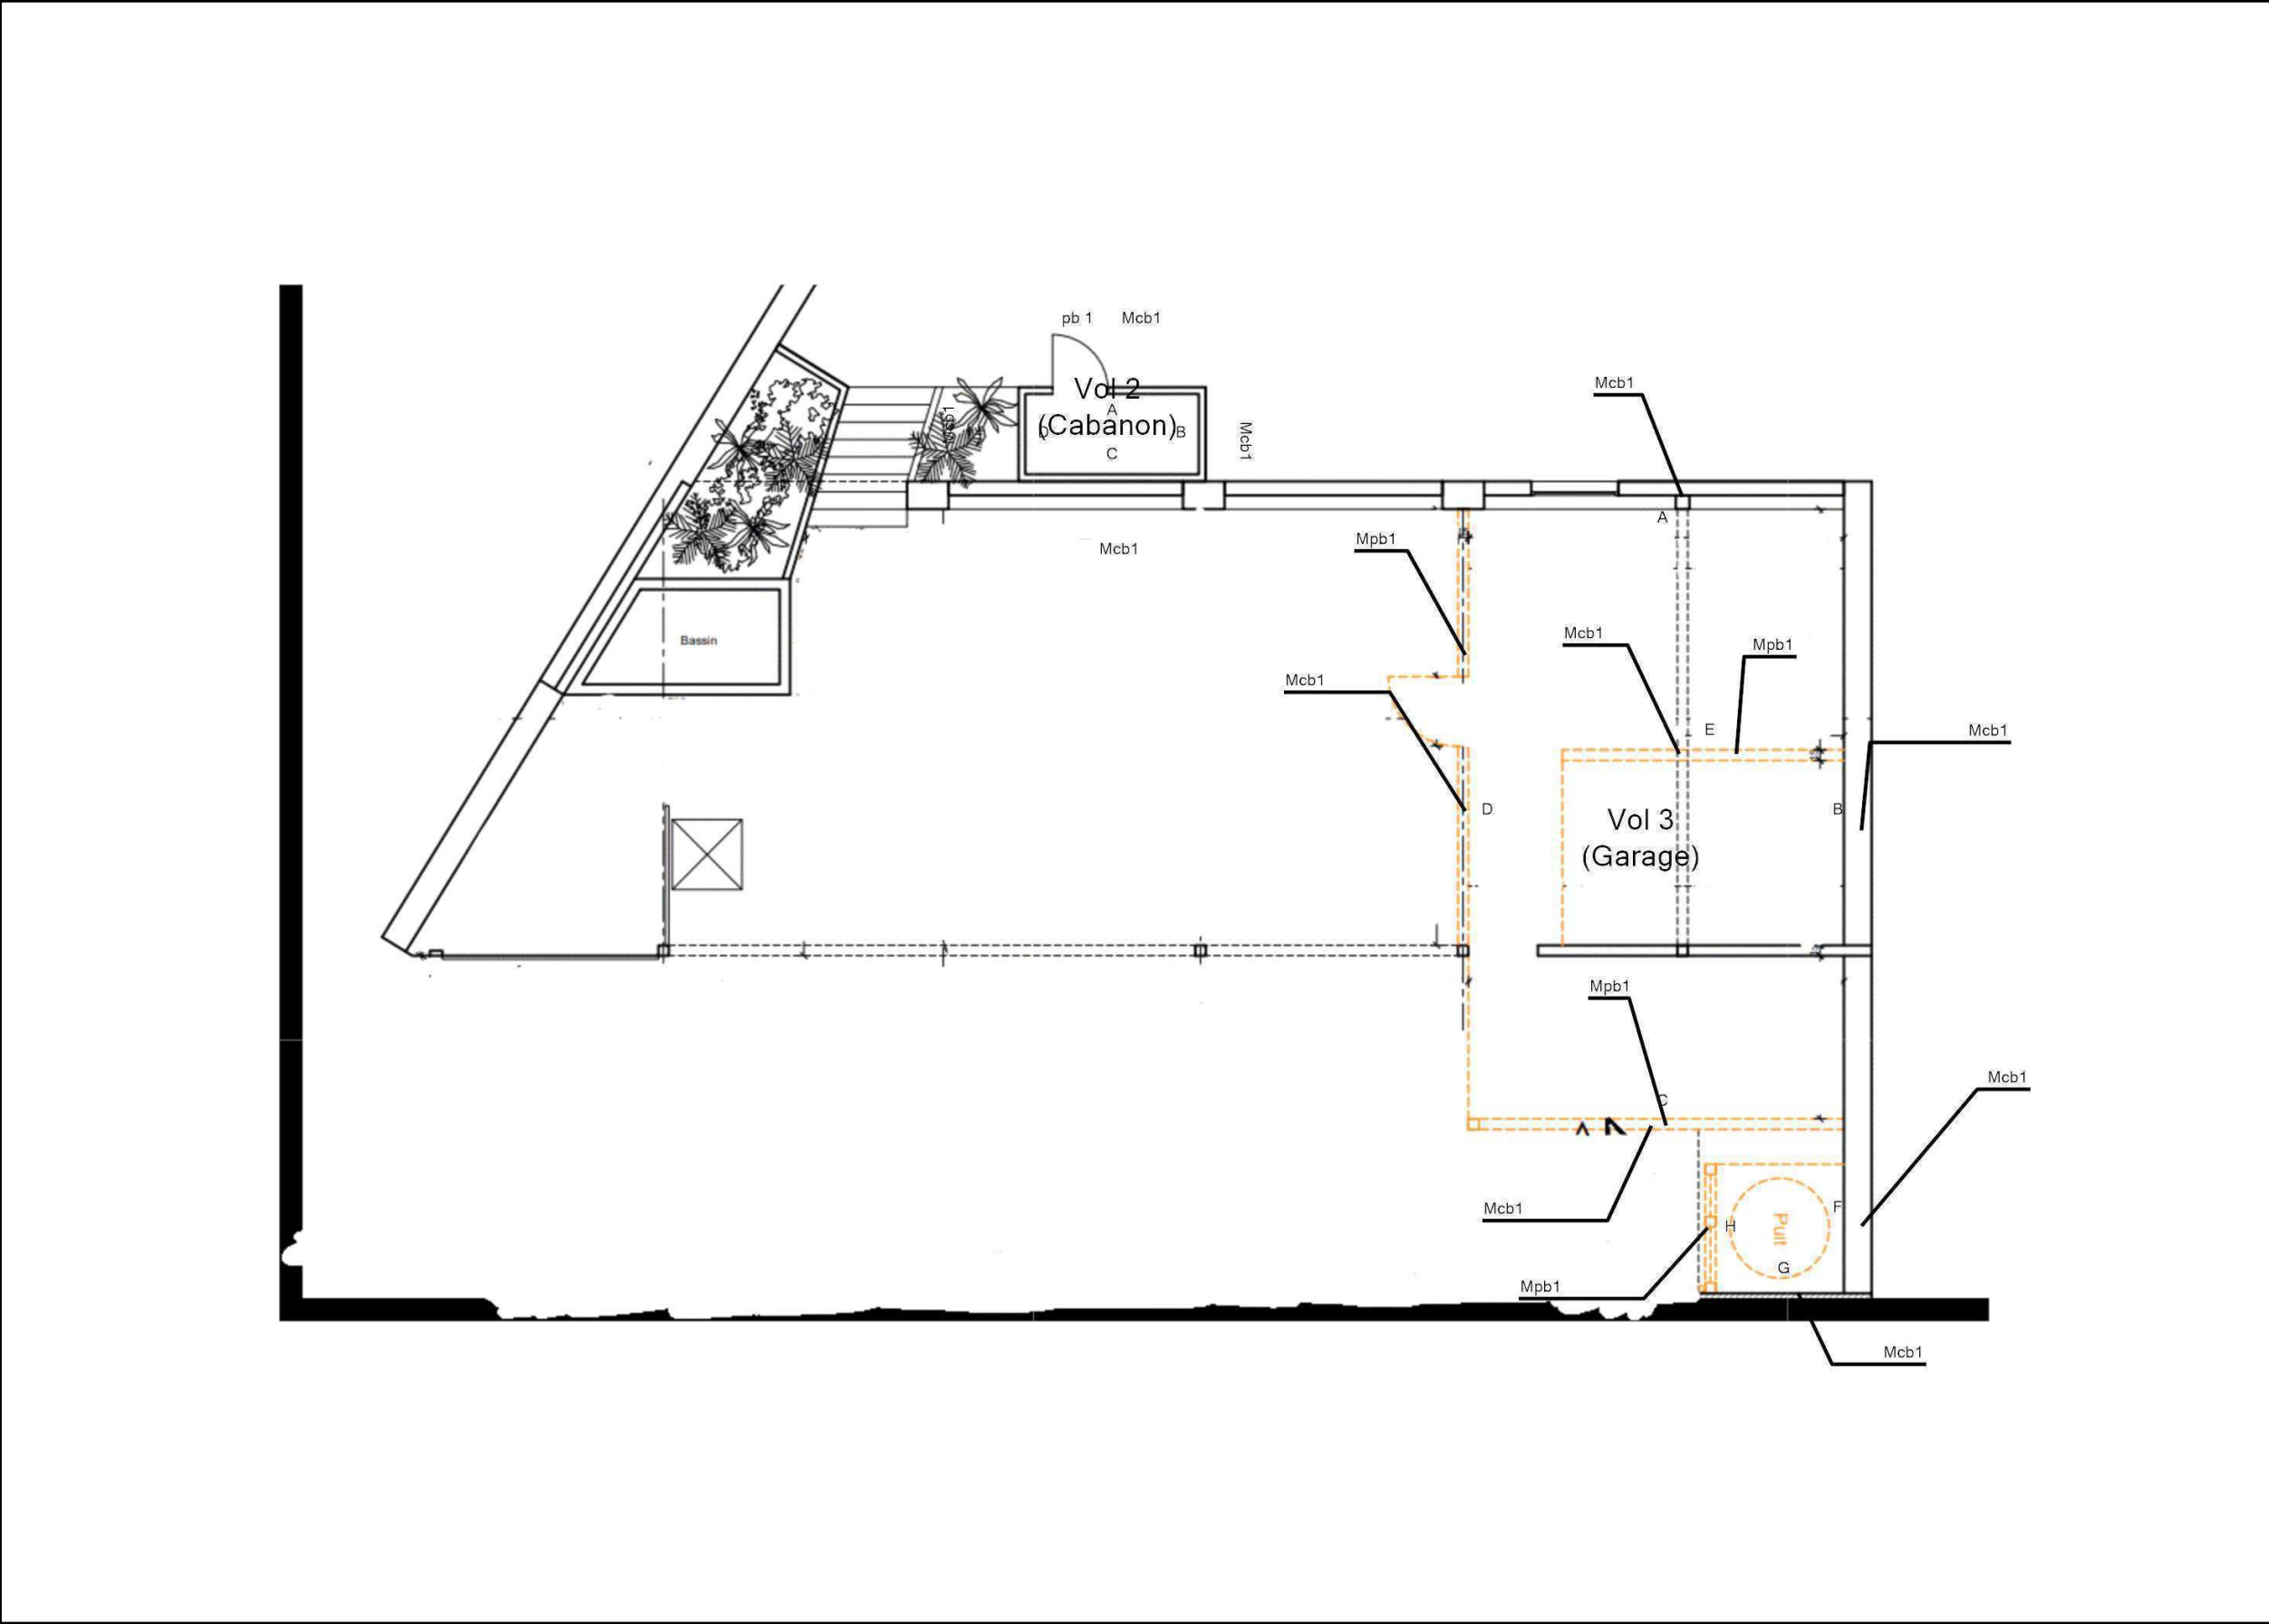

Adresse du bien

8 Place du Cloître
35500 CHAMPEAUX

Désignation


Logements et annexes


Date intervention


04/08/2026

Techniciens intervenant

OPOUGUI OMBANGOU KEN HANDY
CLAK

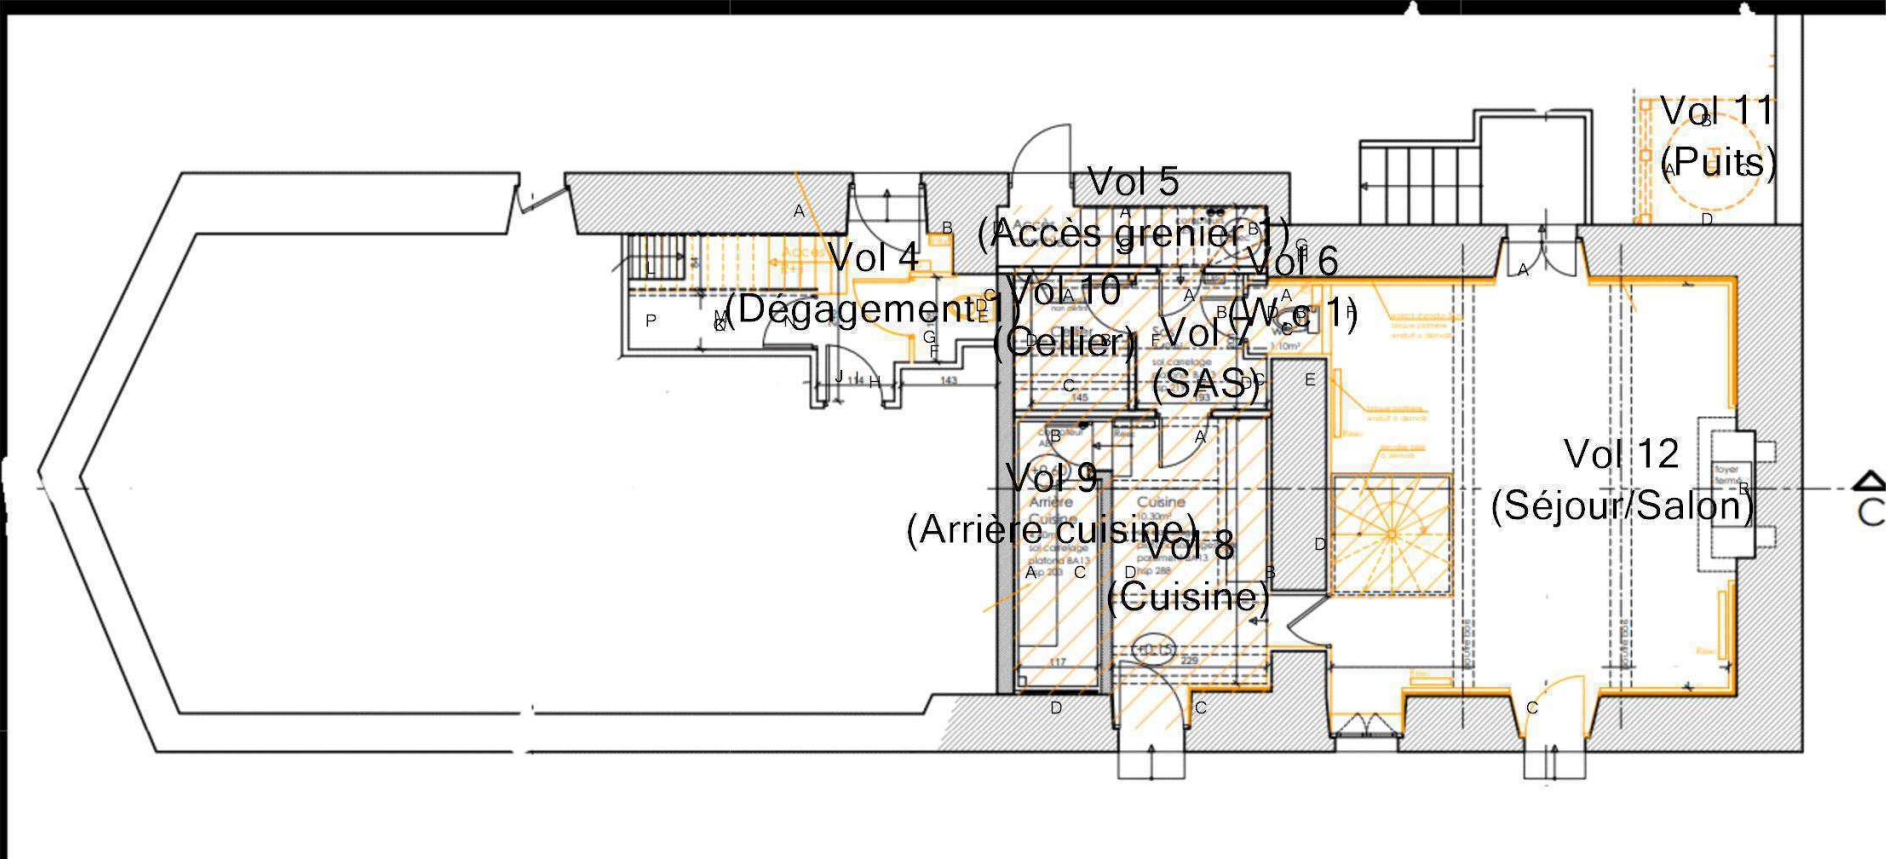PLACE DU CLOÎTRE - RDC - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002EX446345
				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	8 Place du Cloître 35500 CHAMPEAUX	Logements et annexes	04/08/2026	OPOUGUI OMBANGOU KEN HANDY CLAK

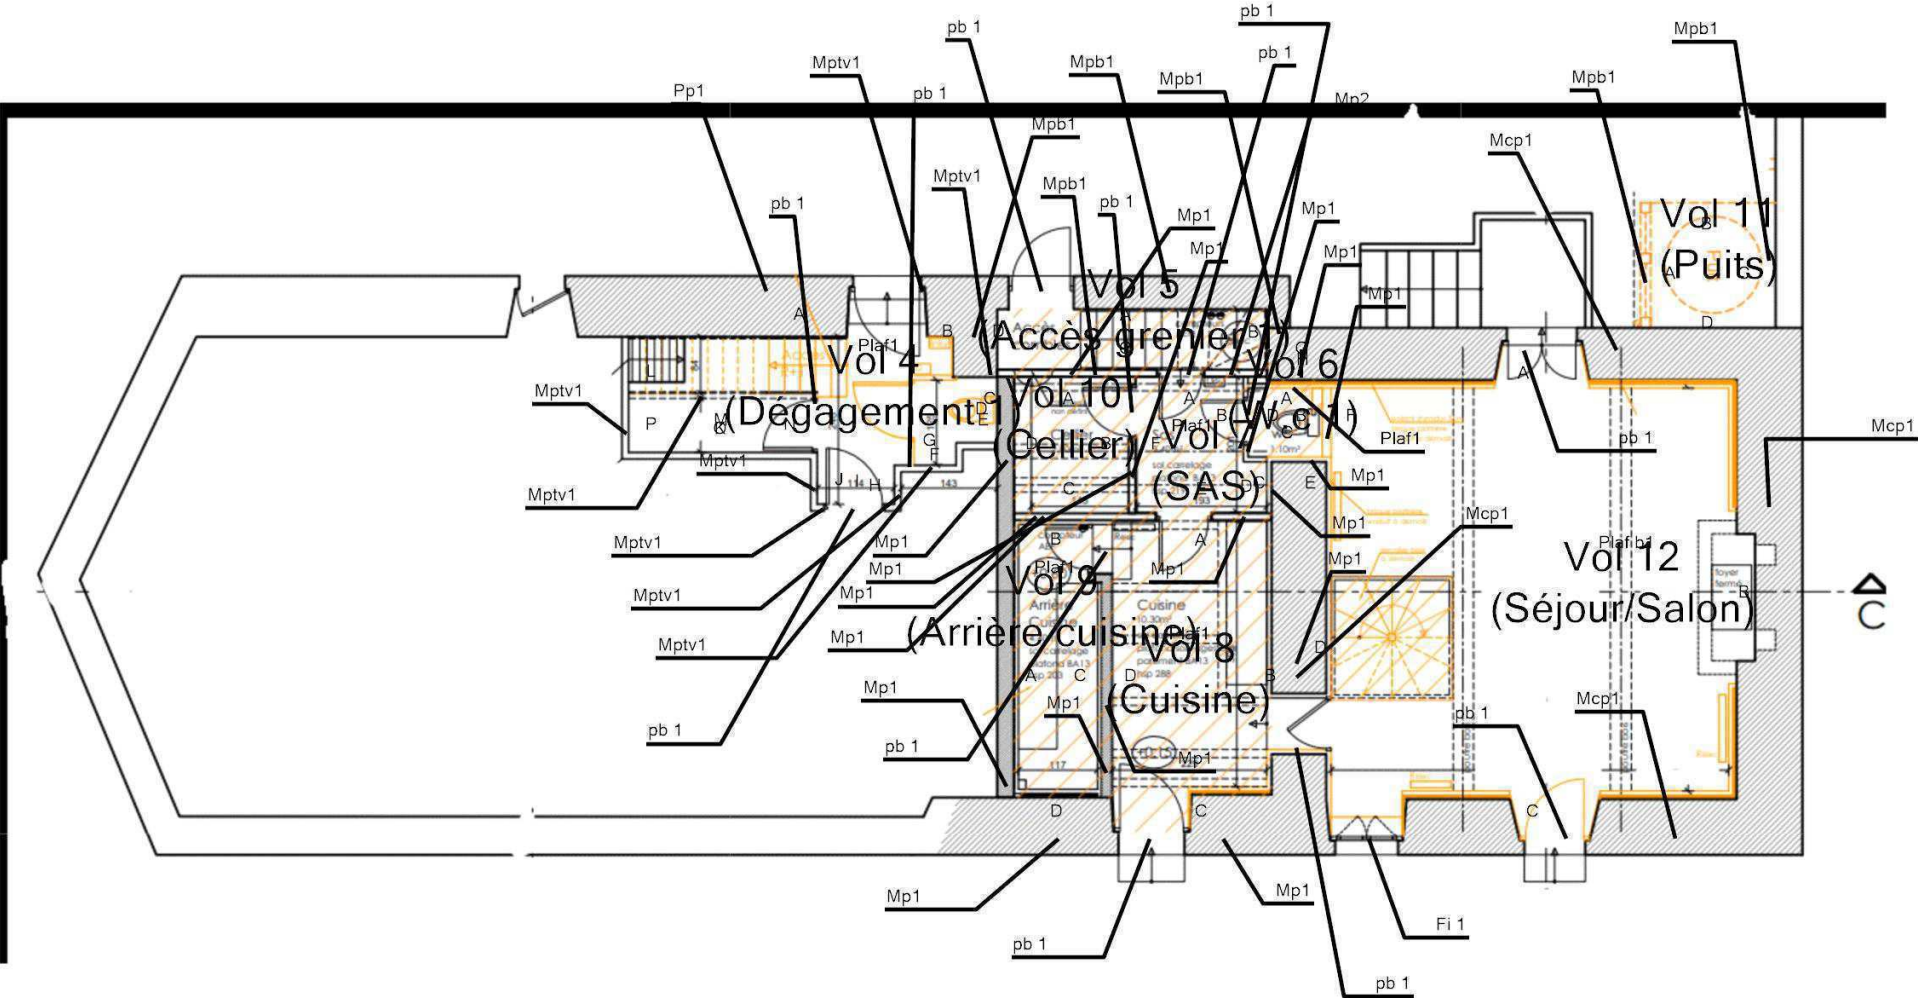PLACE DU CLOÎTRE - RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 002EX446345
				Légende
				Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	8 Place du Cloître 35500 CHAMPEAUX	Logements et annexes	04/08/2026	OPOUGUI OMBANGOU KEN HANDY CLAK

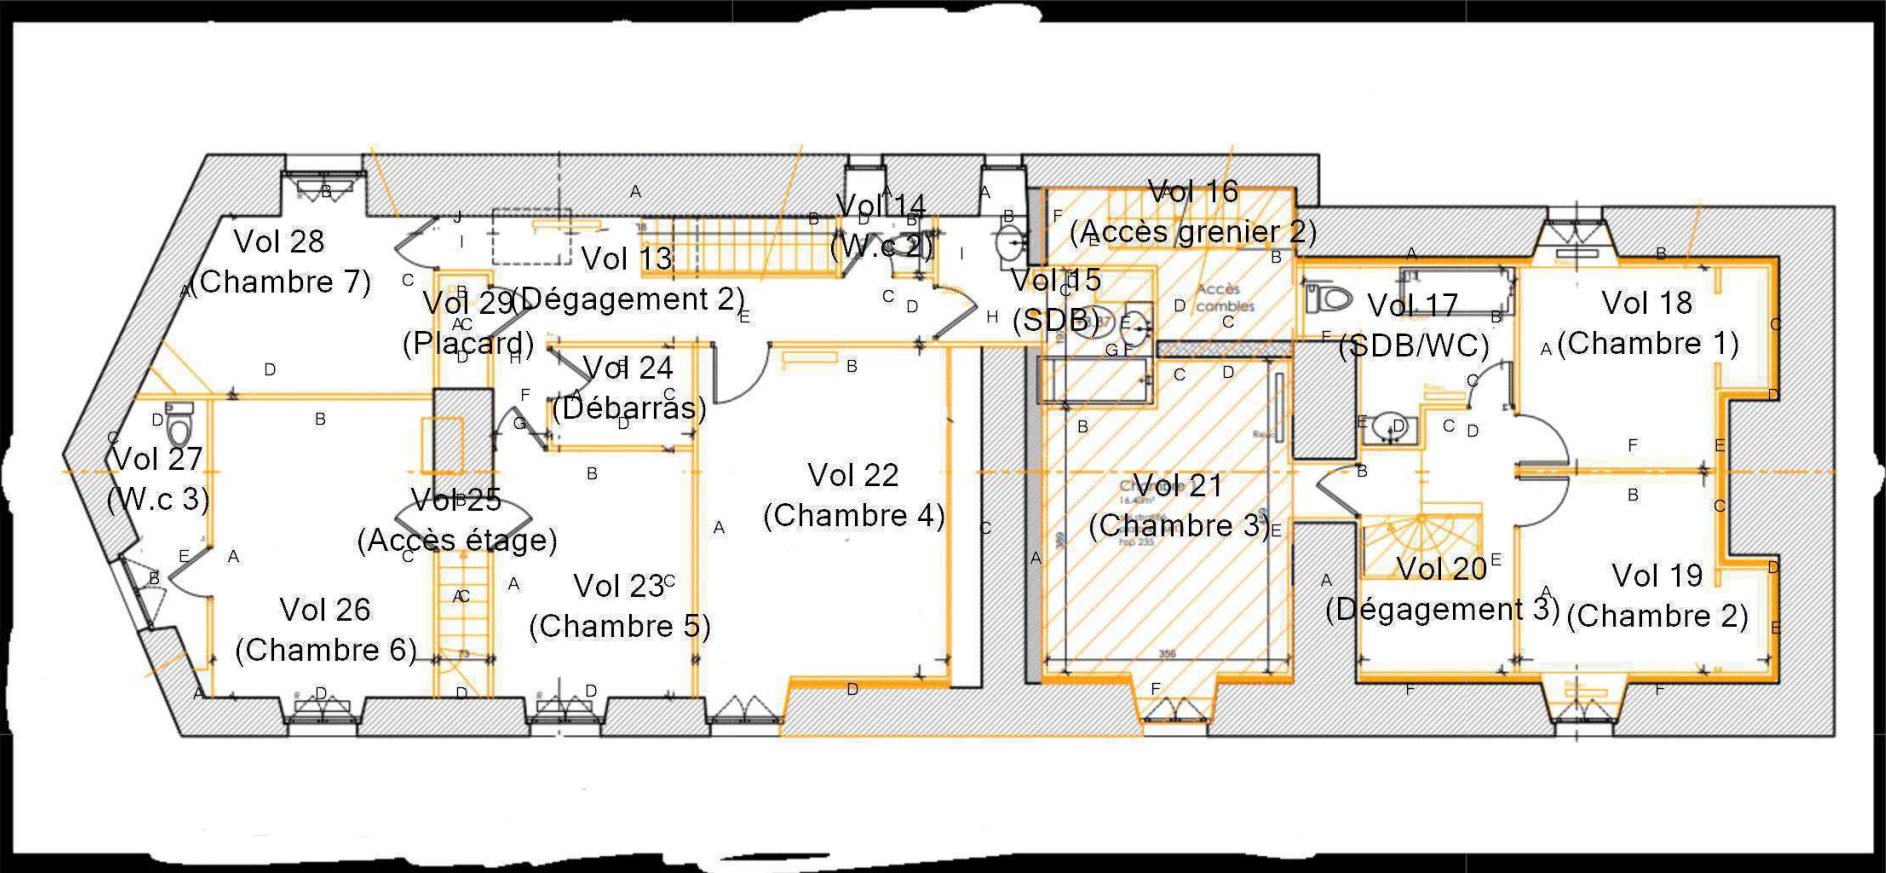
PLACE DU CLOÎTRE - R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002EX446345
				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	8 Place du Cloître 35500 CHAMPEAUX	Logements et annexes	04/08/2026	OPOUGUI OMBANGOU KEN HANDY CLAK

PLACE DU CLOÎTRE - R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EX446345

Légende

	Volume et élément contenant du plomb

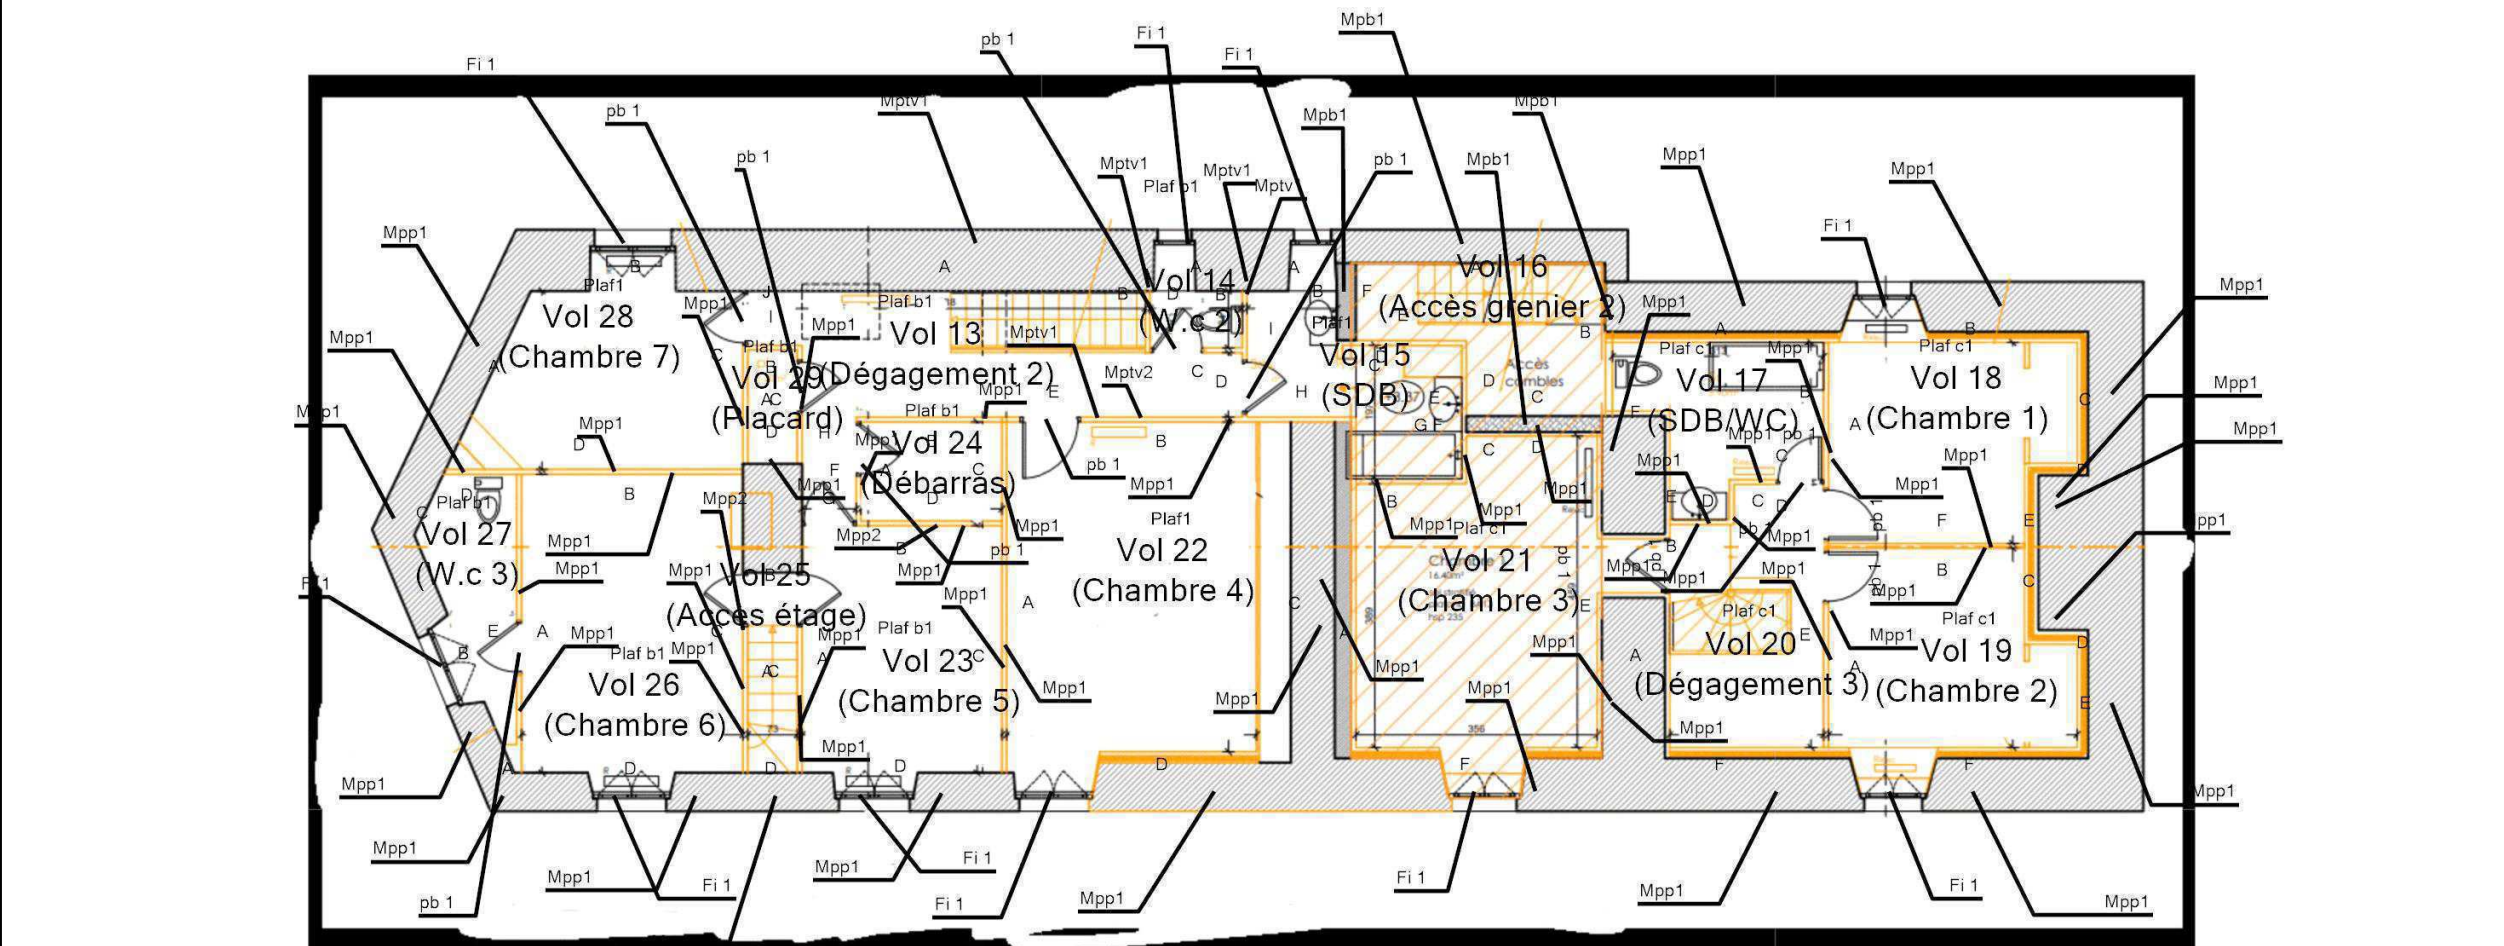

Adresse du bien

8 Place du Cloître
35500 CHAMPEAUX

Désignation


Logements et annexes

Date intervention

	04/08/2026
--	------------

Techniciens intervenant

OPOUGUI OMBANGOU KEN HANDY
CLAK

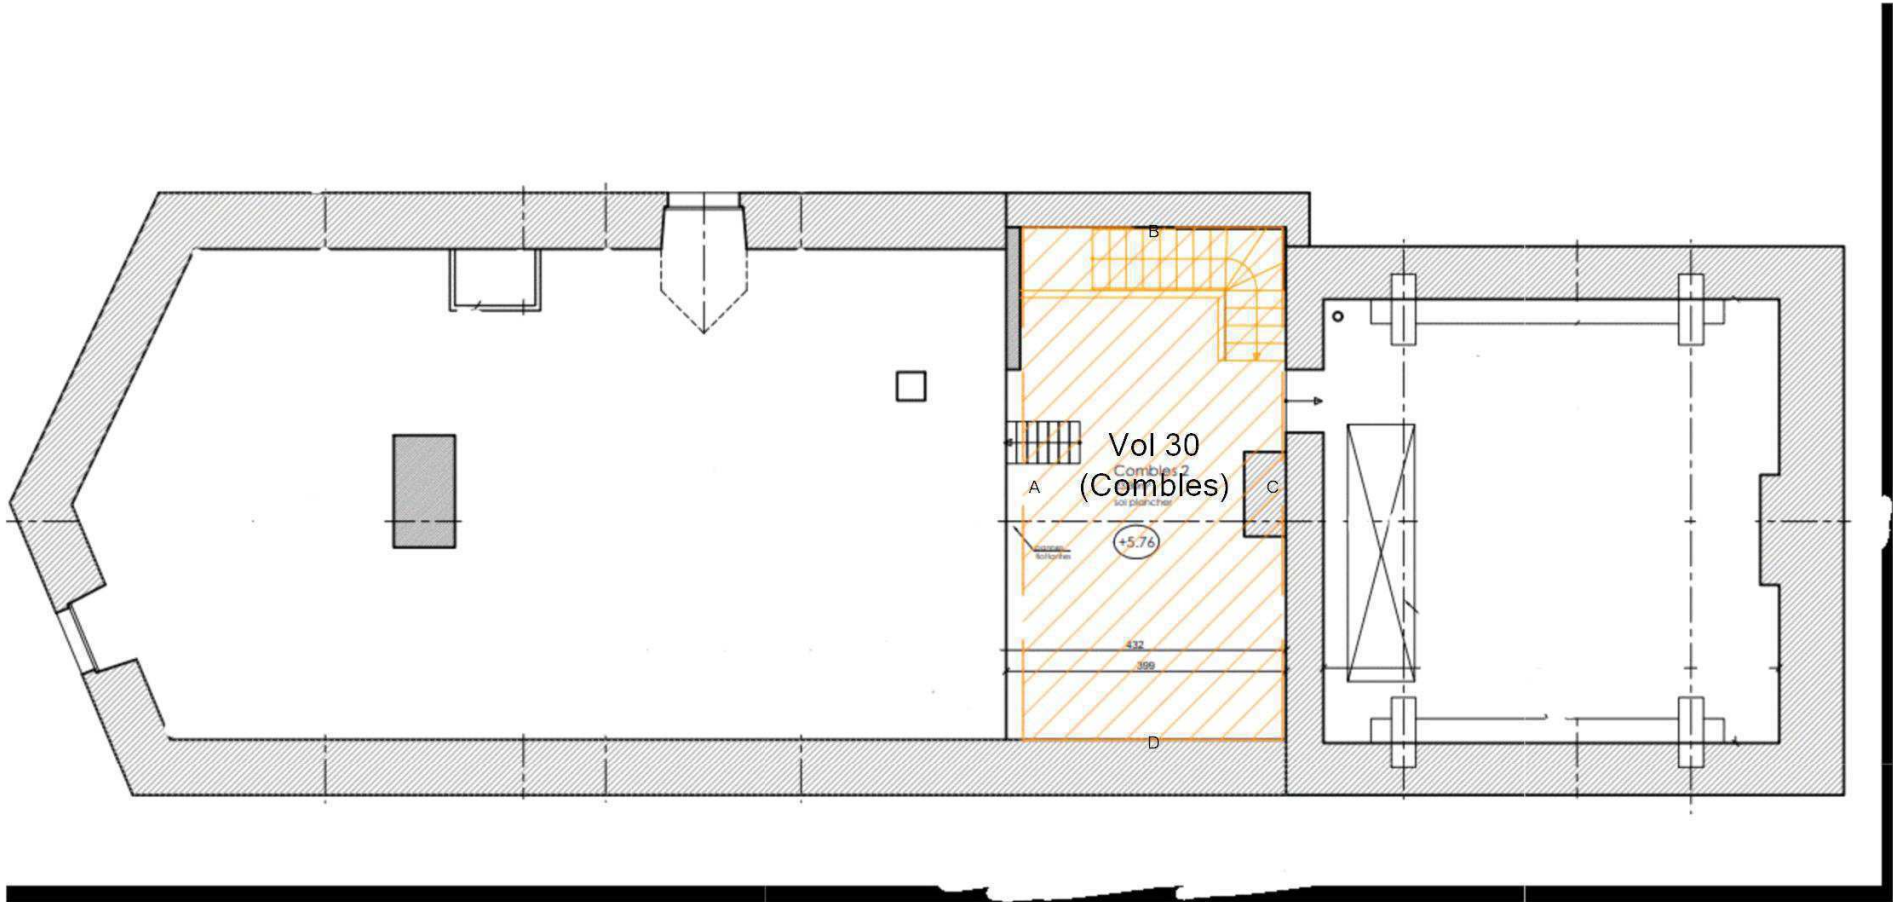PLACE DU CLOÎTRE - COMBLE - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002EX446345
				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	8 Place du Cloître 35500 CHAMPEAUX	Logements et annexes	04/08/2026	OPOUGUI OMBANGOU KEN HANDY CLAK

PLACE DU CLOÎTRE - COMBLE - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 002EX446345	
				Légende	
					Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
	8 Place du Cloître 35500 CHAMPEAUX	Logements et annexes	04/08/2026	OPOUGUI OMBANGOU KEN HANDY CLAK	

PLACE DU CLOÎTRE - TOITURES - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002EX446345
				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	8 Place du Cloître 35500 CHAMPEAUX	Logements et annexes	04/08/2026	OPOUGUI OMBANGOU KEN HANDY CLAK

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance 2026 AC 1/2

Assurance 2026 AC 2/2

Tout Trudy
1 bis Place de la Défense - CS 20206
92035 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 56 00
F : +33 (0) 1 44 05 56 00



ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° 76208471-30015 couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des échantillons bitumineux - recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de minérale
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Toits Audits Énergétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, annexe ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de décontamination - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevés de côtes et établissement de plans
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.
- Conception, développement de logiciels, projets, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;

HDI Global SE
HDI Place 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register Hannover
HRB Hannover 010020
VAT registration ID DE 21928702

Chairman of the Supervisory Board: Tordis Luse
Board of Management: Dr. Edgar Pils (Chairman),
Dr. Malakber Entomov, Dr. Dirk Hering, David Hallen,
Dr. Barbara Kneisswetter-Belcher, Dr. Thomas Kuhn,
Dr. Stefan Pasternak, Dr. Florentine Strasser

Tout Trudy
1 bis Place de la Défense - CS 20206
92035 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 56 00
F : +33 (0) 1 44 05 56 00



- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibrilles Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété
- Assistance technique à l'optimisation thermique et énergétique des bâtiments et procédés.
- Assistance à maîtrise d'ouvrage pour les traitements des sujets liés au plomb

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confortus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maître professionnel	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement (pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confis	300 000 EUR	par sinistre
	500 000 EUR	par année d'assurance
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confortus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 15/01/2026 au 31/12/2026, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le lundi 19 janvier 2026 - RE/CT



HDI Global SE
HDI Place 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register Hannover
HRB Hannover 010020
VAT registration ID DE 21928702

Chairman of the Supervisory Board: Tordis Luse
Board of Management: Dr. Edgar Pils (Chairman),
Dr. Malakber Entomov, Dr. Dirk Hering, David Hallen,
Dr. Barbara Kneisswetter-Belcher, Dr. Thomas Kuhn,
Dr. Stefan Pasternak, Dr. Florentine Strasser

Attestation sur l'honneur



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Mme Dominique BISAGA, présidente de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L.271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du 1° de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L.126-26 et L.128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126-24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L.126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est soussignée d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrite auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente



AC ENVIRONNEMENT
Sage Société SAS au Capital de 100 000 € - 64 Rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
SAS au Capital de 100 000 € - SIRET 44135591400298 - FINESS 9300000000000000000 - APE 7120B - Assurée par HDI Global SE - N° professionnel 76208471-30015

01 86 77 44 02 44
01 86 77 44 02 44
01 86 77 44 02 44

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
- 35760 ST Grégoire - CPDI5508



Certificat de compétences
Diagnostic Immobilier



N° CPDI5508 Version 006

Je soussigné, Pierre-François TRILLAT, Responsable activités certifications d'I.Cert, atteste que :

Monsieur OPOUGUI Handy

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1)
Date d'effet : 14/09/2021 - Date d'expiration : 13/09/2028	
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1)
Date d'effet : 14/09/2021 - Date d'expiration : 13/09/2028	
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1)
Date d'effet : 16/11/2021 - Date d'expiration : 15/11/2028	

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée en scannant le QR code ou à l'adresse suivante : <https://diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr>

Valable à partir du 30/09/2026.

Pierre-François TRILLAT
Responsable activités certifications d'I.Cert

(1) En vertu de la loi n° 2013-1107 du 12 août 2013 relative à la simplification du droit, les organismes de certification des personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes sont reconnus d'utilité publique.



Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Immeuble Pentagone 2 - 6 rue d'Ouessant
35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev13

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
- 35760 ST Grégoire - CPDI5508



**Certificat de compétences
Diagnostic Immobilier**



N° CPDI5508 Version 006

Je soussigné, Pierre-François TRILLAT, Responsable activités certifications d'I.Cert, atteste que :

Monsieur OPOUGUI Handy

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 14/09/2021 - Date d'expiration : 13/09/2028
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 14/09/2021 - Date d'expiration : 13/09/2028
Plomb	Plomb - Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 16/11/2021 - Date d'expiration : 15/11/2028

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée en scannant le QR code ou à l'adresse suivante : <https://diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr/>
Valable à partir du 31/03/2026.

Pierre-François TRILLAT
Responsable activités certifications d'I.Cert



ICERT est un organisme agréé par le Ministère de l'Énergie et du Développement durable pour la certification des diagnostiqueurs immobiliers dans les domaines de : diagnostics asbestos, diagnostics gaz, plomb et termites, de la mise en conformité de l'habitat et les obligations réglementaires relatives à la certification.

I.Cert
Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Immeuble Pentagone 2 - 6 rue d'Ouessant
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev13